

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
Blindern

PRA 2.10
O - 52/75

Driftsundersøkelse av renseanlegg
i
Hordaland

25. februar 1976


*Siv.ing Arild S. Eikum, Ph.D.
Siv.ing. Bjarne Paulsrød
Ingeniør Arne Lundar*

Instituttsjef Kjell Baalsrud

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side:

OVERSIKT OVER RENSEANLEGG I HORDALAND	3	
INNLEDNING	4	
MÅLEMETODER OG -UTSTYR	5	
AGAS RENSEANLEGG	BERGEN	6
EIKEVIKEN RENSEANLEGG	-"-	8
HAUKELANDS RENSEANLEGG	-"-	10
HELLEN RENSEANLEGG	-"-	12
KALAND SKOLES RENSEANLEGG	-"-	14
KROHNÅSEN RENSEANLEGG	-"-	17
LONDALEN RENSEANLEGG	-"-	19
RÅ RENSEANLEGG	-"-	22
SMØRÅSBEKKEN RENSEANLEGG	-"-	25
SØILENS RENSEANLEGG	-"-	28
VALLE - HATLESTAD RENSEANLEGG	-"-	30
ØVSTTUN RENSEANLEGG	-"-	33
FRAMNES FOLKEHØGSKOLES RENSEANLEGG	KVAM	36
ULVEN LEIR RENSEANLEGG	OS	39
MANGER RENSEANLEGG	RADØY	42
STRANDA SKOLES RENSEANLEGG	SUND	45
BØMOEN RENSEANLEGG	VOSS	48

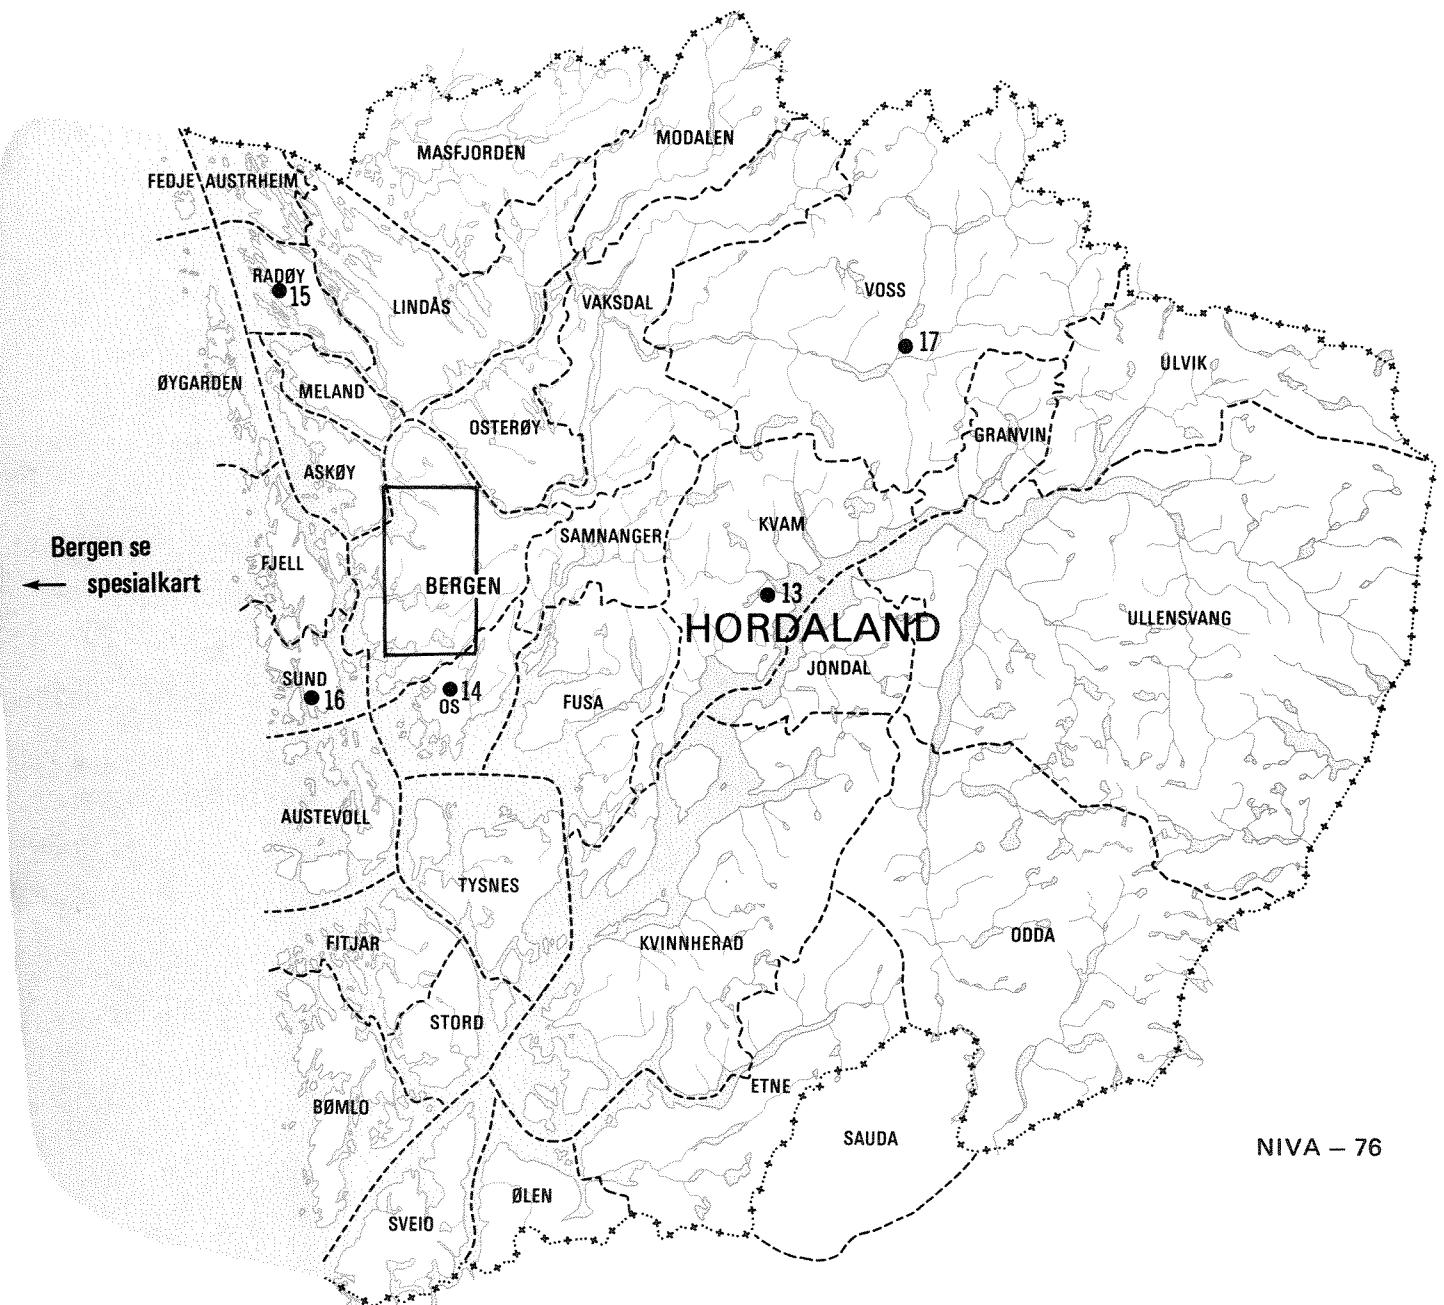

RENSEANLEGG I HORDALAND

N

- 1 Aga
- 2 Eikeviken
- 3 Haukeland
- 4 Hellen
- 5 Kaland skole
- 6 Krohnåsen
- 7 Londalen
- 8 Rå
- 9 Smøråsbekken
- 10 Søilen
- 11 Valle-Hatlestad
- 12 Øvsttun
- 13 Framnes folkehøgskole
- 14 Ulven leir
- 15 Manger
- 16 Stranda skole
- 17 Bømoen

INNLEDNING

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått i oppdrag av PRA-komiteen og Miljøverndepartementet å foreta en driftsundersøkelse av samtlige kloakkrenseanlegg i Norge. Undersøkelsen utføres fylkesvis og har til hovedhensikt å fremskaffe en driftsstatus over anleggene i hvert fylke, samtidig som det gis råd og veiledning for utbedring av uheldige driftsforhold.

Opplegget for undersøkelsen er basert på relativt kortvarige besøk på anleggene med bl.a. uttak av stikkprøver på innløps- og utløpsvann. Analyseresultatene må derfor ikke brukes til å beregne prosentrenseeffekt gjennom anlegget. Kvaliteten på utløpsvannet sammen med de øvrige måleresultater fra anlegget, gir imidlertid et godt grunnlag for vurdering av anleggets effektivitet.

MÅLEMETODER OG -UTSTYR

Det gis her en kort beskrivelse av det feltutstyr som er brukt ved undersøkelsene. Øvrige analyser er utført etter de vanlige metoder som benyttes ved NIVA's rutinelaboratorium.

Sedimenterbart stoff

Bestemt etter $\frac{1}{2}$ times sedimentering i et standard Imhoff beger (konisk form).

Slamvolum

Det er brukt 1 liters målesylindre av høy type (total høyde 42 cm, ytre diameter 6,5 cm). Slamvolumet er avlest etter $\frac{1}{2}$ times henstand.

pH

Bestemt ved hjelp av pH-meter, type Radiometer (modell 29).

Oksygeninnhold

Bestemt ved hjelp av oksygenmeter, type YSI (modell 57).

Oksygenopptak

Det ble brukt oksygenmeter, 200 ml erlenmeyer kolbe, magnetrører samt en skriver (type Houston Instruments Omniscribe) for kontinuerlig utskrift av endringen i oksygeninnhold i en innelukket slamprøve med tiden.

Oksygenopptak bestemmes som oksygenforbruk pr. tidsenhet.

Mikroskopering

Det er benyttet et Leitz Dialux mikroskop (125-500 x forstørrelse) ved mikroskopering av aktivt slam.


Støy

Det er brukt en lydnivåmåler, type General Radio 1565-C, med lydnivå-kalibrator GR 1567.

AGAS RENSEANLEGG

Anleggets navn	Aga	Anleggstype	Biologisk (FLYGT, modell 4291)	Dato	10.10.75
Anleggets eier	Olav Aga	Dim. belastning (personer)	20	Undersikt av	
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)		Eikum	/Paulsrud
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Utslippssted	Myrdalsvatnet

FLYTESKJEMA

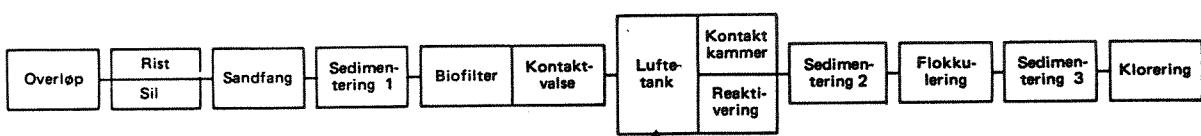

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING			AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.	

BELÄSTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: Ca. 15

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammenhæde (l/s):

Overskuddslammenede: Aldri tømt slam fra anlegget (installert 1971)

Kiemikalioidosering:

Kjem.
Støv.

ANALYSER/DBIETSPABAMETRE

VURDERING - KONKLUSJON

Denne anleggstype er basert på diskontinuerlig drift hvor den samme tanken fungerer både som luftetank og sedimenteringstank. Den normale døgnsyklus med perioder for lufting, sedimentering og utpumping av renset vann styres av et tid-ur. Anleggene er nedgravet i bakken, og det er vanligvis ikke mulig å ta prøver av innløps- og utløpsvann.

Dette renseanlegget er bygget i tilknytning til et lagerområde med en del anleggsbrakker. Prøvene som ble tatt i luftetanken, viste et meget høyt slaminnhold (suspendert stoff = 11285 mg/l; slamvolum 980 ml/l). Oksygeninnholdet er også lavt (1,0 mg O₂/l). Årsaken er at det ikke har vært tatt ut slam fra anlegget siden det ble satt i drift i 1971. Dette må nå gjøres, for siden slammnet ikke sedimenterer nevneverdig, vil det følge med mye aktivt slam ut av anlegget hver gang pumpen kobles inn etter endt sedimenteringsperiode.

Renseanlegget var tydeligvis dårlig forankret og hadde delvis flytt opp av bakken (se bilde nedenfor). Det er for øvrig svært viktig at også anlegg av denne type har regelmessig driftstilsyn for i det minste å kontrollere at vifte og automatikk fungerer, og om det må tømmes slam.


Renseanlegget var for dårlig forankret.



EIKEVIKEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Eikéviken	Anleggstype Mekanisk-biologisk (biologisk filter)	Dato 9.10.75
Anleggets eier Bergen kommune	Dim. belastning (personer) 1200	Undersøkt av Eikum/Paulsrud
Kommune Bergen	Driftsoperatør(er) Finn Krydsby	Utslippsted Byfjorden
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

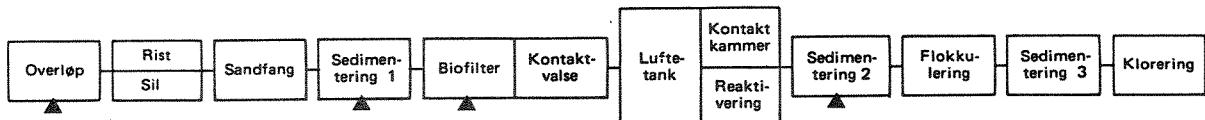

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd-presse	Filter-presse	Tørkeseng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

ANLEGGSDIAGNOSE


	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden	
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane						
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr						
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31						
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32						
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33						
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34						
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35						
8 Omring luftetank			22 Slampumpe »			36						
9 Lufttere/blåsemaskiner			23 Vannføringsmåling			37						
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr			38						
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold			39						
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann			40						
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr			41						
14 Returslamføring »			28 Støy			42						

DRIFTSUTSTYR


	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
					43 Driftsinstruks	48 Rake	53				
44 Driftsskjema					49 Hov				54		
45 Termometer					50 Siktetypskeive				55		
46 Målesylinder					51 Oksygen meter				56		
47 Imhoffbeger					52 pH - meter				57		

VURDERING - KONKLUSJON

Det var ikke nødvendig med noen driftsundersøkelse her, da det viste seg at avløpsvannet hadde vært ledet utenom anlegget siden 1971. Dette går nå urensset ut på dypt vann i Byfjorden.

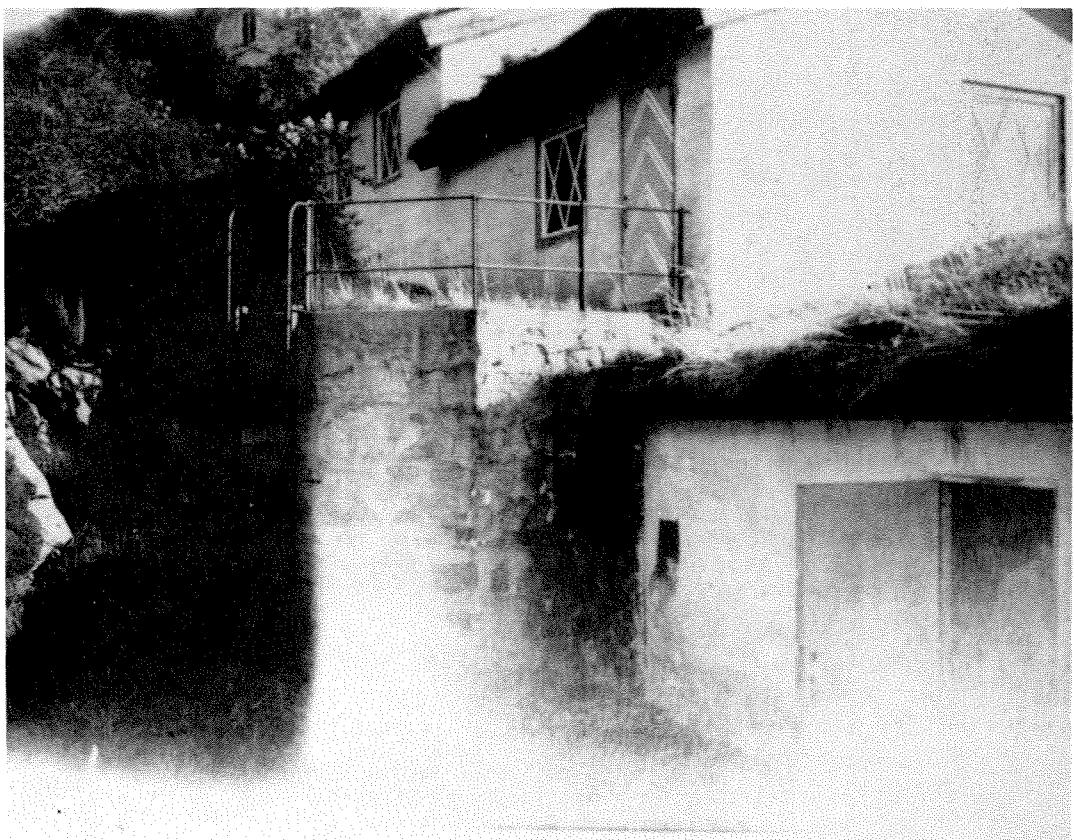

Eikeviken renseanlegg.

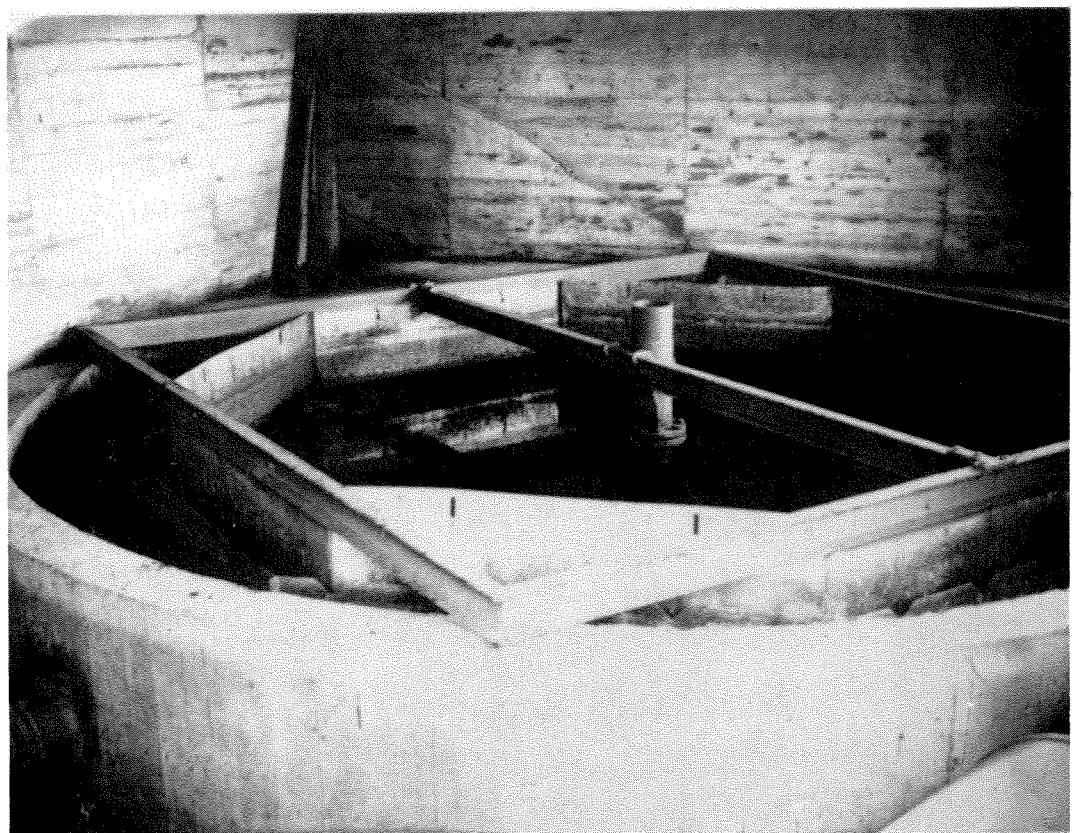


Dette sedimenteringsbassenget har stått tomt siden 1971

HAUKELANDS RENSEANLEGG

Anleggets navn	Haukeland	Anleggstype	Biologisk (FLYGT, modell 4291)	Dato	10.10.75
Anleggets eier	Gunnar Haukeland	Dim. belastning (personer)	6	Eikum	Undersøkt av Paulsrød
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)			Utslippssted Søile- tjern
Fylke	Hordaland	Driftsoperatorkurs		Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

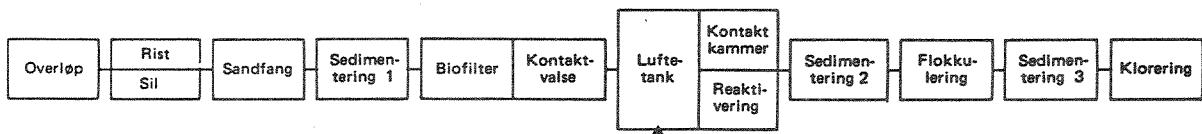

FOR-TY-KING	STABILISERING		LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørkeseng	Lagune	Fyllplass	Jordbruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 4

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nep

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammenade (l/s):

Overskuddslømmende: Anlegget tømmes helt for slam og rengjøres to ganger i året.

Kiemikaliedosering:

Stay:

ANALYSEB/DBIETSPABAMETRE

VURDERING - KONKLUSJON

Denne anleggstypen er basert på diskontinuerlig drift hvor den samme tanken fungerer både som luftetank og sedimenteringstank. Den normale døgnsyklus med perioder for lufting, sedimentering og utpumping av renset vann styres av et tid-ur. Anleggene er nedgravet i bakken, og det er vanligvis ikke mulig å ta ut prøver av innløps- og utløpsvann.


Dette anlegg var blitt tømt fullstendig for slam kort tid før vårt besøk, og prøvene fra luftetanken viser at det ikke hadde bygget seg opp nytt aktivt slam ennå (suspendert stoff = 318 mg/l). Følgelig foregikk det heller ingen biologisk rensing av avløpsvannet. Det lave oksygeninnholdet (1,3 mg O₂/l) skyldes at luftinntaket for viften var blitt tettet igjen p.g.a. lukt fra anlegget om sommeren.

Ved tømming av slam i fremtiden bør en la det være igjen endel slam i tanken (ca. 1/3 av volumet) slik at den biologiske prosessen kommer raskere i gang igjen. Fullstendig rengjøring vil imidlertid være aktuelt når det har samlet seg mye tyngre materiale på bunnen av tanken. Luftinntaket for viften må åpnes igjen slik at man får tilstrekkelig lufttilførsel for den biologiske rensingen. Det er for øvrig svært viktig at også anlegg av denne type har regelmessig driftstilsyn for i det minste å kontrollere at vifte og automatikk fungerer, og om det er behov for slamtømming.

HELLEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Hellen	Anleggstype Mekanisk-biologisk	Dato 9.10.75
Anleggets eier Bergen kommune	Dim. belastning (personer) 1100	Undersøkt av Eikum/Paulsrød
Kommune Bergen	Driftsoperatør(er) Finn Krydsby	Utslippsted Byfjorden
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

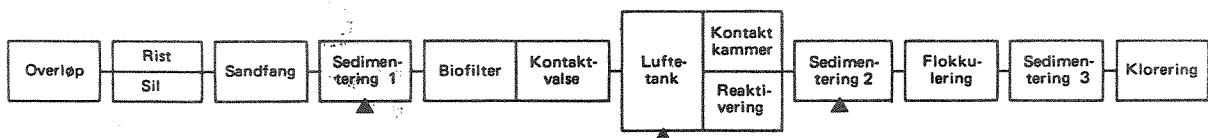

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd-presse	Filter-presse	Tørke-seng	Laguns	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING:



Angir de enheter som finnes på anlegget

Angir doseringspunkt og kjemikalietype

ANLEGGSDIAGNOSE


	I orden	Ikke i orden	I orden	Ikke i orden	I orden	Ikke i orden	I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2		29 Korrosjon, rekkv., gangbane			
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering		30 Korrosjon, maskinelt utstyr			
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding		31			
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering		32			
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3		33			
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »		34			
7 Stempumpa »			21 Slamskrapa, etc. »		35			
8 Omrøring luftetank			22 Stempumpa »		36			
9 Luftføring/blåsemaskiner			23 Vannføringsmåling		37			
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr		38			
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold		39			
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann		40			
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr		41			
14 Returslamføring »			28 Støy		42			

DRIFTSUTSTYR


	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks				48 Rake			53		
44 Driftsskjema				49 Hov			54		
45 Termometer				50 Siktedyppskive			55		
46 Målesylinder				51 Oksygen meter			56		
47 Imhoffbeger				52 pH-meter			57		

VURDERING - KONKLUSJON

Det var ikke nødvendig med noen driftsundersøkelse her, da det viste seg at avløpsvannet hadde vært ledet utenom anlegget siden 1972-73. Dette går nå urensset ut på ca. 30 m dyp i Byfjorden.

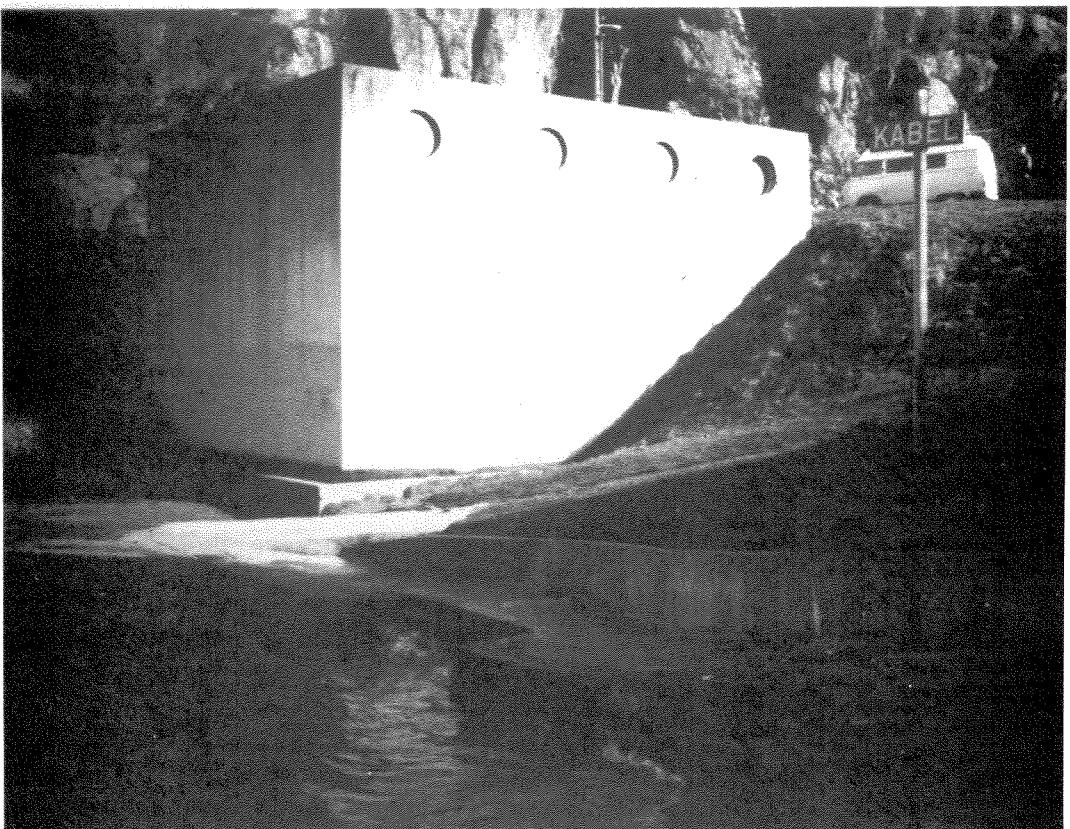

Hellen renseanlegg ligger ved en av Bergens badeplasser.

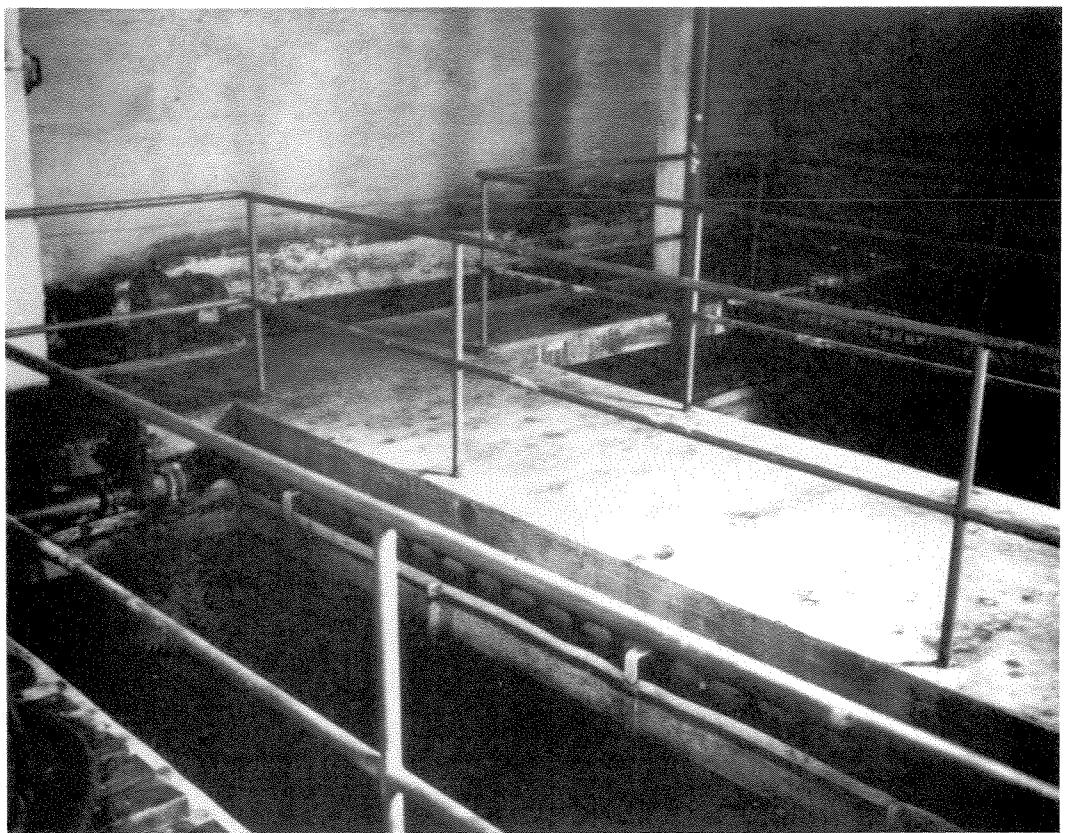


Bassengene har stått tomme for vann siden 1972-73.

KALAND SKOLES RENSEANLEGG

Anleggets navn	Kaland skole	Anleggstype	Biologisk (WERO oksydasjonsanlegg)	Dato
Anleggets eier	Bergen	Dim. belastning (personer)	100	Undersikt av Eikum/Paulsrød
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)	Johannesen/Eriksen	Utslippssted
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Kalands- vatnet

FLYTESKJEMA

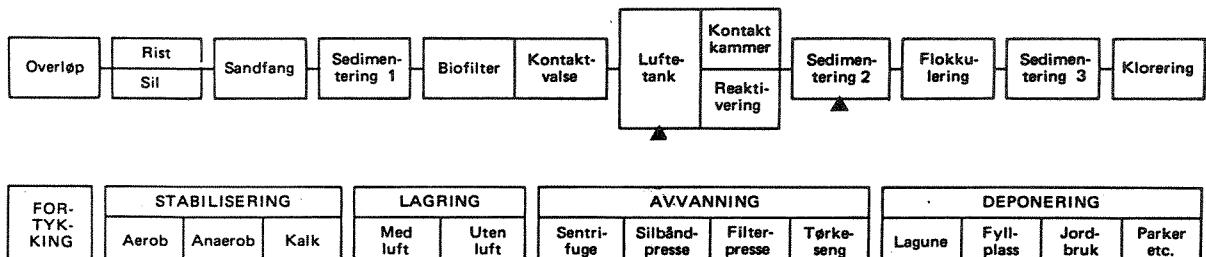

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (AI) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 320 elever

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested	V-overløp ved utløp							
Vannføring (l/s)	0,04							
Tidspunkt	13.20							

Returslammenode (l/s):

Overskuddslammenode: Aldri tappet slam fra anlegget.

Overskuddsamheng Kommunikationsinriktning

Kjemikaliedosering: 87 dB(A) ca 1 m fra høyre øre

85 dB(A) ca. 3 m " bløgsemaskin

ANALYSER/DRIETSBAROMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE							
	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	
2 Rist m/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31	
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32	
5 Flyteslam	>		19 Overløpsrenne sed. 3			33	
6 Slamskrape etc.	>		20 Flyteslam	>		34	
7 Slampumpe	>		21 Slamskrape, etc.	>		35	
8 Omrøring luftetank	<input checked="" type="checkbox"/>		22 Slampumpe	>		36	
9 Lufttere/blåsemaskiner	<input checked="" type="checkbox"/>		23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>		37	
10 Luftmengder	<input checked="" type="checkbox"/>		24 Kloreringsutstyr			38	
11 Overløpsrenne sed. 2	<input checked="" type="checkbox"/>		25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>		39	
12 Flyteslam	>		26 Vask m/varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>		40	
13 Slamskape etc.	>		27 Rekkverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		41	
14 Returslamføring	>	<input checked="" type="checkbox"/> NB!	28 Støy			42	

DRIFTSUTSTYR								
	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>			48 Rake	<input checked="" type="checkbox"/>			53
44 Driftsskjema	<input checked="" type="checkbox"/>			49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		54
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>			50 Siktedydspskive	<input checked="" type="checkbox"/>			55
46 Målesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>			51 Oksygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>			56
47 imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		52 pH - meter	<input checked="" type="checkbox"/>			57

KOMMENTARER							
<p>Pkt. 2: Ingen rist på anlegget. Pkt. 11: Overløpsrenne trekker ikke jevnt av i sedimenteringstanken. Det kommer også noe luft opp i sedimenteringstanken slik at det oppstår turbulens. Pkt. 12: Flyteslamavdrag er uehledig konstruert. Det dras av altfor store vannmengder fra sedimenteringstankens overflate. Pkt. 14: Anlegget er utstyrt med en form for spalteretur. Det er ikke slam i anlegget slik at man kan ikke se hvor vidt den virker tilfredsstillende. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann på anlegget. Pkt. 27: Ikke rekkverk langs gangbaner. Sedimenteringsbasseng rett innenfor døren.</p>							


VURDERING - KONKLUSJON

Prøvene fra luftetanken viser at det ikke fantes biologisk slam der (suspendert stoff = 273 mg/l). I henhold til drifts-skjemaene hadde det for øvrig aldri vært slam i anlegget, og følgelig har det heller ikke foregått noen biologisk rensing av avløpsvannet.

De høye verdier for organisk stoff i innløpsvannet ($KOF = 800 \text{ mg O}_2/\text{l}$, $BOF_7 = 470 \text{ mg O}_2/\text{l}$) er høyst sannsynlig et resultat av stikkprøvetakingen. Prøven ble tatt mens det var fri-minutt på skolen, og det er mye som tyder på at den var lite representativ. Avløpsvann fra skoler uten internat inneholder erfaringmessig veldig lite organisk stoff (p.g.a. dusjer, urinaler etc.), slik at det kan være vanskelig å få i gang og opprettholde en biologisk prosess. Dette er muligens også her årsaken til at man aldri har klart å bygge opp aktivt slam i anlegget.



Kaland skoles renseanlegg.

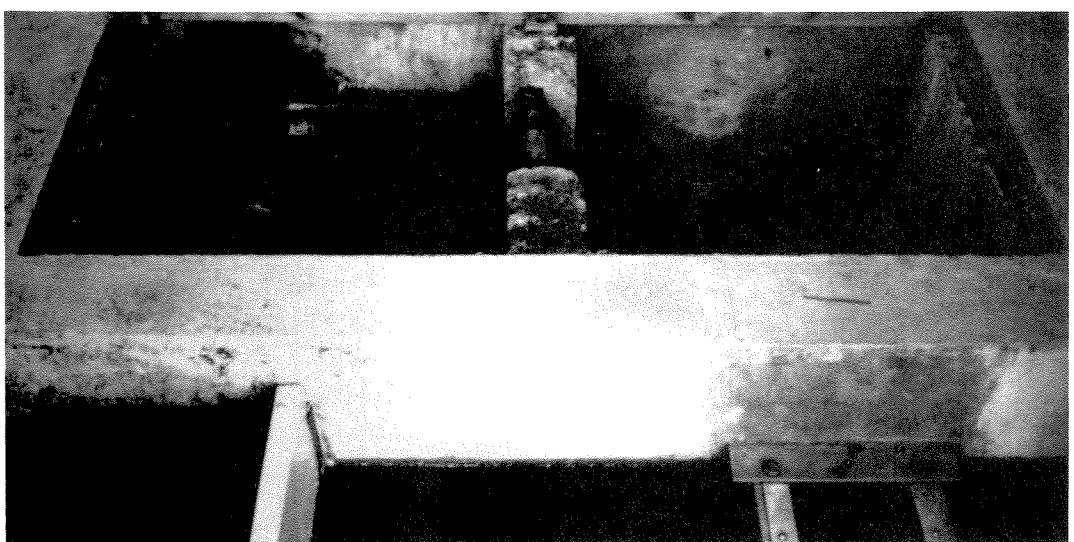

Innløps- og utløpskum.




Luftetank (til høyre) og sedimenteringstank (til venstre).

KROHNÅSEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Krohnåsen	Anleggstype Biologisk	Dato 9.10.75
Anleggets eier Bergen kommune	Dim. belastning (personer) 300	Undersøkt av Eikum/Paulsrød
Kommune Bergen	Driftsoperatør(er) Johannesen/Eriksen	Utslippsted Apeltun-
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs	vann Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

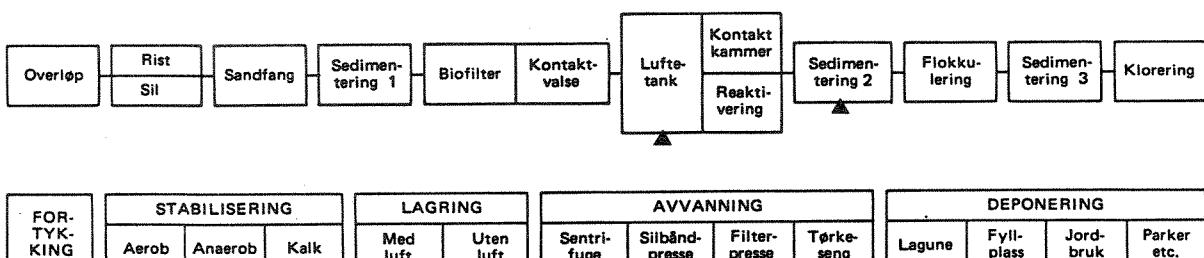

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane					
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr					
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31					
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32					
5 Flyteslam	»		19 Overløpsrenne sed. 3			33					
6 Slamskrape etc.	»		20 Flyteslam	»		34					
7 Slampumpe	»		21 Slamskrape, etc.	»		35					
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe	»		36					
9 Lufttere/blåsermaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37					
10 Luftmengder			24 Kløreringsutstyr			38					
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39					
12 Flyteslam	»	●	26 Vask m/varmt vann	●	●	40					
13 Slamskape etc.	»		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41					
14 Returslamføring	»	●	28 Støy			42					

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks				48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målestyr	●			51 Oksygen meter		●		56			
47 Imhoffbeger		●	●	52 pH - meter		●		57			

KOMMENTARER


Pkt. 2: Anlegget mangler rist ved innløpet. Pkt. 12: Det bør settes på en skumskjerm langs overløpsrennen. Pkr. 14: Anlegget var ute av drift på grunn av problemer med mammumpumpen for returslammet (lekkasje på lufttilførselen). Pkr. 23: Flottøren med målestav virket ikke. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann på anlegget.

VURDERING - KONKLUSJON

Da anlegget hadde vært ute av drift ca. ett døgn før vårt besøk, var det ingen grunn til å ta ut prøver for analyse. Ifølge drifts-skjemaene hadde imidlertid anlegget virket relativt tilfredsstillende siden det ble startet opp i 1968. Regelmessige slamvolummålinger viste at anlegget hadde hatt biologisk slam hele tiden.



Krohnåsen renseanlegg.

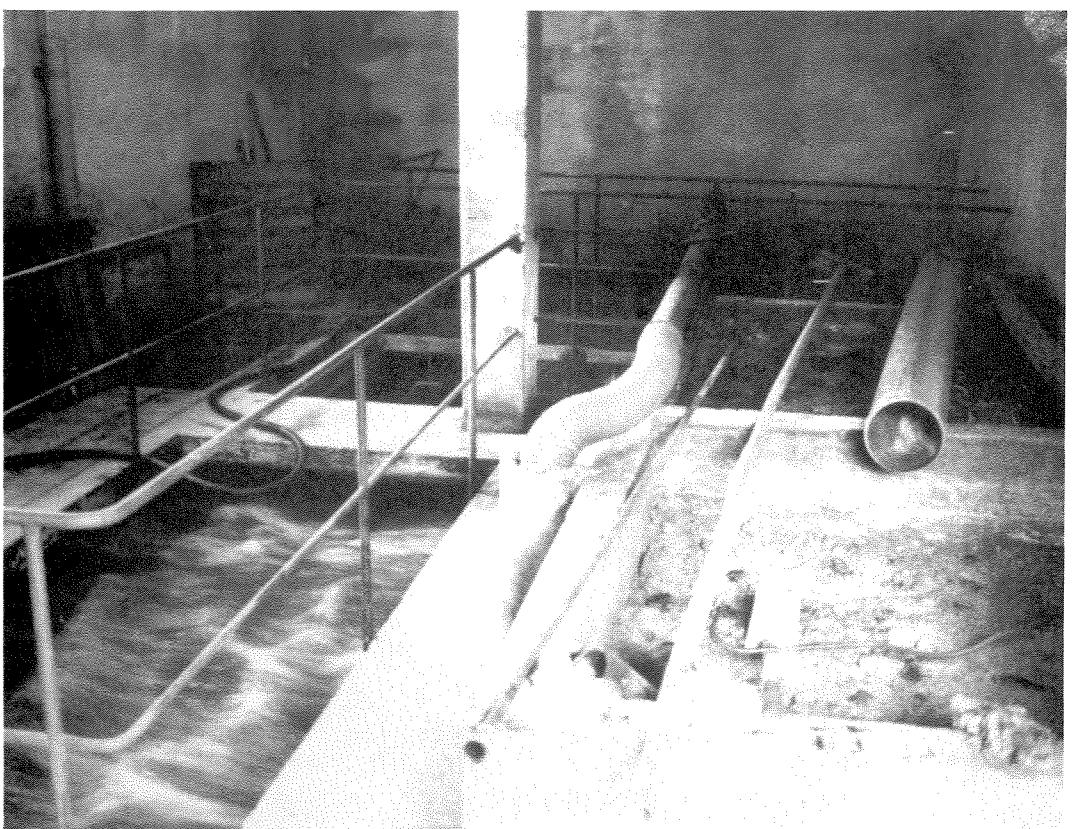


Interiør fra anlegget. Tørkesengen for slam
er bygget over bassengene.

LONDALEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Londalen	Anleggstype	Biologisk (HYCON, modell 8A)	Dato	10.10.75
Anleggets eier	Bergen kommune	Dim. belastning (personer)	200	Eikum	Undersøkt av Paulsrød
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)	Håkon Eide		Utslippsted Storelva
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

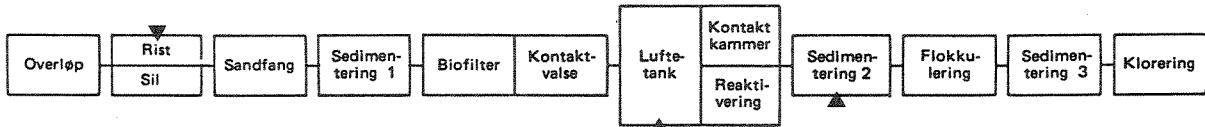

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 200

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet: -

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei M

Målested	Innløpsrør.							
Vannføring (l/s)	2,1							
Tidspunkt	09.30							

Returslammenade (l/s):

Overskuddslammenade: (Det har aldri vært nødvendig å ta ut overskuddsslam p.g.a.

Kjemikaliedosering: stor slamflukt ved regnvær.

Støy: 72 dB(A) 1 m fra blåsemaskinen som var støyskjermet ved hjelp av en isolert kasse.

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden NB	I orden NB	I orden NB	I orden NB	I orden NB	I orden NB	I orden NB	I orden NB
1 Regnvannsoverløp				15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	
2 Rist m/utstyr	●			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr				17 Kjemikalleinnblanding			31 Overvann	●
4 Overløpsrenne sed. 1				18 Flokkulering			32	
5 Flyteslam	»			19 Overløpsrenne sed. 3			33	
6 Slamskrape etc.	»			20 Flyteslam	»		34	
7 Slampumpe	»			21 Slamskrape, etc.	»		35	
8 Omrøring luftetank	●			22 Slampumpe	»		36	
9 Luftere/blåsemaskiner	●			23 Vannføringsmåling		●	37	
10 Luftmengder	●			24 Kløreringsutstyr			38	
11 Overløpsrenne sed. 2				25 Spylevann for renhold	●		39	
12 Flyteslam	»	●		26 Vask m/varmt vann	●		40	
13 Slamskrape etc.	»			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41	
14 Returslamføring	»	●		28 Støy	●		42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●	●	●	53			
44 Driftskjema		●	●	49 Hov	●	●	●	54			
45 Termometer		●		50 Siktedydspskive	●	●	●	55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●	●	56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●	●	●	57			

KOMMENTARER


Pkt. 2: Lysåpningene på risten er noe stor slik at en god del filler etc. ender i luftebassensenget. Pkt. 12: En del flyteslam i sedimenteringstanken. Pkt. 23: Det er ikke V-overløp på anlegget. Det er imidlertid lett å komme til med bøtte ved innløpsrøret. Pkt. 26: Vask med varmt vann bør installeres. Pkt. 31: Hydraulisk overbelastning (overvann) forårsaker ofte slamflukt i anlegget. Pkt. 44: Driftsoperatøren fylte ut driftsskjemaer i flere år, men sluttet med det fordi det aldri var noen som var interessert i dem.

NB! Anlegget er velstelt.


VURDERING - KONKLUSJON

Hydraulisk overbelastning på grunn av det kombinerte ledningssystem gir ofte slamflukt i anlegget. Ved vårt besøk var den biologiske prosessen ikke kommet skikkelig i gang igjen etter at alt slammet var blitt vasket ut av anlegget ved kraftig regnvær en tid i forveien. Innløpsvannet var fortsatt nokså fortynnet, og den målte vannføring er 3-4 ganger høyere enn den man burde forvente ut fra antall personer tilknyttet. De høye forurensningskoncentrasjoner i utløpsvannet skyldes altså at det ikke foregår noen biologisk rensing av vannet, samt at partikulært materiale ikke holdes tilbake i sedimenteringstanken.

For at dette anlegg skal kunne virke tilfredsstillende i fremtiden, må en begrense den hydrauliske belastningen vesentlig, f.eks. ved å sette inn et overløp foran anlegget. Dette må da kunne justeres slik at anlegget ikke får større tilførsel enn hva det er dimensjonert for.

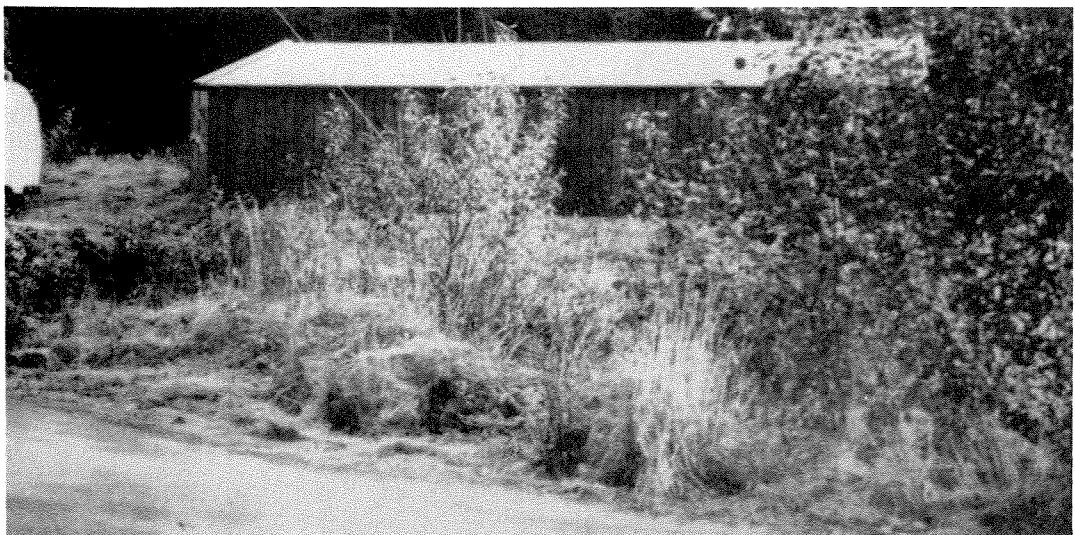

Londalen renseanlegg (eksteriør).

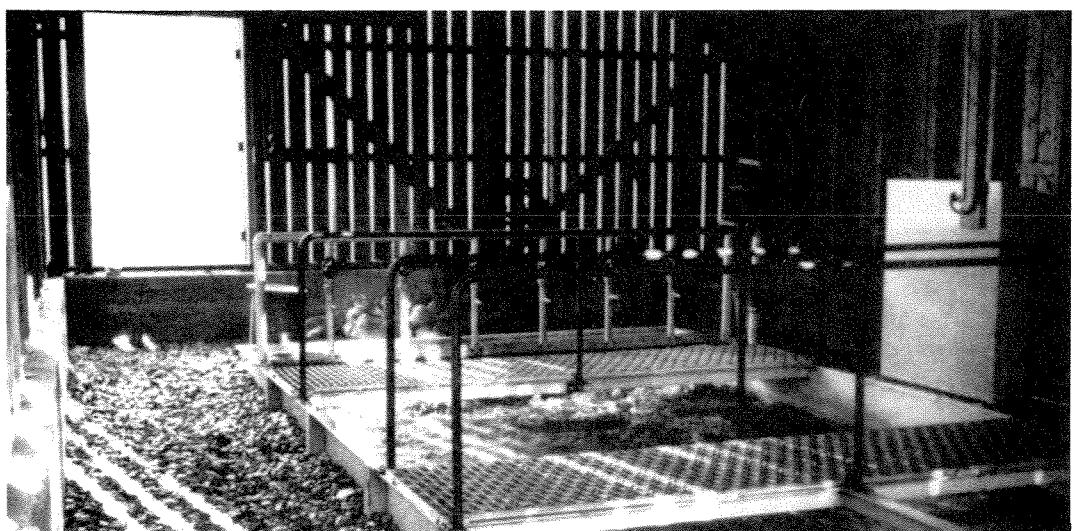

Londalen renseanlegg (interiør).





Stavavstanden på denne risten er for stor.

RÅ RENSEANLEGG

Anleggets navn	Rå	Anleggstype	Biologisk (ringkanal)	Dato	8.10.75
Anleggets eier	Bergen kommune	Dim. belastning (personer)	100	Eikum/Paulsrud	Undersikt av
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)	Johannesen/Eriksen		Utslippssted
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Apeltun-vann

FLYTESKJEMA

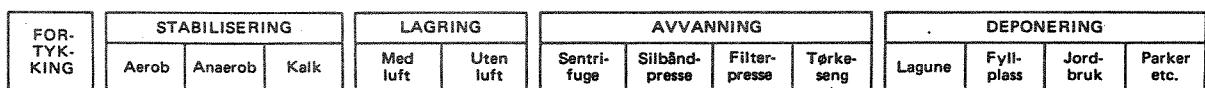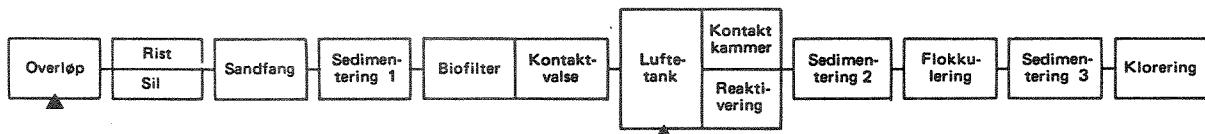

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 750

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei V

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammengde (l/s):

Overskyddslammenqde: 3-4 m³ pr. år.

Kiemikalioidosering:

Stay:

ANALYSER/DRIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●	
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalleinnblanding			31 Utløpstesterskel		●
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32 Betongkonstruksjon		●
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »			35		
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »			28 Støy			42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedydspikive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 2: Ingen rist ved innløpet. Kun en grovrist foran luftevalsen. Pkt. 23: Det er ingen mulighet for vannføringsmålinger. Pkt. 25: Det bør installeres vann for renhold. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann. Pkt. 31: Utløpstesterskelen senkes for raskt slik at mye slam følger ned i utløpet. Terskel-bevegelsen bør justeres slik at dette unngås. Pkt. 32: Det er oppstått sprekker i betongkonstruksjonen i den ene ende av ringkanalen.

NB! Anlegget er velstelt.


VURDERING - KONKLUSJON

Renseanlegget er en ringkanal (oksydasjonsgrav) basert på diskontinuerlig drift hvor kanalen fungerer både som luftebasseng og sedimenteringsbasseng. De ulike driftsperioder styres av vannivået i ringkanalen. Etter endt sedimenteringsperiode skal det rensete vannet trekkes av ved hjelp av en senkbar, motordrevet utløpstesterskel.

Det høye innholdet av suspendert stoff og organisk stoff i utløpsvannet (SS = 403 mg/l, KOF = 392 mg O₂/l, BOF₇ = 98 mg O₂/l) skyldes selve utløpsanordningen. Den automatiske senkingen av utløpstesterskelen skjedde så raskt at store mengder biologisk slam ble trukket ned fra bunnen av kanalen og ut av anlegget. Det skulle være enkelt å justere denne bevegelsen slik at bare det rensete vannet trekkes av mens det sedimenterte slammet ligger tilbake i kanalen.

Aktivslammet i anlegget så normalt ut (se bilde neste side), og det sedimenterte godt.


Det er derfor all grunn til å tro at dette anlegget vil fungere tilfredsstillende når forholdene med utløpstesterskelen blir rettet opp. For øvrig bør en gjennomføre de enklere forbedringer som er nevnt under "Kommentarer" ovenfor.

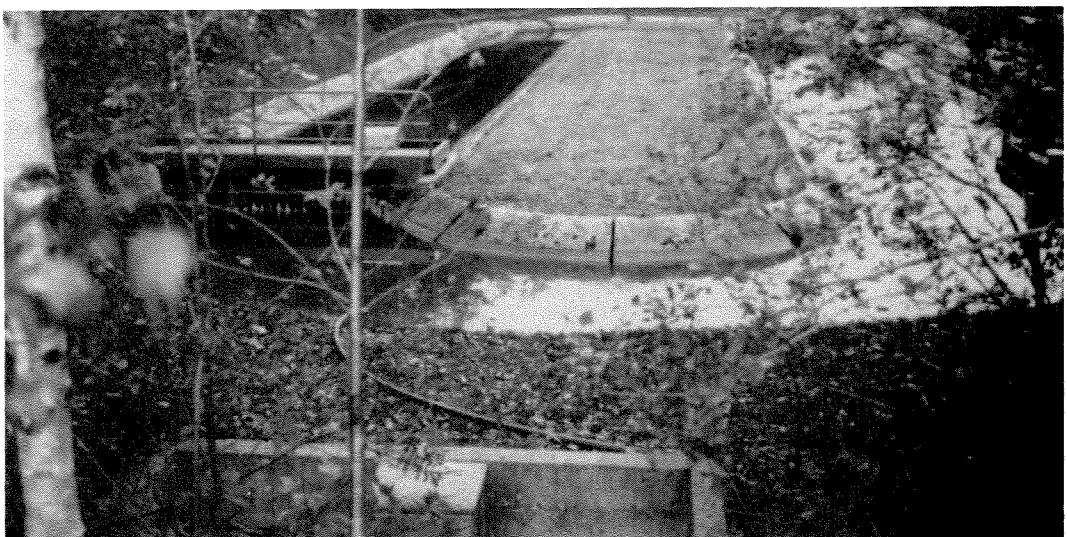

Rå renseanlegg. Tørkeseng for slam i forgrunnen.



Sprekker i kanalveggen kan gi ukontrollert avløp.

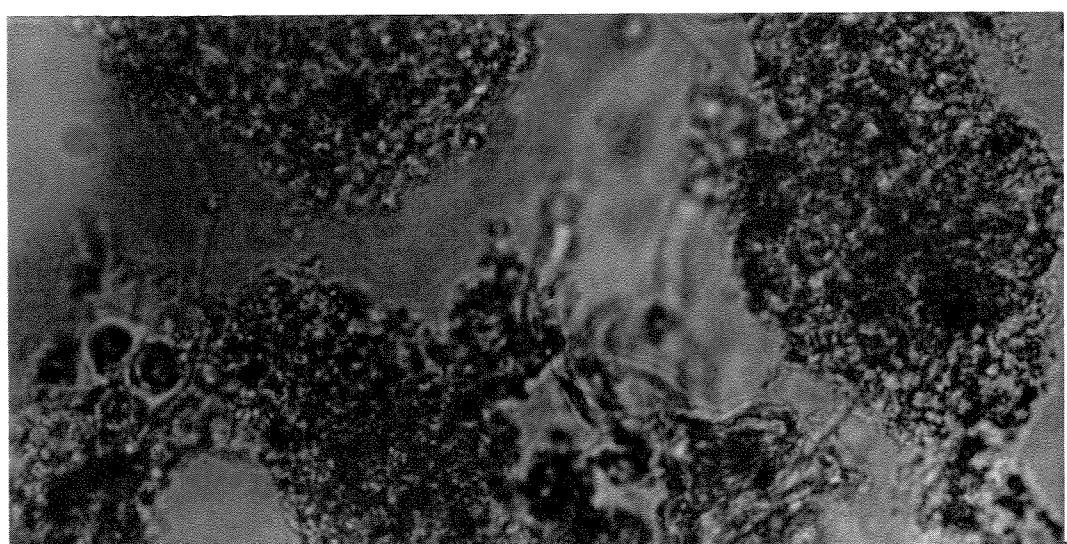


Aktivt slam fra anlegget (125 x forstørret).

SMÖRÅSBEKKEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Smøråsbekken	Anleggstype	Biologisk (WERO oksydasjonsanlegg)	Dato	9.10.75
Anleggets eier	Bergen kommune	Dim. belastning (personer)	400	Undersøkt av	Paulsrød
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)	Johannesen/Eriksen	Utslippsted	Smørås- bekken
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

FLYTESKJEMA

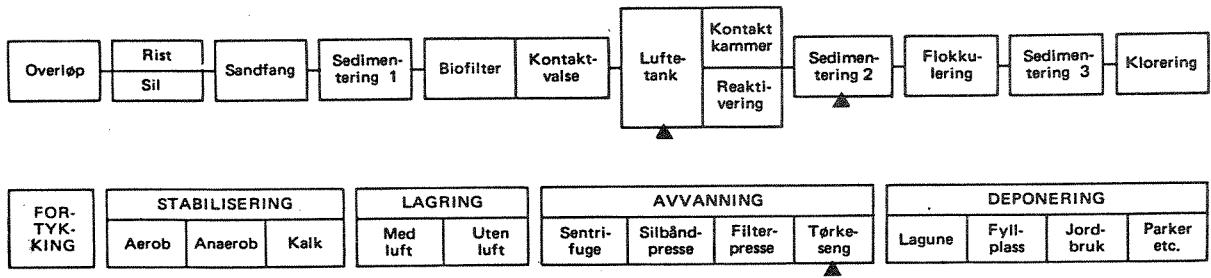

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 400

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammenade (l/s):

Overskuddslammende: Aldri tappet slam fra anlegget.

Kiemikalioidosering:

Kjemikaliedressing:

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31 Overvann		●
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrørning luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	● NB!		37		
10 Luftmengder	●		24 Kioreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	● NB!		28 Støy			42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedypskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●		56			
47 Imhoffbeger		●		52 pH - meter	●	●		57			


KOMMENTARER

Pkt. 2: Det er ikke rist på anlegget. Pkt. 11: Begroing i utløpsrenne. Denne må rengjøres. Pkt. 12: Flyteslamavdrag er feil justert (helt neddykket).
Pkt. 14: Anlegget er utstyrt med en form for spalteretur. Det finnes ikke biologisk slam i anlegget slik at det er vanskelig å vurdere om den virker tilfredsstillende.
Pkt. 23: V-overløpet ved utløpet hadde ikke stor nok kapasitet til at en kunne måle de vannmengder som passerte når pumpene gikk. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann. Pkt. 27: Det finnes ikke noe rekkverk på anlegget. Gangbane av tre er svært glatt på grunn av ising. Pkt. 29: Noe rust på dørkepler ved inn- og utløp.
Pkt. 31: Det tas inn store overvannsmengder på anlegget som tydeligvis var hydraulisk overbelastet.


VURDERING - KONKLUSJON

Dette anlegg er av samme type som det på Kaland skole. Prøvene fra luftetanken viser at det heller ikke her fantes biologisk slam i anlegget. I henhold til drifts-skjemaene hadde det for øvrig aldri vært aktivt slam i anlegget, og følgelig har det heller ikke foregått noen biologisk rensing av avløpsvannet.


Anlegget er tydeligvis hydraulisk overbelastet, til tross for at avløpsvannet pumpes inn på anlegget. Hver gang pumpene slo inn, passerte vannet som en "flodbølge" gjennom anlegget, og det var ikke mulig å måle vannmengdene ved hjelp av det eksisterende V-overløpet. Dersom en skal ha noen som helst sjanse til å få i gang og opprettholde en biologisk prosess i anlegget, må vannmengdene reduseres. Det enkleste er da sannsynligvis å redusere pumpekapasiteten og anordne et overløp (dersom det ikke finnes) i pumpestasjonen foran anlegget. For øvrig bør en gjennomføre de enklere forbedringer som er angitt under "Kommentarer" ovenfor.

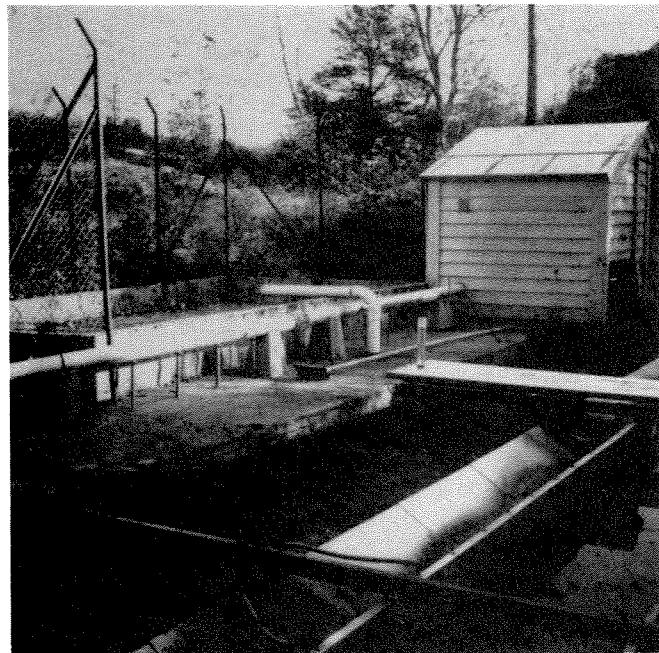

Smøråsbekken renseanlegg.

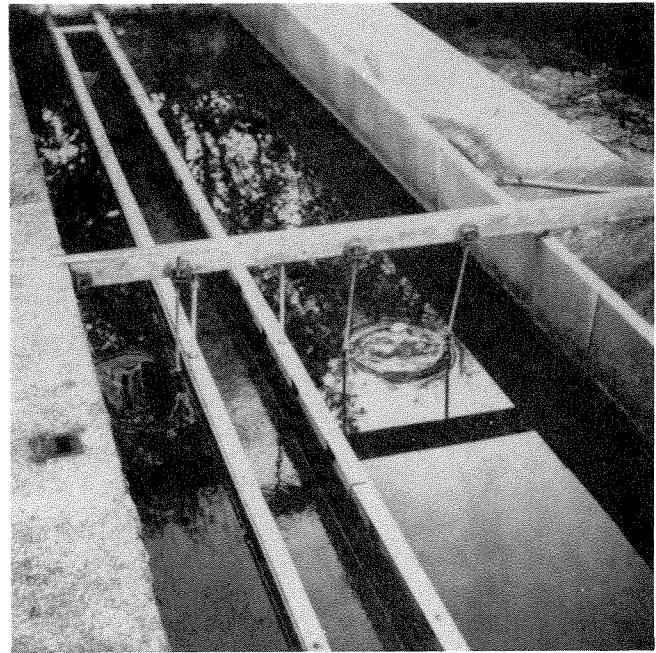

Sedimenteringsbassenget med neddykkete flyteslamavdrag.

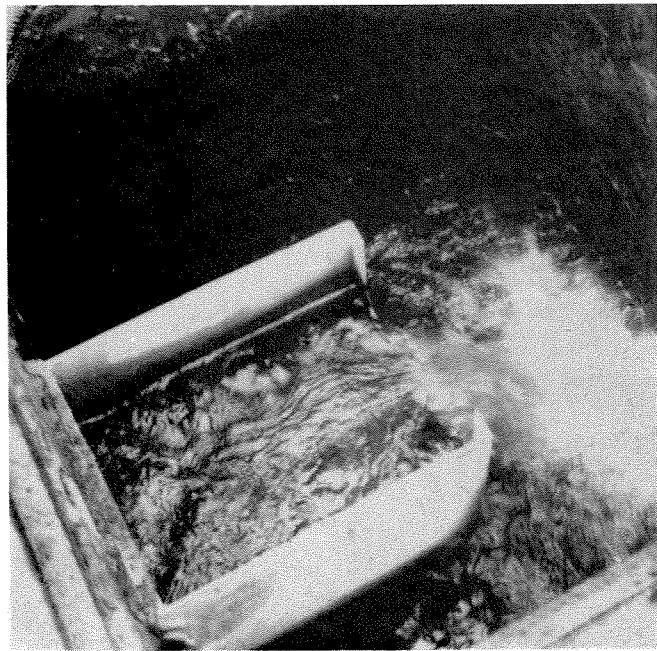

V-overløp ved utløpet (når innløpspumpene gikk, flommet overløpskassen over).




Utslipp i resipienten (Smøråsbekken).

SØILENS RENSEANLEGG

Anleggets navn Søilen	Anleggstype Biologisk (FLYGT, modell 4291)	Dato 10.10.75
Anleggets eier Osvald Søilen	Dim. belastning (personer) 6	Undersøkt av Paulsrød
Kommune Bergen	Driftsoperatør(er)	Utslippsted Grøft som fører ut i myrområdet
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

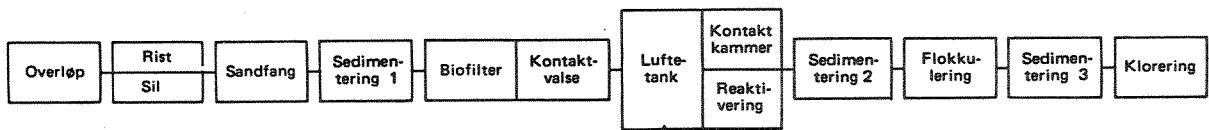

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd-presse	Filter-presse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: Behandler avløpsvannet fra en kiosk. Type industri tilknyttet: -

Leidningsnett: Kombinert
Separat

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målestedsnavn	Vannføring (l/s)							
Tidspunkt								

Returslammengde (l/s): _____

Overskuddslammengde: _____

Kjemikaliedosering: _____

Støy: _____

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	°C			10,5					
Siktedyp	cm								
Sedimenterbart stoff	ml/l								
Slamvolum (30 min.)	ml/l			750					
pH				4,2					
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l			11,5					
Oksygenoptak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l			4900					
Flyktig suspendert stoff	mg/l			3690					
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l								
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l			10 x)					
Nitritt – nitrat	mgN/l								
Total fosfor	mgP/l								
Ortofosfat	mgP/l								


x) Prøven er tatt fra vannfasen etter at slammet har sedimentert 30 min. (slamvolum-prøven).

VURDERING - KONKLUSJON

Denne anleggstype er basert på diskontinuerlig drift hvor den samme tanken fungerer både som luftetank og sedimenteringstank. Den normale døgnsyklus med perioder for lufting, sedimentering og utpumping av renset vann styres av et tid-ur. Anleggene er nedgravet i bakken, og det er vanligvis ikke mulig å ta prøver av innløps- og utløpsvann.

Dette renseanlegg er bygget i tilknytning til en kiosk. Prøvene som ble tatt i luftetanken, viste at det var aktivt slam i den, og det lave innhold av organisk stoff i det dekanterte vann ($BOF_7 = 10 \text{ mg O}_2/\text{l}$) tyder på at anlegget fungerte tilfredsstillende. Det relativt høye slamvolum (750 ml/l) indikerer imidlertid at en må passe på å tömme slam fra anlegget snart, slik at pumpen ikke trekker med slam når den kobles inn etter endt sedimenteringsperiode.

Det er svært viktig at også anlegg av denne type har regelmessig driftstilsyn for i det minste å kontrollere at vifte og automatikk fungerer, og om det må tömmes slam. Ved vårt besøk på anlegget var det tydeligvis problemer med tid-uret, idet viften stoppet opp midt på formiddagen i stedet for kl. 02.00 som er normalt ved disse anlegg.

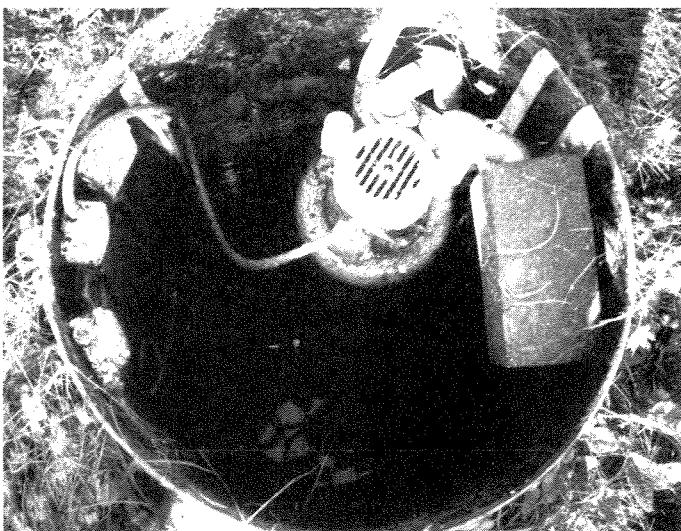

Søilens renseanlegg.




Anlegget ligger nedgravet like til høyre for kiosken. Vannet går derfra ut i grøften i forgrunnen.

VALLE - HATLESTAD RENSEANLEGG

Anleggets navn Valle - Hatlestad	Anleggstype Biologisk (Ringkanal)	Dato 8.10.75
Anleggets eier Bergen kommune	Dim. belastning (personer) 660	Undersøkt av Eikum/Paulsrød
Kommune Bergen	Driftsoperatør(er) Johannessen/Eriksen	Utslippssted Kalandsvatnet
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

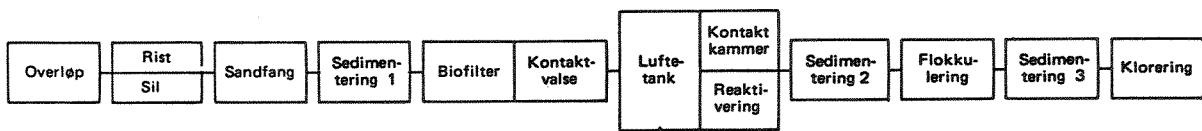

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING			AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.	

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 600

Ledningsnett: Kombinert Separat

Type industri. tilknyttet: -

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammengde (l/s): _____

Overskuddslammenøde: 3 m³ pr. år.

Kjemikaliedosering:

Støv: _____

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31 Overvann	●	
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Fløkkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskape, etc. »			35		
8 Omringning luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold		●	39		
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann		●	40		
13 Slamskape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr			41		
14 Returslamføring »			28 Støy			42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedydspikive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter		●		56			
47 Imhoffbeger		●		52 pH - meter		●		57			


KOMMENTARER

Pkt. 2: Ingen rist ved innløpet. Kun en grovrist foran luftevalsen. Pkt. 8: Strømningshastighet i kanalen ca. 0,3 m/s. Pkt. 23: Det er ikke utstyr for måling av vannføringer. Pkt. 25: Det bør installeres vann for spylening. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann. Pkt. 29: Noe rust på dørkeplater etc. Pkt. 31: Store problemer med hydrauliske overbelastninger (kombinertsystem).


VURDERING - KONKLUSJON

Renseanlegget er en ringkanal av samme type som den på Rå. På grunn av store regnvannsmengder i perioden før denne undersøkelsen var alt aktivt slam blitt vasket ut av anlegget. (Innhold av suspendert stoff = 173 mg/l.) Det var følgelig ingen biologisk rensing av avløpsvannet. Av drifts-skjemaene fremgikk det at disse forhold oppstod flere ganger om året, og at det kunne ta relativt lang tid før en fikk bygget opp igjen biologisk slam i anlegget etter hver gang.

En mulig løsning på dette problem er å installere overløp som avleder de vannmengder som ellers vil forårsake store slamtap fra anlegget. For øvrig bør en gjennomføre de enklere forbedringer som er anført under "Kommentarer" ovenfor.

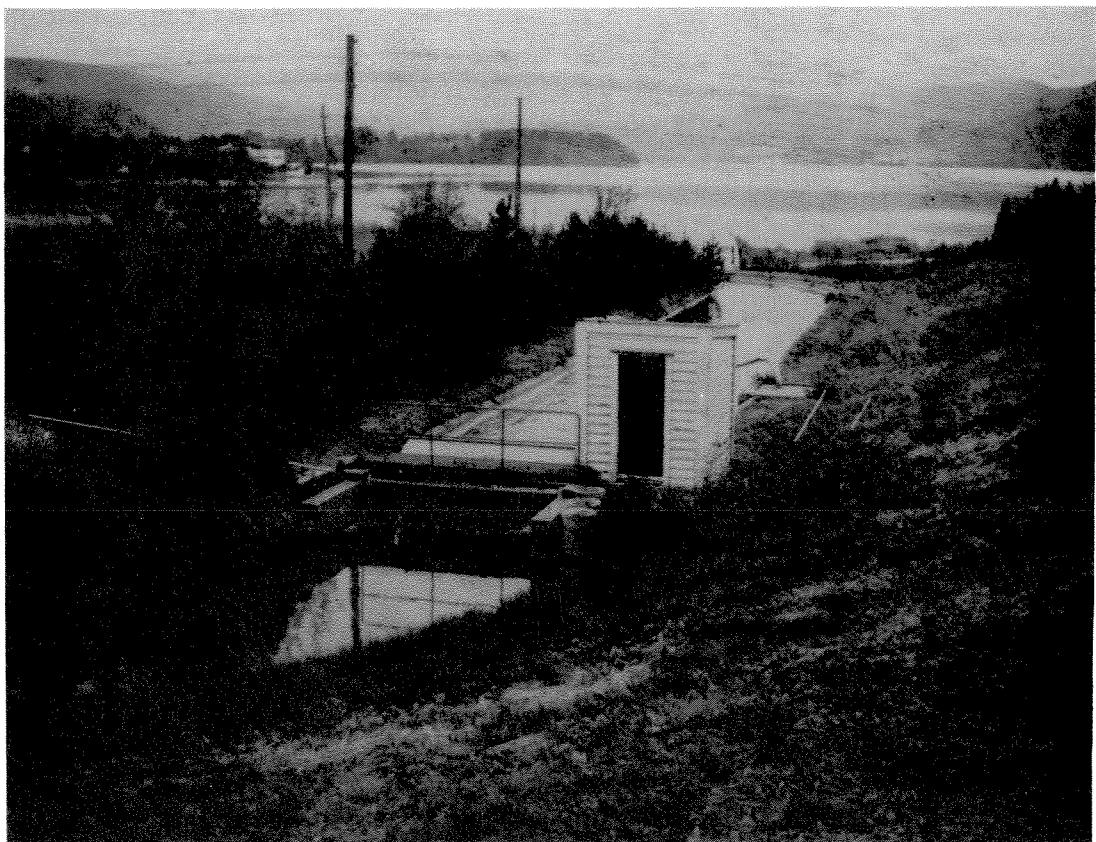

Valle - Hatlestad renseanlegg med resipienten
(Kalandsvatnet) i bakgrunnen.

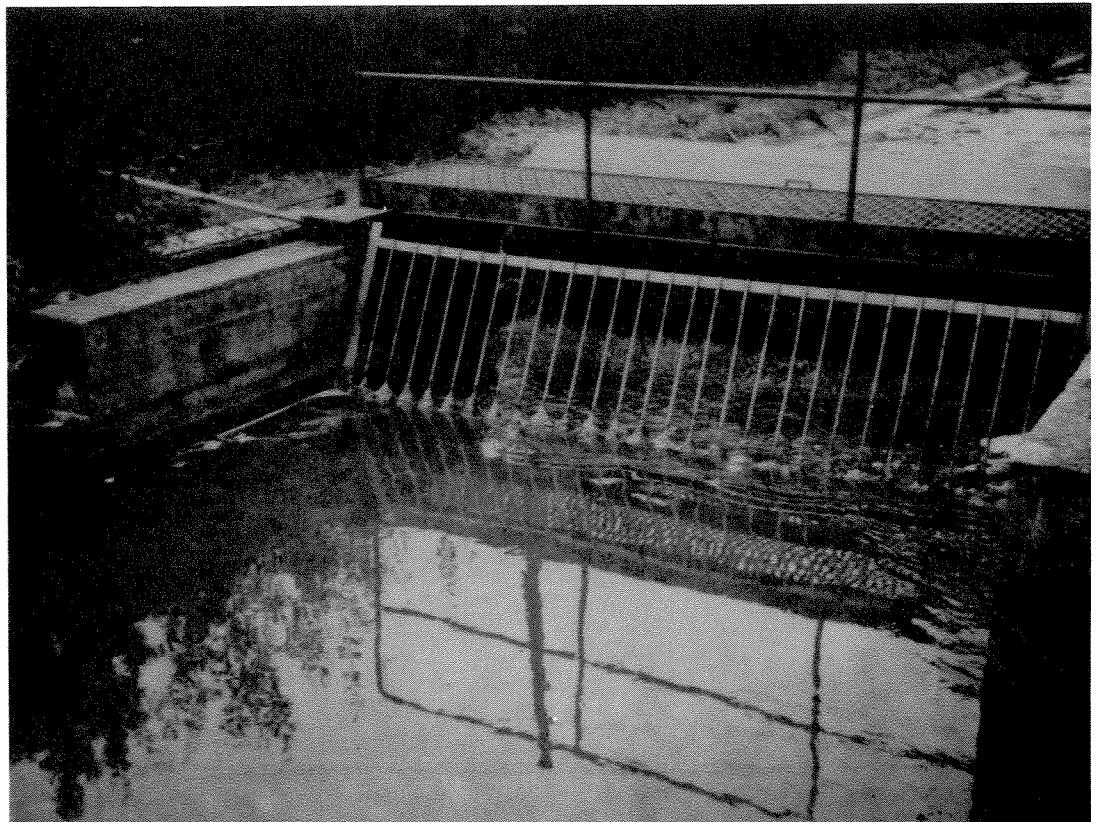


Luftevalsen med grovrist foran.

ÖVSTTUN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Øvsttun	Anleggstype	Biologisk (Ringkanal)	Dato	8.10.75
Anleggets eier	Bergen kommune	Dim. belastning (personer)	700	Eikum	Undersøkt av Paulsrød
Kommune	Bergen	Driftsoperatør(er)	Johannesen/Eriksen		Utslippsted Birkelands- vatnet
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

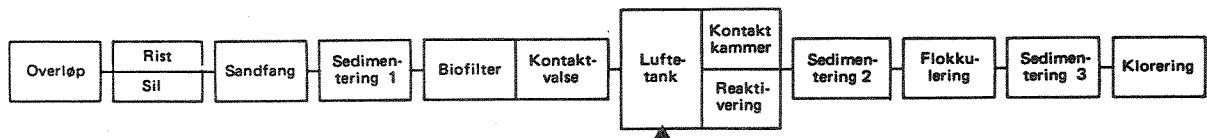

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING			AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 700

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammengde (l/s):

Overskuddslammenade: 3-4 m³ pr. år.

Kiemikalioidosering:

Støv:

ANALYSER/DRIFTSPARAMETER

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekvv., gangbane		
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		●
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31 Utløpsterskel		●
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32 Overvann		●
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold		●	39		
12 Flyteslam »		●	26 Vask m/varmt vann		●	40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr		●	41		
14 Returslamføring »			28 Støy			42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter		●		56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter		●		57			

KOMMENTARER


Pkt. 2: Ingen rist ved innløpet. Kun grovrist foran luftevalsen. Pkt. 8: Strømningshastighet i kanalen ca. 0,5 m/s. Pkt. 23: Det er ikke utstyr for måling av vannføringer. Pkt. 25: Det bør installeres vann for spyling. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann. Pkt. 31: Vann og slam rant kontinuerlig over utløpsterskelen, sannsynligvis fordi heve- og senkemekanismen var i ustand. Pkt. 32: Store problemer med hydrauliske overbelastninger.

NB! Anlegget er velstelt.


VURDERING - KONKLUSJON

Renseanlegget er en ringkanal av samme type som på Rå og Valle - Hatlestad. På grunn av store regnvannsmengder i perioden før denne undersøkelsen, var alt aktivt slam blitt vasket ut av anlegget. (Innholdet av suspendert stoff = 198 mg/l.) Av drifts-skjemaene fremgikk det at disse forhold oppstod flere ganger om året, og det kunne ta relativt lang tid før en fikk bygget opp igjen biologisk slam i anlegget etter hver gang.

En mulig løsning på dette problem er å installere overløp som avleder de vannmengder som ellers vil forårsake stort slamtap fra anlegget. For øvrig bør en gjennomføre de enklere forbedringer som er anført under "Kommentarer" ovenfor.

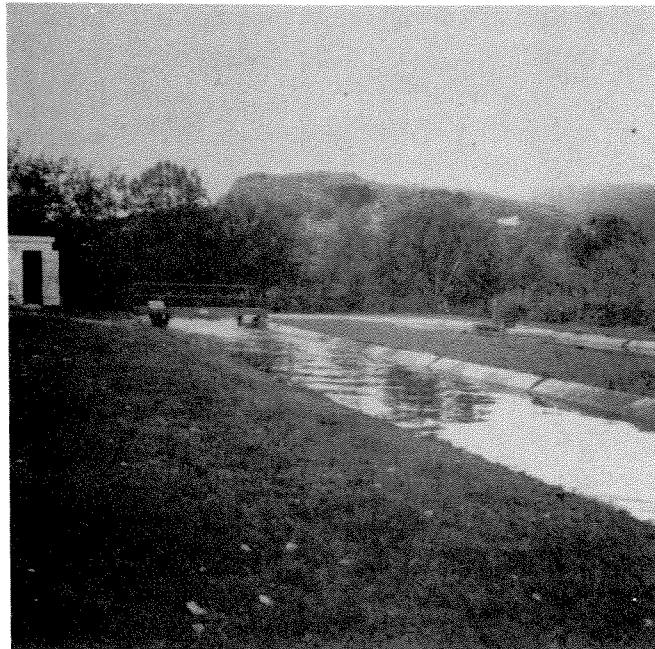

Øvsttun renseanlegg.

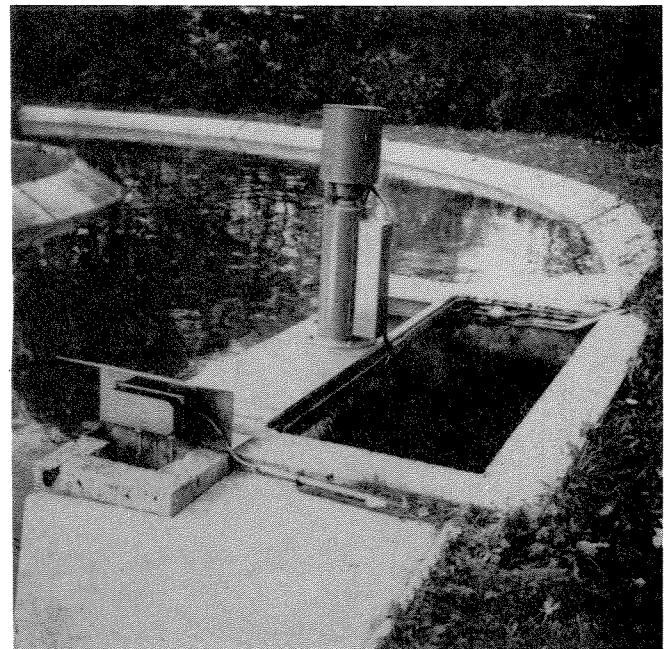

Hev- og senkbar utløpsterkel som ikke fungerer. Vann og slam går ut hele tiden mens luftingen pågår.



Slamkum for uttak av overskuddsslam, evt. intermitterende returslampumping.




Tørkesengene var godt gjemt på dette anlegget.

FRAMNES FOLKEHÖGSKOLES RENSEANLEGG

Anleggets navn	Framnes folkehøgskole	Anleggstype	Biologisk (FLYGT, modell 4205)	Dato	11.10.75
Anleggets eier	Sunnhordland, Hardanger og Voss Indremisjonsskipnad	Dim. belastning (personer)	150	Eikum/Paulsrød	Undersikt av
Kommune	Kvam	Driftsoperatør(er)	Møllerstrøm	Utslippssted	Ytre Sam-
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	nanger- fjorden	

FLYTESKJEMA

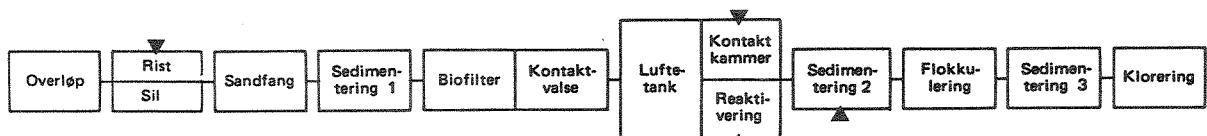

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING		
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Legune	Fyll-plass	Jord-bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 160-170

Ledningsnett: Kombinert □

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja fra utjevnings-

Nei kum til kontaktkammer.

Målested	Utløpsrør i kum nedenfor anlegget						
Vannføring (l/s)	0,1						
Tidspunkt	10.30						

Beturslammenade (l/s):

Overskuddslammenode: Manglende opplysninger

Kemikaliedecorating

Kjetil
Stens

ANALYSER/DBIETSPARAMETER

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden			Ikke i orden			
1 Regnvannsoverløp				15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekvv., gangbane
2 Rist m/utstyr				16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr
3 Sandfang m/utstyr				17 Kjemikalieinnblanding			
4 Overløpsrenne sed. 1				18 Flokkulering			31
5 Flyteslam »				19 Overløpsrenne sed. 3			32
6 Slamskrape etc. »				20 Flyteslam »			33
7 Slampumpe »				21 Slamskrape, etc. »			34
8 Omrøring luftetank				22 Slampumpe »			35
9 Lufttere/blåsemaskiner				23 Vannføringsmåling			36
10 Luftmengder				24 Kloreringsutstyr			37
11 Overløpsrenne sed. 2				25 Spylevann for renhold			38
12 Flyteslam »				26 Vask m/varmt vann			39
13 Slamskape etc. »				27 Rekkverk, sikringsutstyr			40
14 Returslamføring »				28 Støy			41
							42

DRIFTSUTSTYR

	Ja			Nei				Ja			Nei			
			Bør skaffes											
43 Driftsinstruks														
44 Driftskjema														
45 Termometer														
46 Målesylinder														
47 Imhoffbeger														

KOMMENTARER

Pkt. 2: Det er svært vanskelig å fjerne ristgods fra kurven som henger under innløpsrøret. Pkt. 12: Det bør installeres skumskjerm langs overløpsrennen, og flyteslam må fjernes oftere (minst 3 ganger pr. uke). Pkt. 23: Det finnes ikke utstyr for å måle vannmengder. Pkt. 25: Det er ikke lagt vann for spyling fram til selve anlegget. Pkt. 26: Det er ikke vask installert på anlegget. Pkt. 50: Siktedyppskiven må renngjøres.

VURDERING - KONKLUSJON

Renseanlegget som består av en utjevningskum og en slamkum i tillegg til selve biosorpsjonsanlegget, er helt nedgravet i bakken. Anlegget er svært kompakt og er temmelig komplisert driftsmessig sett.


Prøvene fra luftetankene viser at anlegget hadde aktivt slam med gode sedimenteringsegenskaper. Det relativt høye innholdet av suspendert stoff og kjemisk oksygenforbruk i utløpsvannet ($SS = 124 \text{ mg/l}$, $KOF = 95 \text{ mg O}_2/\text{l}$) skyldes flyteslam, som på grunn av manglende skumskjerm rant rett ut av anlegget. Flyteslamlaget i sedimenteringstanken var for øvrig 10-15 cm tykt. Den lave verdi for biokjemisk oksygenforbruk ($BOF_7 = 11 \text{ mg O}_2/\text{l}$) tyder på at slampartiklene som går ut, inneholder lite lett nedbrytbart organisk stoff.

Det var nesten ingen belastning på anlegget ved vårt besøk, idet skolen (en internatskole) hadde høstferie. Ifølge leverandørens brosjyrer er denne anleggstype dimensjonert som et normalt belastet anlegg for maksimum 100 personer (slambelastning $0,3 \text{ kg BOF}_7/\text{kg SS.d.}$). Anlegget er imidlertid levert for en tilknytning på 150 personer, mens den faktiske belastning normalt er 160-170 personer.


Bortsett fra flyteslamproblemet må en si at anlegget fungerte relativt tilfredsstillende på prøvedagen. De enklere forbedringer angitt under "Kommentarer" ovenfor, bør gjennomføres. Særlig er installasjon av en skumskjerm foran overløpsrennen svært viktig.



Framnes folkehøgskoles renseanlegg (godt gjemt blant prydbusker midt på bildet).

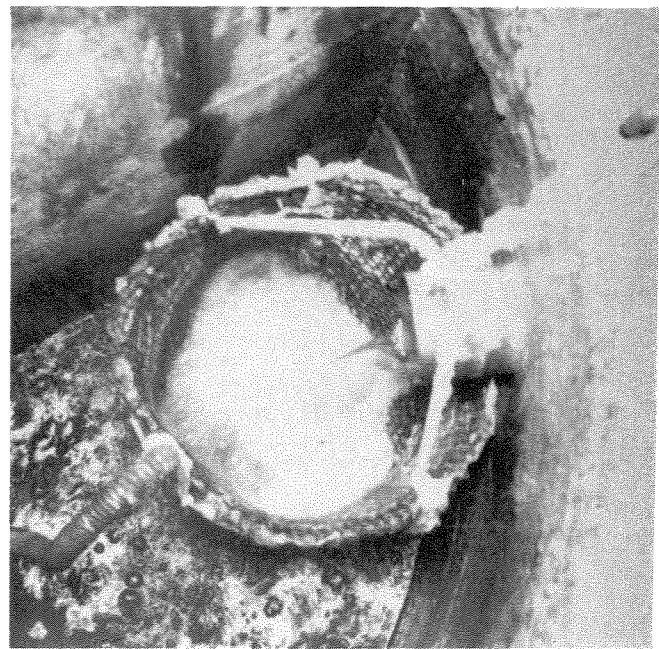

Denne ristkurven henger nede i utjevningskummen og er svært tung å få tømt.

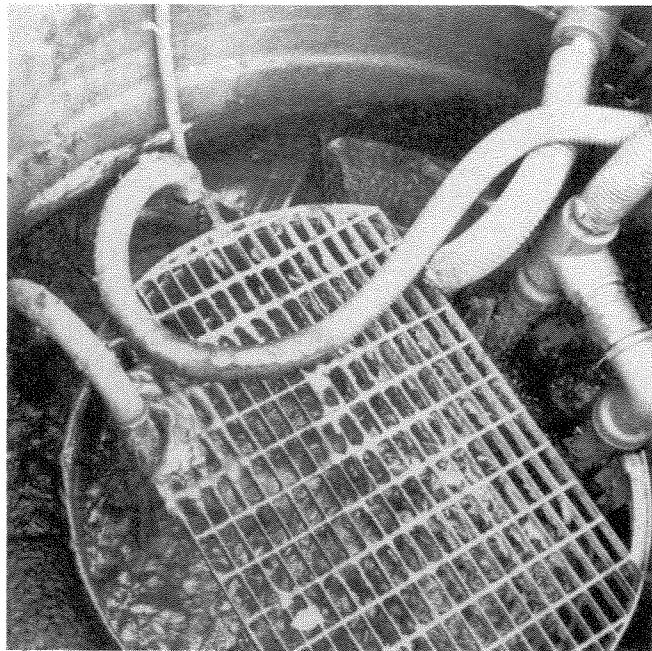

Renseanlegget sett ovenfra. Reaktiveringskammer i midten, kontaktkammer til høyre og sedimenteringstank til venstre.





Flyteslammet i sedimenteringstanken går rett i utløpet. Hele overløpsrennen er ca. 40 cm lang.

ULVEN LEIR RENSEANLEGG

Anleggets navn Ulven leir	Anleggstype Mekanisk	Dato 8.12.75
Anleggets eier Forsvaret	Dim. belastning (personer) 500	Undersøkt av Lundar/Paulsrød
Kommune Os	Driftsoperatør(er) Hans Haugland	Utslippssted Liten bekk
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

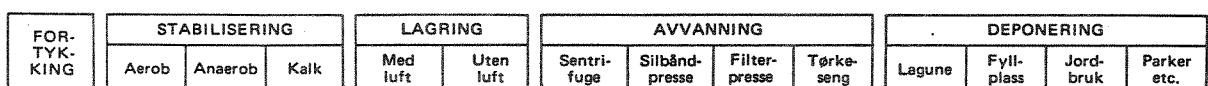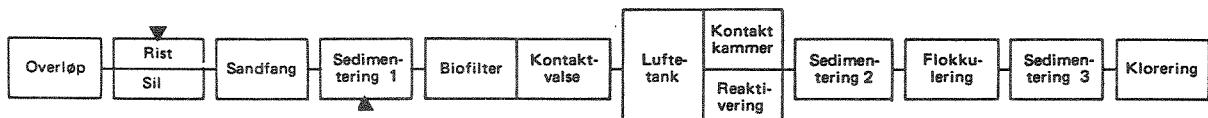

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: Ca. 50 (kan variere) Type industri tilknyttet: -
Ledningsnett: Kombinert mye Pumping inn på anlegget: Ja
Separat Nei

Målested	V-overløpet ved innløpet							
Vannføring (l/s)	1,7							
Tidspunkt	13.00							

Returslammengde (l/s):
Overskuddslammengde: ca. 10 m³ utråtnet slam pr. år.
Kjemikaliedosering:
Støy:

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ike I orden		I orden	Ike I orden		I orden	Ike I orden	
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2				29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering				30 Korrosjon, maskinelt utstyr		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding				31 Overvann		
4 Overløpsrenne sed. 1	●		18 Flokkulering				32		
5 Flyteslam	»	●	19 Overløpsrenne sed. 3				33		
6 Slamskrapa etc.	»	●	20 Flyteslam	»			34		
7 Slampumpe	»	●	21 Slamskrapa, etc.	»			35		
8 Omrering luftetank			22 Slampumpe	»			36		
9 Luftere/blåsemaskiner			23 Vannføringsmåling		●		37		
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr		●	NB!	38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold		●		39		
12 Flyteslam	»		26 Vask m/varmt vann		●		40		
13 Slamskrapa etc.	»		27 Rekkverk, sikringsutstyr		●		41		
14 Returslamføring	»		28 Støy				42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●				53		
44 Driftskjema	●			49 Hov	●				54		
45 Termometer	●			50 Siktedybpskive		●			55		
46 Målesylinder		●		51 Oksygen meter		●			56		
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter		●			57		


KOMMENTARER

Pkt. 2: Innlopsarrangementet er dårlig utformet slik at papir etc. sedimenterer foran risten og også mellom risten og sedimenteringsbassenget. Pkt. 7: Slampumpen (en gammel centrifugalpumpe) går ofte tett ved pumping av slam fra sedimenteringsbassenget til råtnetanken. Samme pumpe brukes også til å pumpe utrånet slam, men da uten problemer. Pkt. 24: Kloreringsutstyret har ikke vært i bruk siden resipienten (Ulvenvannet) opphørte som drikkevannskilde 1971. De gjenværende klorflasker bør av sikkerhetsmessige grunner fjernes fra anlegget. Pkt. 31: Ledningsnettet er dårlig og tar inn store overvannsmengder.


NB! Anlegget er velstelt og holdes i god stand.

VURDERING - KONKLUSJON


Det kommer store mengder overvann og infiltrasjonavann inn på anlegget, og innlopsvannet er derfor, som analysene viser, veldig fortynnet. Den målte vannføringen er i størrelsesorden 10 ganger høyere enn det man skulle forvente ut fra antall personer tilknyttet. Anlegget er imidlertid dimensjonert for omtrent denne vannmengden og må sies å fungere fullt tilfredsstillende som et mekanisk renseanlegg.

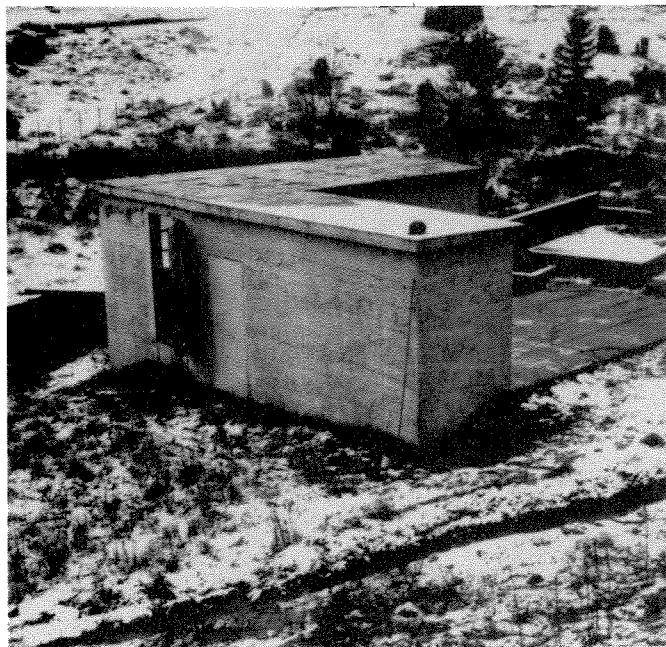


Ulven leir renseanlegg.

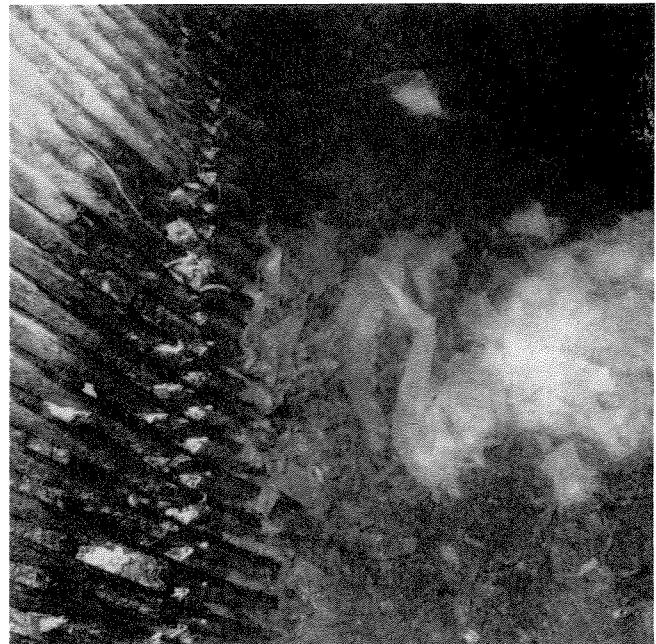

Store mengder papir sedimenterer foran risten.

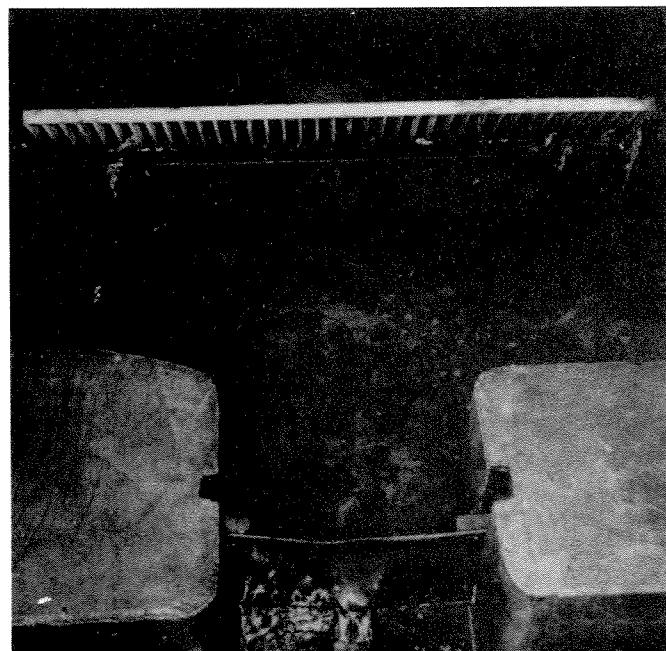

Problemer med slamavsetninger i kanalen mellom rist og sedimenteringsbasseng.

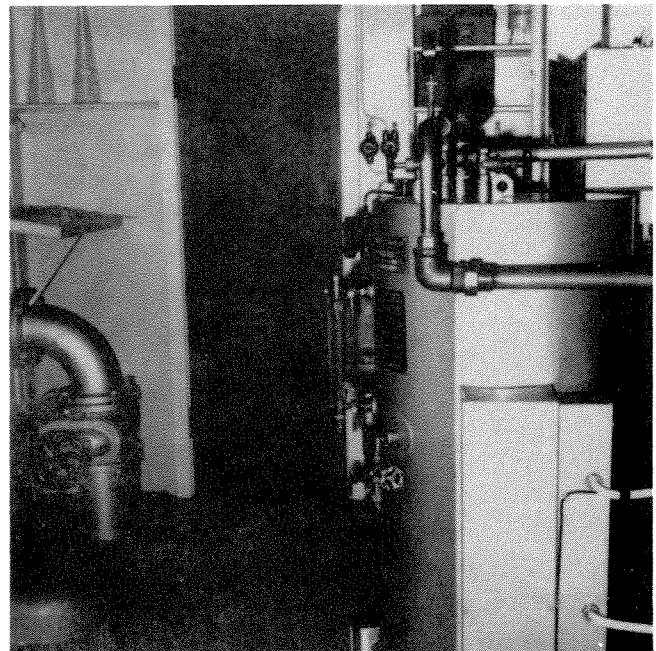


Kontrollrom med dampkjelle for oppvarming av råtnetanken.

MANGER RENSEANLEGG

Anleggets navn	Manger	Anleggstype	Biologisk (Ringkanal)	Dato
Anleggets eier	Radøy kommune	Dim. belastning	1200 p.e.	Undersøkt av
Kommune	Radøy	Driftsoperatør(er)	Haugland	Utslipssted
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Nesvatnet

FLYTESKJEMA

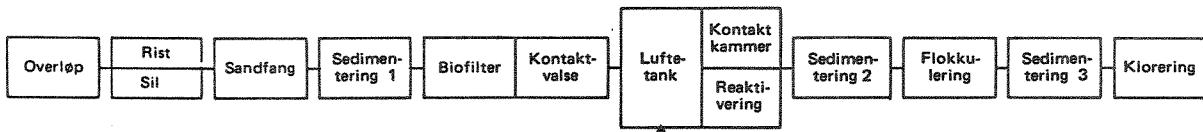

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

+ meieri
Antall personer tilknyttet: ca. 100 personer / Type industri tilknyttet: Meieri
Ledningsnett: Kombinert Pumping inn på anlegget: Ja
Separat Nei

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammengde (l/s): _____
Overskuddslammengde: Det er aldri tatt ut slam fra anlegget.
Kjemikaliedosering: _____
Støy: _____

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	II orden	III orden	II orden	III orden	II orden	III orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalisinnblanding		31 Utløpstesterskel	●
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering		32 Overvann	●
5 Flyteslam	»		19 Overløpsrenne sed. 3		33 Betongkonstruksjon	●
6 Slamskrape etc.	»		20 Flyteslam	»	34 Adkomst	●
7 Slampumpe	»		21 Slamskrape, etc.	»	35	
8 Omrering luftetank	●		22 Slampumpe	»	36	
9 Lufttere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●	37	
10 Luftmengder	● NB		24 Kloreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	●	39	
12 Flyteslam	»	●	26 Vask m/varmt vann	●	40	
13 Slamskape etc.	»		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●	41	
14 Returslamføring	»		28 Støy		42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftsskjema		●	●	49 Hov	●	●	●	54
45 Termometer	●	●	●	50 Siktedydspskive	●	●	●	55
46 Målesylinder	●	●	●	51 Oksygen meter	●	●	●	56
47 Imhoffbeger	●	●	●	52 pH-meter	●	●	●	57

KOMMENTARER


Pkt. 2: Ingen rist ved innløpet, kun en grovrist foran luftevalsen. Pkt. 8: Strømningshastighet i kanalen ca. 0,3 m/s. Pkt. 10: Ifølge kommunen har ikke luftevalsen tilstrekkelig oksygeneringskapasitet om sommeren. Pkt. 23: Det er ikke utstyr for å måle vannføringen. Pkt. 25: Det bør installeres vann for spyling. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann. Pkt. 27: Det er farlig å gå langs ringkanalen p.g.a. all vegetasjonen. Denne må fjernes. Pkt. 30: Mye korrosjon på maskinelt utstyr. Pkt. 31: Den hev- og senkbare utløpstesterskelen er i ustand. Pkt. 32: Det går mye overvann og infiltrasjonsvann inn på anlegget. Pkt. 33: Det er store sprekker i betongkonstruksjonen (kanalens sidevegger). Pkt. 34: Anlegget er vanskelig tilgjengelig (ligger ca. 200 m fra vei).

VURDERING - KONKLUSJON

Renseanlegget er en ringkanal (oksydasjonsgrav) basert på diskontinuerlig drift, hvor kanalen fungerer både som luftebasseng og sedimentteringsbasseng. De ulike driftsperioder styres av vannivået i ringkanalen. Etter endt sedimentteringsperiode skal det rensete vann trekkes av ved hjelp av en senkbar, motordrevet utløpstesterskel.

Avløpsvannet fra meieriet går i eget ledningsnett fram til like foran anlegget. Det ble derfor tatt ut separate innløpsprøver av meierialvøpsvannet og det kommunale avløpsvannet. Karakteristisk for det kommunale avløpsvannet er et veldig høyt humusinnhold (høy KOF-verdi, lav BOF₇-verdi).

På grunn av store regnvannsmengder i perioden før denne undersøkelsen var det aktive slammet blitt vasket ut av anlegget (innholdet av suspendert stoff = 763 mg/l). Det var følgelig ingen biologisk rensing av avløpsvannet. Utløpstesterskelen som var i ustand, bidro for øvrig til et kontinuerlig slamtap fra anlegget. For at anlegget skal komme i normal drift igjen, må utløpstesterskelen settes i stand slik at den kan heves til sitt øvre nivå mens luftingen pågår. Det trenges for øvrig en kraftig "oppussing" av hele anlegget dersom det skal kunne fungere tilfredsstillende i fremtiden. I første rekke bør en gjennomføre de enklere forbedringer som er angitt under "Kommentarer" ovenfor. I tillegg vil det være aktuelt å bedre ledningsnettet, eventuelt sette inn overløp slik at anlegget ikke oversvømmes i regnværssperioder.

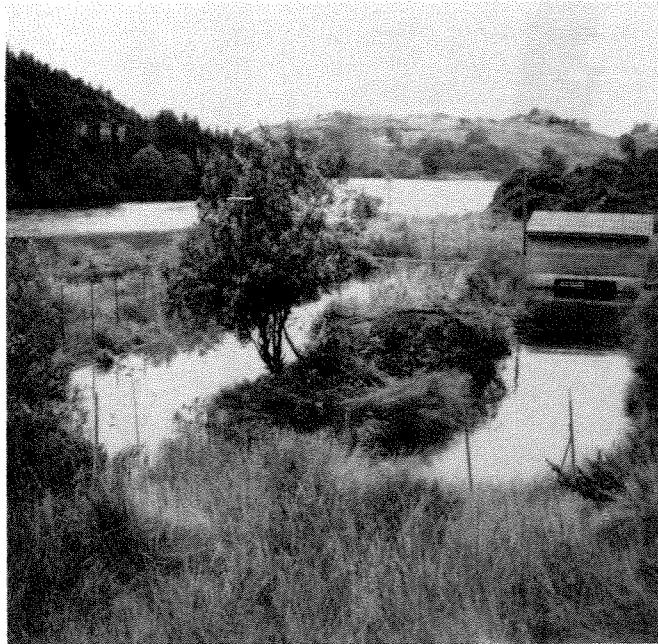


Manger renseanlegg.



Svært vanskelig å komme fram til utløpet p.g.a. all vegetasjonen rundt kanalen.



Hev- og senkbar utløpstørskel som ikke fungerer. Vann og slam går ut hele tiden mens luftingen pågår.


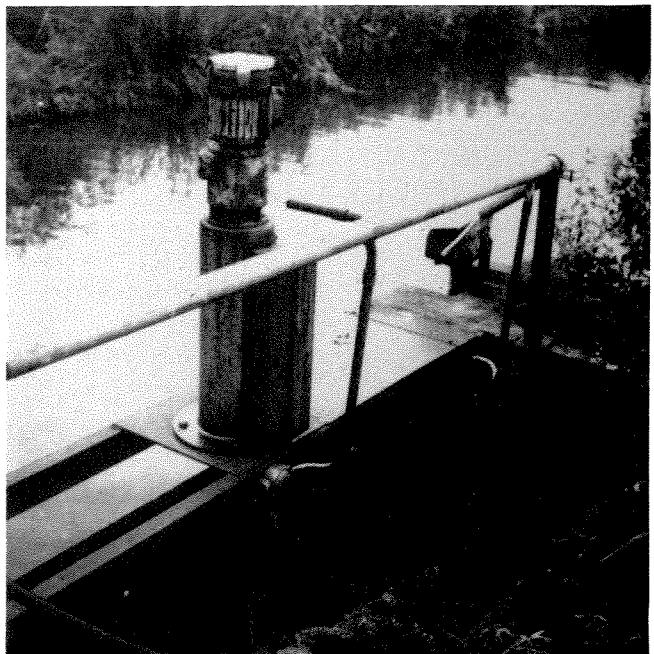


Sprekker i kanalveggen kan gi ukontrollert avløp.

STRANDA SKOLES RENSEANLEGG

Anleggets navn	Stranda skole	Anleggstype	Biologisk (DRAVO, modell E)	Dato	6.12.75
Anleggets eier	Sund kommune	Dim. belastning (personer)	200	Lundar	Undersøkt av Paulsrød
Kommune	Sund	Driftsoperatør(er)	Hjalmar Nesse		Utslippssted Litzen myr
Fylke	Hordaland	Driftsoperatørkurs		Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

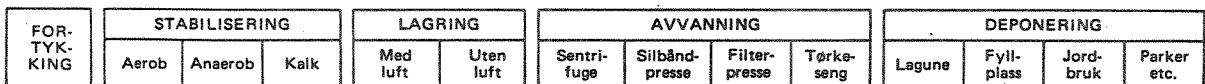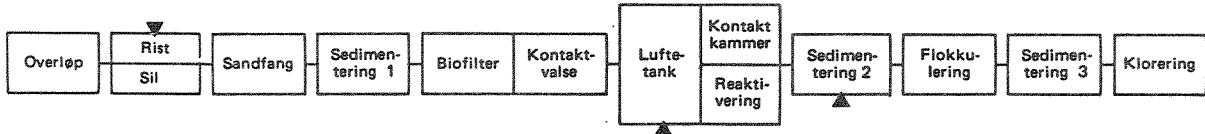

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÄLINGER

Antall personer tilknyttet: 280 elever + fast-
Type industri tilknyttet: -

Ledningsnett: Kombinert boende

Separat

Type industri tilknyttet: -

Pumping upp på anlegget: Ja

88

Målested	Innløpsrør							
Vannføring (l/s)	0,2							
Tidspunkt	11.00							

Returslammenge (l/s):

Tatt ut slam 2 ganger (ca. 10 m³ hver gang) siden 1971.

Kiemikalioidorering:

Støy: 96 dB(A) 1 m fra kompressor

93 dB(A) like ved døren.

ANALYSEB/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden		Ikke i orden			I orden		Ikke i orden		
	I	ord	I	ord		I	ord	I	ord	
1 Regnvannsoverløp					15 Pumping oversk.slam sed. 2					29 Korrosjon, rekvv., gangbane
2 Rist m/utstyr		<input checked="" type="radio"/>			16 Kjemikaliedosering					30 Korrosjon, maskinelt utstyr
3 Sandfang m/utstyr					17 Kjemikalleinnblanding					
4 Overløpsrenne sed. 1					18 Flokkulering					
5 Flyteslam					19 Overløpsrenne sed. 3					
6 Slamskrape etc.					20 Flyteslam					
7 Slampumpe					21 Slamskrape, etc.					
8 Omrøring luftetank		<input checked="" type="radio"/>			22 Slampumpe					
9 Luftere/blåsemaskiner			<input checked="" type="radio"/>		23 Vannføringsmåling		<input checked="" type="radio"/>			
10 Luftmengder		<input checked="" type="radio"/>			24 Kloreringsutstyr					
11 Overløpsrenne sed. 2			<input checked="" type="radio"/>		25 Spylevann for renhold		<input checked="" type="radio"/>			
12 Flyteslam			<input checked="" type="radio"/>		26 Vask m/varmt vann		<input checked="" type="radio"/>			
13 Slamskrape etc.			<input checked="" type="radio"/>		27 Rekkverk, sikringsutstyr		<input checked="" type="radio"/>			
14 Returslamføring		<input checked="" type="radio"/>			28 Støy		<input checked="" type="radio"/>			
										42

DRIFTSUTSTYR

	Ja			Nei			Bør skaffes				Ja			Nei			Bør skaffes		
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="radio"/>										48 Rake	<input checked="" type="radio"/>							53
44 Driftskjema			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							49 Hov		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					54
45 Termometer			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							50 Siktedydspiske	<input checked="" type="radio"/>							55
46 Målesylinder		<input checked="" type="radio"/>									51 Oksygen meter		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					56
47 Imhoffbeger		<input checked="" type="radio"/>									52 pH - meter		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>					57

KOMMENTARER

Pkt. 9: Den ene blåsemaskinen (den nye) er i ustand. Pkt. 11: Overløpsrennen er ikke horisontal, og alt vann trekkes av i den ene enden. Dessuten er flyteslamavdraget helt neddykket. Pkt. 12: Det er ikke skumskjerm langs overløpsrennen. Pkt. 13: Det må skrapes ned langs veggene i sedimenteringstanken regelmessig for å unngå slamavleiringer. Det bør skaffes en skrape med langt skaft til dette formål. Pkt. 23: Alle steinene som ligger i kassa foran V-overløpet må fjernes slik at det kan brukes til målinger. Pkt. 26: Det bør installeres vask med varmt vann på anlegget. Pkt. 28: Støy nivået er uholdbart høyt til å arbeide i. En må prøve å få støyisolert blåsemaskinene. Pkt. 30: Materialer i gangbaner og rør er for dårlig med hensyn til korrosjon. NB! Driftsoperatøren holder anlegget rent og ordentlig.

VURDERING - KONKLUSJON


Prøvene fra luftetanken viser at det ikke fantes aktivt slam der (innhold av suspendert stoff = 123 mg/l) og følgelig foregår det heller ingen biologisk rensing av avløpsvannet. Driftsoperatøren opplyste for øvrig at det ikke pleide å være mer slam i luftetanken (drifts-skjemaer mangler).

Avløpsvann fra skoler uten internat inneholder erfaringmessig veldig lite organisk stoff (på grunn av dusjer, urinaler, vask etc.) slik at det kan være vanskelig å få i gang og opprettholde en biologisk prosess. Dersom avløpsvannet her vanligvis er så fortynnet som stikkprøven vår viser, kan dette være årsaken til at anlegget aldri har fungert tilfredsstillende. Hydrauliske støtbelastninger fra bl.a. dusjer kan også bidra til slamtap fra anlegget.

Støy nivået i anlegget er så høyt (93-96 dB(A)) at man ikke kan vente at noen skal kunne gjennomføre det regelmessige driftstilsyn med blåsemaskinen i gang. Blåsemaskinen bør skjermes eller aller helst plasseres i et eget rom.


Slamtømming bør ikke skje med mindre det samler seg så mye tungt materiale på bunnen av luftetanken at lufterne tettes. En bør da ta vare på eventuell biologisk slam ved først å tömme sedimenteringstanken og deretter fylle denne med slam fra luftetanken. Deretter kan luftetanken suges tom og rengjøres, for så å pumpe slammet fra sedimenteringstanken tilbake til luftetanken og deretter sette prosessen i gang igjen.

En bør forsøke å rette på de feil og mangler som er nevnt under "Kommentarer" ovenfor.

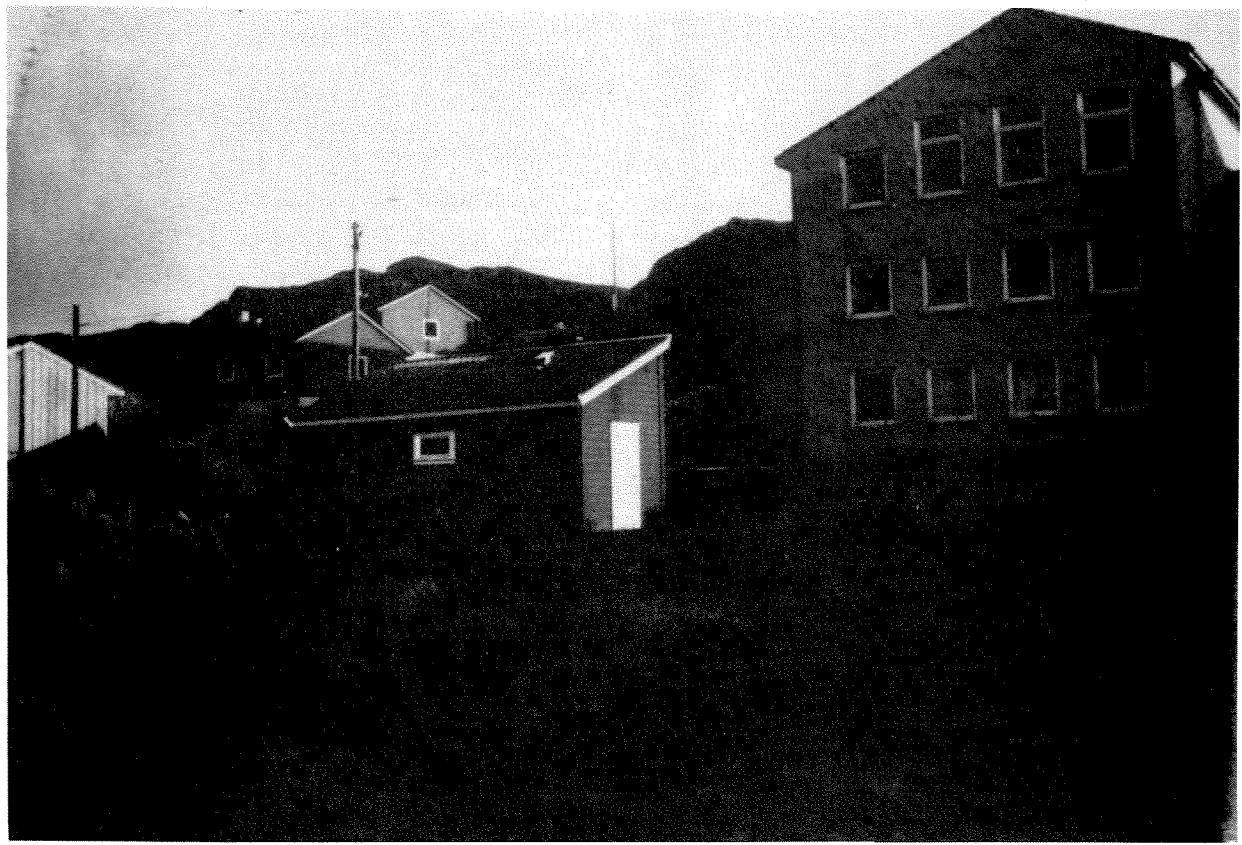

Stranda skoles renseanlegg (i forgrunnen).


De uskjermete blåsemaskinene inne på anlegget
gir et altfor høyt støynivå.

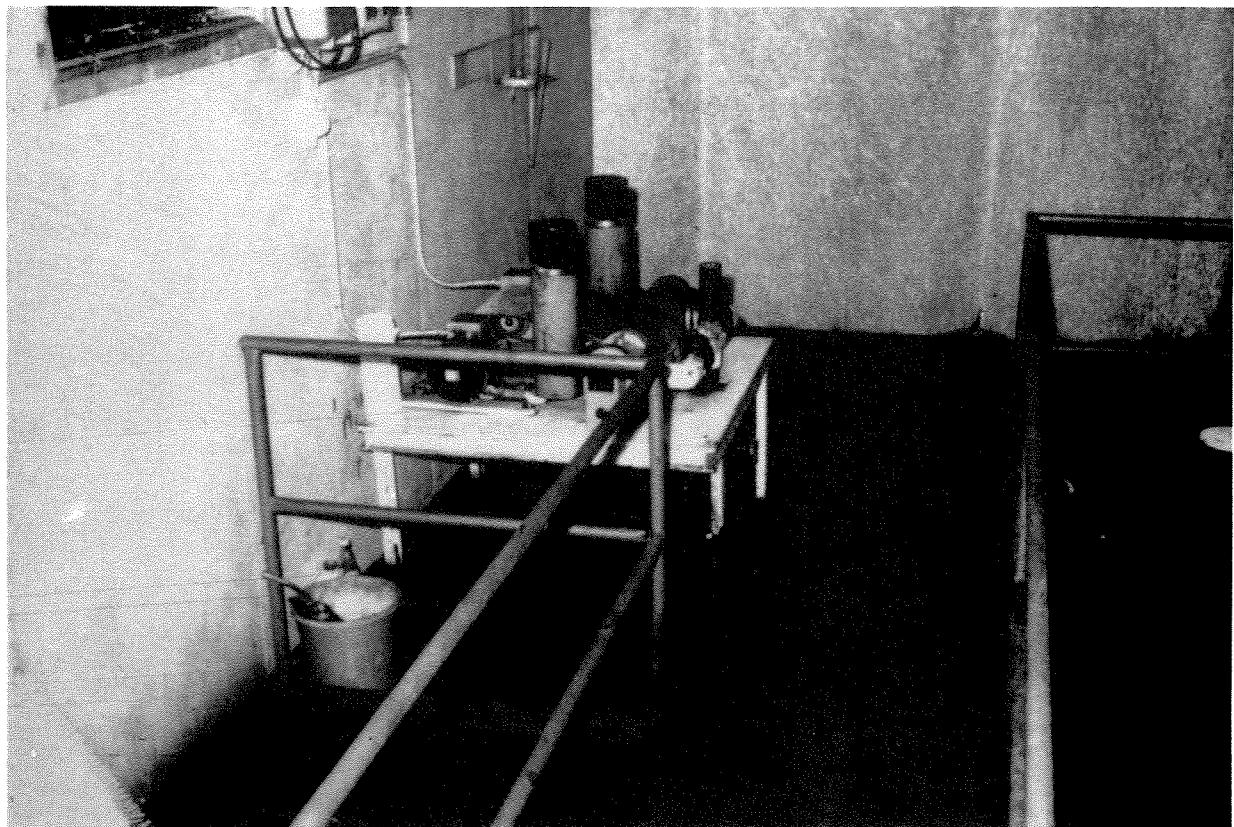

BÖMOEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Bømoen	Anleggstype Biologisk (Biosorpsjonsanlegg)	Dato 9.12.75
Anleggets eier Forsvaret	Dim. belastning (personer) 400	Undersøkt av Lundar/Paulsrød
Kommune Voss	Driftsoperatør(er) Trygve Fenne	Utslippssted Infiltrasjon
Fylke Hordaland	Driftsoperatørkurs	i bredden av Raundalselva
		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

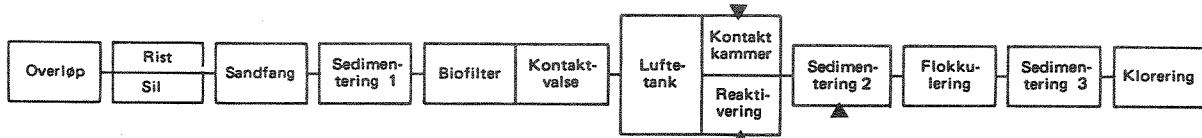

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filter-spresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (AI) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Kombiniert

Type industri tilknyttet:

Pumping upp på anlegget: Ja

34

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Beturslämningssed (l/s): Ca. 6.

Overskuddslammengden: Det er ikke tappet slam de siste to år.

Overskuddslamming Kostnadsbeloppet

Kjemikaliedosering:
Støy: 91 dB(A) 1 m fra blåsemaskin,
85 dB(A) ved arbeidshenk

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden i ordnen	Ikke i orden		I orden i ordnen	Ikke i orden		I orden i ordnen	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold		●	39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann		●	40		
13 Slamskrapa etc. »	●		27 Rekkverk, sikringsutstyr		●	41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy.			42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedydspiske	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57

KOMMENTARER

Pkt. 14: Det er svært vanskelig å få målt returslamføringen. For øvrig var den noe for høy. Pkt. 23: Det er ikke utstyr for vannføringsmålinger på anlegget. Pkt. 29: Det er en del rust på dørkepler.

NB! Anlegget er velstelt, og driftsoperatøren gjør en bra jobb.


VURDERING - KONKLUSJON

Renseanlegget betjener en militærleir (øvelsesleir) med sterkt varierende belastning, og er bygget i tilknytning til en større vask- og toalettavdeling (se bilde neste side). "Ledningsnettet" går bare direkte fra vasker og klosetter gjennom veggen til en innløpskum inne på anlegget. Det hadde derfor ingen hensikt å ta ut noen innløpsprøve her. Anlegget hadde for øvrig ikke vært belastet den siste tiden.


Prøvene fra luftetankene viser at anlegget hadde aktivt slam med gode sedimenteringsegenskaper. Det noe turbide utløpsvannet ($SS = 65 \text{ mg/l}$) skyldes sannsynligvis at man har nitrifikasjon (dannelse av nitrat) i luftetankene (nitratinnhold hhv. 9,4 og 10 mg N/l), med tilhørende denitrifikasjon og utvikling av nitrogengass i sedimenteringstanken. Gassbobler vil rive med seg slampartikler opp til overflaten av tanken, og selv om en har skumskjerner langs overløpsrennen, vil en del partikler følge med i utløpsvannet. Nitrifikasjon i et biologisk renseanlegg krever bl.a. lange oppholdstider (lav organisk belastning) og er normalt et tegn på at den biologiske prosessen fungerer bra. Nitrifikasjonen medfører som regel også lave pH-verdier i utløpsvannet (her $\text{pH} = 4,3$).

Det lave biokjemiske oksygenforbruk i utløpsvannet ($\text{BOF}_7 = 5 \text{ mg O}_2/\text{l}$) viser at slampartiklene som følger med ut, inneholder lite lett nedbrytbart organisk stoff, dvs. slammet er stabilt. Verdier for oksygenopptak ($0,05 \text{ mg O}_2/\text{l/min.} = 0,9 \text{ mg O}_2 \text{ pr. gram flyktig suspendert stoff pr. time}$) tyder også på det samme.


Anlegget må sies å fungere meget tilfredsstillende på prøvedagen, særlig med tanke på de vanskelige belastningsforhold man her har.

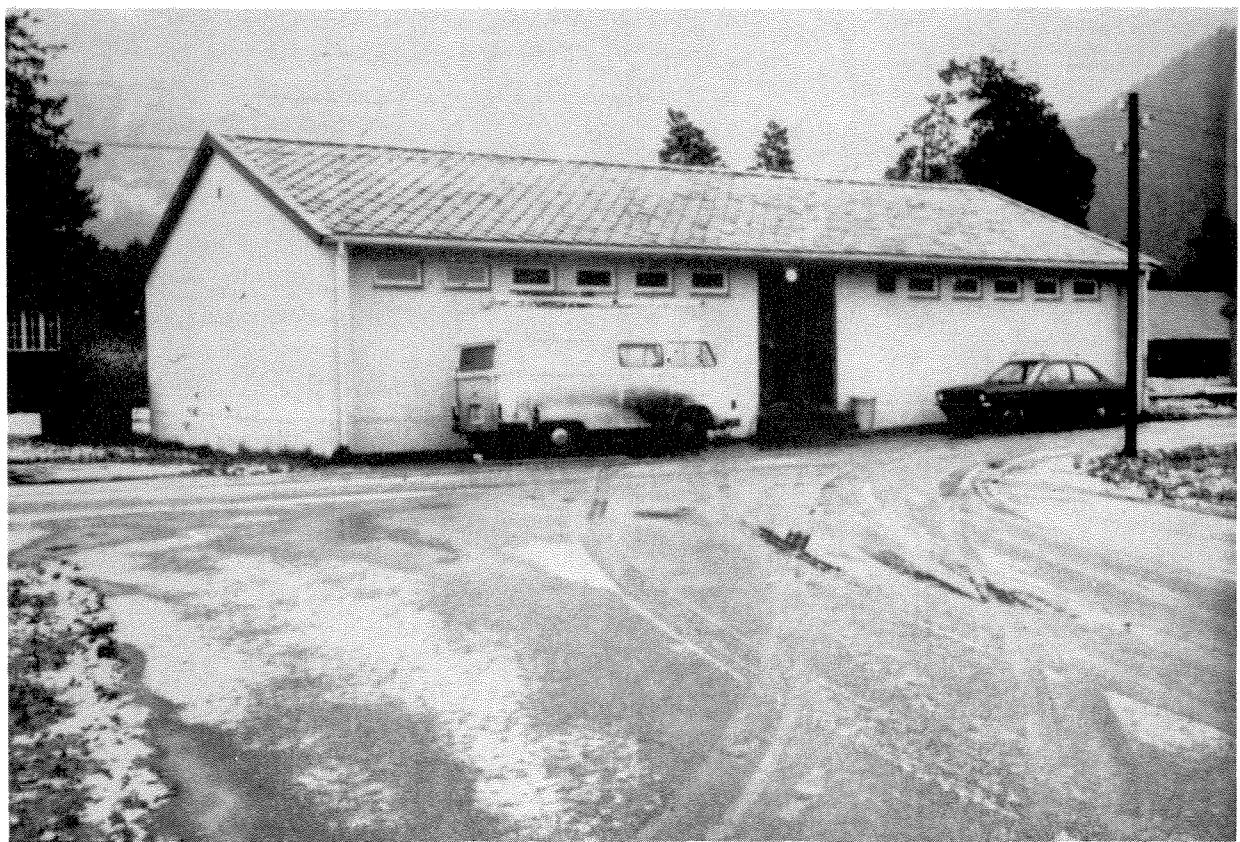

Bømoen renseanlegg (vaskerom og klosetter til venstre for inngangen, renseanlegget til høyre).

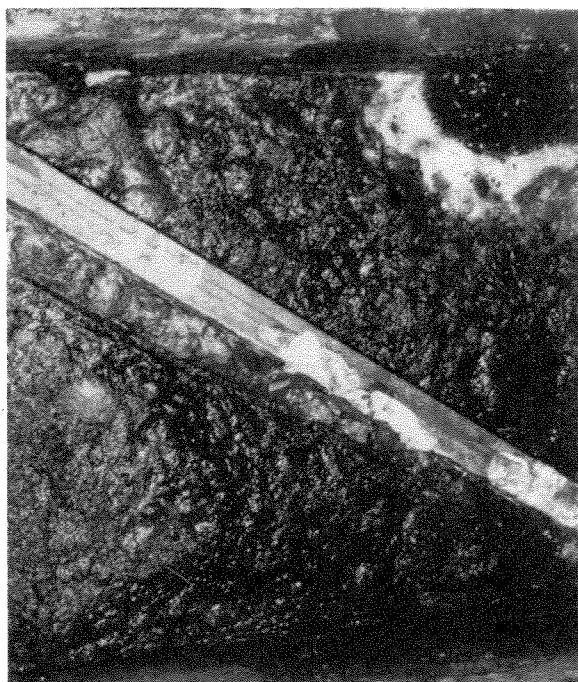

Innløpskum med neddykket innløpsrør.

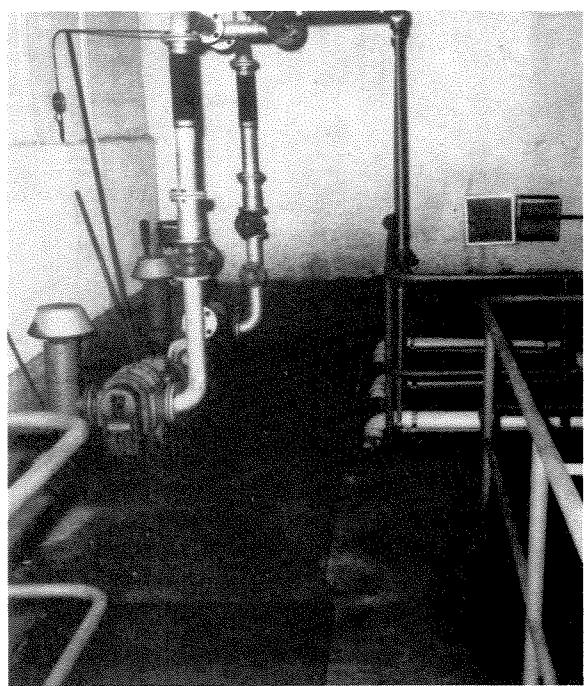

De uskjermete blåsemaskinene gir et noe høyt støy nivå.