

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Blindern

PRA 2.10

O - 52/75

Driftsundersøkelse av renseanlegg

i

Sør-Trøndelag

15. februar 1978

*Ing. Arne Lundar*

Norsk institutt for vannforskning

*Avd.ing. Arne Malme*

Statens forurensingstilsyn

*Instituttsjef Kjell Baalsrud*

ISBN 82-577-0030-4

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

Side:

OVERSIKT OVER RENSEANLEGG I	SØR-TRØNDELAG	3
INNLEDNING		4
MÅLEMETODER OG -UTSTYR		5
OSTANGEN RENSEANLEGG	KLÆBU	6
EIDSTUMO RENSEANLEGG	MELHUS	9
LER RENSEANLEGG	MELHUS	12
LUNDAMO RENSEANLEGG	MELHUS	15
VARMBO RENSEANLEGG	MELHUS	18
FRØSET RENSEANLEGG	MIDTRE GAULDAL	22
UDDU RENSEANLEGG	RISSA	25
BREKKEN RENSEANLEGG	RØROS	28
RØROS RENSEANLEGG	RØROS	31
SOLBAKKEN RENSEANLEGG	TRONDHEIM	34

- 
- A map of Southern Trøndelag, Norway, showing the coastline and major inland waterways. Dashed lines connect ten numbered locations (1-10) representing proposed sewage treatment plants. The locations are: 1. Ostangen, 2. Eidstumo, 3. Ler, 4. Lundamo, 5. Varmbo, 6. Frøset, 7. Uddu, 8. Brekken, 9. Røros, and 10. Solbakken.
- 1 Ostangen
  - 2 Eidstumo
  - 3 Ler
  - 4 Lundamo
  - 5 Varmbo
  - 6 Frøset
  - 7 Uddu
  - 8 Brekken
  - 9 Røros
  - 10 Solbakken

NIVA – 77

## SØR-TRØNDELAG

### RENSEANLEGG I SØR-TRØNDELAG

## INNLEDNING

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått i oppdrag av PRA-komiteen og Miljøverndepartementet å foreta en driftsundersøkelse av samtlige kloakkrenseanlegg i Norge. Undersøkelsen utføres fylkesvis og har til hovedhensikt å fremskaffe en driftsstatus over anleggene i hvert fylke, samtidig som det gis råd og veiledning for utbedring av uheldige driftsforhold.

Opplegget for undersøkelsen er basert på relativt kortvarige besøk på anleggene med bl.a. uttak av stikkprøver på innløps- og utløpsvann. Analyseresultatene må derfor ikke brukes til å beregne prosent renseeffekt gjennom anlegget. Kvaliteten på utløpsvannet sammen med øvrige måleresultater fra anlegget, gir imidlertid et godt grunnlag for vurdering av anleggets effektivitet.

## MÅLEMETODER OG -UTSTYR

Det gis her en kort beskrivelse av det feltutstyr som er brukt ved undersøkelsene. Øvrige analyser er utført etter de vanlige metoder som benyttes ved NIVAs rutinelaboratorium.

### Sedimenterbart stoff

Bestemt etter  $\frac{1}{2}$  times sedimentering i et standard Imhoff beger (konisk form).

### Slamvolum

Det er 1 liters målesylindre av høy type (total høyde 42 cm, ytre diameter 6,5 cm). Slamvolumet er avlest etter  $\frac{1}{2}$  times henstand.

### pH

Bestemt ved hjelp av oksygenmeter, type YSI (modell 57).

### Oksygenopptak

Det ble brukt oksygenmeter, 200 ml erlenmeyer kolbe, magnetrører samt en skriver (type Houston Instruments Omniscribe) for kontinuerlig utskrift av endringen i oksygeninnhold i en innelukket slamprøve med tiden. Oksygenopptak bestemmes som oksygenforbruk pr. tidsenhet.

### Mikroskopering

Det er benyttet et Leitz Dialux mikroskop (125-500 x forstørrelse) ved mikroskopering av aktivt slam.


### Støy

Det er brukt en lydnivåmåler, type General Radio 1565-C, med lydnivå-kalibrering GR 1567.

#### **OSTANGEN RENSEANLEGG**

Anleggets navn	Ostangen	Anleggstype	Mekanisk	Dato	1/9-77
Anleggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	2000	Undersert av	Malme/Lundar
Kommune	Klæbu	Driftsoperatør(er)	Kjre Ulseth	Utslippssted	Nidelva
Fylke	Sør-Trøndelag	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		

## **FLYTESKJEMA**

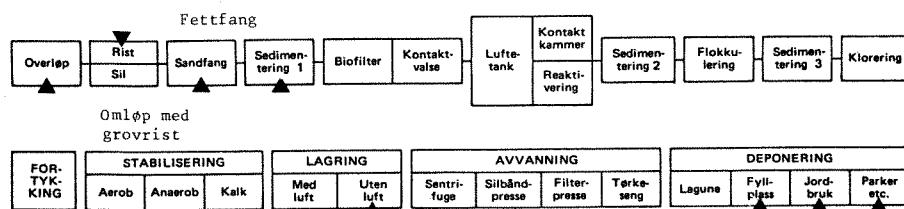

**TEGNFORKLARING:** ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
▲ (AI) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

#### **BELASTNINGER/MÅLINGER**

Antall personer tilknyttet: 1700  
Ledningsnett: Kombinert

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei IX

Målested	Utløpet						
Vannføring (l/s)	7,5						
Tidspunkt	15.15						

Returslammenge (l/s):

Overskuddslammengde: 54 m<sup>3</sup>/mnd

#### Kiemikalioidosering:

**Støy:** 49 dB(A) ved tomtegrense; 73 dB(A) 1 m fra sandfang

#### **ANALYSER/DRIFTPARAMETRE**

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	I orden		Ikke i orden		I orden		Ikke i orden		I orden		Ikke i orden	
	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
1 Regnvannsoverløp		●			15 Pumping oversk.slam sed. 2				29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●		
2 Rist m/utstyr	●				16 Kjemikaliedosering				30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr	●				17 Kjemikalleinnblanding				31			
4 Overløpsrenne sed. 1		●			18 Flokkulering				32			
5 Flyteslam »	●				19 Overløpsrenne sed. 3				33			
6 Slamskrapa etc. »	●				20 Flyteslam »				34			
7 Slampumpe »					21 Slamskrapa, etc. »				35			
8 Omrøring luftetank					22 Slampumpe »				36			
9 Luftere/bilsemaskiner					23 Vannføringsmåling	●			37			
10 Luftmengder					24 Kløreringsutstyr				38			
11 Overløpsrenne sed. 2					25 Spylevann for renhold	●			39			
12 Flyteslam »					26 Vask m/varmt vann	●			40			
13 Slamskrapa etc. »					27 Rekkverk, sikringutstyr	●			41			
14 Returnslamføring »					28 Støy	●			42			

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja			Nei			Ja			Nei		
	Bør støttes	Bør støttes	Bør støttes	Bør støttes	Bør støttes	Bør støttes						
43 Driftsinstruks	●						48 Rake	●				53
44 Driftskjema	●						49 Hov	●				54
45 Termometer							50 Siktedyrkive	●				55
46 Målesylinder							51 Oksygen meter					56
47 Imhoffbeger	●						52 pH - meter					57

**KOMMENTARER**

Pkt. 1: Regnvannsoverløpet, stigerør, har en ugunstig utforming som gir dårlig hydraulisk virkningsgrad. Pkt. 4: Overløpsrenner er skeive. Pkt. 25 og 26: Det er ikke innlagt vann på renseanlegget. Pkt. 27: Det mangler rekkverk rundt sandfang. Maskinrenset rist bør av sikkerhetsmessige grunner bygges inn.

**VURDERING – KONKLUSJON**

Ostangen renseanlegg er et mekanisk renseanlegg utrustet med rist, sandfang og fettfang foran sedimenteringstanken. Det er ingen form for slambehandling på anlegget. Slammet renner ved selsfall til lagertank hvorfra det tømmes ~ 54 m<sup>3</sup>/måned.


Analysene viser at anlegget virket godt ved vårt besøk.

Det var litt akkumulert slam i sandfang og innløpsrør sentralt i sedimenteringstanken.


Det var ikke innlagt vann på dette renseanlegget, noe som medfører tungvint renhold og unødvendig kummerlige forhold for driftspersonalet.

Det er opplyst at man har frostproblemer på dette anlegget. Overbygg vil kunne forsikre mot driftsavbrudd og maskinhavarier vinterstid.


Anlegget var velstelt til tross for mangel på spylevann.

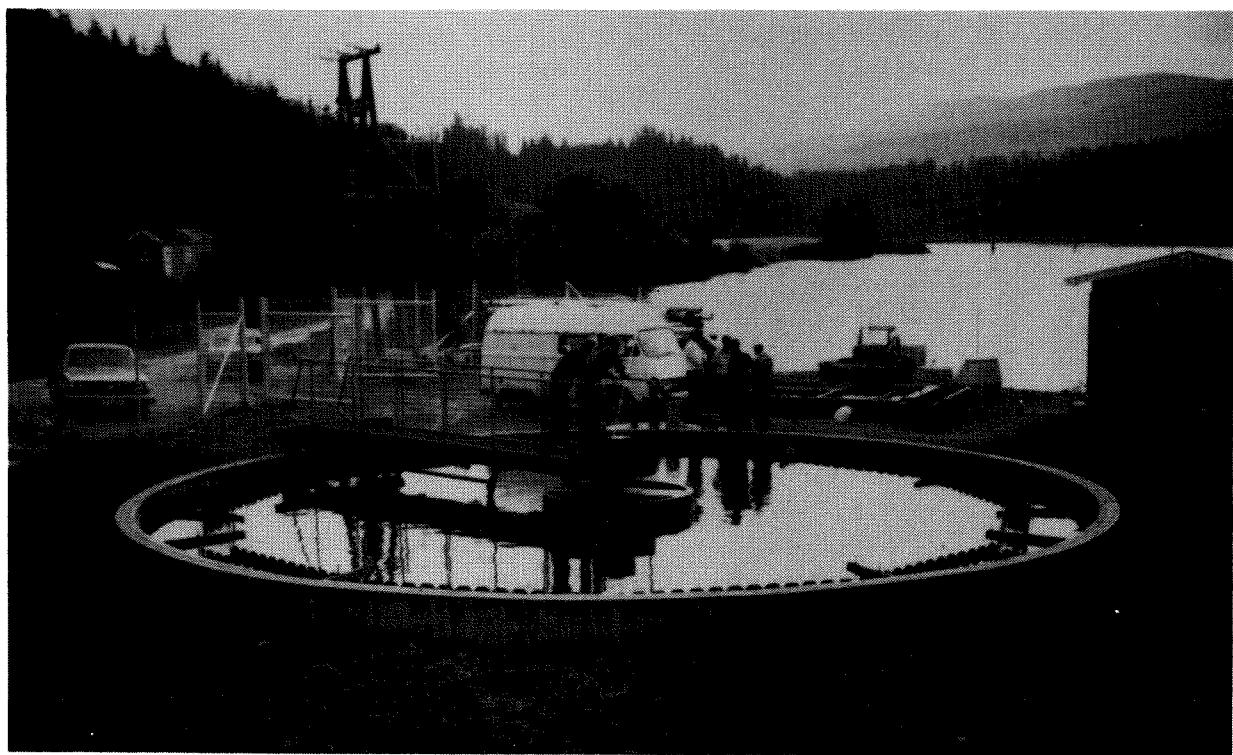

Ostangen renseanlegg

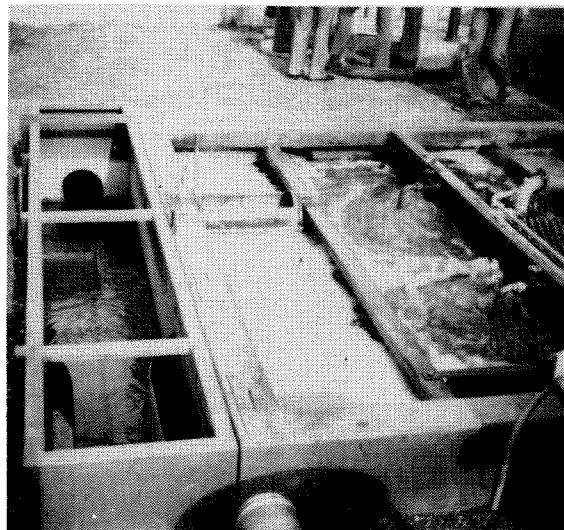

Sandfang-fettfang og utløpsrenne

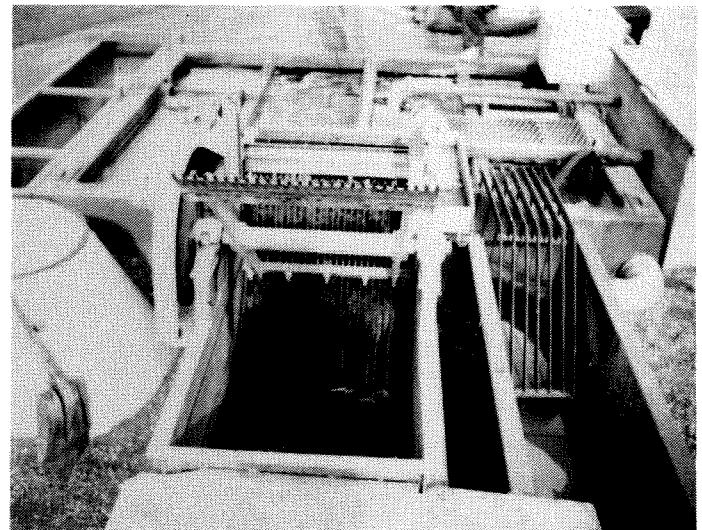


Maskinrenset rist

## EIDSTUMO RENSEANLEGG

Anleggets navn Eidstumo	Anleggstype Flygt (Biologisk) 4991-090 I 030 II	Dato 1/9-77
Anleggets eier Løvsetbakken Fellesandelslag	Dim. belastning (personer) 20+6	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune Melhus	Driftsoperatør(er) Magne Eidstumo	Utlippsssted Infiltrasjon
Fylke Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> i grunnen ved Langbokken

## **FLYTESKJEMA**

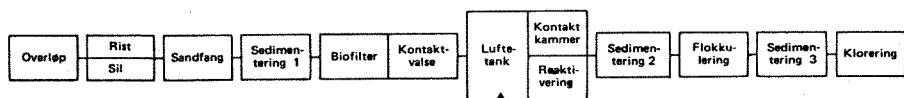

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filtrespresse	Tørkeseng	Lagune	Fylliplass	Jord bruk

**TEGNFORKLARING:** ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

## **BELASTNINGER/MÄLINGER**

Antall personer tilknyttet: 27

Ledningsnett: Kombinert  2 hus  
Separat  7 hus

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja   
Nei

Retursammensetning (l/s):

Overskuddslammunge: 4 ganger pr. år: 1 lass totalt 3 m<sup>3</sup>

#### Kiemikaliедosering:

Kjetil

#### **ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE**

ANALYSER/DRIFTPARAMETER							
	Innsløp	Sed. 1	Lufttank I	Lufttank II	Slamretur	Utløp I	Flekkulering
Temperatur	oC			16,9	16,9		
Siktedyd	cm						
Sedimentert stoff	ml/l						
Slamvolum (30 min.)	ml/l		65	50			
pH			7,80	7,70		7,80	7,70
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l		6,8	4,9			
Oksygenoppnak	mgO <sub>2</sub> /l/min.						
Suspendert stoff	mg/l		608	710		112	156
Flyktig suspendert stoff	mg/l		499	568		111	155
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l					238	408
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l					68	98
Nitritt – nitrat	mgN/l					12	0,5
Total fosfor	mgP/l						
Ortosofat	mgP/l						

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	orden I orden		orden I orden		orden I orden
1 Regnvannsoverløp		15 Pumping oversk.slam sed. 2		29 Korrasjon, rekkv., gangbane	
2 Rist m/utstyr		16 Kjemikaliedosering		30 Korrasjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalieinnblanding		31	
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering		32	
5 Flyteslam *		19 Overløpsrenne sed. 3		33	
6 Slamskrape etc.	*	20 Flyteslam *		34	
7 Slampumpe *	*	21 Slamskrape, etc. *		35	
8 Omringing luftetank	●	22 Slampumpe *		36	
9 Luftere/bilasemaskiner	●	23 Vannføringsemåling		37	
10 Luftmengder	●	24 Kloreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2		25 Spylevann for renhold		39	
12 Flyteslam *	*	26 Vask m/varmt vann		40	
13 Slamskrape etc. *	*	27 Rekkverk, sikringuttstyr		41	
14 Returslamføring *	*	28 Støy	●	42	

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake			53
44 Driftsskjema	●	●		49 Hov			54
45 Termometer	●	●		50 Siktedydspikive			55
46 Målestyrneder	●	●		51 Oksygen meter			56
47 Imhoffbeger		●		52 pH-meter			57

**KOMMENTARER**

Driftsutstyr i henhold til pkt. 44, 45 og 46 mangler og bør skaffes.

**VURDERING – KONKLUSJON**

Renseanlegget består av to parallelle Flygt prefabrikerte renseanlegg av type 4291-030 og 090. Disse anleggene har en kapasitet på hhv. 6 og 20 personekvivalenter.

Anleggene består av en tank hvor lufting og sedimentering skjer; luftinnblåsing skjer i den aktive del av døgnet og stoppes på forvalgt tidspunkt ved hjelp av automatisk klokke hvoretter sedimentering finner sted. Sedimenteringstid kan også velges. Ved sedimenteringstidens slutt skjer utpumping av den klare vannfasen, mens det aktive slam blir igjen på bunnen av tanken. Når utpumpingen er ferdig, starter høytrykksviften for lufting av det aktive slam, og anlegget er klar for ny tilførsel av avløpsvann. En forutsetning for at denne anleggstype skal virke godt, er derfor at tilførselen av vann er lav under sedimenteringsperioden.

Det opplyses at to av syv leder takvann inn på ledningen til renseanlegget. Dette er ugunstig og bør rettes opp.

Analysene, merket utløp I og II, er framkommet ved å ta ut en prøve av slam/vann-blendingen i luftetanken og så la denne sedimentere i 1/2 time. Vannfasen blir så forsiktig helt av og brukt som utløpsprøve.

Ved vårt besøk hadde det nettopp vært foretatt slamtømming, derfor var det svært lite aktivslam i anleggene - analyseresultatene på prøvedagen var heller ikke gode.


Det ble også tatt prøve i kummen for infiltrasjonsgrøft - denne viser vesentlig bedre verdier - men er fremdeles ikke bra. Denne prøve er dessuten ikke representativ, da den er tatt fra vann som har fått stå stille i mange timer.

Mikroskopi av slammet viste imidlertid at det var et variert innhold av høyere organismer, og vi karakteriserer slammet som godt aktivslam. Det dårlige renseresultatet kan skyldes at det ved slamtømmingen ble tatt ut for mye slam slik at anlegget faktisk ikke hadde kommet skikkelig i gang igjen ved vårt besøk.

Ved slamtømmingen er det derfor viktig at man lar det bli igjen noe slam i anlegget slik at prosessen kommer raskt i gang igjen. Det anbefales også å ta opp pumpene og ren gjøre dem ved slamtømming.

For å holde kontroll med driften, bør det anskaffes driftsutstyr og driftsskjema ifølge spesifikasjon under anleggsdiagnose.

Eidstumo renseanlegg var rent og velstelt.


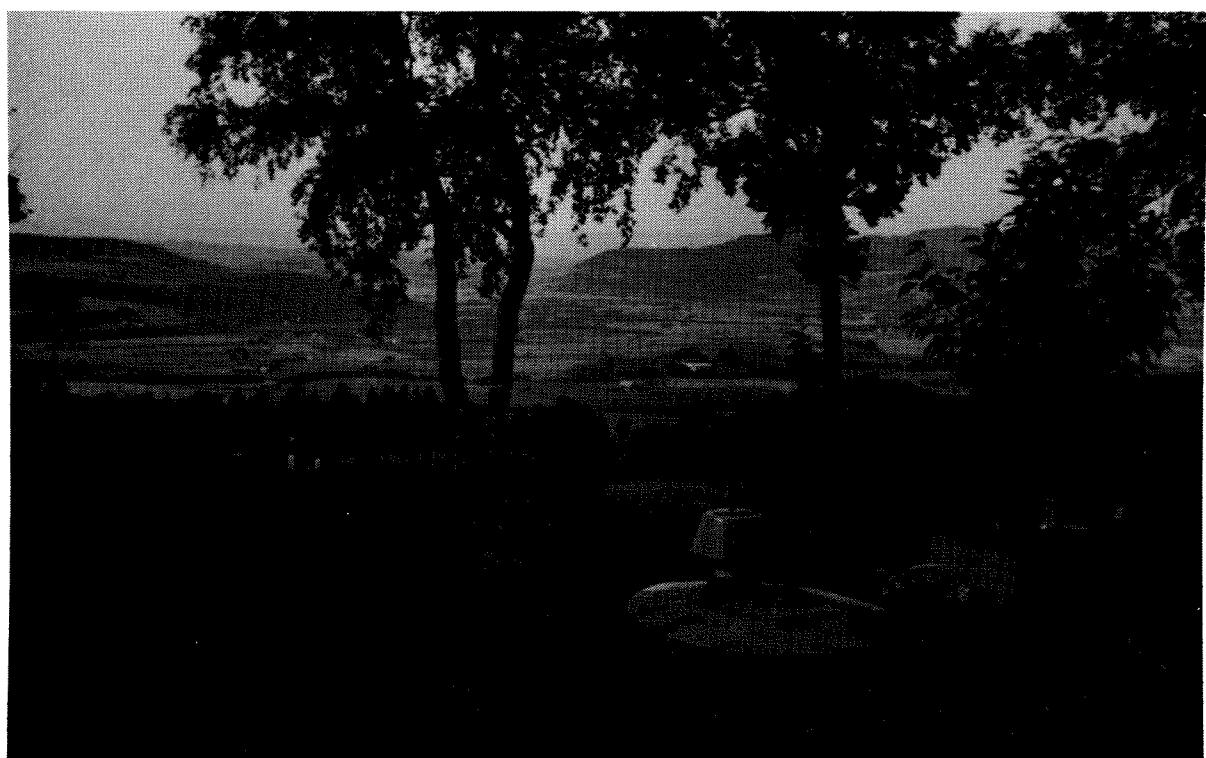


Eidstumo renseanlegg

## LER RENSEANLEGG

Anleggets navn	Ler	Anleggstype	Biologisk /simultanf. (Thune)	Dato	31/8-77
Anteggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	650	Undersøkt av	Malme/Lundar
Kommune	Melhus	Driftsoperatør(er)	Birger Forseth	Utslippsted	Kaldvella til Gaula
Fylke	Sør-Trøndelag	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

### FLYTESKJEMA

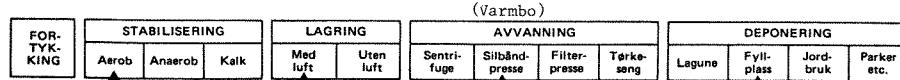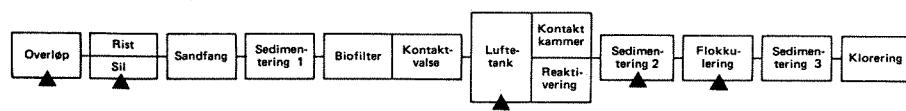

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

### BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 400

Type industri tilknyttet:

Leidningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målested	I målekasse v/innløp							
Vannføring (l/s)	2							
Tidspunkt	15.30							

Returslammengde (l/s): 0,5 l/sek.

Overskuddslammengde: Ingen hittil på 8 mnd.

Kjemikaliedosering:

Støy: 75 dB(A) i bassenghall

### ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	12,1		13,2		13,4			12,7
Siktedyp	cm					60			
Sedimenterbart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l		185		930				
pH		7,30		6,55					6,45
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l			8,3		6,0			
Oksygenoppnak	mgO <sub>2</sub> /l/min.			0,20					
Suspendert stoff	mg/l	69	8200		29380				20
Flyktig suspendert stoff	mg/l	59	2820		10140				15
Kjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l	151							20
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l								5
Nitritt — nitrat	mgN/l			10,9					
Total fosfor	mgP/l	4,2							0,6
Ortofosfat	mgP/l	2,3							0,1

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp		●	15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane		●
2 Sil m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding	●		31		
4 Overløpssrenne sed. 1			18 Flokkulering	●		32		
5 Flyteslam »			19 Overløpssrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »			35		
8 Omringning luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftet/bilasemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloerringutstyr			38		
11 Overløpssrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Stey	●		42		

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●		53		
44 Driftskjema	●			49 Hov	●		54		
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●		55		
46 Målecyliner	●			51 Oksygen meter	●		56		
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●		57		

**KOMMENTARER**

Pkt. 1: Overløp mangler rist. Pkt. 2: Dårlig oppfangning av dryppvann fra sil.  
Pkt. 9: Ventiler for regulering av lufttilførsel til luftebassenger er dykket i slam; kompressorrom mangler sluk i gulv (ligger i kjelleren - vannsøl må pumpes opp). Pkt. 12: Flyteslam unnslipper skjerm via spaite mellom skjermen og innløpskanal (se bilde). Pkt. 13: Flyteslammskrape er havarert, ny er bestilt. Motor for skrapeverk stikker opp midt i gangbane og blokkerer denne. Pkt. 18: Eget flokkuleringskammer ved overløp fra luftetank - omrører er stoppet. Pkt. 27: Enkelte horisontale stenger i rekksverk er løse. Pkt. 52: pH-meter var ikke i orden ved besøk. Leverandør skal utbedre feilen.

**VURDERING – KONKLUSJON**

Ler renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg med simultanfelling av type Thune Eureka. Anlegget har spaltesil som forbehandling, og det er aerob stabilisering av overskuddsslam. Renseanlegget hadde ved besøket vært i drift i 8 måneder. Det er dimensjonert for 650 personer, og det var ca. 400 personer tilknyttet på prøvedagen.

Anlegget virket meget godt ved besøket. Utforming av enkelte anleggsdeler kunne med fordel forandres for å underlette den daglige drift. Det synes å være problemer med sedimentering i de åpne rennene mellom de forskjellige prosesstrinn. Dette kan kanskje elimineres ved større fall gjennom anlegget gjennom å heve silen, eller ved luftinnblåsing i kanalene.

Rengjøring av overløpskasse mellom sil og luftetank må gjøres for hånd, bunnut-tapping mangler.

Opplagring av ristgods i plastsekker i friluft er en dårlig løsning hygienisk sett. Rotter og fugl har sterk dragning til dette og river lett sekken i stykker og sprer innholdet utover.


Mikroskopi av slammet viste et moderat innhold av høyere organismer. Det har imidlertid store mengder jernholdige fnokker.

Returslamets høye konsentrasjon er bemerkelsesverdig. Vi anbefaler imidlertid å senke slamkonsentrasjonen i luftetanken da den største delen av slammet er uvirksomt, uorganisk materiale. Om slamkonsentrasjonen tillates å stige ytterligere, risikerer man overbelastning av sedimentteringsbassenget.


Ler renseanlegg var rent og velstelt. Personalrom og utvendige arbeider var utført på en god måte.




Ler renseanlegg

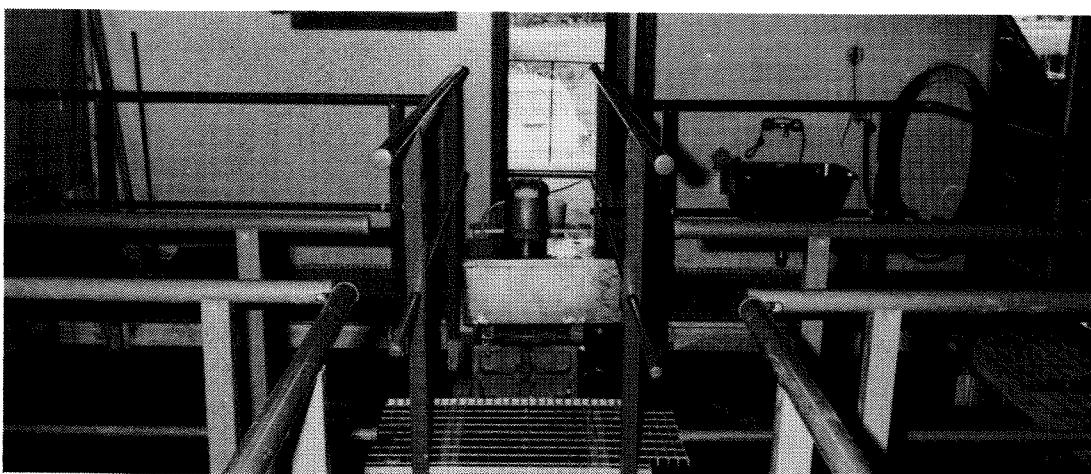

Interiør med skrapeverk-motor midt i gangbane

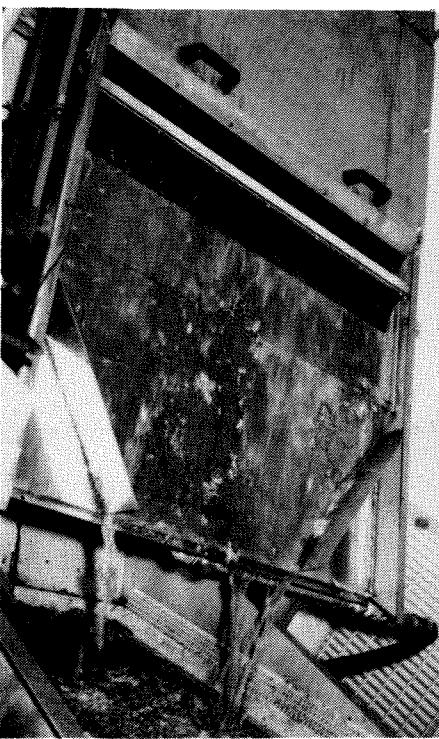

Spaltesil under spyling

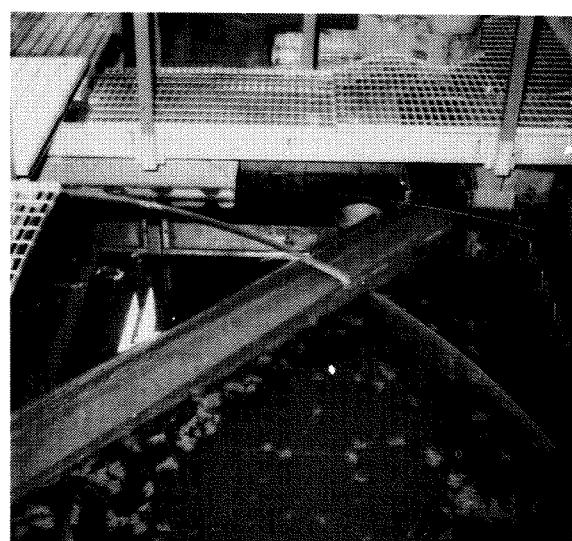


Flyteslam unnslipper i spalte mellom tilløpsrenne (diagonalt i bilde) og sirkulær flyteslam-skjerm


## LUNDAMO RENSEANLEGG

Anleggets navn	Lundamo	Anleggstype	Biologisk simultanfelling	Dato	31/8-77
Anleggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	1000	Undersikt	Lundamø/Malme
Kommune	Melhus	Driftsoperatør(er)	Birger Forseth	Utslippssted	Gaula
Fylke	Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	1974	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

### FLYTESKJEMA

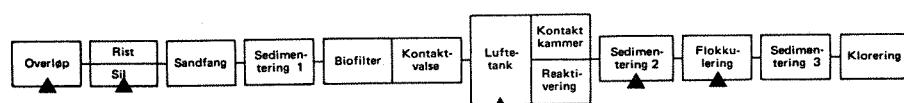

(Varmbo)

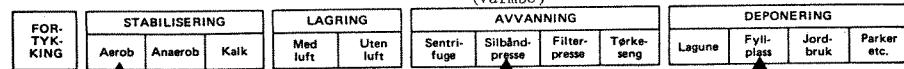

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
Ⓐ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

### BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 500

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målesteds		Utløp							
Vannføring (l/s)	3,2								
Tidspunkt	11.00								

Returslammengde (l/s): 4

Overskuddslammengde: 171 m<sup>3</sup>/år

Kjemikaliedosering: 86 l/døgn. 9% FeSO<sub>4</sub> · H<sub>2</sub>O

Støy: 74 dB(A) i bassenghall

### ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank stabb.	Slamretur	Sed. 2	Flokkuler- ing	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	13,1		12,1	14,0				13,1
Siktedyp	cm								0,9
Sedimenterbart stoff	ml/l								
Slamvolum (30 min.)	ml/l		340	725	725				
pH		7,3		5,75	4,60	5,60			6,00
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l			5,4	9,8	6,3			
Oksygenopptak	mgO <sub>2</sub> /l/min.			0,23					
Suspendert stoff	mg/l	139		11850	23850	24450			49
Flyktig suspendert stoff	mg/l	104		4520	8940	9440			25
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l	216							24
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l								6
Nitritt – nitrat	mgN/l			10,6					1,4
Total fosfor	mgP/l	4,7							0,1
Ortofosfat	mgP/l	2,6							

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp		●	15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●	
2 Sil m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskineit utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding	●		31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering	●		32		
5 Flyteslam	»		19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc.	»		20 Flyteslam			34		
7 Slampumpa	»		21 Slamskrape, etc. »			35		
8 Omringning luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Lufters/bilåsemaskiner	●		23 Vannføringsenhet	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam	»		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskape etc.	»		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring	»		28 Støy	●		42		

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks		●		48 Rake	●			53
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55
46 Målestyrylinder	●			51 Oksygen meter				56
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter				57

**KOMMENTARER**

Pkt. 1: Overløp i pumpekum mangler rist. Overløpet tar inn vann fra elva ved flom.  
Pkt. 2: Det er sedimentering i overløpskasse for silen. Sprut og søl fra silen ved spyleing (automatisk). Pkt. 13: Flyteslamavdraget virker dårlig. Vannet roterer med skrapeverket. Mindre neddykking av skape kjen kanskje løse problemet. Pkt. 23: Vannføringsmåler er galt kalibrert, - viser 17 m<sup>3</sup>/h når vårt manuelle måling viser 11,5 m<sup>3</sup>/h.  
Pkt. 43: Driftsinstruksen er generell og mangler detaljering for dette anlegget.

**VURDERING – KONKLUSJON**


Lundamo renseanlegg er et modulbygget prefabrikkert renseanlegg av type RI-BO. Anlegget drives med simultanfelling med jern(II)-sulfat-tilsetting ( $FeSO_4 \cdot H_2O$ ). Belastningen på anlegget er ca. 50 prosent av den dimensjonerte.

Anlegget virket godt ved vårt besøk. Imidlertid er det noe tap av sedimenterbart stoff som også medfører dårlig fosforfjerning. Grunnen til dette er sannsynligvis den meget høye slamkonsentrasjonen i anlegget, 1,2 prosent, som gir høy slamvolum-belastning på sedimenteringsbassenget til tross for at anlegget ikke er fullt hydraulisk belastet. Det anbefales å senke slamkonsentrasjonen i luftetanken til 1/3 av nåværende. Kjemikaliedoseringen var ved besøket ca. 1:1 i molforhold mellom jern og fosfor regnet på midlere belastning på 2,5 g P/person og døgn. Dette er noe lavt, men så lenge ortofosfat-konsentrasjonen i filtrert prøve ikke overstiger 0,1 mg P/l, trenger en ikke øke doseringen. Analyseresultatet for nitrat-nitrogen viser 10,6 mg NO<sub>3</sub>-N/l. Dette er et tegn på god biologiskrensing. Ved mange anlegg gir nitrifikasjon problemer med flyteslam på grunn av denitrifikasjon. Denne type flyteslam var imidlertid ikke noe problem ved Lundamo.

På prøvedagen var sedimenteringsenheten imidlertid dekket av et blomsterstøvliggende flyteslam. Noe vil følge med i utløpsvannet og medføre dårligere renseresultat. Problemet vil kunne reduseres om flyteslamavdraget hadde virket skikkelig.

pH-verdien i luftetanken er lav, og hvis den blir lavere, vil problemer kunne oppstå. Man bør derfor være forberedt på å måtte tilsette kalk for å heve pH.



Lundamo renseanlegg var utrustet med høytrykks-spyleagggregat for rengjøring. Anlegget var rent og velstelt, og det bar preg av god og kynlig drift.

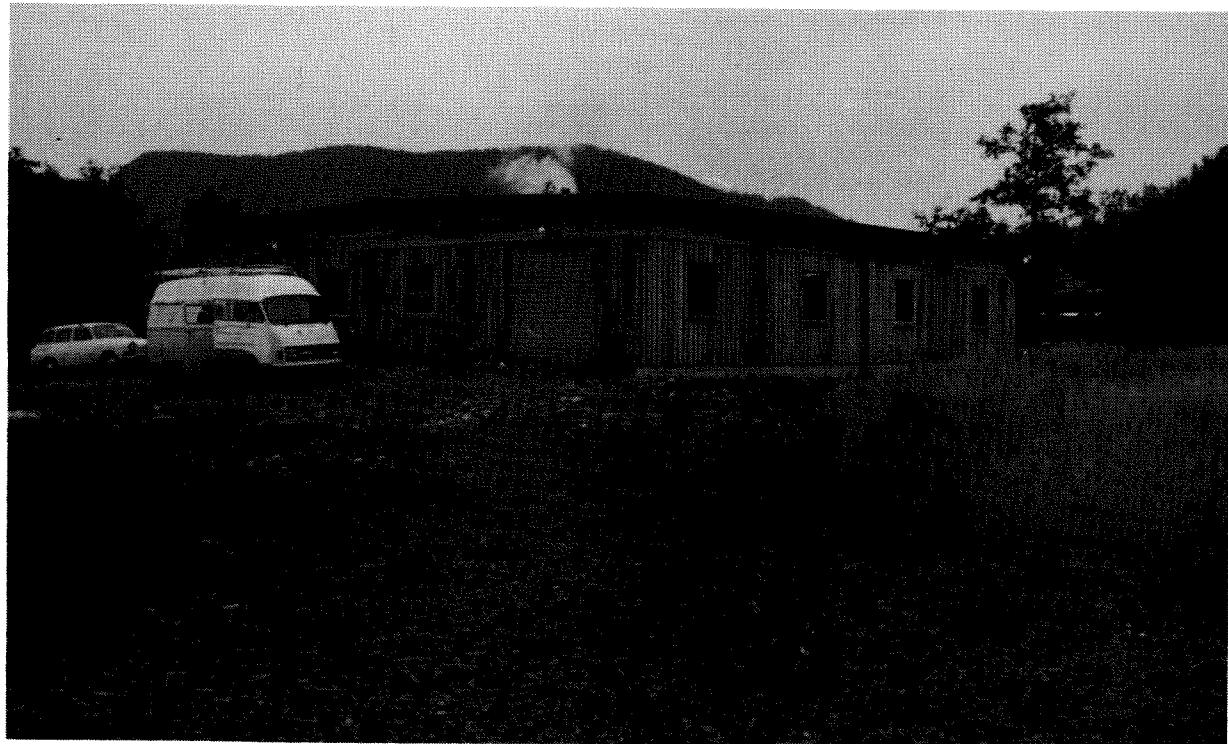

Lundamo renseanlegg

Sil



Fordelingskasse for returslam/  
overskudds-slam

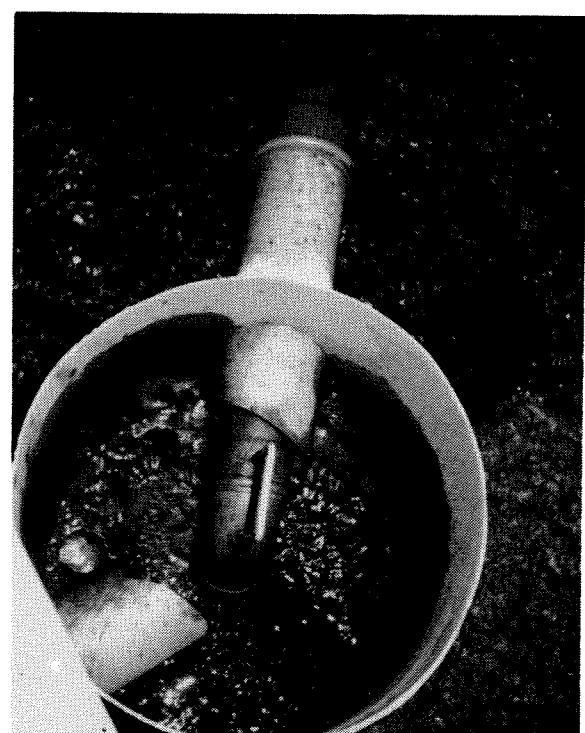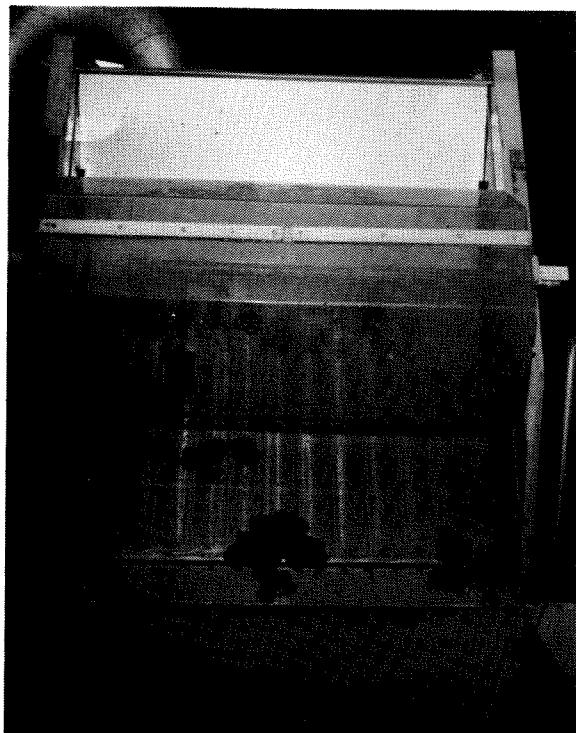

VARMBO RENSEANLEGG

Anleggets navn Varmbo	Anleggstype Biologisk (Oxigest)	Dato 1/9-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 5000	Underskt av Malme/Lundar
Kommune Melhus	Driftsoperatør(er) Birger Forseth	Utslippsted Gaula
Fylke Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

## **FLYTESKJEMA**

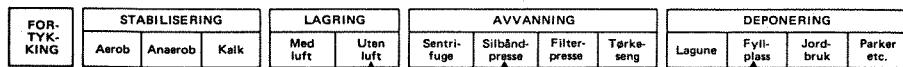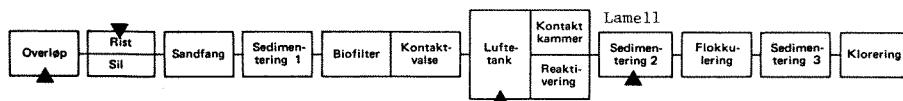

**TEGNFORKLARING:** ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

#### **BELASTNINGER/MÅLINGER**

Antall personer tilknyttet: 1500 + septik i ledn. Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert  Pumping inn på anlegget: Ja   
Separat  Nei

Målested	Utløp							
Vannføring (l/s)	4							
Tidspunkt	10.00							

Returslammengde (l/s): Stor; Vanskelig å måle, ca. 7 l/s.

Overskuddslammende:

#### Kjemikaliedosering:

Støy: 72 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	I orden I orden	Ike I orden		I orden I orden	Ike I orden		I orden I orden	Ike I orden
1 Regnvannsoverløp		●	15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekvv., gangbane		●
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		●
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinblanding			31 Ventilasjon		●
4 Overløparenne sed. 1			18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam	»		19 Overløparenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc.	»		20 Flyteslam			34		
7 Slampumpe	»		21 Slamskrapa, etc.	»		35		
8 Omrøring luftetank		●	22 Slampumpe	»		36		
9 Luftere/blåsemaskiner		●	23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder		●	24 Kloringutsstyr			38		
11 Overløparenne sed. 2		●	25 Spylevann for renhold		●	39		
12 Flyteslam	»	●	26 Vask m/varmt vann		●	40		
13 Slamskrapa etc.	»		27 Rekkverk, sikringutsstyr		●	41		
14 Returslamføring	»	●	28 Støy		●	42		

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedydspikive				55
46 Måleyylinder	●			51 Oksygen meter				56
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter				57

**KOMMENTARER**

Pkt. 1: Overløp mangler rist. Pkt. 2: Rist for liten; Stavavstand 20 mm, pumping inn på rista gir liten avskilling. Ristgods må transportereres i bøtter ned til mark-nivå og helles i soppelsekk. Oversvømmelse til gulvet ved tiltetting. Pkt. 8: Dårlig omrøring i luftetanken. Den er 1/3 fylt med slam i periferien. I sentrum kunne det ikke måles. Pkt. 9 og 10: Luftingen gir nok oksygen lokalt - tilstand i sentrum av tanken ikke målbart. Luftere er svært vanskelig å montere etter rengjøring på grunn av de store slamavleiringer. Pkt. 12: Flyteslam i lamellseparatør - økende problemer med septikmottak. Pkt. 14: Returslamføring kan ikke måles med bøtte - en form for avlesbart overløp bør lages. Pkt. 23: V-overløp med provisorisk flottør og skala. Ikke registrerende eller summerende måler. Pkt. 27: Gangbane og rekerverk mangler rundt rista. Adkomst til transportør for kontroll av luftere langs periferien, er ved hjelp av en stige. Pkt. 31: Ventilasjonen er dårlig, problemer med kondens i anlegget.

**VURDERING – KONKLUSJON**

Varmbo er et prefabrikkert biologisk renseanlegg i stål med sirkulært luftebasseng med stor diameter. Lufting skjer ved diffusorer plassert langs periferien. Sedimentering skjer i lamellseparatør. Det er håndrenset rist på anlegget.

Anlegget er dimensjonert for 5000 personer. På besøksdagen var 1500 personer tilknyttet. Det er mottak av septiktankslam og stabilisert biologisk slam fra kommunens andre renseanlegg. Septiktankslammet, i gjennomsnitt  $167\text{ m}^3/\text{måned}$  de siste fire månedene, tømmes direkte i kum på ledningen utenfor renseanlegget, mens det biologiske slammet tømmes direkte i lagertank for videre avvanning på silbåndpresse.

Anlegget er ikke nedgravd, og adkomst til bassenget og lamellseparatør skjer ved leidere og gangbruer. Kontroll av bassengsentrum kan bare gjøres ved bruk av båt.

Ved besøket ble det registrert at slam var akkumulert i luftetanken i opptil 1/3 av tankens høyde langs ytterkant. Avleiringen sentralt i tanken kunne ikke måles, men tidligere undersøkelser har vist at mengdene er noenlunde like over hele tverrsnittet. Grunnen til den store akkumuleringen av slam er at det mangler sandfang, og det medfører at sand og annet lett sedimenterbart materiale fra avløpsvannet og septiktankslammet sedimenterer i luftetanken. Det synes som om luftingen ikke gir nok omrøring i bassengsentrum, og dette er trolig også medvirkende til slamakkumuleringen. Av denne grunn er også det effektive volumet i luftetanken sterkt redusert, og den faktiske belastningen er vesentlig større enn den teoretiske.

Virkningen av risten er dårlig. Pumping rett inn på rista medfører dårlig avskilling. På den annen side er ristas dimensjon alt for liten slik at den går tett, og da strømmer vannet utover gulvet. Septikmottaket øker denne fare. Det ble opplyst at en ved septiktømming hadde store luktproblemer.


Slamnivået i luftetanken har over tid økt slik at overføringsledningen til lamellseparatoren nå munner i høyde med det akkumulerte slammet. Dette fører til at lamellseparatoren regelmessig går tett av slam, og en får da slamflukt fra anlegget. Separatoren har dessuten en uheldig konstruktiv utforming. Det finnes dødsoner hvor slam og filler akkumuleres. Det medfører betydelig merarbeid for driftsoperatøren å fjerne dette materiale.

Analyseresultatene viser at anlegget ikke virket godt ved vårt besøk. Tatt i betraktning alle mangler og anleggets utforming, var likevel resultatene forbausende gode.


Oksygenkonsentrasjonen var lav på tross av at anlegget er langt fra fullbelastet. Septiktanktømming kan være årsaken til dette.

Anlegget bør tömmes og renses for akkumulert slam. Maskinrenset rist og sandfang må installeres om problemene med sedimentering i luftetanken skal unngås. Tømming av septiktankslam i tilløpsledningen er uakzeptabelt hvis anlegget skal kunne forventes å virke godt. Det bør derfor bygges separatatanlegg for mottak og forbehandling av septiktankslam. Lamellsedimentering for avskilling av aktivslam er en tvilsom løsning, og installasjon av konvensjonell sedimentering bør vurderes.


Anlegget bør utstyres med registrerende og summerende vannføringsmåler.

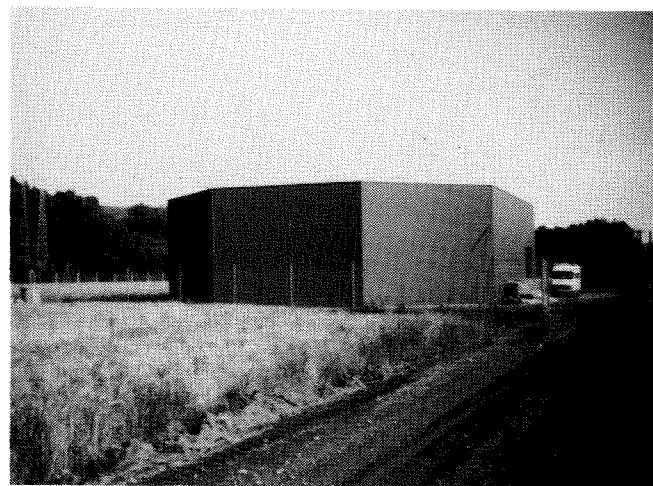

Varmbo renseanlegg

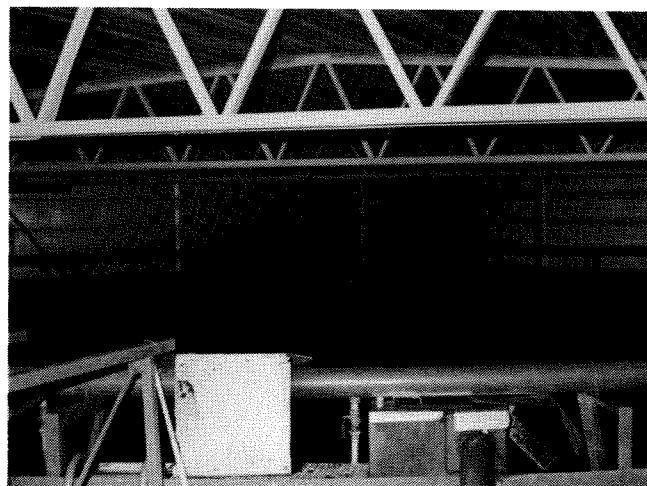

Interiør-transportør for kontroll av luftere til høyre

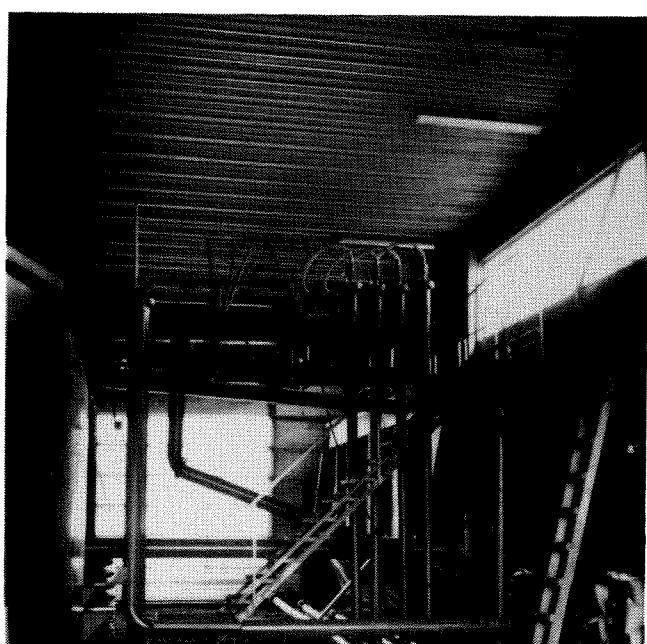


Interiør - lamellseparator til høyre,  
mammputpumper for returslam midt i bildet

FRØSET RENSEANLEGG

Anleggets navn	Frøset	Anleggstype	Biologisk (Selco)	Dato	31/8-77
Anleggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	1000	Undersøkt av	Malme/Lundar
Kommune	Midtre Gauldal	Driftsoperatør(er)	Menz Aune	Utslippssted	Folstadbekken
Fylke	Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		til Gaula

FLYTESKJEMA

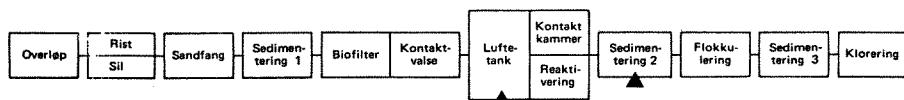

FOR- TYK- KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd- presse	Filtre- presse	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk

**TEGNFORKLARING:** ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
                                  (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

## BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 400

Ledningsnett: Kombinert

**Separat**

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

**Returslammengde (l/s):** Spalteretur

Overskuddslammende: Usikkert

#### Kjemikaliedosering:

Støy: 94 dB(A) ved motor til overflateluftet

#### **ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE**

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalleinnblanding			31		
4 Overlepsrenne sed. 1			18 Fløkkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overlepsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omring luftstank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Lufters/bilasemaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder	●		24 Kløreringsutstyr			38		
11 Overlepsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold		●	39		
12 Flyteslam »		●	26 Vask m/varmt vann		●	40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr		●	41		
14 Returslamfering »			28 Støy		●	42		

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake		●		53			
44 Driftskjema	●	●		49 Hov		●	●	54			
45 Termometer	●	●		50 Siktedypskive		●	●	55			
46 Målesylinder	●	●		51 Okygen meter				56			
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH - meter				57			

**KOMMENTARER**

Pkt. 12: Det var store mengder flyteslam i sedimenteringstanken. Laget var 30 cm tykt og fast (se bilde). Pkt. 23: Vannføring kan ikke måles på dette anlegget, det må beregnes fra timeteller på pumpene. Pkt. 25: Det er ikke rennende vann innlagt, - må legges ut fra kum ved hver bruk. Pkt. 26: Håndvask med varmt og kaldt vann mangler. Pkt. 27: Farlig adkomst via stige, svært glatt gangbane på flyteklokke og dårlig rekkverk. Pkt. 28: Høyt støynivå pga. vibrasjoner fra overflateluftter. Pkt 29 og 30: Anlegget igjengrodd av slam. Pkt. 44-50: Driftsskjema og driftsutstyr mangler helt.

**VURDERING – KONKLUSJON**

Dette er et prefabrikkert renseanlegg som er konstruert for kontinuerlig variabelt luftetankvolum. Variasjonene kan skje på grunn av at skilleveggen mellom den runde luftetanken og den utenforliggende sedimenteringstanken er hengt opp på ett flytelegeme i form av en klokke. I midten av denne klokke henger overflateluftteren. Utløpet fra renseanlegget stilles til konstant vannføring, og eventuelt overskytende tilrenning går til utjenvning ved at klokken stiger. Når hele utjenvningsvolumet er oppbrukt, går overskuddet i overløp.

Resultatene viser at anlegget ikke virker. Analysene av utløpsvannet viser konsentrasjoner som tilsvarer råkloakk.

Årsakene til at anlegget ikke virker er først og fremst konstruksjonsmessige svakheter, dernest mangel på tilsyn og driftsutstyr. Anlegget blir bare ettersett én gang i uken. Slamflukten og flyteslammet i sedimenteringstanken er en følge av ugunstige hydrauliske forhold ved klokkas bevegelser opp/ned, og at overflateluftteren ikke makter å holde det aktive slam i suspensjon uten at det dannes skum som flyter opp til overflaten i sedimenteringstanken.

Erfaringer fra andre anlegg av denne typen viser at det er noe nærm umulig å få det til å fungere tilfredsstillende uten en omfattende ombygging.


Frøset renseanlegg beregnes nedlagt ved årsskiftet 1978/79, og vi vil derfor ikke tilråde ombygging. For å få noen renseeffekt ut av dette anlegget frem til det skal legges ned, kan man låse klokka i midtstilling og drive det med konstantvolum. En forutsetning for å oppnå bedre resultat er daglig tilsyn. Flyteslammet må tilbakeføres til luftetanken daglig. Spylevann må være tilgjengelig for renhold.



**Frøset renseanlegg**



**Flyteslam med sopp**

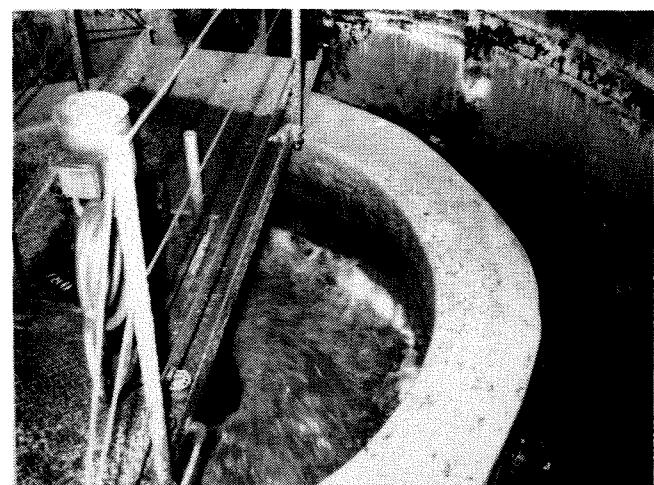


**Interiør - gangbru på flyteklokke overflatelufter i midten.**

## UDDU RENSEANLEGG

Anleggets navn Uddu	Anleggstype Biologisk/simultanfelling (UPO-Metoxy)	Dato 2/9-77
Anleggets eier Kommunen	Dinn belastning (personer) 800	Undersøkt av Malme/Lundar
Kommune Rissa	Driftsoperator(er) Einar Dahle	Utslippssted Gammelstøa
Fylke Sør-Trøndelag	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

### FLYTESKJEMA

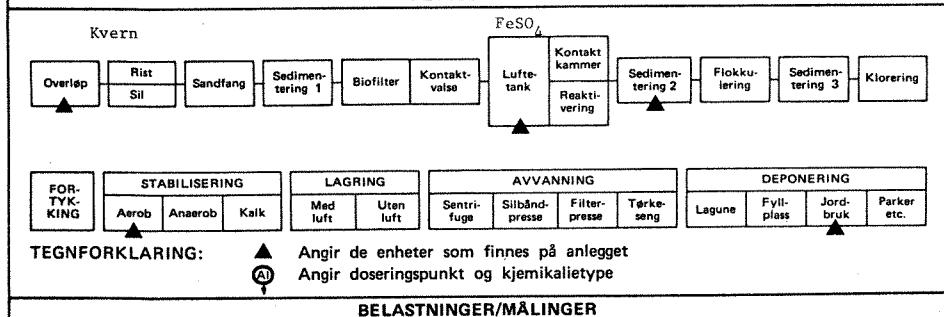

### BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 300-400

Type industri tilknyttet:

Leidningsnett:

Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat  Dårlig

Nei

Målested	Utløpet							
Vannføring (l/s)	3							
Tidspunkt	15.00							

I II  
Returslammengde (l/s): 2,5 3 4,0

Overskuddslammengde: 3,5 m<sup>3</sup>/måned

Kjemikaliedosering: 100 mg/l

Støy: 76 dB(A) i bassenghall

### ANALYSER/DRIFTS PARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank I	Luftetank II	Slamretur I	Sed. 2 I	Silo	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	11,1		12		13,1	13,1		12
Siktedyb	cm					25/18			
Sedimenterbart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l		980	270	980/320		960		
pH			7,00	7,40			7,15		7,20
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l		<0,5	7,9		<0,5/5,9	<0,5		
Oksygenoppnak	mgO <sub>2</sub> /l/min.		0,65	0,3					
Suspendert stoff	mg/l	172	10320	3990	12100/4990				87
Flyktig suspendert stoff	mg/l	171	7600	2960	8520/8890				85
Kjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l	419							185
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l								26
Nitritt — nitrat	mgN/l					2			
Total fosfor	mgP/l	8,0							3,4
Ortofosfat	mgP/l	7,0							1,8

**ANLEGGSDIAGNOSE**

	Ja ordn Ikke ordn		Ja ordn Ikke ordn		Ja ordn Ikke ordn
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2	●	29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●
2 Kvern	●	16 Kjemikaliedosering	●	30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalieinnblanding	●	31	
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering		32	
5 Flyteslam *	*	19 Overløpsrenne sed. 3		33	
6 Slamskrapa etc.	*	20 Flyteslam	*	34	
7 Slampumpe *	*	21 Slamskrapa, etc.	*	35	
8 Områding luftetank	●	22 Slampumpe *		36	
9 Luftere/båsemaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●	37	
10 Luftmengder	●	24 Kloreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold	●	39	
12 Flyteslam *	*	26 Vask m/varmt vann	●	40	
13 Slamskrapa etc. *	*	27 Rekkverk, sikringsutstyr	●	41	
14 Returslamføring *	*	28 Støy	●	42	

**DRIFTSUTSTYR**

	Ja Nei Bør skaffes		Ja Nei Bør skaffes		Ja Nei Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●	48 Rake	●	53	
44 Driftsskjema	●	49 Hov	●	54	
45 Termometer	●	50 Siktedyppskive	●	55	
46 Målesylinder	●	51 Oksygen meter	●	56	
47 Imhoffbeger	●	52 pH - meter		57	

**KOMMENTARER**

Pkt. 2: Det er noe sedimentert stoff i overløpskasse foran kvern. Pkt. 8: I den ene linjen, merket I i analysetabell, er det 1/2 m akkumulert materiale i sandfang, luftebasseng og sedimenteringstank. Pkt. 9: Det er en del filter rundt diffusorer.

Pkt. 10: Det er for dårlig luftinnblåsing i linje I. Oksygenkonsentrasjonen er for lav og slammnet sedimenterer. Pkt. 11: Overløpsrennenene er skeive. Pkt. 12: Skjerm for flyteslam mangler. Pkt. 48-49: Rake og hov mangler, - bør skaffes.

Pkt. 51: Oksygenmeter anbefales innkjøpt til dette anlegget.

**VURDERING – KONKLUSJON**

Uddu renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg i stål. Anlegget drives med simulanfelling. Det består av to parallelle linjer. Kvern og aerob stabilisering er felles for begge linjer.

Anlegget er dimensjonert for 800 personer og var på prøvedagen halvt belastet. Ledningsnettet er bygget som separatsystem, men det er en del dårlig nett slik at en har problemer med infiltrasjon og innlekkasje.

Analysen og anleggsdiagnosen viser at anlegget ikke virket godt ved besøket. Dette kan forklares med at den ene linjen ikke har tilfredsstillende lufting.

Anleggets linje II er nylig tømt og rengjort. Anleggsdiagnosen viser at linje I også er i stort behov for dette. Linje I kan heller ikke forventes å virke godt med dets lave oksygeninnhold.


Ved drift bør en ha omtrent samme slamvolum (som ikke bør overstige 400-500 ml/l) i begge linjene. Oksygeninnholdet bør også være noenlunde likt. Hvis ikke, må det justeres. Det lave oksygeninnholdet både i luftetank I og i slamsiloen indikerer at luftekapasiteten er utilstrekkelig. Diffusorene bør rengjøres og lufttilførselen justeres slik at en har omtrent samme oksygennivå i luftetank og slamsilo. Hvis en da ikke kan holde minst 2 mg O<sub>2</sub>/l i bassenget, må større blåsemaskiner monteres sammen med flere diffusorer. Oksygenkonsentrasjonen er også svært viktig for at fellingsmiddelet, jern(II)sulfat kan oksyderes til jern(III) og gi god fosforfjerning.

Uddu renseanlegg er utrustet med kvern. Dette gjør at mye fibermateriale blir malt opp og kommer ned i luftetanken. Her vil det imidlertid kunne spinnes sammen til store aggregater igjen og legge seg på luftene og tette disse. En bør derfor kontrollere luftene med jevne mellomrom og rengjøre dem ved behov.

Plassering av overløpskassen oppunder taket har vi vanskelig for å forstå. Om det er slik av en må ha en viss trykkhøyde for de eksisterende pumper, ville det være bedre, både økonomisk (energi-) og miljømessig (sprut - aerosoldannelse) å bytte hjul på pumpene til lavere kapasitet og senke overløpskasse. Renhold vil da bli vesentlig lettere.


Vi anbefaler også å anskaffe oksygenmeter slik at en kan kontrollere luftingen på en god måte. Da man har to linjer, kan det være vanskelig å få nok luft i begge linjer samtidig, spesielt når øyemål er eneste indikator.

Anlegget forøvrig var rent og velstelt.

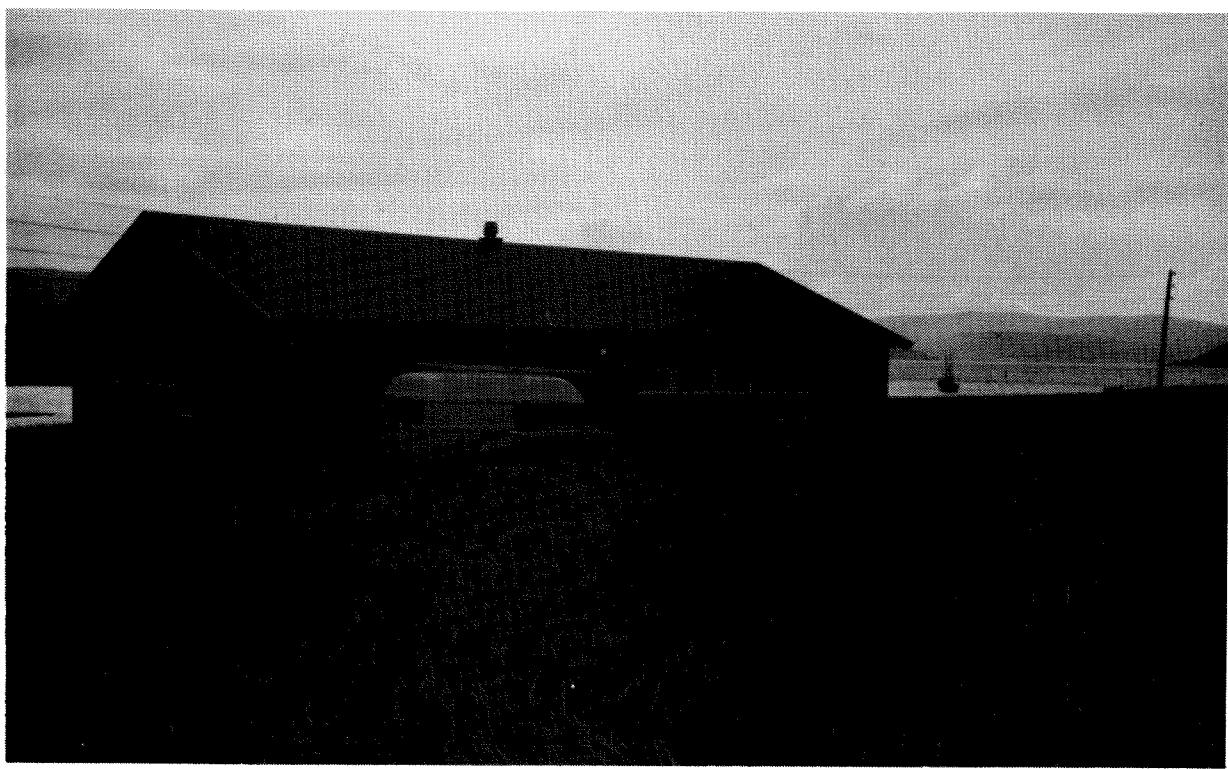

**Uddu renseanlegg**


Interiør. Overløpskasse og kvern midt i bildet

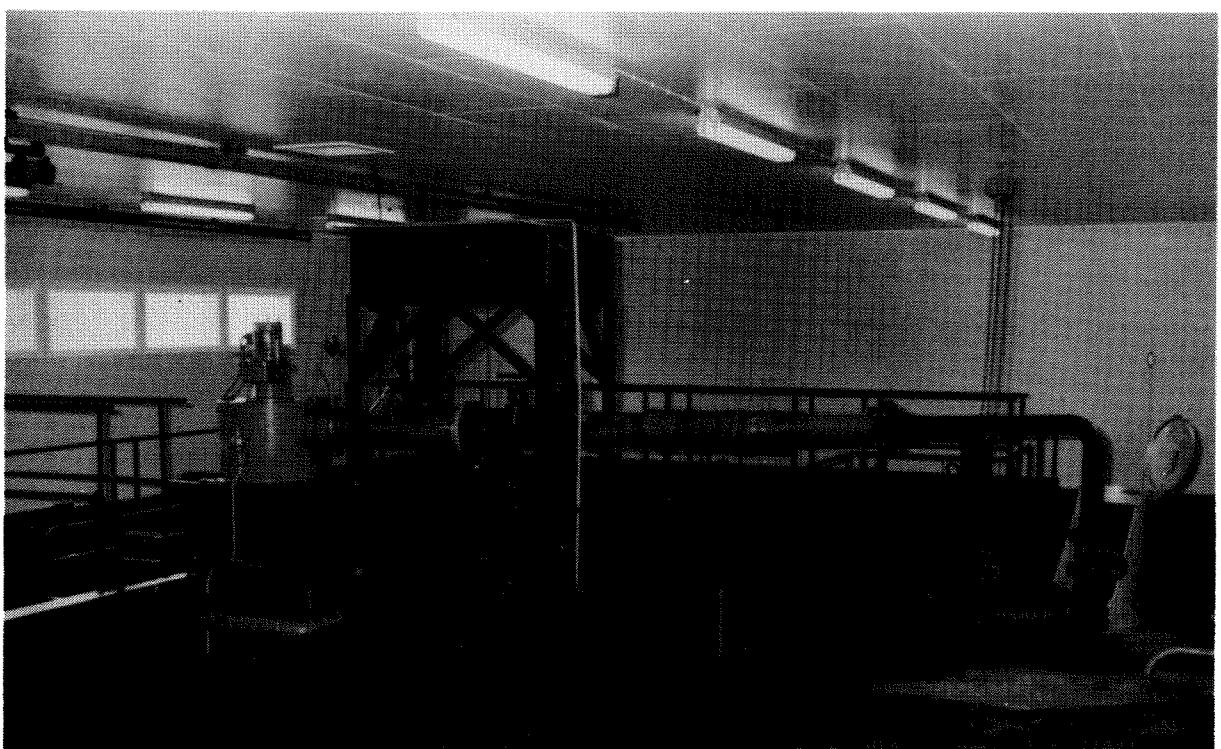

## BREKKEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Brekken	Anleggstype	Biologisk/kjemisk (etterfelling)	Dato	03/9-77
Anleggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	400	Undersøkt av	Malme/Lundar
Kommune	Røros	Driftsoperator(er)	Kristen Møller	Utslippssted	Borga
Fylke	Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		

### FLYTESKJEMA

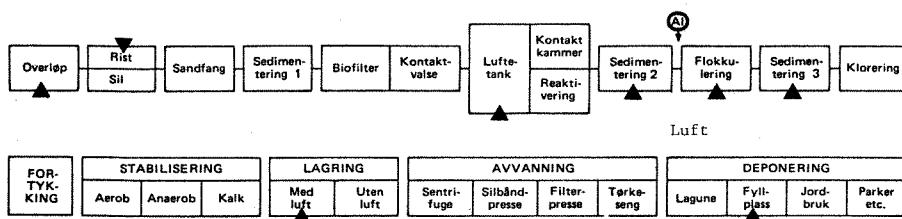

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget  
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

### BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 120

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målested	Utløp							
Vannføring (l/s)	0,3							
Tidspunkt	15.00							

Returslammengde (l/s): 4,5 l/sekk.

Overskuddslammengde: 25 m<sup>3</sup>/år

Kjemikaliedosering: Aluminiumsulfat (lysaker) – dosering ukjent

Støy: 86 dB(A) i bassenghall

### ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Slam-lager	Lufttank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	10,2		13,5		13,2			13,4
Siktedyd	cm								0
Sedimenterbart stoff	ml/l								
Slamvolum (30 min.)	ml/l			330	380				
pH		7,55		5,15	5,05	5,65			6,20
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l		< 0,5	5,8		5,5			
Oksygenoppnak	mgO <sub>2</sub> /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	56		3910	4150	83			60
Flyktig suspendert stoff	mg/l	55		3095	3100	77			59
Kjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l	321				179			136
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l								10
Nitritt – nitrat	mgN/l					28			26
Total fosfor	mgP/l	7,0				9,4			8,5
Ortofosfat	mgP/l	5,7				8,7			7,9

ANLEGGSDIAGNOSE											
	I orden		Ikke i orden			I orden		Ikke i orden			
1 Regnvannsoverløp	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		15 Pumping oversk.slam sed. 2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		29 Korrosjon, rekvv., gangbane	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Rist m/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		16 Kjemikaliedosering	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Sandfang m/utstyr	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		17 Kjemikalieinnblanding	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		31	
4 Overløpsrenne sed. 1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		18 Flokkulering	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		32	
5 Flyteslam »	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		19 Overløpsrenne sed. 3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		33	
6 Slamskrape etc. »	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		20 Flyteslam »	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		34	
7 Slampumpe »	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		21 Slamskrape, etc. »	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		35	
8 Omringning luftetank	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		22 Slampumpe »	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		36	
9 Luftert/båsemaskiner	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		37	
10 Luftmengder	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		24 Kloreringsutstyr	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		38	
11 Overløpsrenne sed. 2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		39	
12 Flyteslam »	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		26 Vask m/varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		40	
13 Slamskrape etc. »	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		27 Rekkverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		41	
14 Returslamføring »	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		28 Stop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		42	

DRIFTSUTSTYR												
	Ja		Nei		Bør skaffes		Ja		Nei		Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
44 Driftskjema	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
46 Målesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
47 Imhoffbeger	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	48 Rake						53					
	49 Hov						54					
	50 Siktedyptskive						55					
	51 Oksygen meter						56					
	52 pH-meter						57					

KOMMENTARER									
<p>Pkt. 1: Regnvannsoverløpet er plassert i uisolert kum utenfor anlegget. Overløp har ikke rist. Det ble opplyst at en hadde periodevis slamflukt ved regnvær - regnvannsoverløpet bør stilles slitt ved dette unngås. Pkt. 9: Det er bare én blåsemaskin på anlegget, det bør være to for å sikre kontinuerlig drift. Pkt. 16: Tilbakeslagsvenn til for doseringspumpen virker ikke. Pumpen slutter å suge ved lange pauser mellom tilslag (størt av vannføringsmåler). Pkt. 18: Flokkulering ved luftinnblåsing er lite effektiv. Pkt. 23: Vannføringsmåler er ikke riktig kalibrert mot tavleinstrument. Pkt. 25: Vantrykket er for lavt (0,5 bar) for spylening.</p>									

#### VURDERING – KONKLUSJON

Brekken renseanlegg er plassbygget med biologisk-kjemisk rensing (etterfelling). Det er luftet lagertank for slam. Det er dimensjonert for 400 personer. Ved besøk var 120 personer tilknyttet.

Anlegget virket ikke helt godt ved vårt besøk. Den sterke nitrifikasjonen bidrar til lav pH i luftetank og mellomsedimentering. Da pH i etterfellingstrinnet faktisk er høyere enn i mellomsedimenteringen, er det åpenbart at kjemikalietilførsel ikke hadde virket umiddelbart før vårt besøk. Dette vises også på analysene for fosfor.


Renseanleggets sedimenteringsbassenger er støpt uten slamlommer. Det er derfor satt inn løse plater på skrå mot bassengvegger for å lede slammet ned til slampumpenes sugestusser. Bak platene er det åpent, og slam som samles her går i forråtnelse.

Lufting i slamlagringstanken er for svak - det er for få luftere med for liten kapasitet til å holde slammet aerobt.

Det vil være store problemer med å drive etterfelling ved dette anlegget når en har så kraftig nitrifikasjon. Nitrifikasjonen medfører en senking av pH og bufferkapasitet som gjør det vanskelig å oppnå optimal fosforgjøring da riktig dosering vil gi for lav pH for god flokkoppbygging. Vi anbefaler derfor å forsøke kalkning direkte i luftetanken én gang pr. dag. Pumpen for kjemikaliedosering må også settes i stand, og doseringen justeres, forsøksvis til 140 g teknisk aluminiumssulfat pr. m<sup>3</sup> avløpsvann. Kalkdosen må deretter avpasses slik at pH ikke synker under 5,8 i etterfellingstrinnet (pH bør heller ikke overstige 6,3). Erfaringsmessig vil mengden hydratkalk være i størelsesorden 50 g/m<sup>3</sup>. For 120 personer tilknyttet, blir døgndosen da 1,5 kg hydratkalk. Det er imidlertid svært viktig å følge utvikling av pH den første tiden etter at man har startet kalkning.

Anlegget har en viss overkapasitet på blåsemaskinen. Denne luften kunne med fordel brukes i slamlagringstanken slik at denne kan fungere som aerob stabilisering. For å oppnå dette, må det monteres flere luftere og grovere luftledning dit.


Det bør monteres trykkforsterker slik at spylevann kan brukes til daglig renhold.

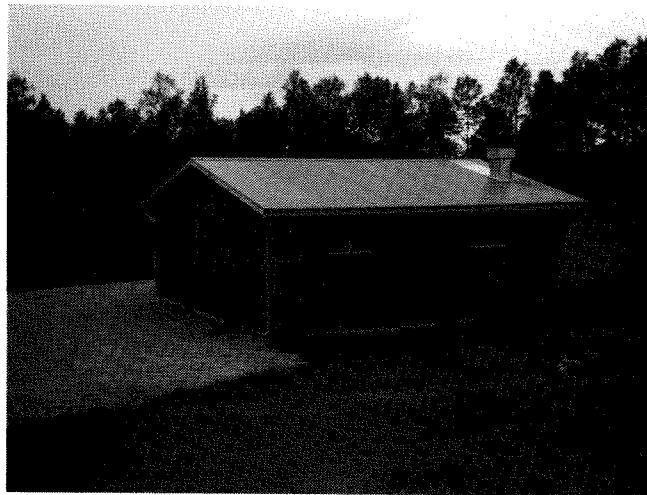

Brekken renseanlegg



Mellomsedimentering med flyteslamavdrag som en V i midten.

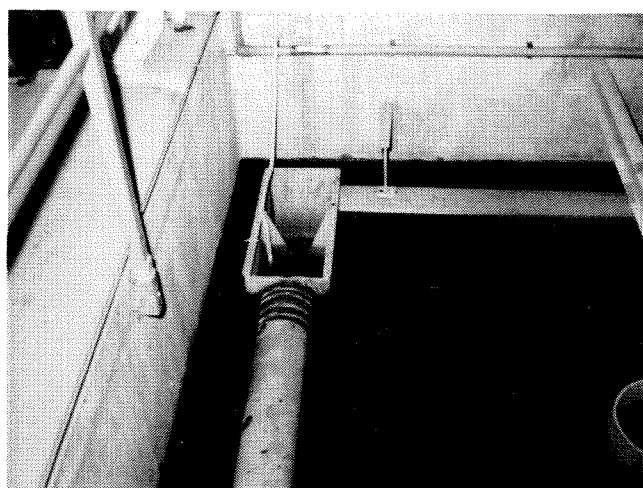


Ettersedimentering med målekasse for vannføring.

## RØROS RENSEANLEGG

Anleggets navn Røros	Anleggstype Biologisk /kjemisk (etterfelling)	Dato 3/9-77
Anleggets eier Kommunen	Dm. befolkning (personer) 5000	Undersøkt av Lundar/Malme
Kommune Røros	Driftsoperator(er) Reidar Sandnes	Utslippsted Håelva til
Fylke Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

### FLYTESKJEMA

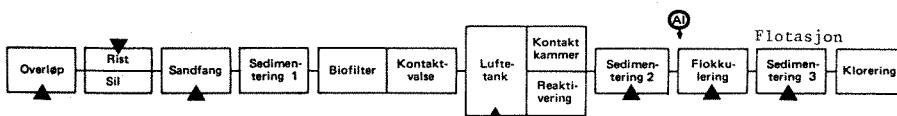

TEGNFORKLARING:   
 ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
 ◊ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

### BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 2000-2500

Ledningsnett: Kombinert   
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja   
Nei

Målested	Tavle							
Vannføring (l/s)	18							
Tidspunkt	9.30							

Returslammengde (l/s): 23

Overskuddslammengde: 10-15 m<sup>3</sup> avvannet/nke

Kjemikaliadosering: 77 dB(A) i bassenghall; 53 dB(A) i spiserom

Støy:

### ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

	Innslip	Sed. 1	Luftetank	Slammetur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utslip
Temperatur	oC	12,3		12,9	12,3			13,0
Siktedyd	cm					60		
Sedimenterbart stoff	ml/l					1,5		0
Slamvolum (30 min.)	ml/l		360	880				
pH		7,40	7,00	6,85	6,90	6,05		6,30
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l		1,0		0,5			
Oksygenoppnak	mgO <sub>2</sub> /l/min.		0,6					
Suspendert stoff	mg/l	488	4610	7490	90			51
Flyktig suspendert stoff	mg/l	440	1590	4840	63			50
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l	424			70			25
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l				5			1
Nitritt – nitrat	mgN/l		0,2					0,1
Total fosfor	mgP/l	5,9			2,5			0,12
Ortofosfat	mgP/l	3,2			1,3			0,1

ANLEGGSDIAGNOSE											
	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja				Nei			
				orden	Ikke orden	orden	Ikke orden	orden	Ikke orden	orden	Ikke orden
1 Regnvannsoverløp	<input checked="" type="checkbox"/>			15 Pumping oversk.slam sed. 2	<input checked="" type="checkbox"/>			29 Korrosjon, rekvv., gangbane	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 Rist m/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			16 Kjemikaliedosering	<input checked="" type="checkbox"/>			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		
3 Sandfang m/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			17 Kjemikalieinnblanding	<input checked="" type="checkbox"/>			31 Rejektvann fra sentr.	<input checked="" type="checkbox"/>		
4 Overløpsrenne sed. 1				18 Flokkulering	<input checked="" type="checkbox"/>			32 Elektrisk opplegg	<input checked="" type="checkbox"/>		
5 Flyteslam »				19 Overløpsrenne sed. 3	<input checked="" type="checkbox"/>			33			
6 Slamskrape etc. »				20 Flyteslam »				34			
7 Stempumppe »				21 Slamskrape, etc. »	<input checked="" type="checkbox"/>			35			
8 Omringing luftetank	<input checked="" type="checkbox"/>			22 Stempumppe »				36			
9 Luftere/blåsemaskiner	<input checked="" type="checkbox"/>			23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>			37			
10 Luftmengder	<input checked="" type="checkbox"/>			24 Kloreringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			38			
11 Overløpsrenne sed. 2	<input checked="" type="checkbox"/>			25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>			39			
12 Flyteslam »	<input checked="" type="checkbox"/>			26 Vask m/vermt vann	<input checked="" type="checkbox"/>			40			
13 Slamskape etc. »	<input checked="" type="checkbox"/>			27 Rekverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			41			
14 Returslamføring »	<input checked="" type="checkbox"/>			28 Sløy	<input checked="" type="checkbox"/>			42			

DRIFTSUTSTYR											
	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja				Nei			
				Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		48 Rake	<input checked="" type="checkbox"/>			53			
44 Driftsskjema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>			54			
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>			50 Siktedydspiske	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		55			
46 Målesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>			51 Oksygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		56			
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>			52 pH-meter	<input checked="" type="checkbox"/>			57			

KOMMENTARER											
<p>Pkt. 3: Mammutpumpe for sand fra sandfanget er for svak. Pkt. 10: Oksygenkonsentrasjonen i luftetanken er for lav - den bør ligge over 2 mg O<sub>2</sub>/l. Pkt. 12: Flyteslam unnslipper avdragssrenne. Pkt. 14: Returslamføring er 23 l/s - tilsvarer 2 ggr. middeltilrenning. Det bør forsøkes å senke returslamføringen slik at roligere strømningsforhold fås i bassengene. Pkt. 19: Ventil for regulering av vannstand i flotasjonskammer er i ustand. Pkt. 31: Rejektvannet fra sentrifugen går direkte til flokkuleringskammer - burde isteden ledes til innløp eller sandfang. Pkt. 43: Driftsinstruksen er generell og mangelfull. Pkt. 50 og 51: Siktedydspiske og oksygenmeter mangler - det bør skaffes. Pkt. 53: Det elektriske opplegget - motorer, motorverntrytere osv. synes svakt dimensjonert med hyppige driftsstopp til følge. Årsakssammenheng er uklar.</p>											

#### VURDERING – KONKLUSJON

Røros renseanlegg er utført som aktivslamanlegg med etterfelling. Slamavskilling i etterfettingsdelen skjer med flotasjon. Overskuddsslam lagres uten lufting og avvannes i sentrifuge.

Anlegget er dimensjonert for 5000 personer, og det var ~ 2500 personer tilknyttet på prøvedagen. Renseanlegget mottar vann fra Røros by. Ledningsnettet er kombinert, og overvanns- og infiltrasjons-vannmengden kan til tider være stor.

Analyser og anleggsdiagnose viser at anlegget virker godt. Det var imidlertid for lav oksygenkonsentrasjon i luftetanken. Den bør være større enn 2 mg O<sub>2</sub>/l. Det finnes imidlertid luft tilgjengelig fra blåsemaskiner. Omrøringen var dessuten god, så en kan anta at det var tilfeldig høy belastning ved besøket.

Mellomsedimenteringen hadde slamflukt til tross for at den hydrauliske belastningen var lav. Årsaken kan ligge i høy returslamføring og ugunstig form på bassengene. Skraperverket som dykker ned i vannet nær utløps- og flyteslamrennen, kan også ha betydning. Denne slamflukt betyr ikke så mye for det totale renseresultatet da det jo er ytterligere et trinn bak.

Ristgods samles i plastsekker, kontainere ville være mer rasjonelt. Sandpumpe fra sandfang er av mammuttype. Den er for svakt dimensjonert.

Fellingstrinnet har kjemikaliedosering styrt proporsjonalt mot vannføringen. Det finnes utstyr for pH-overstyring av kjemikaliedoseringen, men dette er ikke montert. Dispersjonsvann til flotasjonsenhet tas fra det rensede utløpsvann. Dispersjonsmengden reguleres med kik-kraner. Disse er vanskelig å regulere, nålventiler er et bedre alternativ. Nivåregulering i flotasjonstanken skjer ved egen ventil - denne var i ustand ved besøk.

Det finnes driftsinstruks for dette anlegget, men den er svært generell og mangelfull. Renseanleggets laboratorium var velegnet til driftsanalyser, men utrustningen var litt sparsom. Anlegget er så avansert at det krever kontinuerlig overvåking på dagtid.

Røros renseanlegg var meget pent, rent og veldrevet.



Røros renseanlegg


Mellomsedimentering med kjedeskrape  
og renne for flyteslam




## SOLBAKKEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Solbakken skole	Anleggstype	Biologisk/etterfelling (Gustavsberg BM 20)	Dato	2/9-77
Anleggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	80	Undersøkt av	Malme/Lundar
Kommune	Trondheim	Driftsoperatør(er)	Kjell Nilsen	Utslippssted	Vikelva
Fylke	Sør-Trøndelag	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

### FLYTESKJEMA

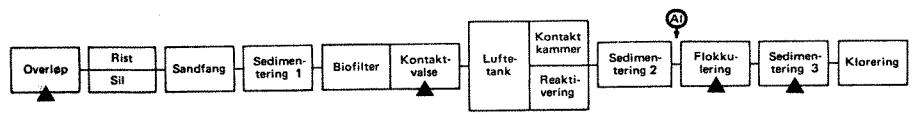

Kunstig sandfiltergrøft

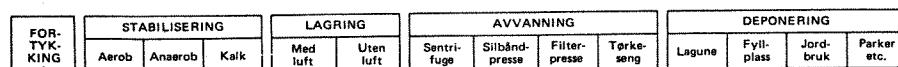

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget  
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

### BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 15 personer

Ledningsnett: Kombinert   
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja   
Nei

Målestedsnavn	Utløp i sifon-kum; tvangskjørt pumpe							
Vannføring (l/s)	0,56							
Tidspunkt	10.25							

Returslammengde (l/s):

Overskuddslammengde:

Kjemikaliedosering:

Støy: 69 dB(A) i hørselhall

### ANALYSER/DRIFTS PARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	11,2						13,6
Siktedyp	cm							0
Sedimenterbart stoff	ml/l							
Slamvolum (30 min.)	ml/l							
pH		7,30				7,25		6,70
Oksygeninnhold	mgO <sub>2</sub> /l							
Oksygenoptak	mgO <sub>2</sub> /l/min.							
Suspendert stoff	mg/l	6						~ 0
Flyktig suspendert stoff	mg/l	6						~ 0
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l	106						12
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO <sub>2</sub> /l							7
Nitritt – nitrat	mgN/l	1,4						4,3
Total fosfor	mgP/l	2,3						0,9
Ortofosfat	mgP/l	1,0						0,1

ANLEGGSDIAGNOSE								
	ordn	Ikke ordn		ordn	Ikke ordn		ordn	Ikke ordn
1 Regnvannsoverløp	<input checked="" type="checkbox"/>		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrasjon, rekvv., gangbane	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering	<input checked="" type="checkbox"/>		30 Korrasjon, maskinelt utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalleinnblanding	<input checked="" type="checkbox"/>		31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering	<input checked="" type="checkbox"/>		32		
5 Flyteslam			19 Overløpsrenne sed. 3	<input checked="" type="checkbox"/>		33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »	<input checked="" type="checkbox"/>		34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omgåring luftetank			22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/bilåsemaskiner			23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>		37		
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>		39		
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		41		
14 Returslamføring »			28 Stey	<input checked="" type="checkbox"/>		42		

DRIFTSUTSTYR									
	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		48 Rake			53		
44 Driftsskjema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		49 Hov			54		
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		50 Siktedypskive			55		
46 Målestyrnader	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		51 Oksygen meter			56		
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		52 pH - meter			57		

KOMMENTARER								
<p>Pkt. 23: Det er ikke mulig å måle vannføringen inne i anlegget. Vår måling ble gjort på utløpsledningen i sifonkum for sandfiltergrøftene, men allikevel kan vannføring beregnes fra pumptimeteller. Pkt. 27: Det mangler gangbane for kontroll og renhold av anleggets øvre deler. Arbeidet må delvis skje fra stige. Pkt. 43 - 47: Driftsinstruks, driftsskjema og driftsutstyr mangler.</p>								

#### VURDERING – KONKLUSJON

Solbakken skoles renseanlegg er et prefabrikkert renseanlegg med biologisk rensing og etterfelling. Dessuten finnes det trekamret slamavskiller foran anlegget med pumping til en fordelingskasse der tilførselen til anlegget reguleres ved hjelp av en strupeskive. Overskuddet ledes tilbake til pumpekummen. Anlegget er meget sammenbygget. Det biologiske trinn er utformet som kontaktvalse og slamavskilling skjer i lamellseparator (se bilde). Slamlagringstanke ligger rett under resten av anlegget med åpen forbindelse til lamellseparator. Utløpet fra renseanlegget ledes til en kum med sifon for støtfordeling til sandfiltergrøfter. Det var mulighet til prøvetaking etter sandfilter - vannføringen ut av filtret var imidlertid nær null ved besøk.


Ved vårt besøk syntes anlegget å virke godt. Analysene på utløpsvannet viser imidlertid høy verdi for fosfor - dette må ses i sammenheng med den lave kjemikaliedosen  $42 \text{ g/m}^2$ . Det er også tydelig at innløpsvannet er sterkt fortynnet - en kan mistenke infiltrasjon og overvann. Belegget på kontaktvalse-platene var også noe sparsomt.

Driften av dette anlegget er litt vanskelig pga. mangel på gangrister. Det er også vanskelig å komme til i overløpskasse som sitter oppunder taket. Denne kan imidlertid spyles ved hjelp av en fastmontert vannledning. Trauet til biorotorene mangler bunnuttapping.


Et annet problem som kan oppstå med denne anleggstype, er at det er vanskelig å kontrollere slammivået i slamtanken. Slam som ligger for lenge i slamtanken, blir lett anaeropt og forstyrrer/tetter lamellseparatoren (dette problem søkes rettet på Nybygda renseanlegg ved ombygging beskrevet i NTNFS Utvalg for drift av renseanleggs prosjektrapport 8, november 1977).

Adkomst til sifonkum er noe vanskelig - det burde være dør istedenfor kumlokk når forholdene eller ligger tilrette for det. Anskaffelse av driftsutstyr og driftsskjema er påkrevet for å kunne utføre en nødvendig egenkontroll.


Solbakken renseanlegg var pent, rent og veldrevet.

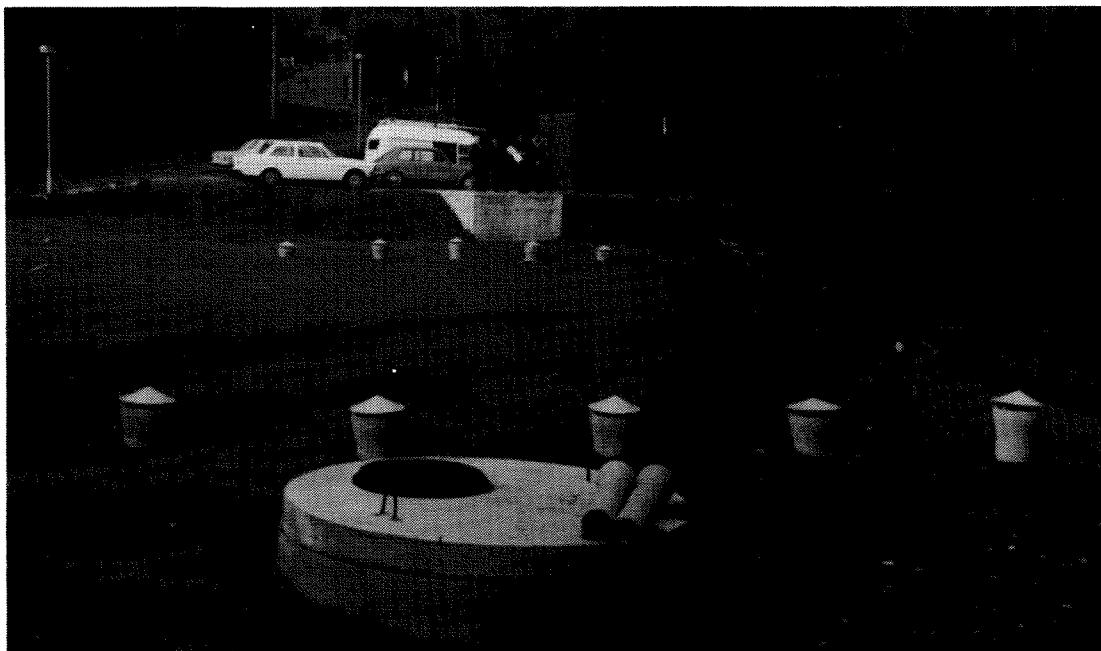


Solbakken skoles renseanlegg. En ser i forgrunnen ventilasjonsrørene fra de kunstige sandfiltergrøfter. Til venstre for renseanlegget er sifonkum for renset vann, og helt i forgrunnen er prøvetakings-kum for filtrert vann.

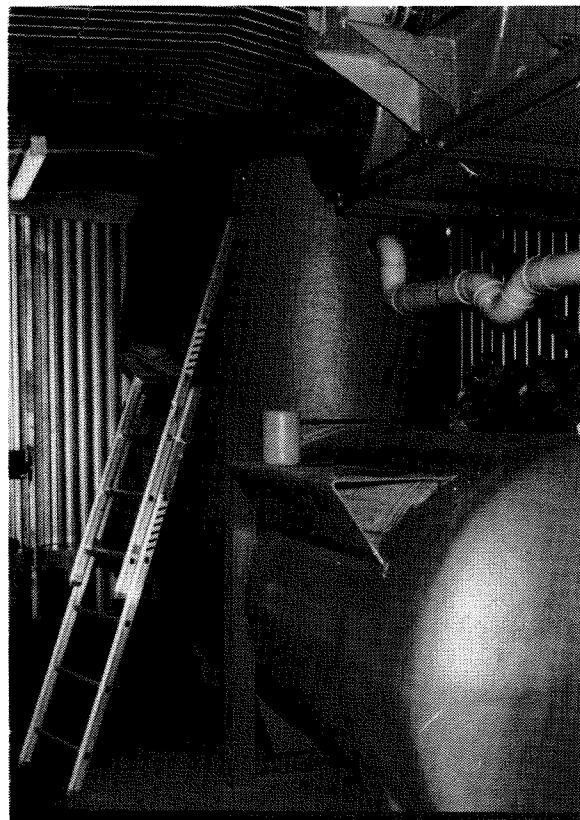

Interiør med slamtank. Bemerk adkomst til lamellseparator

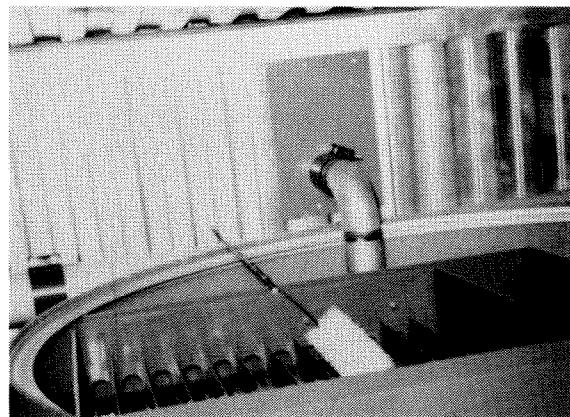

Lamellseparator

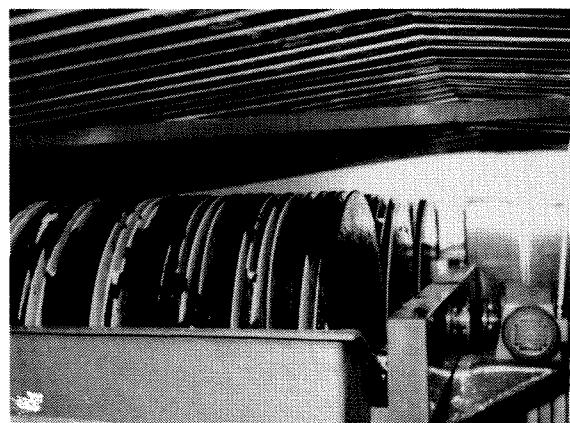

Kontaktvalse