

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Blindern

PRA 2.10

O - 52/75

Driftsundersøkelse av renseanlegg

i

Buskerud

20. april 1978

Ing. Arne Lundar

Norsk institutt for vannforskning

Overing. Oddvar Lindholm

Avd. ing. Arne Malme

Statens forurensingstilsyn

Instituttsjef Kjell Baalsrud

ISBN 82-577-0053-3

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E


Side:

OVERSIKT OVER RENSEANLEGG I	BUSKERUD	4
INNLEDNING		6
MÅLEMETODER OG -UTSTYR		7
BJØRKELIA RENSEANLEGG	DRAMMEN	8
NØSTED HAGEBYs RENSEANLEGG	DRAMMEN	10
TOMINEBORGDALEN RENSEANLEGG	DRAMMEN	12
UNDERLIA RENSEANLEGG	DRAMMEN	14
LAMPELAND RENSEANLEGG	FLESBERG	16
GLOMSRUD RENSEANLEGG	GOL	19
GOL RENSEANLEGG	GOL	22
STOREFJELL RENSEANLEGG	GOL	25
GEILO RENSEANLEGG	HOL	28
HOL RENSEANLEGG	HOL	31
USTAOSET RENSEANLEGG	HOL	34
HELGELANDSMOEN RENSEANLEGG	HOLE	37
TYRIFJORDEN TURISTSENTERs RENSEANLEGG	HOLE	39
SAGENE RENSEANLEGG	HURUM	42
SÆTRE RENSEANLEGG	HURUM	45
HEISTADMOEN RENSEANLEGG	KONGSBERG	49
VEUNGSDALEN RENSEANLEGG	KONGSBERG	53
LIERSKOGEN RENSEANLEGG	LIER	56
ODDEVALD RENSEANLEGG	LIER	49
BÅRUD RENSEANLEGG	MODUM	62
ENGERDALEN RENSEANLEGG	MODUM	65
HAUGFOSS SKOLEs RENSEANLEGG	MODUM	68
MODUM BADs RENSEANLEGG	MODUM	71
SAND RENSEANLEGG	MODUM	74
SPORPIND RENSEANLEGG	MODUM	77
TANGEN RENSEANLEGG	MODUM	80
ØYA RENSEANLEGG	MODUM	83
MJØNDALEN RENSEANLEGG	NEDRE EIKER	86
NESBYEN RENSEANLEGG	NESBYEN	88

Side:

VASSTULAN RENSEANLEGG	NORE OG UVDAL	91
STORMOGEN RENSEANLEGG	NORE OG UVDAL	94
HALLINGBY RENSEANLEGG	RINGERIKE	97
HVALSMOEN RENSEANLEGG	RINGERIKE	98
MONSERUD RENSEANLEGG	RINGERIKE	102
SOKNA RENSEANLEGG	RINGERIKE	103
ROLLAG RENSEANLEGG	ROLLAG	106
ENGER RENSEANLEGG	SIGDAL	109
PRESTFOSS I RENSEANLEGG	SIGDAL	112
PRESTFOSS II RENSEANLEGG	SIGDAL	115
FREDFOSS RENSEANLEGG	ØVRE EIKER	118
LOESMOEN RENSEANLEGG	ØVRE EIKER	120
BERGSJØ RENSEANLEGG	ÅL	122
KLEIVI RENSEANLEGG	ÅL	126
ÅL RENSEANLEGG	ÅL	129

-----o0o-----

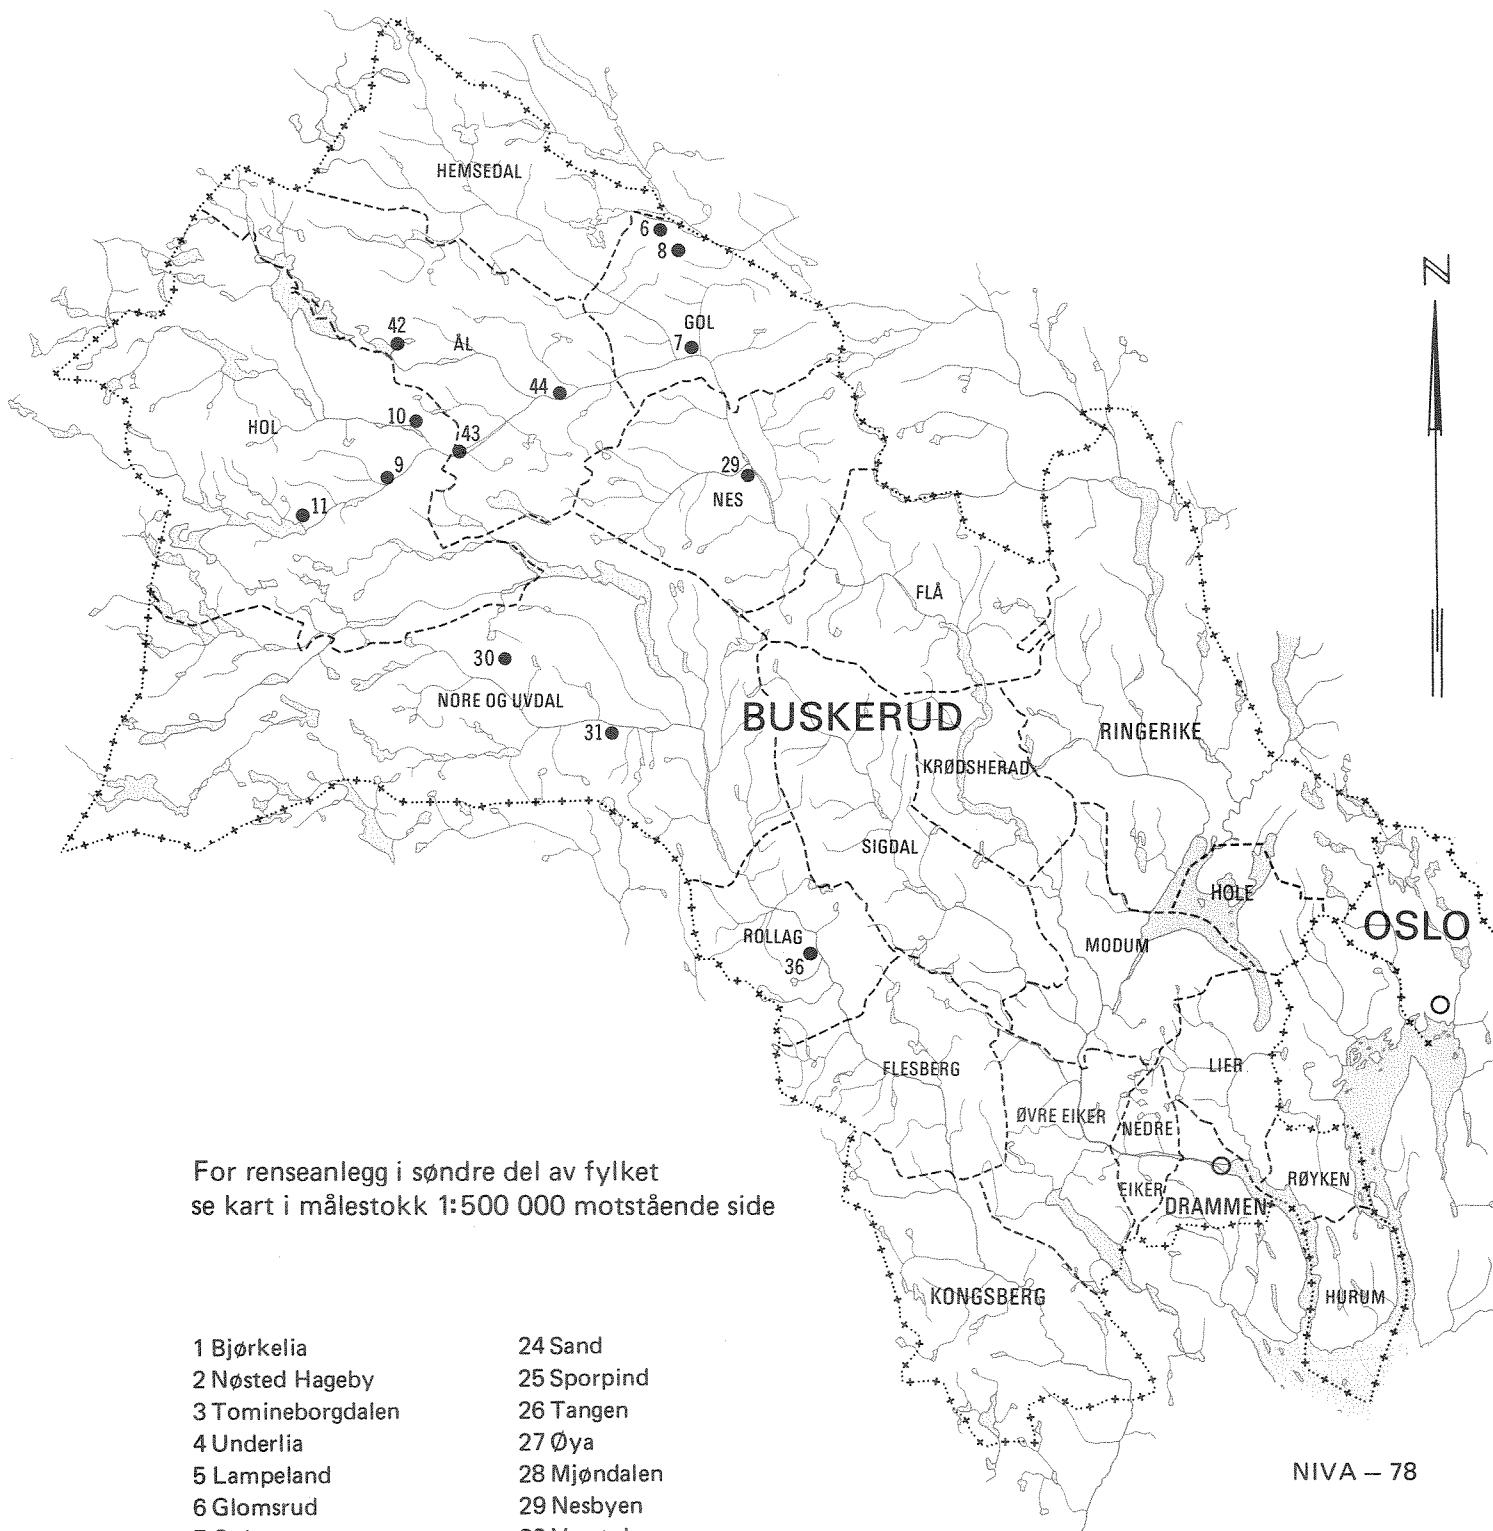

NIVA – 78

RENSEANLEGG I BUSKERUD

BUSKERUD

KRØDSHERAD

SIGDAL

ROLLAG

FLESBERG

KONGSBERG

RINGERIKE

MODUM

ØVRE EIKER

NEDRE EIKER

DRAMMEN

LIER

RØYKEN

HURUM

OSLO

37
39
38

23
24
26
27
25
22
20
21

40
41

4
3
2
1

18

15

14

Kartgrunnlag: Oppfotogr. til 1 : 500 000
fra Basiskart 1 : 1 mill. NGO

INNLEDNING

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått i oppdrag av PRA-komitéen og Miljøverndepartementet å foreta en driftsundersøkelse av samtlige kloakkrenseanlegg i Norge. Undersøkelsen utføres fylkesvis og har til hovedhensikt å framskaffe en driftsstatus over anleggene i hvert fylke, samtidig som det gis råd og veiledning for utbedring av uheldige driftsforhold.

Opplegget for undersøkelsen er basert på relativt kortvarige besøk på anleggene med bl.a. uttak av stikkprøver på innløps- og utløpsvann. Analyseresultatene må derfor ikke brukes til å beregne prosent renseeffekt gjennom anlegget. Kvaliteten på utløpsvannet sammen med øvrige måleresultater fra anlegget, gir imidlertid et godt grunnlag for vurdering av anleggets effektivitet.

Renseanleggene i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner er ikke undersøkt etter samme mønster som de øvrige anleggene. Det er bl.a. tatt noe færre analyser, og det foreligger ikke bildemateriale fra disse anleggene. For undersøkelsen av de nevnte anleggene svarer Oddvar Lindholm og Arne Malme alene. For resten av undersøkelsen svarer Lindholm, Lundar og Malme. Forespørslar om dette bes stilt de saksbehandlere som er anført i teksten for hvert anlegg.

MÅLEMETODER OG - UTSTYR

Det gis her en kort beskrivelse av det feltustyr som er brukt ved undersøkelsene. Øvrige analyser er utført etter de vanlige metoder som benyttes ved NIVAs rutinelaboratorium.

Sedimenterbart stoff

Bestemt etter $\frac{1}{2}$ times sedimentering i et standard Imhoff beger (konisk form).

Slamvolum

Det er brukt 1 liters målesyylinder av høy type (total høyde 42 cm, ytre diameter 6,5 cm). Slamvolumet er avlest etter $\frac{1}{2}$ times henstand.

pH

Bestemt ved hjelp av pH-meter, type Radiometer (modell 29).

Oksygeninnhold

Bestemt ved hjelp av oksygenmeter, type YSI (modell 57).

Oksygenopptak

Det ble brukt oksygenmeter, 200 ml erlenmeyer kolbe, magnetrører samt en skriver (type Houston Instruments Omniscribe) for kontinuerlig utskrift av endringen i oksygeninnhold i en innelukket slamprøve med tiden. Oksygenopptak bestemmes som oksygenforbruk pr. tidsenhet.

Mikroskopering

Det er benyttet et Leitz Dialux mikroskop (125-500 x forstørrelse) ved mikroskopering av aktivt slam.

Støy

Det er brukt en lydnivåmåler, type General Radio 1565-C, med lydnivåkalibrator GR 1567.

MÅLEMETODER OG -UTSTYR

Det gis her en kort beskrivelse av det feltutstyr som er brukt ved undersøkelsene. Øvrige analyser er utført etter de vanlige metoder som benyttes ved NIVAs rutinelaboratorium.

Sedimenterbart stoff

Bestemt etter $\frac{1}{2}$ times sedimentering i et standard Imhoff beger (konisk form).

Slamvolum

Det er 1 liters målesylindre av høy type (total høyde 42 cm, ytre diameter 6,5 cm). Slamvolumet er avlest etter $\frac{1}{2}$ times henstand.

pH

Bestemt ved hjelp av oksygenmeter, type YSI (modell 57).

Oksygenopptak

Det ble brukt oksygenmeter, 200 ml er erlenmeyer kolbe, magnetrører samt en skriver (type Houston Instruments Omniscribe) for kontinuerlig utskrift av endringen i oksygeninnhold i en innelukket slamprøve med tiden. Oksygenopptak bestemmes som oksygenforbruk pr. tidsenhet.

Mikroskopiering

Det er benyttet et Leitz Dialux mikroskop (125-500 x forstørrelse) ved mikroskopiering av aktivt slam.



Støy

Det er brukt en lydnivåmåler, type General Radio 1565-C, med lydnivå-kalibrering GR 1567.

BJØRKELIA RENSEANLEGG

Anleggets navn	Bjørkelia renseanlegg	Anleggstype	Mekanisk/kjemisk	Dato
Anleggets eier	Drammen kommune	Dim. belastning (personer)	4000	Undersøkt av Malme/Lindholm
Kommune	Drammen	Driftsoperatør(er)	Egil Madsen	Utslippsted Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

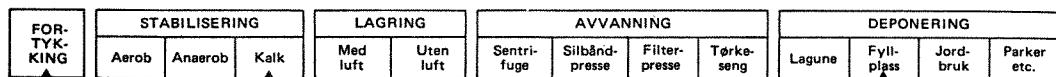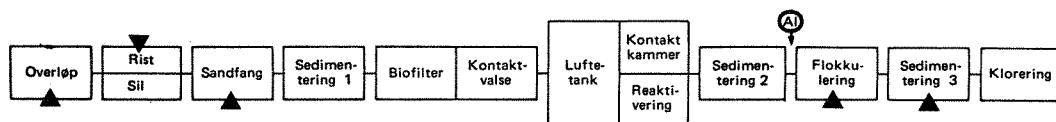

TEGNFORKLARING:

Angir de enheter som finnes på anlegget

(A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 1000

Ledningsnett: Kombinert 30%
Separat 30%

Type industri tilknyttet: Ingen

Pumping inn på anlegget: Ja Nei

Målested							
Vannføring (l/s)	5,6						
Tidspunkt	9.15						

Returslammmengde (l/s):

Overskuddslammanade:

Kiemikaliedosering: 200 mg/l aluminiumsulfat

Kjetil
Støv

ANALYSEB/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

1 Regnvannsoverløp	I orden		15 Pumping oversk.slam sed. 2	I orden		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	I orden	
	ordnen	Ikke i orden		ordnen	Ikke i orden		ordnen	Ikke i orden
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikaleinnblanding	●		31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering	●		32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3	●		33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »	●		34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »	●		35		
8 Omrøring luftetank			22 Slampumpe »	●		36		
9 Luftere/blåsemaskiner			23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder			24 Kløreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »			28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

43 Driftsinstruks	Ja	Nei	Bør skaffes	48 Rake	Ja	Nei	Bør skaffes	53 2 aut. prøvetakere	Ja	Nei	Bør skaffes
	ordnen	Ikke i orden	ordnen		ordnen	Ikke i orden	ordnen		ordnen	Ikke i orden	ordnen
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54 Høytrykkspsyler	●		
45 Termometer	●			50 Siktedypskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●		56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter 2 stk.	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 18: Flokkulering ved luftinnblåsing gir små fnokker. pH 7,1 er for høyt for å kunne gi optimal felling, bør være i området 6,0–6,4.

VURDERING – KONKLUSJON

Prøven viser tilfredsstillende renseresultat på tross av to uehdige omstendigheter:



- Flokkuleringen med luft ga for små fnokker; grindomrører med regulerbar hastighet vil gi mulighet til å optimalisere flokkuleringen
- pH burde senkes fra det målte 7,1 til mellom 6,0 og 6,4.

Renseanlegget var førvrig velstelt og veldrevet.

NØSTED HAGEBYs RENSEANLEGG

Anleggets navn	Nøstet Hageby	Anleggstype	Biologisk (Dravo E)	Dato	7/6-77
Anleggets eier	Drammen kommune	Dim. belastning (personer)	70	Lindholm/Malme	Undersikt av
Kommune	Drammen	Driftsoperatør(er)	Egil Madsen		Utlippsted Drammens-
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		fjorden

FLYTESKJEMA

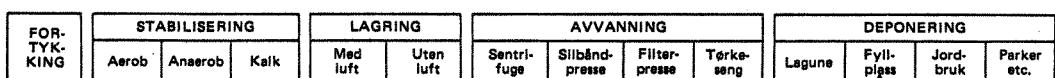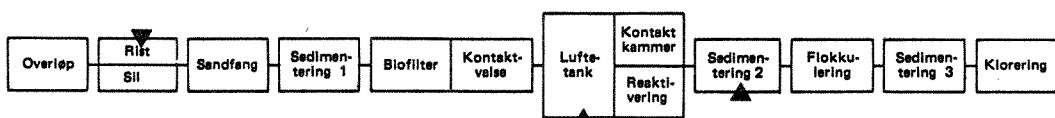

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 50

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet: Ingen

Pumpning inn på anlegget: Ja

Nei

Målested	V-overløp ved utløp							
Vannføring (l/s)	0,2							
Tidspunkt	09.30							

Returslammenhæde (l/s):

Overskuddslammen de-

Kiemikalioidosering:

Støv:

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Ris m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omring luftetank			22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »	●		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nai	Bør skaffes		Ja	Nai	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57

KOMMENTARER

Pkt. 9: Anlegget har bare én blåsemaskin, bør være to. Pkt. 23: Vannføringen måles manuelt i et V-overløp ved utløpet. Målestedet er vanskelig tilgjengelig.
Pkt. 28: Blåsemaskinen gir et alt for høyt støynivå og bør skjermes.

VURDERING – KONKLUSJON

Anlegget fungerte meget godt ved besøket.


Kommunen har på eget initiativ montert skjerm for flyteslam foran utløpsrenna. Denne gir god drift av anlegget og er en medvirkende årsak til de gode resultatene, særlig med hensyn til reduksjonen av suspendert stoff. Oksygeninnholdet i luftetanken burde være omrent det dobbelte av det målte (1 mg O₂/l). Blåsemaskinen bør etterses og justeres for om mulig å øke kapasiteten. Slamvolumet i luftetanken (230 ml/l) var i underkant av det området som anses gunstig.

For å bedre arbeidsforholdene for driftsoperatøren, bør blåsemaskinene bygges inn.

TOMINEBORGDALEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Tomineborgdalen	Anleggstype	Biologisk (Dravo)	Dato	7/6-77
Anleggets eier	Drammen kommune	Dim. belastning (personer)	850	Malme	Undersøkt av Lindholm
Kommune	Drammen	Driftsoperatør(er)	Egil Madsen	Utslippsssted	Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

FLYTESKJEMA

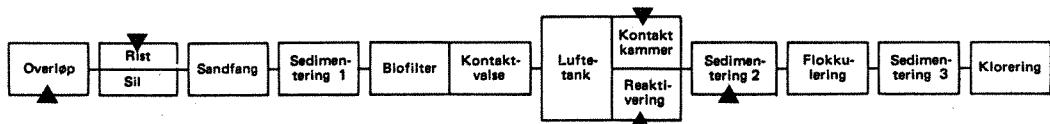

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 590 p.e.

Ledningsnett: Kombinert 20%

Separat 80%

Type industri tilknyttet: Ingen

Pumping inn på anlegget: Ja

Nej

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammengde (l/s): _____
Overskuddslammengde: 50 m³/mnd.

Kjemikaliedosering:

Story:

1

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1	●		18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam »	●		19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »	●		20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »	●		21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrøring luftetank			22 Slampumpe »			36		
9 Luftære/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Splylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedypskive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57

KOMMENTARER

Pkt. 23: Vanntømmer ute av funksjon pga. hærverk. Pkt. 29: Noe overflatekorrosjon.


VURDERING – KONKLUSJON

Stikkprøven viser at renseresultatet for organisk stoff er tilfredsstillende. Slamvolumet i luftetanken er noe i underkant av det optimale. Ved besøket var vanntømmingen ute av funksjon grunnet hærverk. Måleren bør settes i stand så raskt som mulig. Forøvrig var det en del overflate-korrosjon på anlegget.

UNDERLIA RENSEANLEGG

Anleggets navn	Underlia	Anleggstype	Biologisk (Hycon)	Dato	7/6-77
Anleggets eier	Drammen kommune	Dim. belastning (personer)	885	Undersøkt av	Lindholm/Malme
Kommune	Drammen	Driftsoperatør(er)	Egil Madsen	Utslippssted	Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

FLYTESKJEMA

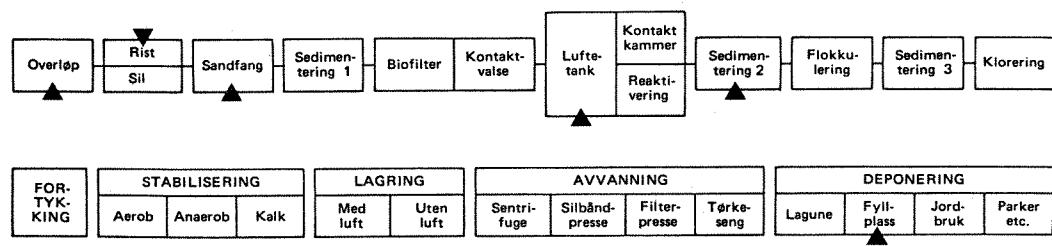

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 800

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet: Ingen

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested	Innløp							
Vannføring (l/s)	8,4							
Tidspunkt	13.30							

Beturslämmande (I/s): Spalteretur

Overskuddslammenade:

Kiemikalioidosseriin:

Støv: Blæsemaskinen er innebygget

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	orden		orden		orden		orden	
	Ikke i orden		Ikke i orden		Ikke i orden		Ikke i orden	
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		●	
2 Rist m/utstyr	●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		●	
3 Sandfang m/utstyr	●	17 Kjemikalieinnblanding			31			
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering			32			
5 Flyteslam »		19 Overløpsrenne sed. 3			33			
6 Slamskrapa etc. »		20 Flyteslam »			34			
7 Slampumpe »	●	21 Slamskrapa, etc. »			35			
8 Omnøring luftetank	●	22 Slampumpe »			36			
9 Luftere/blåsemaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●		37			
10 Luftmengder		24 Kløreringsutstyr			38			
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold	●		39			
12 Flyteslam »		26 Vask m/varmt vann	●		40			
13 Slamskrapa etc. »		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41			
14 Returslamføring »	●	28 Støy	●		42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 1: Overløpet må stilles slik at mindre vann kommer inn i anlegget. Ved besøk var alt slammet spylt ut. Pkt. 3: Luftinnblåsing i sandfanget var for lav med slamakkumulering til følge. Pkt. 9: Det arbeides med forbedring av anlegget, og to nye kompressorer blir installert. Pkt. 14: Returslamføring med spalteretur fungerer dårlig; det bygges nå om til vanlig mammupumping.

VURDERING – KONKLUSJON


Slik anlegget var på besøksdagen, hadde det små muligheter til å fungere tilfredsstillende. Dette var i første rekke forårsaket av en for stor hydraulisk belastning som følge av nedbør. Vannet kom inn i renseanlegget med stor hastighet og overløpet fungerte ikke tilfredsstillende som avlastning. Sandfanget fikk for liten luftinnblåsing, og sand og slam ble akkumulert. Slamretur fra sedimentering til luftetank fungerte dårlig med spalte-retur.

Drammen kommune er klar over de ovennevnte forhold og er i ferd med å forbedre anlegget.

LAMPELAND RENSEAN LEGG

Anleggets navn Lampeland	Anleggstype Biologisk simultanfelling	Dato 3/12-77
Anleggets eier Flesberg kommune	Dim. belastning (personer) 800 (3/8 koblet inn)	Undersøkt av Lundar
Kommune Flesberg	Driftsoperatør(er) Odd Roar Sæther	Utslippsted Numedalslågen
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

EI YTESK JEMA

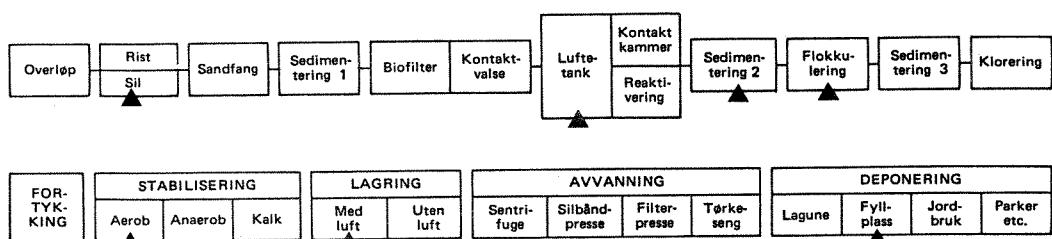

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 80

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Returslammengde (l/s): 2,5

Overskuddslammengde: _____

Kjemikaliedosering: Ikke igangsatt

Støy: 71 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden	
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane
2 Rist m/utstyr Sil 0,5 mm	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalleinnblanding	●		31
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering	●		32
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38
11 Overløpsrenne sed. 2		●	25 Spylevann for renhold	●		39
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekverk, sikringsutstyr	●		41
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktadypskive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH - meter	●	●		57

KOMMENTARER

Pkt. 11: Overløpsrenner er i plast. De er svært vanskelig å nivellere og var noe skeive.
Pkt. 18: Flokkulering skjer ved luftinnblåsing. Det gis liten mulighet til å påvirke flokkoppbyggingen. Pkt. 47: Imhoffbeger mangler, det bør skaffes. Pkt. 52: pH-meter anbefales til dette anlegget om simultanfelling skal igangsettes.

VURDERING – KONKLUSJON

Lampeland renseanlegg er et prefabrikkert biologisk renseanlegg bygget i stål. Anlegget er utrustet med sil, og det er egne tanker for aerob slamstabilisering. Renseanlegget er dimensjonert for 800 personer, men bare 3/8 av luftetank- og sedimenteringstank-volumet er i bruk. Det tilsvarer 300 personer. På prøvedagen var ca. 80 personer tilknyttet. Anlegget er derfor svært lavt belastet. Opplegg for simultanfelling er klart, men simultanfelling er ikke startet.

Analyseresultatene viser god virkning på prøvedagen. Verdien for kjemisk oksygenforbruk på utløpsvannet er åpenbart feil. Verdien for nitritt-nitrat er svært høy og pH i luftetanken er lav. Det er tydelig kraftig nitrifikasjon i anlegget, og dette medfører en sterk reduksjon i bufferkapasiteten. Det vil ikke med nåværende belastning være mulig å drive simultanfelling med f.eks. aluminiumsulfat uten samtidig å tilsette hydratkalk.


Det var lite å anmerke på anlegget ved besøket. Med denne anleggstype har det andre steder vært problemer med tiltetting av stigerørene til returslampumpene da disse hadde meget liten dimensjon. På dette anlegg er rørdiametern øket med ca. 50 prosent, og det virker bra. Det er også montert sil på innløpet. Dette medfører at lite sand, kaffegrut og fibermateriale når luftetanken. Alt i alt skulle dette kunne eliminere de driftsproblemer som ellers har heftet ved disse anlegg.

Flokkuleringskamrene har ikke padleverk, men omrøring ved hjelp av luftinnblåsing. Dette medfører risiko for sedimentering, og en har dessuten liten mulighet for å påvirke flokkoppbyggingen. Om det skal ha noen hensikt med separat flokkulering ved et simultanfettings-anlegg (som er meningen her), bør det monteres grindomrører med variabel hastighet.


Lampeland renseanlegg var rent og velstelt og bar preg av kyndig drift.



Lampeland renseanlegg.

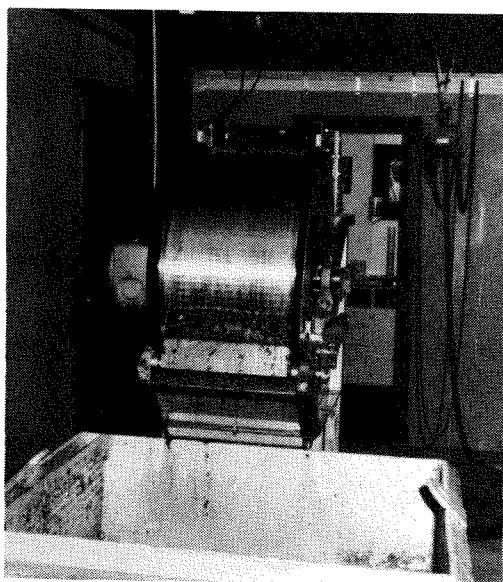

Sil

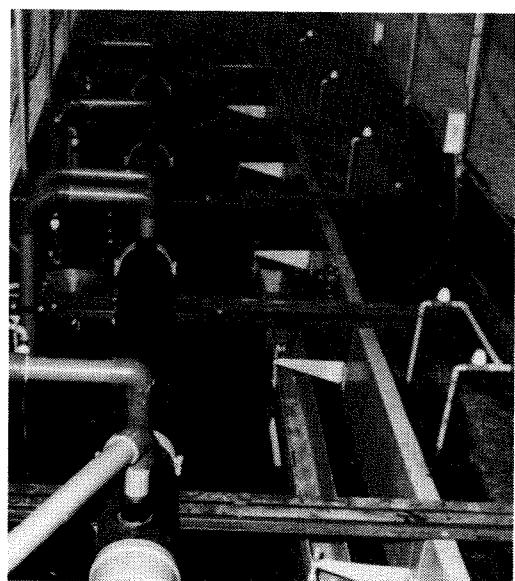


Interiør: til venstre er
returslamledningene som
samles i det grove røret.
Ytterst til høyre ses en
del av luftetanken.

GLOMSRUD RENSEANLEGG

Anleggets navn Glomsrud	Anleggstype Biologisk simultanfelling (Dravo E)	Dato 4/10-77
Anleggets eier Glomsrud Høyfjellsseter A/S	Dim. belastning (personer) 200	Undersikt av Lindholm/Lundar
Kommune Gol	Driftsoperatør(er) Thorleif Glomsrud	Utslippssted Tisleia
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

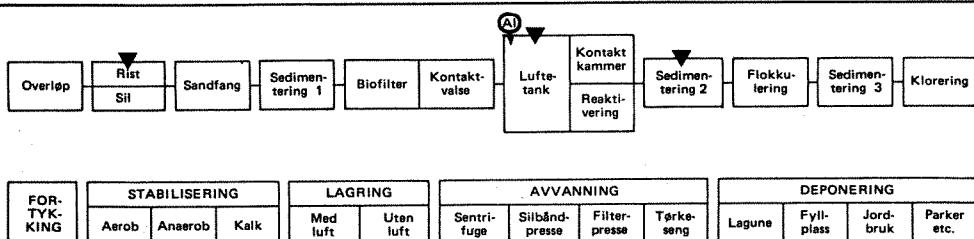

TEGNFORKLARING

▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
(AI) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: Maksimum 120

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

二

Målested	V-overløp i utløpet						
Vannføring (l/s)	0,07						
Tidspunkt	12.35						

Returslammengde (l/s): 3 → 1,2

Overskuddslammende: Ikke foreløpig

Kiemikaledosering: $\approx 250 \text{ g/m}^3$

Stav: 86 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
	Innordn	Ikke innordn			Innordn	Ikke innordn			Innordn	Ikke innordn	
1 Regnvannsoverløp				15 Pumping oversv.slam sed. 2	●			29 Korrasjon, rekkv., gangbane	●		
2 Rist m/utstyr	●			16 Kjemikaliedosering	●			30 Korrasjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr				17 Kjemikalieinnblanding	●			31			
4 Overleparenne sed. 1				18 Flokkulering				32			
5 Flyteslam	»			19 Overleparenne sed. 3				33			
6 Slamskrapa etc.	»			20 Flyteslam				34			
7 Slampumpe	»			21 Slamskrapa, etc.	»			35			
8 Omringing luftetank	●			22 Slampumpe	»			36			
9 Luftere/blåsemaskiner	●			23 Vannføringsmåling	●			37			
10 Luftmengder	●			24 Kloreringsutstyr				38			
11 Overleparenne sed. 2	●			25 Spylevann for renhold	●			39			
12 Flyteslam	»	●		26 Vask m/varmt vann	●			40			
13 Slamskrapa etc.	»			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●			41			
14 Returslamføring	»	●		28 Støy	●			42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
	Innordn	Ikke innordn			Innordn	Ikke innordn			Innordn	Ikke innordn	
43 Driftsinstruks	●			48 Rakp	●			53 pH-måleutstyr	●		
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer		●	●	50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 12: Flyteslamavdraget må justeres litt høyere i forhold til vannspeilet.
Pkt. 14: Det var noe akkumulert slam i sedimenteringstanken. Denne bør skrapes ned daglig. Pkt. 16: Ikke riktig innstilt kjemikaliedosring - ved besøk var kjemikaliedoseringen ca. 250 g/m³; bør ligge mellom 150-200 g/m³. Pkt. 26: Håndvask med varmt vann er bestilt. Pkt. 28: Nød støy fra blåsemaskiner; disse skal imidlertid bygges inn.
Pkt. 45: Termometer mangler - bør finnes. Pkt. 53: Det bør skaffes enkelt utstyr for å måle pH - universalindikatorpapir eller fargekomparator.


VURDERING – KONKLUSJON

Glomsrud renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg dimensjonert for 200 pe. Maksimal belastning kan være fra 120 gjester i apartementshotell. Det var lite belegg på hotellet ved vårt besøk.

Analyseresultatene og anleggsdiagnose viser en noenlunde god virkning på prøvedagen. Grunnen til de noe høye verdier, er tap av suspendert stoff til utløp. Kjemikaliedoseringen var også for høy slik at det var ugunstig lav pH i luftetanken. Dette gir dårlig virkning av fellingskjemikalier.

For å oppnå gode forhold, er det viktig å kontrollere kjemikaliedosering og pH regelmessig. Vi anbefaler innkjøp av enkelt utstyr for måling av pH. pH bør ikke bli lavere enn 6,0 ved simultanfelling med aluminiumssulfat. Det er også nødvendig å skrape ned slam fra veggene i sedimenteringsbassengen daglig. Om dette ikke gjøres, vil slammet gå i forråtnelse, flyte opp og følge vannet ut.

Glomsrud renseanlegg var rent og velstelt. Overbygningen var romslig, og det var lett å komme til for daglig drift.

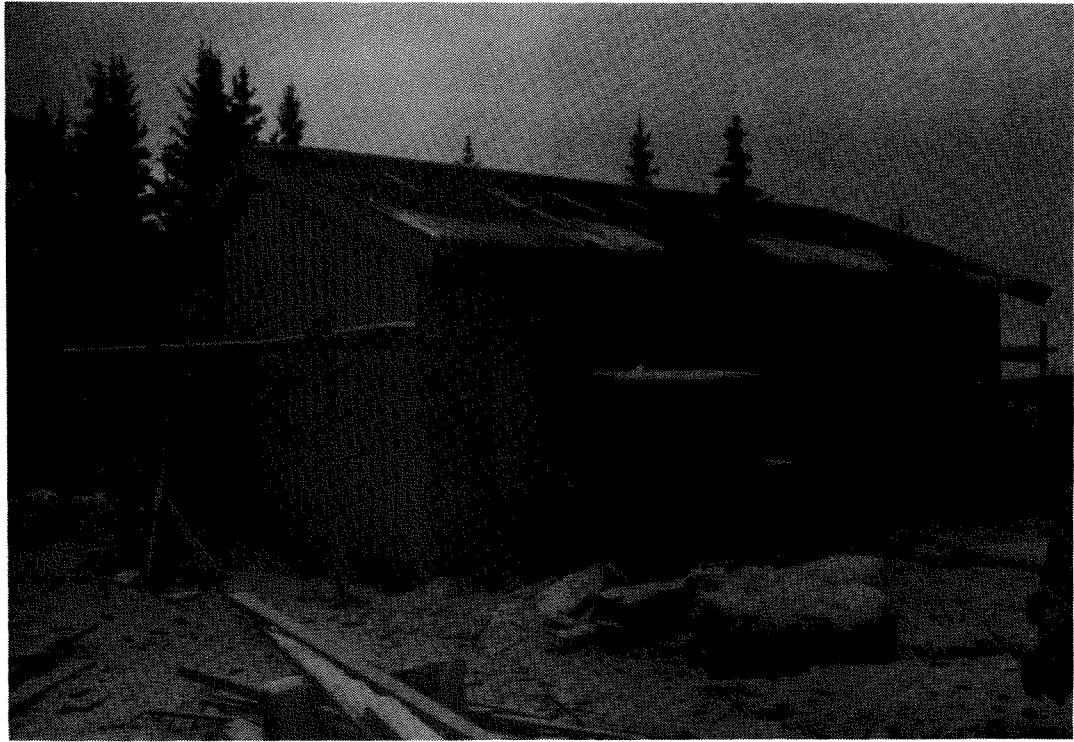

Glomsrud renseanlegg.


Interiør. Bemerk den gode plassen.



GOL RENSEANLEGG

Anleggets navn Gol	Anleggstype Mekanisk	Dato 3/10-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 12 000	Undersikt av Lindholm/Lundar
Kommune Gol	Driftsoperator(er) Torleif Smøttebråten	Utslippssted Hallingdals- elva
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

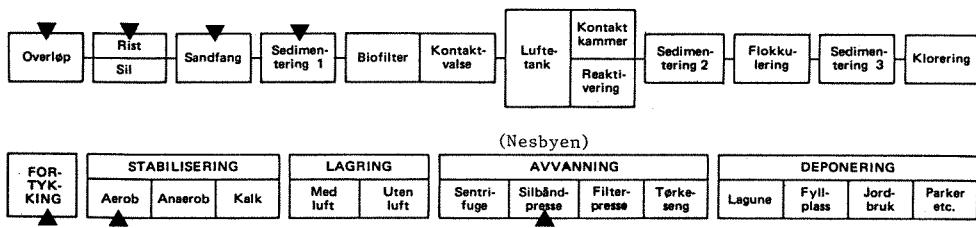

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
Ⓐ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 6000 (3000 fra industrien) Type industri tilknyttet: Slakteri
Ledningsnett: Kombinert tri.) Pumping inn på anlegget: Ja

Kombinert Separat Pumping inn på omeggett Nei 4 pumpestasjoner på nettet

Målested		Utløp						
Vannføring (l/s)	21							
Tidspunkt	14.15							

Returslammengde (l/s): 30 m³/måned stabilisert fortykket
Overskuddslammengde:

Kjemikaliedosering: _____

Støy: 72 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTS PARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
1 Regnvannsoverløp	●			15 Pumping oversk.slam sed. 2				29 Korrosjon, rekvv., gangbane	●		
2 Rist m/utstyr	●			16 Kjemikaliedosering				30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr	●			17 Kjemikalieinnblanding				31 Prøvetaker	●		
4 Overløpsrenne sed. 1	●			18 Flokkulering				32			
5 Flyteslam »	●			19 Overløpsrenne sed. 3				33			
6 Slamskrape etc. »	●			20 Flyteslam »				34			
7 Slampumpe »	●			21 Slamskrape, etc. »				35			
8 Omringning luftetank				22 Slampumpe »				36			
9 Luftare/blåsemaskiner	●			23 Vannføringsmåling	●			37			
10 Luftmengder				24 Kloreringsutstyr				38			
11 Overløpsrenne sed. 2				25 Spylevann for renhold	●			39			
12 Flyteslam »				26 Vask m/varmt vann	●			40			
13 Slamskape etc. »				27 Rekkverk, sikringsutstyr	●			41			
14 Returslamføring »				28 Støy	●			42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake				53 Tørkeskap	●		
44 Driftskjema	●			49 Hov				54 Vekt	●		
45 Termometer	●			50 Siktedydspskive		●	●	55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter		●	●	56			
47 Imhoffbeger	●			62 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 27: Det er ikke rekkverk rundt alle bassengene. Pkt. 44: Det tas for lite daglige analyser - driftsskjemaets rubrikker bør fylles ut regelmessig. Daglige prøver bør omfatte siktedyd, sedimentertart stoff og temperatur. Pkt. 50: Siktedydspskive mangler. Den lages best av en stålplate som er 25 cm i diameter. Den henges i stang med markering for hver 10. cm. Pkt. 51: Det er bestilt O₂-meter.


VURDERING – KONKLUSJON

Gol renseanlegg er et rent mekanisk anlegg med aerob slamstabilisering. Slammet blir avvannet på Nesbyen renseanlegg. Anlegget er dimensjonert for 12 000 personer. På prøvedagen var det totalt 6000 tilknyttet hvorav halvparten fra industri (slakteri).

Analysene og anleggsdiagnose viser meget gode resultater.


Daglig overvåking av anlegget bør inneholde enkel prøvetaking i henhold til driftsskjemaet.

Gol renseanlegg er særdeles pent utført og har gode drifts- og personalrom og et vel-utstyrt laboratorium. Det var meget rent og veldrevet.

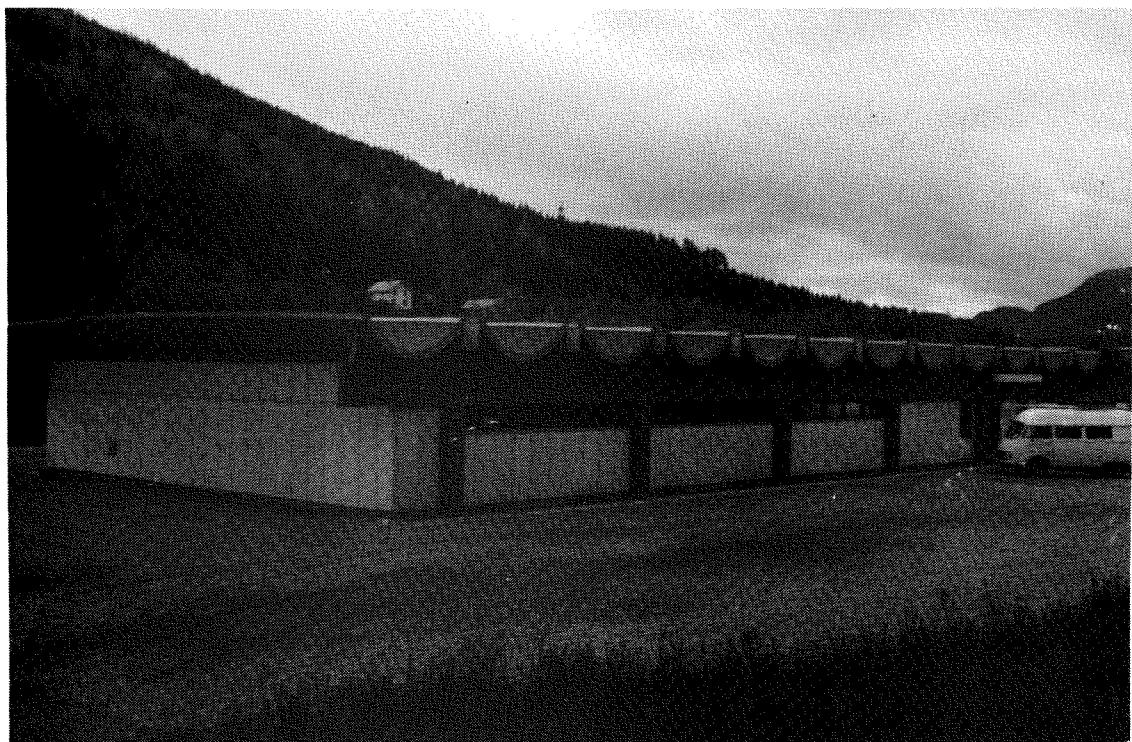

Gol renseanlegg

Interiør av bassenghall
med aerob slamstabilisering.

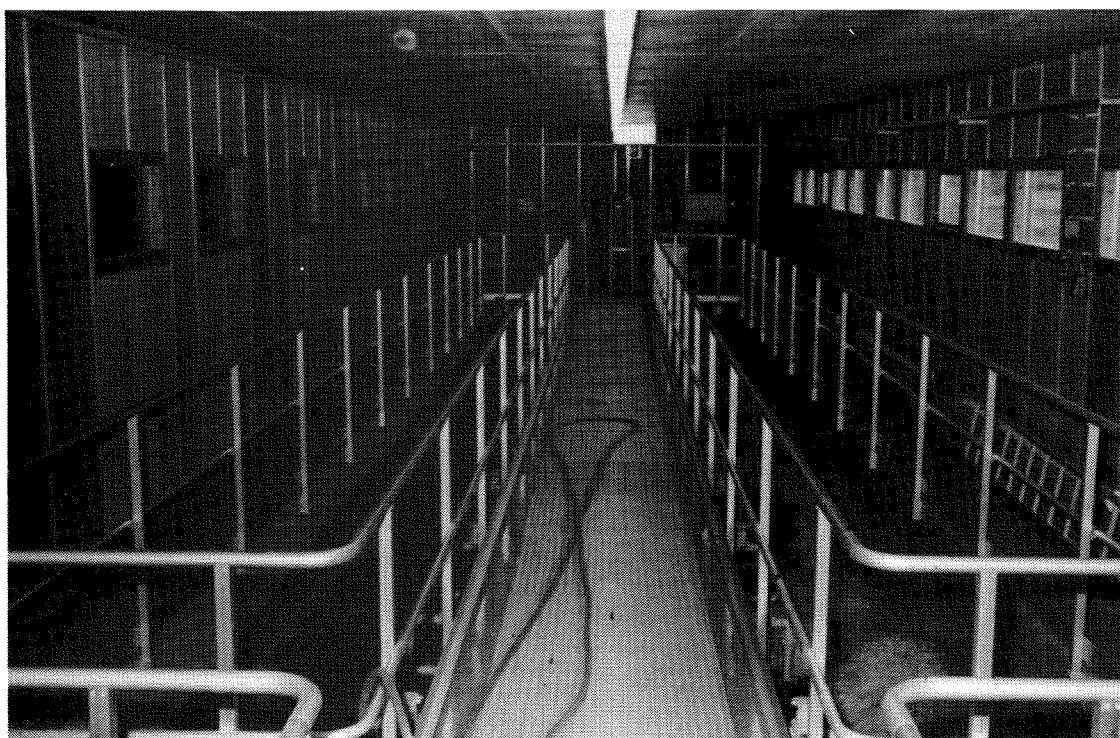

STOREFJELL RENSEANLEGG

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden i listen	Ikke i orden		I orden i listen	Ikke i orden		I orden i listen	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slem sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Kvern	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinell utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalielinblanding	●		31 Lys	●	
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32 Ventilasjon	●	
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »			35		
8 Omringing luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftterre/blasemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr	●		38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake			53 Hach-koffert	●
44 Driftsskjema	●	●		49 Hov			54	
45 Termometer	●	●		50 Siktedydspskive	●	●	55	
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●	56	
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH - meter	●		57	

KOMMENTARER

Pkt.12: Det mangler skjerm for flyteslam. Pkt. 10: På prøvedagen var oksygenkonsentrasjonen for lav pga. redusert luftinnblåsning (hotellelet stengt). Overskuddsluft lekkes ut med egen ventil. Pkt. 23: Det finnes ikke vannføringsmåler på anlegget.
Pkt. 24: Manuell dosering av hypoklorittlösning. Pkt. 26: Vask med varmt vann finnes ikke. Pkt. 27: Det er ikke rekkverk eller gangrister - adkomst via løse planker.
Pkt. 31: Det var svært dårlig lys. Pkt. 32: Ventilasjonen dårlig - fare for råte i overbygg og korrosjon på stålutsstyr. Anlegget bør oppvarmes og ventileres med vifte.
Pkt. 44-50: Driftsskjema, termometer, Imhoff-beger og siktedydspskive bør skaffes for å foreta nødvendig egenkontroll.

VURDERING – KONKLUSJON

Anlegget er et prefabrikkert biologisk anlegg bygget i stål. Det drives med simultanfelling når hotellelet er åpent. Anlegget er dimensjonert for 500 personer - hotellelets maksimale kapasitet er ca. 200 senger. I tillegg kommer en del fastboende betjening.

På prøvedagen var det lite eller ingen belastning på anlegget. Hotellelet hadde vært stengt i en ukes tid. Luftekapasiteten og kjemikaliedosering var derfor sterkt redusert.

Analyseresultatene viser en middels god virkning med hensyn på organisk stoff. Resultatene har liten vekt pga. den lave belastningen. Fosforfjerningen var imidlertid svært dårlig.

Årsaken til den lave fosforfjerning, og at all fosfor foreligger i løst form, er for lav oksygenkonsentrasijsn. For å sikre en god virkning av fellingsmidlet, må O_2 -konsentrasjonen være høyere enn 2 mg O_2/l . Det var tydelig jernsulfid i det aktive slam. Dette ble fastslått ved mikroskopi og senere ved syretilsetting som ga utvikling av hydrogensulfid. Dette forhold kan tyde på at luftekapasiteten er for lav ved normal drift. Dette må kontrolleres ved full belastning.

Den oppgitte kjemikaliedosen synes noe lav. Normale doseringer for god fosforfjerning er $75-100 \text{ g/m}^3$.

For å bedre driften ved anlegget, anbefales det å montere skjerm foran overløpsrenne slik at flyteslam holdes tilbake. Driftsforholdene vil også kunne forbedres vesentlig om det ble montert skikkelig lys og ventilasjon. Det er et krav at bassenget har rekkverk og at gangbaner er stødige og gli-sikre.

Vi vil anbefale ombygging av overbygget for å gi bedre arbeidsmiljø i dette anlegget.



Storefjell renseanlegg

Interiør; Overskuddsluft ledes til
papirkurven.



ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	I orden	I orden	I orden	I orden
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2	●	29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●
2 Kvern	●	16 Kjemikaliedosering	●	30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalleinnblanding		31	
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering		32	
5 Flyteslam	»	19 Overløpsrenne sed. 3		33	
6 Slamskrapa etc.	»	20 Flyteslam »		34	
7 Slampumpe	»	21 Slamskrapa, etc. »		35	
8 Omring luftetank	●	22 Slampumpe »		36	
9 Luftere/blåsemaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●	37	
10 Luftmengder	●	24 Kjøreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold	●	39	
12 Flyteslam	»	26 Vask m/varmt vann	●	40	
13 Slamskrapa etc.	»	27 Rekkverk, sikringsutstyr	●	41	
14 Returslamføring	»	28 Støy	●	42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes	Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake			53		
44 Driftskjema	●			49 Hov			54		
45 Termometer	●			50 Siktedydspikive	●		55		
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●		56		
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●		57		

KOMMENTARER

Pkt. 12: Flyteslammet går rett i elva. Skal føres tilbake til innløp. Pkt. 28: Støy fra blåsemaskiner er for høy - må dempes. Pkt. 23: Det var ikke vannføringsmåler på anlegget. Det bør være registrerende og summerende måler.

VURDERING – KONKLUSJON

Geilo renseanlegg er et plassbygget biologisk anlegg. Anlegget er delt i fire parallelle luftetanker og to sedimenteringstanker. Ved besøk var to av lufttankene sjaltet ut. Anlegget er dimensjonert for 8000 personer. På prøvedagen var ca. 2500 personer tilknyttet. Ledningsnettet er kombinert, og en har visse problemer med overvann.

Analyser og anleggsdiagnose viser god drift ved vårt besøk. Det er imidlertid framkommet bemerkelsesverdige opplysninger som ikke omfattes av anleggsdiagnose. Det viser seg at det ikke er mulig å drive anlegget med stort høyere slamvolum enn det en hadde ved besøket (~ 150 ml/l).

Sedimenteringsbassengene er da tydelig underdimensjonerte og kortslutningsstrømmene er dominerende.

Flyteslamavdraget føres direkte til utløpet - det samme skjer med overskuddsslam. Kommunen bør snarest finne en mer tilfredsstillende måte å deponere slammet på.

Støynivået er unødvendig høyt på dette anlegget. Det bør isoleres mellom blåsemaskiner og bassenghall.


Vi anbefaler hele anleggets konstruksjon tatt opp til vurdering med ombygging som mål. Det er klart at den nåværende form og dimensjonering av sedimenteringsbassenget er gal. Disse vil muligens kunne være store nok for nåværende belastning, men kan ikke forventes å ta av for dimensjonert vannføring. Ved ombygging bør det også installeres sandfang eller sil, og det bør bygges målerenne for vannføring.

Til tross for de vanskelige driftsforhold, var det pent og velstelt.



Geilo renseanlegg


Interiør fra bassenghall

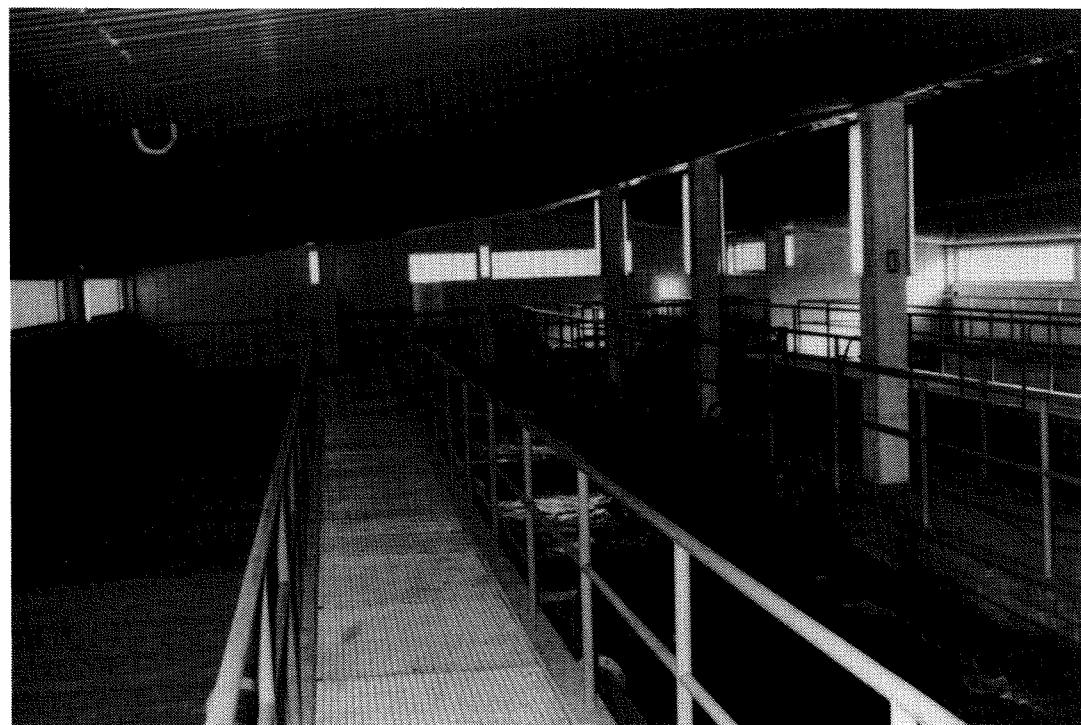

HOL RENSEANLEGG

Anleggets navn Hol	Anleggstype Biologisk (simultanfelling)	Dato 6/10-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 500	Undersøkt av Lindholm/Lundar
Kommune Hol	Driftsoperatør(er) Magne Slettemoen	Utslippssted Holsfjorden
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

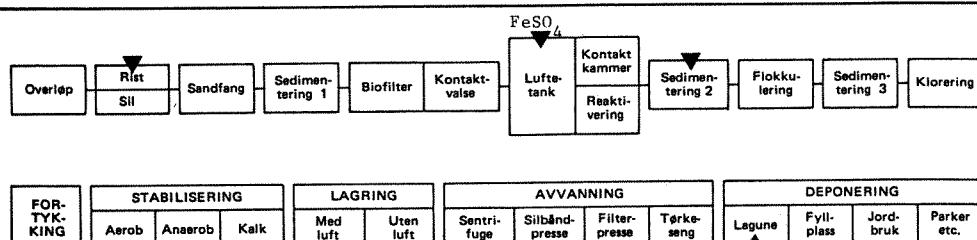

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 350 pe.

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målestedsoppsett									
Vannføring (l/s)									
Tidspunkt									

Returslammengde (l/s): 3,3

Overskuddslammengde: 70 m³ 1 å 2 ggr. pr. år

Kjemikaliedosering: 3,2 kg/døgn (ukemiddel)

Støy: 80 dB(A)

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oc	10,0			10,5				10,5
Siktedyp	cm						25		
Sedimenterbart stoff	ml/l	21							0
Slamvolum (30 min.)	ml/l			650	938				
pH		8,90	6,50		6,50				6,30
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l			4,6		3,7			
Oksygenoppnak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	232		10800	14020				106
Flyktig suspendert stoff	mg/l	210		7430	9560				90
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l	687							(182)
Blokjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l								17
Nitritt – nitrat	mgN/l			10					
Total fosfor	mgP/l	10							3,5
Ortofosfat	mgP/l	8							2,3

ANLEGGSDIAGNOSE									
	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden	
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●		
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikalsinnblanding			31			
4 Overløpssenne sed. 1			18 Flokkulering			32			
5 Flytteslam »			19 Overløpssenne sed. 3			33			
6 Slamskrape etc. »			20 Flytteslam »			34			
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »			35			
8 Omringning luftetank	●		22 Slampumpe »			36			
9 Luftrenn/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37			
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38			
11 Overløpssenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39			
12 Flytteslam »	●		26 Vask m/varme vann	●		40			
13 Slamskrape etc. »	●		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41			
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42			
DRIFTSUTSTYR									
	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53	
44 Driftskjema	●			49 Hov				54	
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55	
46 Målestyr Bilder	●			51 Oksygen meter	●			56	
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57	
KOMMENTARER									
<p>Pkt. 1: Overløp i pumpestasjon. Pkt. 2: Rista går regelmessig tett. Den er plassert under gulvet og dekket med gangrist. Det anbefales maskinrenset rist på dette anlegget.</p> <p>Pkt. 23: Vannføringsmåler mangler, vannføring kan anslås fra pumpetimeteller.</p>									

VURDERING – KONKLUSJON


Anlegget er et plassbygget biologisk anlegg med simultanfelling. Kjemikalietilsettingen skjer satsvis 5 ggr./uke.

Anlegget virket noenlunde tilfredsstillende på prøvedagen - imidlertid var fosforfjerningen dårlig, og det er mye suspendert stoff i utløpet.

Årsakene til at fosforfjerningen ikke er helt god, er for lav kjemikaliedosering. Kjemikaliedoseringen tilsvarer på grunnlag av tilknyttet antall personer ca. halvparten av teoretisk nødvendig dose. Vi vil derfor anbefale å øke kjemikaliedosen til 25 á 30 kg/uke. Det er også svært høy belastning på sedimenteringsbassengen på grunn av den høye slamkonsentrasjonen. Slamkonsentrasjonen bør derfor senkes til ca. halvparten av nåværende verdi.


Som det framgår av bildet, er rista ueheldig plassert under plater i gulvet. Ristgodsmengden er betydelig. Rista går regelmessig tett. En tør derfor anbefale maskinrenset rist her.

Hol renseanlegg var rent og pent og bar preg av god drift.

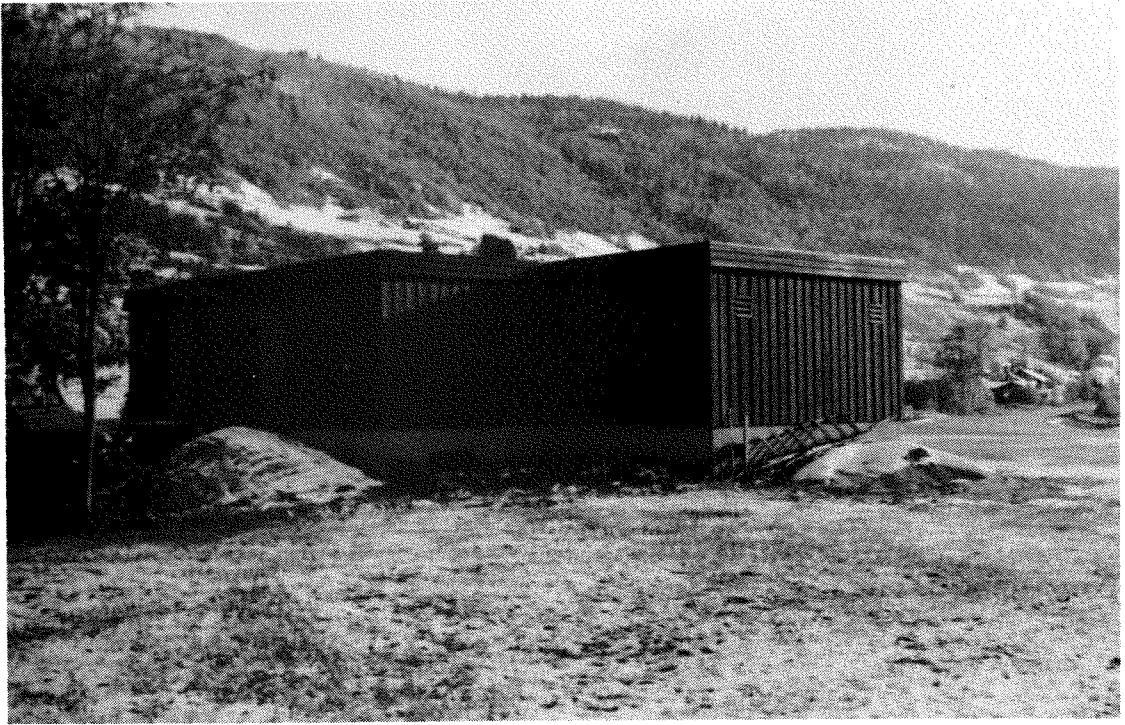

Hol renseanlegg



Risten er plasert under plater
i gulvet.

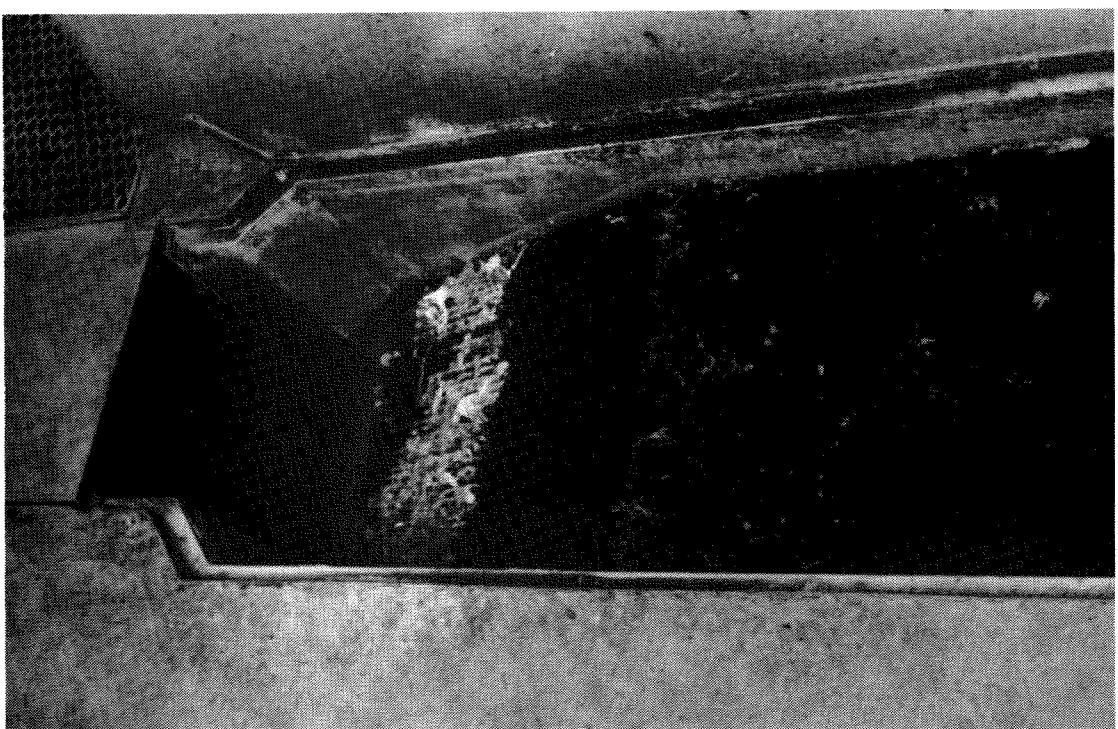

USTAOSET RENSEANLEGG

Anleggets navn Ustaoset Turisthotell	Anleggstype Biologisk	Dato 6/10-77
Anleggets eier Ustaoset Turisthotell	Dim. belastning (personer) 320	Undersikt av Lindholm/Lundar
Kommune Hol	Driftsoperatør(er) Tingstad	Utslippsted Ustavann
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

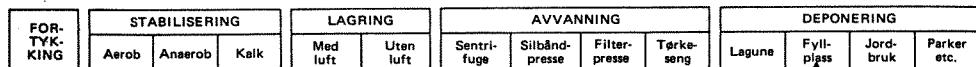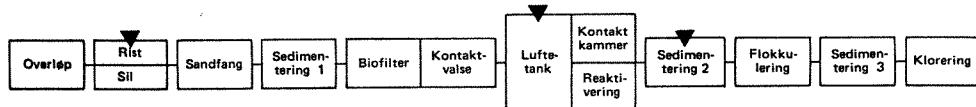

TEGNFORKLARING:  Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 144 senger

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet: Hotell

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested	Ikke målbar						
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Retursammenslängde (l/s): Ikke målbar ~ 2 l/s

Overskuddslammensida:

Klamikalledosering:

Støv:

96 dB(A) i kompressorrom - 90 dB(A) i bassengrom

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden i orden	Ikke i orden		I orden i orden	Ikke i orden		I orden i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblending			31 Ventilasjon	●
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32	
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33	
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »			34	
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »			35	
8 Omringning luftetank	●		22 Slampumpe »			36	
9 Luftere/båsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37	
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38	
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39	
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40	
13 Slamskrape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41	
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●	●		48 Rake	●				53		
44 Driftsskjema	●	●		49 Hov	●				54		
45 Termometer	●	●		50 Siktedydspiske	●	●			55		
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●			56		
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH-meter	●	●			57		

KOMMENTARER

Pkt. 2: Rista er delvis satt ut av drift ved at noen av stavene er fjernet.
Pkt. 9: Uforsvarlig arbeidsmiljø pga. dråpespredning fra overflateluftere. Disse spruter også slam over i sedimenteringstanken og rett i utløpsrennen. Vegg mellom luftetank og sedimenteringstank er for lav. Pkt. 12: Det mangler skjerm for flyteslam. Pkt. 23: Det var ikke vannføringsmåler og heller ikke mulighet for bøttemåling. Pkt. 26: Vask med varmt vann manglet. Pkt. 28: Støyenivået er for høyt i bassengrom. Pkt. 31: Ventilasjonen er for dårlig i bassenghallen - drøpp fra taket. Pkt. 43-50: Driftsinstruks, driftsskjema, termometer, Imhoff-beger og siktedydspiske mangler og bør skaffes.

VURDERING – KONKLUSJON

Dette renseanlegget er et plassbygget biologisk anlegg med overflateluftere (Apag-luftere). Anlegget er dimensjonert for 320 personer. På prøvedagen var hotell med 144 senger og en del betjeningsboliger tilknyttet. Belastningen på prøvedagen er ikke kjent.

Analyser og anleggsdiagnose viser dårlig virkning på prøvedagen.

Arsakene er flere. Overflateluftene spruter aktivslam over i sedimenteringsbassenget slik at overflaten til enhver tid er dekket av slam. Det mangler flyteslam-skjerm slik at slammet går i utløpet. Ristfunksjonen er dårlig, flere av stavene er bøyet til siden eller fjernet slik at det meste av ristgodset spyles igjennom.

Det er et svært dårlig arbeidsmiljø i dette anlegget. Overflateluftere sprer så mye dråper at det er uforsvarlig å arbeide med disse i gang.

Vi anbefaler anlegget ombygget til diffusor-lufting. Samtidig bør feil og mangler, anført i anleggsdiagnose, utbedres. Da ledningsnettet er svært kort, er det viktig at rista er tilstrekkelig stor slik at en kan klare seg med tilsyn og rengjøring én gang daglig.

Fotnote: Når dette skrives, 13/1-77, er anbud for ombygging av anlegget lagt ut.



Ustaoset renseanlegg



Rist. På grund av de betydelige ristgods-mengdene har man måttet fjerne noen staver for å hindre oppstuvning i ledningen.




Interiør med slamsprut fra overflatelufter.

HELGELANDSMOEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Helgelandsmoen	Anleggstype Biologisk (Selco)	Dato 20/10-77
Anleggets eier Forsvaret	Dim. belastning (personer) 1000	Underskrift av Malme/Lundar
Kommune Hole	Driftsoperatør(er) Edin Ruud	Utslippsssted Storelva
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

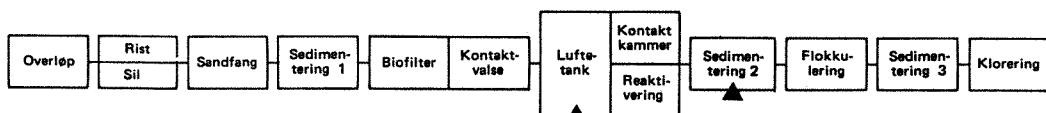

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 7-800

Ledningsnett: Kombinert

Kombiniert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

11

Returslammengde (l/s):

Overskuddslammenade: $30 \times 2 \text{ m}^3/\text{år}$

Kiemikalioidesarina:

Kjemi
Fakultet

ANALYSER/DRIETSPARAMETRE

VURDERING – KONKLUSJON

Dette er et prefabrikkert renseanlegg av type Selco. Anlegget ble ved bygging beregnet til 1000 personer. Ved besøk var 7-800 personer tilknyttet.


Anlegget har ikke vært i drift de siste fire år og har derfor fungert som en slamavskiller. Av den grunn ble det ikke tatt ut prøver eller skrevet anleggsdiagnose.

Erfaringer fra andre anlegg av samme type viser at det nesten er umulig å få de til å virke tilfredsstillende, selv med betydelig innsats. Av denne grunn er forsøksvis tre anlegg bygget om til konvensjonelt aktivslamanlegg. Anleggets ytre mål gir at et slikt ombygget anlegg ikke vil kunne dekke mer enn 3-500 personer og da med relativt høy slamproduksjon. Da dette anlegg mottar avløpsvann fra ca. 800 personer, er det derfor ikke å anbefale dette anlegg ombygget etter samme mønster som f.eks. Hvalsmoen, men at andre løsninger blir valgt.

TYRIFJORDEN TURISTSENTERs RENSEANLEGG

Anleggets navn Tyrifjorden Turistsenter	Anleggstype Biologisk-kjemisk	Dato 29/9-77
Anleggets eier A/S Veikroer	Dim. belastning (personer) 80 - 160	Undersikt av Lundar
Kommune Hole	Driftsoperator(er) Egil Sæta	Utslippssted Tyrifjorden
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

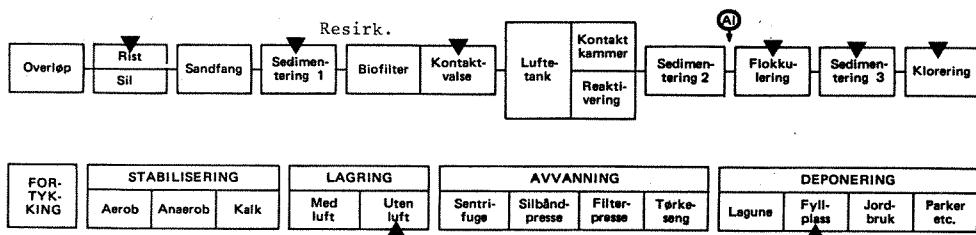

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 ◊ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested	Utløp							
Vannføring (l/s)	0,13 l/s							
Tidspunkt	11.20							

Returslammengde (l/s):

Overskuddslammengde: $130 \text{ m}^3/\text{år}$

Kjemikaliedosering: 795 g/m^3

Støy: 70 dB(A)

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	16,7							16,7
Siktedyd	cm							55	
Sedimenterbart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l								
pH		7,30							4,70
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l								
Oksygenoppnak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	72							29
Flyktig suspendert stoff	mg/l	56							10
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l	154							37
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l								< 2
Nitritt - nitrat	mgN/l								6,4
Total fosfor	mgP/l	8,3							0,8
Ortofosfat	mgP/l	8,0							0,01
Alkalitet	m.ekv./l	4,2							0,2

ANLEGGSDIAGNOSE										
	I orden		Ikke i orden			I orden		Ikke i orden		
1 Regnvannsoverløp					15 Pumping oversk.slam sed. 2					29 Korrasjon, rekkv., gangbane
2 Rist m/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				16 Kjemikaliedosering	<input checked="" type="checkbox"/>				30 Korrasjon, maskinelt utstyr
3 Sandfang m/utstyr					17 Kjemikalieinnblanding	<input checked="" type="checkbox"/>				31
4 Overløpsrenne sed. 1					18 Flokkulering	<input checked="" type="checkbox"/>				32
5 Flyteslam »					19 Overløpsrenne sed. 3	<input checked="" type="checkbox"/>				33
6 Slamskrapa etc. »					20 Flyteslam »	<input checked="" type="checkbox"/>				34
7 Slampumpe »					21 Slamskrapa, etc. »					35
8 Omringning luftetank					22 Slampumpe »					36
9 Luftere/blåsemaskiner					23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>				37
10 Luftmengder					24 Kloreringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				38
11 Overløpsrenne sed. 2					25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>				39
12 Flyteslam »					26 Vask m/vermt vann	<input checked="" type="checkbox"/>				40
13 Slamskrapa etc. »					27 Rekkverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				41
14 Returnslamføring »					28 Støy	<input checked="" type="checkbox"/>				42

DRIFTSUTSTYR															
	Ja		Nei		Bør skaffes			Ja		Nei		Bør skaffes			
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>						48 Rakke	<input checked="" type="checkbox"/>					53 pH-indikator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44 Driftskjema	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>					54 Målesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45 Termometer		<input checked="" type="checkbox"/>					50 Siktedyptskive Bør males	<input checked="" type="checkbox"/>					55		
46 Målesylinder stor	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				51 Oksygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>					56		
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				52 pH-meter	<input checked="" type="checkbox"/>					57		

KOMMENTARER									
<p>Pkt. 16: Kjemikaliedosering er ikke proporsjonal mot vannføring og var ved besøk svært høy i forhold til denne og gir mye slam. Pkt. 19: Overløpsrenne i ettersedimentering er et dykket perforert rør. Det kan ikke kontrolleres eller renses uten at anlegget delvis tømmes. Pkt. 20: Flyteslam bør skummes daglig. Pkt. 23: Vannføringsmåler skal monteres og kobles til kjemikaliepumpen. Pkt. 24: Pumpe til natrium-hypokloritt i ustand. Pkt. 27: Rekkverk rundt ettersedimentering mangler. Pkt. 49: Driftskjema bør suppleres. Siktedypp, pH og kjemikaliedosering skal måles regelmessig. Pkt. 53: Universalindikatorsett for pH-bestemming og pkt. 54: Liten målesylinder (100 ml) bør anskaffes for kontroll av kjemikaliedosering.</p>									

VURDERING – KONKLUSJON

Dette renseanlegget består av en trekamret slamavskiller ombygget til biologisk anlegg med etterfelling. Den biologiske delen består av en innelukket kontaktvalse som flyter i det største kammeret, og den kjemiske delen av en flokkulator plassert sentralt i kammer nr. 2, som også tjener som ettersedimentering. Det siste av kamrene nytes som slamlager.


Konstruksjonen er slik at belastningen på kontaktvalsen er konstant og tilrenning utover kapasiteten utjenes i den første tanken.

På prøvedagen virket anlegget meget bra. I midlertid var vannføringen lav, og den konstant-stilte doseringspumpen ga meget høy dosering – tilsvarende 372 g/h eller 795 g/m^3 . Fosforfjerningen var god, men ikke helt i samsvar med en så høy dosering. Det er sannsynlig at vannføringen i gjennomsnitt er høyere enn målt ved besøket.

Det er svært viktig å kontrollere kjemikaliedoseringen regelmessig. Det gjøres best med en liten målesylinder direkte på utløpet av doseringsledning. En bør også med jevne mellomrom kontrollere pH. Ved besøket var pH 4,7 i utløpsvatnet, og dette er for lavt. pH 5,8-6,3 er i de fleste tilfelle gunstig ved kjemisk felling med aluminiumssulfat. Overdosering av kjemikalier medfører større slamproduksjon og kan ofte ha en negativ virkning på renseresultatet. For dette anlegg bør en vurdere proporsjonal dosering – den kan kobles på vannføringsmåler. Under alle omstendigheter bør kjemikaliedosen senkes.

Det bør monteres rekkverk rundt ettersedimenteringsbassengen, og vi vil anbefale å bytte det nåværende dykkede utløpsarrangementet mot en åpen kanal med sagtakket overløp og flyteslamskjerm.


Anlegget virket rent og veldrevet ved besøk.

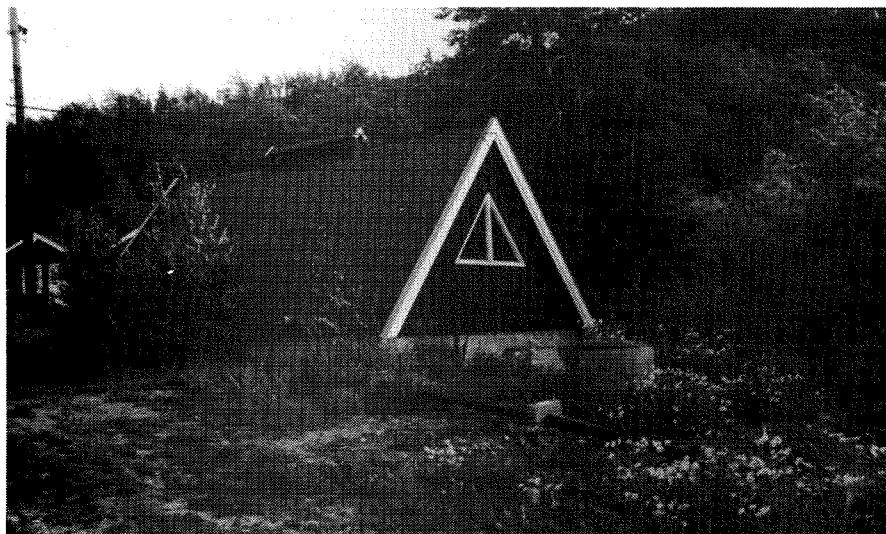

Tyrifjord Turistsenters renseanlegg.



Kontaktvalse.

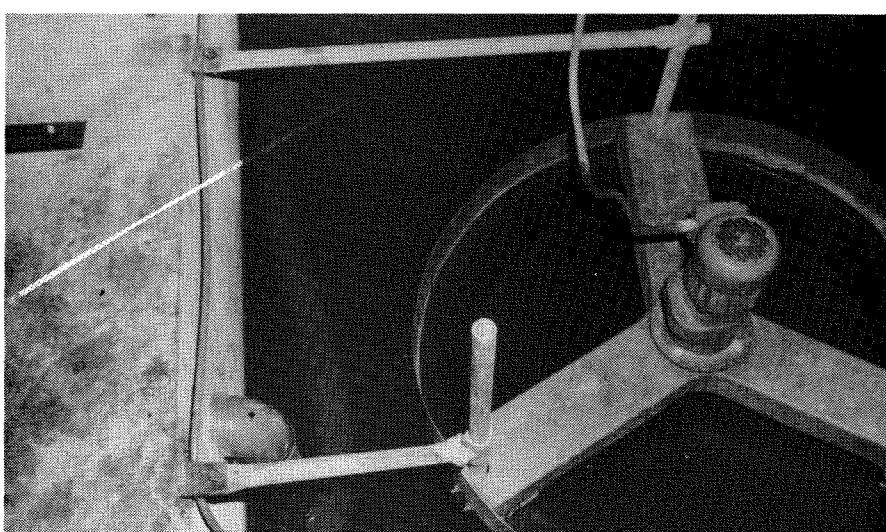


Sedimenteringsbasseng med flokkulator
plasert i midten. Bemerk det dykkede
utløpsrøret.

SAGENE RENSEANLEGG

Anleggets navn Sagene	Anleggstype Biologisk (Dravo)	Dato 27/10-77
Anleggets eier Hurum kommune	Dim. belastning (personer) 150	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune Hurum	Driftsoperatør(er) Per Andreasen	Utslippsted Briengangen
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>
		Oslofjord

EI YTESK-JEMA

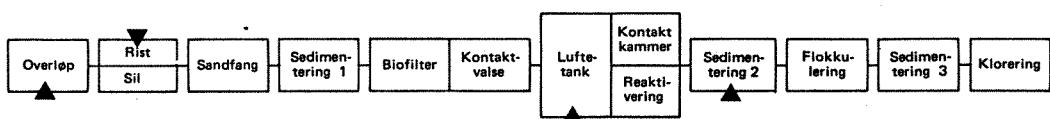

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 150

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Målested	Innløp						
Vannføring (l/s)	0,7						
Tidspunkt	10.30						

Beturslammenode (l/s): 3

Overskuddslammengde: 42 m³/år

Kiemikaliедosering:

Kjemikkaledusering: 96 dB(A)

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE												
	I orden i orden			15 Pumping oversk.slam sed. 2			I orden i orden			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 Regnvannsoverløp	<input checked="" type="checkbox"/>			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr				<input checked="" type="checkbox"/>	
2 Rist m/utstyr				17 Kjemikalieinnblanding			31				<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Sandfang m/utstyr				18 Flokkulering			32					
4 Overløpsrenne sed. 1				19 Overløpsrenne sed. 3			33					
5 Flyteslam »				20 Flyteslam »			34					
6 Slamskrapa etc. »				21 Slamskrapa, etc. »			35					
7 Slampumpe »				22 Slampumpe »			36					
8 Omringing luftetank	<input checked="" type="checkbox"/>			23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>		37					
9 Luftere/blåsemaskiner	<input checked="" type="checkbox"/>			24 Kloreringsutstyr			38					
10 Luftmengder	<input checked="" type="checkbox"/>			25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>		39					
11 Overløpsrenne sed. 2	<input checked="" type="checkbox"/>			26 Vask m/varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>		40					
12 Flyteslam »		<input checked="" type="checkbox"/>		27 Rekkverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		41					
13 Slamskrapa etc. »				28 Støy		<input checked="" type="checkbox"/>	42					
DRIFTSUTSTYR												
	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	48 Rake	<input checked="" type="checkbox"/>			53				
44 Driftskjema	<input checked="" type="checkbox"/>			49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>			54				
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>			50 Siktedydspikive	<input checked="" type="checkbox"/>			55				
46 Målesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>			51 Oksygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		56				
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>			52 pH - meter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		57				
KOMMENTARER												
Pkt. 10: For lav luftekapasitet pga. utslitte blåsemaskiner. Disse skal byttes i nær framtid. Pkt. 12: Det mangler skjerm for flyteslam foran overløpsrenne. Pkt. 28: Støy nivå fra kompressor er for høyt. De bør skjermes med lyddempende kasse. Pkt. 43: Driftsinstruks mangler. Den kan fås fra leverandør.												


VURDERING – KONKLUSJON

Sagene renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg av type Dravo E. Anlegget er dimensjonert for 150 personer, og det var fullt belastet ved besøket.


Anlegget virket godt på prøvedagen. Det er imidlertid svært lavt oksygeninnhold i dette anlegg, og det kan gi nedsatt fjerning av organisk stoff. Grunnen til dårlig luftekapasitet er slitte blåsemaskiner. Disse skal ifølge oppgave byttes.

Det var forøvrig lite å anmerke på dette anlegget. Flyteslamskjerm må imidlertid monteres, og blåsemaskinene må støydempes ved hjelp av lydisolerende kasse eller lignende.


Anlegget var pent og velstelt. De opprinnelige strekkmallristene var dekket med rister i korrosjonsfast materiale.

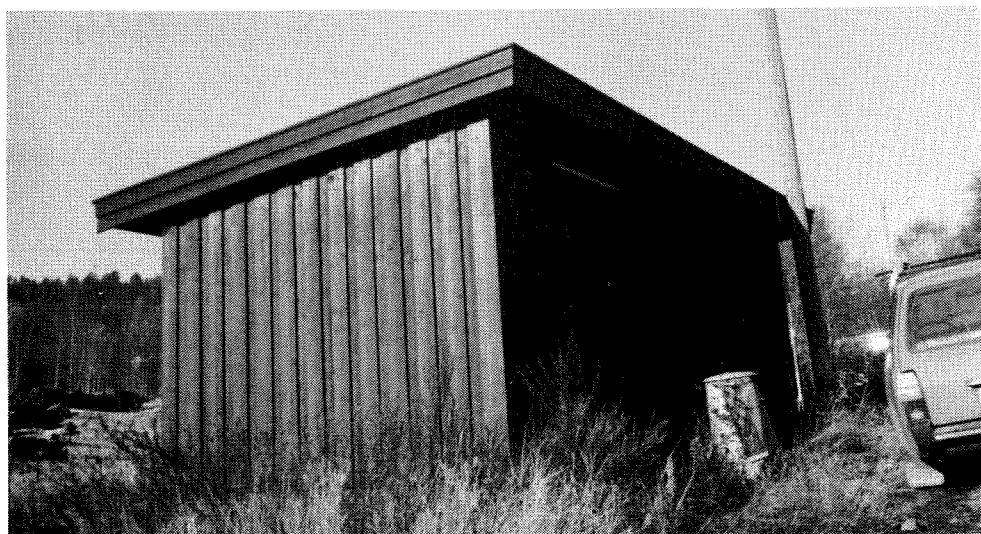

Sagene renseanlegg.

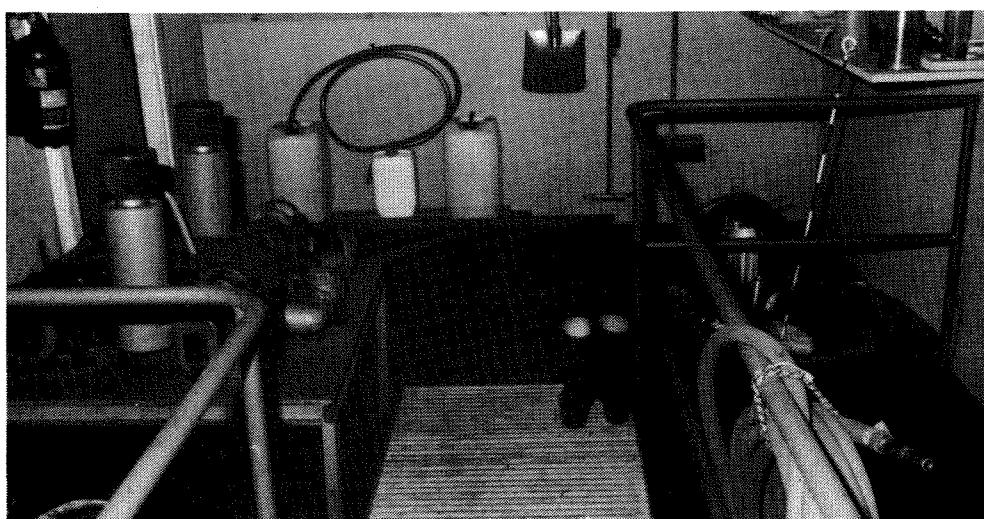

Interiør.


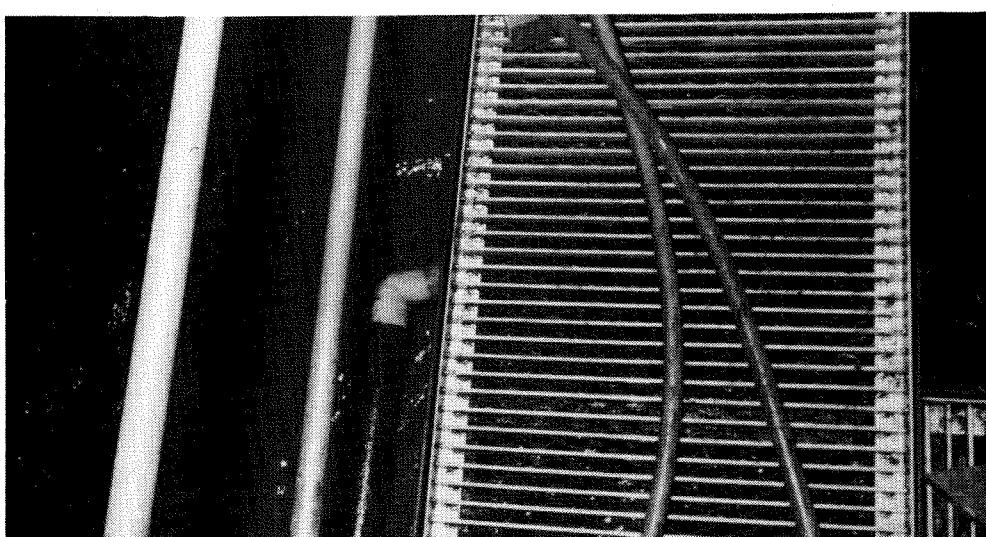


Detalj av gangrister. En kan se de originale strekkmallristene under de nye, korrosjons-sikre ristene.

SÆTRE RENSEANLEGG

Anleggets navn Sætre	Anleggstype Biologisk (Ringkanal)	Dato 27/10-77
Anleggets eier Hurum kommune	Dim. belastning (personer) 2000	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune Hurum	Driftsoperatør(er) Per Mørk	Utslippssted Oslofjord
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

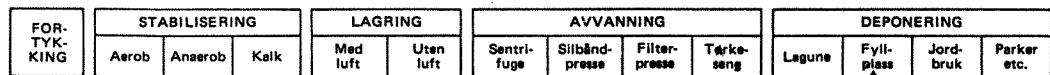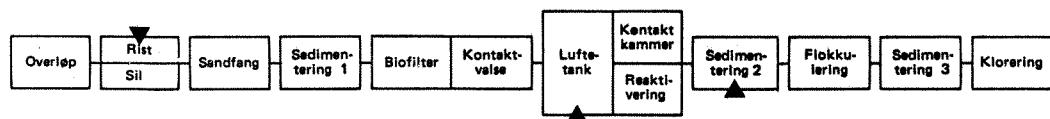

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲ (AI) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 1500

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert Separat

Pumping inn på anlegget: Ja

Bu er ikke mulig å måle (~ 30)

Quarstuddslammengde: $\frac{m^3}{måned}$

Overskuddsslammeng Kjemikaliedosering

Kjemikaliedosering: 88 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DBIETSPARAMETER

ANLEGGSDIAGNOSE											
	orden		Ikke orden		orden		Ikke orden		orden		Ikke orden
1 Regnvannsoverløp				15 Pumping oversk. slam sed. 2				29 Korrosjon, rekkv., gangbane			
2 Rist m/utstyr		<input checked="" type="radio"/>		16 Kjemikaliedosering				30 Korrosjon, maskinelt utstyr			
3 Sendfang m/utstyr				17 Kjemikalleinnblanding				31			
4 Overløpsrenne sed. 1				18 Flokkulering				32			
5 Flyteslam				19 Overløpsrenne sed. 3				33			
6 Slamskrapa etc.				20 Flyteslam				34			
7 Slampumpe				21 Slamskrapa, etc.				35			
8 Omringning luftetank		<input checked="" type="radio"/>		22 Slampumpe				36			
9 Luftere/blåsemaskiner		<input checked="" type="radio"/>		23 Vannføringsmåling		<input checked="" type="radio"/>		37			
10 Luftmengder		<input checked="" type="radio"/>		24 Kløreringsutstyr				38			
11 Overløpsrenne sed. 2		<input checked="" type="radio"/>		25 Spylevann for renhold		<input checked="" type="radio"/>		39			
12 Flyteslam		<input checked="" type="radio"/>		26 Vask m/varmt vann		<input checked="" type="radio"/>		40			
13 Slamskrapa etc.		<input checked="" type="radio"/>		27 Rekkverk, sikringsutstyr		<input checked="" type="radio"/>		41			
14 Returslamføring		<input checked="" type="radio"/>		28 Støy		<input checked="" type="radio"/>		42			
DRIFTSUTSTYR											
	Ja		Nei	Bør skaffes		Ja		Nei	Bør skaffes		Ja
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		48 Rake	<input checked="" type="radio"/>			53		
44 Driftsskjema	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		49 Hov	<input checked="" type="radio"/>			54		
45 Termometer	<input checked="" type="radio"/>			50 Siktedydspskive	<input checked="" type="radio"/>			55			
46 Målesylinder	<input checked="" type="radio"/>			51 Oksygen meter	<input checked="" type="radio"/>			56			
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="radio"/>			52 pH - meter	<input checked="" type="radio"/>			57			
KOMMENTARER											
<p>Pkt. 2: Rista er for liten slik at filler og lignende presses gjennom ved pumpetilslag (hastigheten blir for stor). Disse fillene tetter regelmessig returslampsumpen.</p> <p>Pkt. 11: Overløpsrenne er skeiv, vannet trekkes bare av på én side av bassenget.</p> <p>Pkt. 12: Flyteslamavdraget er lite virksomt. Pkt. 13: Slamskrapen for bunn- og flyteslam har litt for høy hastighet, 2 m/min. Den bør være mindre enn 1,8 m/min.</p> <p>Pkt. 14: Ikke mulig å måle returslamføring. Pkt. 23: Det var ikke måleoverløp for vannføringsmåler. Det skal finnes. Pkt. 43: Driftsinstruks foreligger, men den er svært mangelfull.</p>											

VURDERING – KONKLUSJON

Sætre er et plassbygget biologisk anlegg. Luftetanken er bygget som en ringkanal med overflateluftere (børstelufting). Det er vanlig sedimentering med returslampsumper av mammuttype. Anlegget er dimensjonert for 2000 personer. På prøvedagen var det 1500 personer tilknyttet.

Ledningsnettet har en del lekkasjer, og vannføringen kan derfor bli høy ved nedbør.

Analysesene viser god virkning på prøvedagen. En kan se bort fra KOF-verdien. Den er åpenbart feil. Anleggsdiagnosen påpeker imidlertid en del feil som kan ha innvirkning på renseresultatet.

Det er meget viktig at utløpsrennen er nøyaktig nivellert, hvis ikke, kan en få lokal overbelastning av sedimenteringsbassenget og dermed slamflukt.

Slamskrapen går muligens noe for fort. Hastigheten er visstnok riktig i forhold til litteraturdata, men pga. bassengtype er det ønskelig med lavere hastighet for å få mindre turbulens. Om mulig bør en forsøke å senke hastigheten til det halve (nå 2 m/min.).

Flyteslamskrapen som går på samme aksling som bunnskrapen, er lite effektiv. Det bør være mulig å oppnå bedre virkning ved å skråstille skrapebladet i forhold til gangbanen slik at flyteslammet drives mot ytterkant av bassenget og kan fjernes i flyteslamlomme. Returslamføringen er ikke mulig å måle da røret munner ut utenfor gangbanen. Ved besøk var returslamstrømmen svært høy, i størrelsesorden 30 l/s (anslag med bøttemåling). Det anbefales sterkt å bygge et måleoverløp slik at volumstrømmen kan kontrolleres daglig.

Det anbefales å installere maskinrenset rist.


På grunn av for stor kapasitet på pumpene, får en oppstuvning i luftebasseng ved hvert pumpe-tilslag, og dette medfører sprut og søl fra børstelufterne. Lavere pumpekapasitet eller snekkepumper vil minske dette problem.

Vannføringsmåling var ikke mulig på dette anlegget. Det må derfor bygges måleprofil og helst installeres registrerende og summerende måler.


Anlegget var rent og velstelt. Det var god virkning av børsteluftere med lite eller ingen slamakkumulering i ringkanalen.



Sætre renseanlegg.

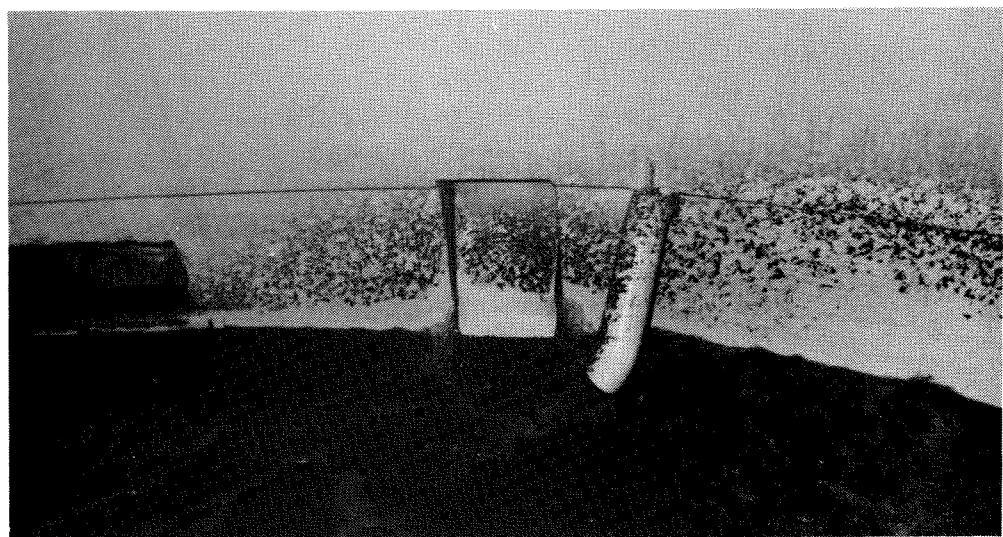

Detalj av returslamledning (til høyre) og innløpet som kommer under klaffen i veggene.

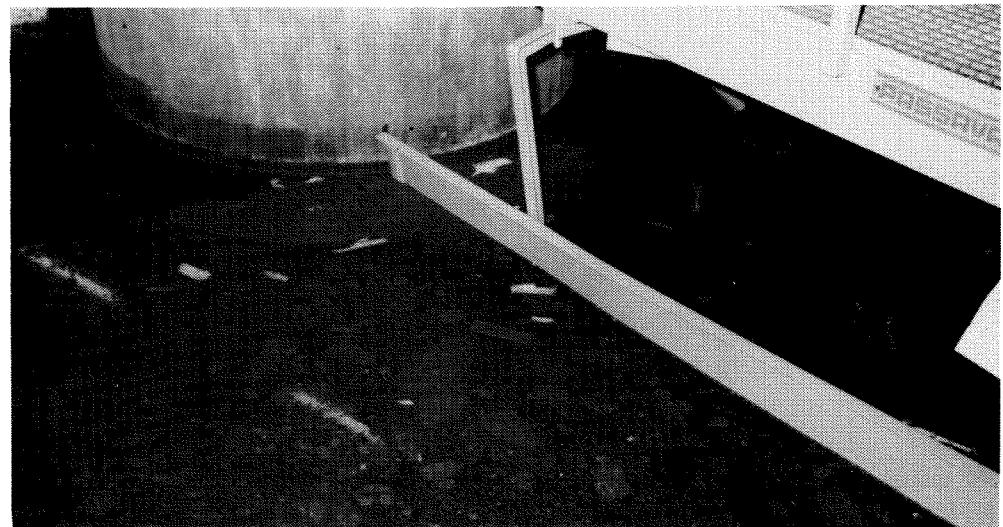


Slamskrape for flyteslam er ikke effektiv. Større vinkel mot radien vil muligens hjelpe.

HEISTADMOEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Heistadmoen	Anleggstype Biologisk	Dato 28/10-77
Anleggets eier Forsvaret	Dim. belastning (personer) 1000	Undersikt av Lundar
Kommune Kongsberg	Driftsoperatør(er) Sverre Falao	Utslippsted Dalelva
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

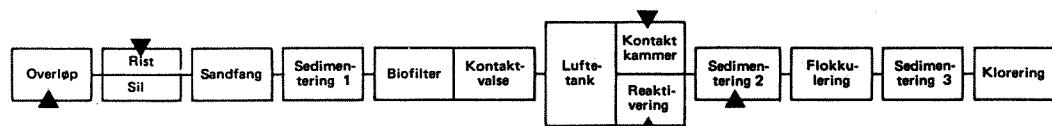

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING			AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd-presse	Filter-presse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 800

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målested	Innløp 60° V overløp								
Vannføring (l/s)	4								
Tidspunkt	11.55								

Returslammengde (l/s): 4

Overskuddslammengde: 8-10 ggr./år; 20 m³

Kjemikaliedosering:

Støy: 89 dB(A) i bassenghall 1 m fra kompressor

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Kontakt kammer	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	10		11		11			11
Siktedyp	cm						20 x)		
Sedimenterbart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l		490		520				
pH		7,35	7,30						7,20
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l		<0,5	<0,5		<0,5			
Oksygenoppnak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	56	3330		5630				26
Flyktig suspendert stoff	mg/l	47	2690		4700				25
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l	255							43
Biokjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l								5
Nitritt – nitrat	mgN/l		<0,01						
Total fosfor	mgP/l								
Ortofosfat	mgP/l								

x) Slamteppe

ANLEGGSDIAGNOSE

	orden i orden	Ikke i orden		orden i orden	Ikke i orden	
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Kerosjen, rekkv., gangbene
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korroasj, maskinelt utstyr
3 Sandfang m/utstyr Renne	●		17 Kjemikalleinnblanding			31 Ventilasjon
4 Overløsprenne sed. 1			18 Fløkkulering			
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			32
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37
10 Luftmengder	●		24 Kloreringutstyr			38
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varme vann	●		40
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringutstyr	●		41
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●		53	
44 Driftsskjema	●			49 Hov			54	
45 Termometer				50 Siktedyppskive	●		55	
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter			56	
47 Imhoffbøger	●			52 pH - meter			57	

KOMMENTARER

Pkt. 3: Sandfang består av renne foran anlegget - har begrenset kapasitet og er håndrenset.
Pkt. 10: For lav oksygenkonsentrasijsn i luftetanken. Den skal være høyere enn 2 mg O₂/l.
Pkt. 11: Ikke jevnt avdrag ved overløpsrenner pga. flytestoffer som tetter V-overløpene.
Pkt. 12: Det er ikke flyteslamskjermer foran overløpsrenner. Det er ikke praktisk mulig å montere dette ved nåværende overløpsrenner. Pkt. 27: Gangbaner er svært glatte pga. sprut fra luftetankene. Pkt. 28: Blåsemaskiner gir for høyt støy nivå (89 dB(A)). De bør bygges inn i eget lydisolert rom. Pkt. 31: Ventilasjonen var ikke tilfredsstillende ved besøk. Varmeluftaggregat bør gå ustanselig med termostatstyrt varme for luftvekslingens skyld.

VURDERING – KONKLUSJON

Renseanlegget er et plassbygget biologisk anlegg. En har her to luftebassenger og mulighet for å drive det som kontaktstabiliseringsanlegg (biosorpsjon). Ved besøk ble det drevet med delt returslamstrøm - dvs. noe slam gikk direkte tilbake til luftebassengen, mens resten gikk via stabiliserings/reaktiveringsbassengen.

Heistadmoen renseanlegg er dimensjonert for 1000 personer. Ved besøk var ca. 800 personer tilknyttet.

Analyseresultatene for stikkprøvene viser god virkning på prøvedagen. Anleggsdiagnosen gir imidlertid et annet inntrykk. Det var slamflukt ved besøk med 20 cm siktedypt til slamteppet. Oksygenkonsentrasijsn var mindre enn 0,5 mg O₂/l i luftetanken. Det ble også opplyst fra forskjellig hold at det var problemer med dette anlegget - spesielt med hensyn på lukt.

Årsakene til disse driftsproblemene faller i to veldefinerte punkter:

- For liten luftekapasitet. Det virker som om blåsemaskinene er svært slitte. De bør derfor overhauses eller byttes. En får også inntrykk av at det er for få luftere, men at disse har store åpninger slik at en får god omrøring med lav oksygen-overføring.

2. Overbelastet sedimentteringsbasseng. Dimensjonene er: $11,2 \text{ m}^2$ og et vanndyp på $\geq 3,5 \text{ m}$. Redusert overflate (pga. innløpsarrangement) er $8,3 \text{ m}^3$. Ved besøket gir det en hydraulisk belastning for 4 l/s på $1,7 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$. Belastningen er hydraulisk sett akkurat på grensen av det tilrådelige, men med hensyn på slamoverflatebelastningen som er $5,7 \text{ kg SS/m}^2 \cdot \text{h}$, er denne mer enn to ganger for høy. Det anbefales å dimensjonere for lavere enn $2,75 \text{ kg SS/m}^2 \cdot \text{h}$. Da middelvannføringen regelmessig er høyere (ca. 5,5 l/s) og maksimaltilrenning ifølge oppgave kan være 8 l/s, er slamflukt til å unngå.

På grunn av feildimensjonering av sedimentteringsbassenget må dette bygges ut. Samtidig bør man ruste opp blåsemaskiner og montere flere luftere. Det anbefales å vurdere bygningsmessige detaljer i henhold til anleggsdiagnose med den hensikt å skape et bedre arbeidsmiljø.


Anlegget virket ikke særlig tiltalende ved besøket. Sprut og søl hadde gjort gangbaner sleipe og forårsaket grønne på veggene. Ifølge oppgaver fra anleggseier, skyldes dette en meget stram bemanningssituasjon. Den normale arbeidsinnsats på anlegg av denne type og størrelse er 2-3 timer/dag, 5 dager i uken. Når dette skrives, 1/2-78, er dette antivelig rettet på.



Heistadmoen renseanlegg.



Interiør av bassenghall.


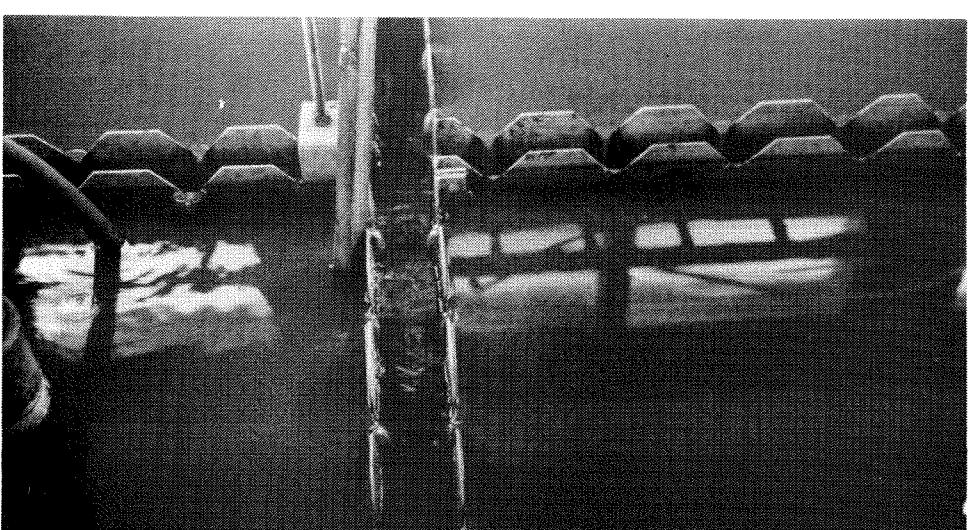


Overløpsrennene i sedimenteringstanken.
Slamteppet ligger her ca. 15 cm under
vannspeil, og det er slamflukt.

VEUNGSDALEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Veungsdalen	Anleggstype	Mekanisk	Dato
Anleggets eier	Kongsberg kommune	Dim. belastning (personer)	1830	Undersikt av Lundar
Kommune	Kongsberg	Driftsoperatør(er)	Iormod Åsen/Ørnulf Løfgren	Utslippstest Lagen
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ingen	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

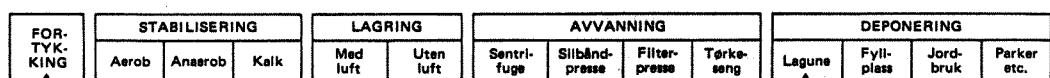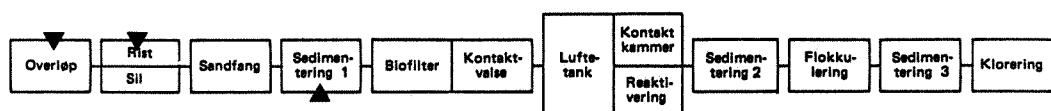

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: >1500

Ledningsnett: Kombinert

Separat **Noen lekkasjer**

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested	Ikke målbare. Fra pumpetimeteller						
Vannføring (l/s)	6						
Tidspunkt	Siste døgn						

Returslammengde (l/s): 3
Overskuddslammengde: 7 m³/uke

Kiomikeliadspaini:

Kjemikaliedosering:

Støy: / / db(A) 1 passasjer

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden i orden		I orden i orden		I orden i orden
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2		29 Korrasjon, rekvv., gangbane	●
2 Rist m/utstyr	●	16 Kjemikaliedosering		30 Korrasjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalieinnblanding		31	
4 Overløpsrenne sed. 1	●	18 Flokkulering		32	
5 Flyteslam »	●	19 Overløpsrenne sed. 3		33	
6 Slamskrapa etc. »		20 Flyteslam »		34	
7 Slampumpe »		21 Slamskrapa, etc. »		35	
8 Omring luftetank		22 Slampumpe »		36	
9 Luftere/blåsemaskiner		23 Vannføringsmåling	●	37	
10 Luftmengder		24 Kløreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2		25 Spylevann for renhold	●	39	
12 Flyteslam »		26 Vask m/varmt vann	●	40	
13 Slamskrapa etc. »		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●	41	
14. Returslamføring »		28 Støy	●	42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør startes	Ja	Nei	Bør startes	Ja	Nei	Bør startes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●		53		
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●		54		
45 Termometer	●			50 Siktedypskive	●		55		
46 Målesylinder		●		51 Oksygen meter			56		
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter			57		

KOMMENTARER

Pkt. 2: Rist plassert i pumpekum; den er lite effektiv. Rengjøring er vanskelig, ristkurven må heises opp. Vinsjen er ikke sikret - den bremses med hånden rett på tannhjulene. Pkt. 5: Store mengder flytestoffer i klaringsstanken. Flyteslamavdraget fungerer dårlig og skumming må skje for hånd. Pkt. 23: Det finnes plass for måleoverløp, men det er ikke montert vannføringsmåler.

VURDERING – KONKLUSJON


Veungsdalen er et plassbygget mekanisk anlegg. Det er dimensjonert for 1830 personer. Ved besøk var belastningen ca. 1500 personer. Ledningsnettet er et separat system, men en har noen lekkasjer slik at vannføringen ved regnvær øker med 50 prosent.

Analyser og anleggsdiagnose viser noenlunde gode resultater på prøvedagen. Det var imidlertid noe sedimentertbart stoff i utløpsvannet. Verdien for kjemisk oksygenforbruk i utløpsvannet er åpenbart feil.

Det var lite å utsette på anleggsdetaljer ved anlegget, med unntak av den farlige vinsjen for ristkurven. Den bør øyeblikkelig sikres.

For å underlette den daglige drift, ville det være gunstig med en form for mekanisk flyteslamkrapa. Et antall små vifter som blåser langs overflaten av bassenget, vil få flyteslammet til å samle seg ved avdragsrennen og lette fjerning av slammet.

Anlegget var rent og velstelt.

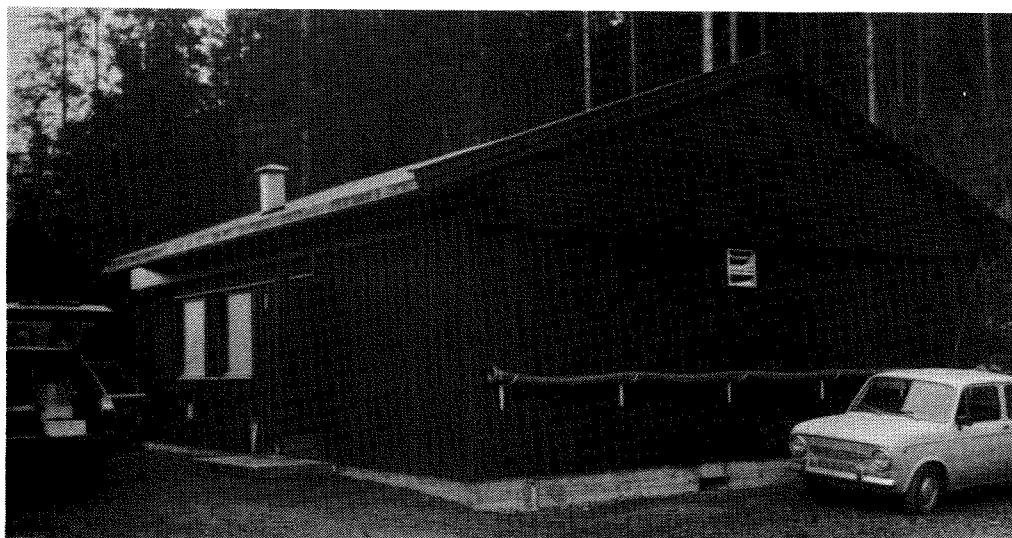

Veungsdalen renseanlegg.



Sedimenteringsbasseng med flyteslamrenne.
Flyteslammet må "måkes" mot rennen.




Pumpekum med grovrist. Ristkurven heises opp
ved hjelp av vaier og vinsj. Dette er
anmerket i teksten.

LIERSKOGEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Lierskogen	Anleggstype Biologisk (Dravo E)	Dato 26/10-77
Anleggets eier Lier kommune	Dim. belastning (personer) 250	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune Lier	Driftsoperatør(er) Alf Bjarne Andersen	Utslipssted
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs -75	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

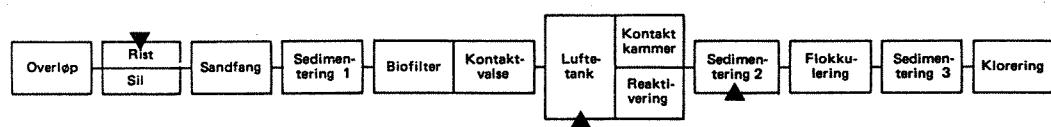

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 80
Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet: Stort bakeri, metallforedling, metalloverflatebehandl.
Pumping inn på anlegget: Ja Nei

Målested	Innløp ved pumpetilslag						
Vannføring (l/s)	5						
Tidspunkt	10.10						

Returslammenade (l/s): 1,8 l/sek.

Overskuddslammenade: Ikke hittil

Kjemikaliedosering:

Støy: 88 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTS PARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE									
	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden				
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2						
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering						
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikaleinnblanding						
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering						
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3						
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »						
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »						
8 Omrering luftetank	●		22 Slampumpe »						
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●					
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr						
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●					
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●					
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●					
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●					
DRIFTSUTSTYR									
	Ja	Nei	Bør skaffes						
43 Driftsinstruks	●	●		48 Rakke	●		Ja	Nei	Bør skaffes
44 Driftsskjema	●	●		49 Hov	●		53	54	
45 Termometer	●			50 Siktedydspskive	●		55	56	
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter			57		
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH-meter					
KOMMENTARER									
<p>Pkt. 9: Det er bare én blåsemaskin - bør være to for å sikre kontinuerlig drift. Pkt. 12: Skjerm for flyteslam foran overløpsrenne mangler. Pkt. 23: Kalibreringskurve til V-overløpet mangler. Pkt. 28: Noe høyt støy nivå fra blåsemaskin, kan dempes med lyd-isolerende kasse eller ved å bygge eget rom til denne. Pkt. 29: Strekkmetallrister i gangbane er noe korrodert. Må byttes mot galvanisert, pressveisede rister i nær framtid. Pkt. 43 og 44: Driftsinstruks mangler. Driftsdata føres i dagbok - driftsskjema er mer oversiktlig. Bør skaffes i tillegg. Pkt. 47: Imhoff-beger mangler - bør skaffes snarest.</p>									

VURDERING – KONKLUSJON

Lierskogen er et prefabrikkert biologisk anlegg av type Dravo E. Anlegget er dimensjonert for 250 personer, og på prøvedagen var ca. 80 personer tilknyttet. Det er noe industri tilknyttet, bl.a. et stort bakeri og metalloverflate-behandlingsindustri.

Analyser og anleggsdiagnose viser middels gode resultater på prøvedagen.

Årsaken til at resultatene ikke er helt tilfredsstillende, kan være de høye konsentrasjonene av tungmetaller i det aktive slam som viser at forgiftning nylig kan ha funnet sted.

Indikasjoner på dette er også meget lav BOF₇, lavt oksygenopptak og høy oksygenkonsentrasijsn. Det aktive slammet inneholdt også mye uorganisk materiale, ~ 70 prosent.

Det foreligger analyseresultater som viser særdeles gode resultater fra dette anlegget, så det er grunn til å tro at en nylig har hatt driftsforstyrrelser. Ved eventuelle framtidige drifts-forstyrrelser anbefales det å ta stikkprøver av vann og slam og å få disse analysert m.h.p. tungmetaller og eventuelle giftstoffer. Dette bør skje i samråd med Statens Forurensnings-tilsyn eller fylket.

Forøvrig var det lite å anmerke på dette anlegget. Anlegget var rent og velstelt og bar preg av god drift.





Lierskogen renseanlegg.

ODDEVALD RENSEANLEGG

Anleggets navn Oddevald	Anleggstype Biologisk - kjemisk	Dato 26/10-77
Anleggets eier Lier kommune	Dim. belastning (personer) 250	Undersøkt av Lundar/Malme
Kommune Lier	Driftsoperatør(er) Alf Bjarne Andersen	Utslippsted Glittreelv
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

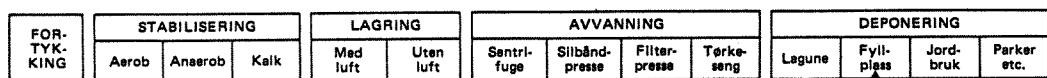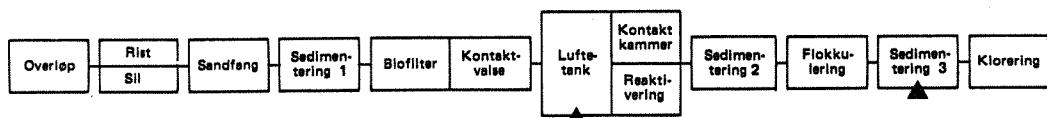

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 100

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat Utett

Nei

Målested	Ikke målbar							
Vannføring (l/s)								
Tidspunkt								

Returslammengde (l/s): 3

Overskuddslammengde: Ca. 10 m³ hver 2. mnd.

Kjemikaliedosering: 1 m³/3 mnd; 2,6 tonn aluminiumsulfat/år. Riktig dosering for 400 l/p.d
 Støy: _____

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Utløp biol.	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC		10,2						
Siktedypr	cm								
Sedimenterbart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l		290						
pH	7,85		7,40						7,10
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l		7,3						4,2
Oksygenoptak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	242	3530			22			21
Flyktig suspendert stoff	mg/l	31	2490			17			15
Kjemisk oksygenforbruk	mgO/l					46			36
Blokjernisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l								7
Nitritt - nitrat	mgN/l		12						
Total fosfor	mgP/l	5,5				4,1			1,5
Ortofosfat	mgP/l	2,6				3,8			0,5

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden i orden	Ikke i orden		I orden i orden	Ikke i orden		I orden i orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalleinnblanding	●		31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering	●		32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omringning luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/bilsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »			28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53 Oksygenlampe
44 Driftsskjema		●	●	49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedydspskive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter				56
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter				57

KOMMENTARER

Pkt. 9: Det er bare én blåsemaskin (høytrykksvifte). Det bør være én til i reserve.
 Pkt. 23: Det er ikke praktisk mulig å måle vannføringen på dette anlegget. Pkt. 18: Flokkuleringstank mangler, kjemikalier doserer rett i pumpeledning. Pkt. 44: Det mangler driftsskjema - det blir imidlertid ført dagbok. Pkt. 53: Oksygenlampe bør skaffes for kontroll av luften før kontroll og vedlikehold av tankene.

VURDERING – KONKLUSJON

Oddevald renseanlegg er et delvis prefabrikkert renseanlegg hvor maskinkomponentene er hentet fra et Flygt 4294 anlegg. Tankene er imidlertid satt sammen av betongringer på plassen. Anlegget er et biologisk anlegg med etterfelling.

Rensing foregår ved intermittente prosesser: Langtidslufting og sedimentering i én tank og pumping og kjemikaliedosering til neste tank. Etter en tids sedimentering der, pumpes vannet til resipient. Hele driften styres ved klokkeautomatikk med overstyring med nivåvippe.

Et vilkår for at denne anleggstype skal virke godt, er at ledningsnettet er et tett separatsystem slik at sedimentering i luftetanken kan skje noenlunde uforstyrret ved lav belastning (vanligvis om natta).

Prøvetakingen er utført ved at vann/slam-blanding har fått sedimentere i målesylindre i 30 minutter og vannfasen deretter forsiktig helt av.

Analyser og anleggsdiagnose viser gode resultater på prøvedagen. Imidlertid var fosforgjerningen noe dårlig. Dette kan ses i sammenheng med høy pH i utløpsvannet. Det var ikke mulig å kontrollere den aktuelle kjemikaliedosering, men på bakgrunn av årsforbruket og antall tilknyttet, blir vannmengden 400 l/d. ved en dosering på 180 g/m³. En tror at vannmengdene er vesentlig større. Derfor bør det bygges måleoverløp på innløpet og monteres vannføringsmåler slik at en får holdbare verdier for vannføring. Kjemikaliekjelpe må samtidig kalibreres mot pumpen fra det biologiske trinnet og kjemikaliedosering innstilles. Riktig dosering er for etterfellingsanlegg fra 80 til 150 g/m³.

Imidlertid må en kontrollere at pH ikke synker under 5,8 i ettersedimenteringen. Det kan være nødvendig å tilføre kalk for å oppnå korrekt pH med tilstrekkelig aluminiumsulfatdose for god fosforgjerning.

Det bør skaffes driftsskjema da dette korrekt utfylt er vesentlig mer oversiktlig enn dagbok.

Oddevald renseanlegg var rent og velstelt.




Oddevold renseanlegg.

BÅRUD RENSEANLEGG

Anleggets navn Bårud	Anleggstype Mekanisk	Dato 19/10-77
Anleggets eier Modum kommune	Dim. belastning (personer) 2800	Undersøkt av Malme/Lundar
Kommune Modum	Driftsoperatør(er) Nils Lobben	Utslippsssted Drammenselva
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

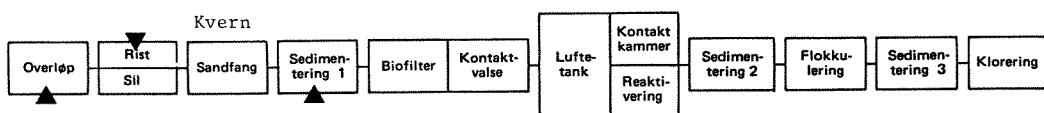

FOR- TYK- KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd- presse	Filter- presse	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 1400

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested	Venturi ut						
Vannføring (l/s)	6						
Tidspunkt	13.10						

Returslammengde (l/s): 3 l/s erzeugt

Overskuddslammengde: 12,7 m³/år avvannet.

Kjemikaliedosering: _____

Støy: 77 dB(A) i maskinhall

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE									
		I orden	Ikke i orden				I orden	Ikke i orden	
1 Regnvannsoverløp				15 Pumping oversk.slam sed. 2					29 Korrosjon, rekkv., gangbane
2 Rist m/utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			16 Kjemikaliedosering					30 Korrosjon, maskinelt utstyr
3 Sandfang m/utstyr				17 Kjemikalielinnblanding					31 Ventilasjon
4 Overløpsrenne sed. 1	<input checked="" type="checkbox"/>			18 Flokkulering					32 Elektrisk utstyr
5 Flyteslam »	<input checked="" type="checkbox"/>			19 Overløpsrenne sed. 3					33
6 Slamskrapa etc. »	<input checked="" type="checkbox"/>			20 Flyteslam »					34
7 Slampumpe »				21 Slamskrapa, etc. »					35
8 Omrøring luftetank				22 Slampumpe »					36
9 Luftere/blåsemaskiner				23 Vannføringsmåling	<input checked="" type="checkbox"/>				37
10 Luftmengder				24 Kloreringsutstyr					38
11 Overløpsrenne sed. 2				25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>				39
12 Flyteslam »				26 Vask m/varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>				40
13 Slamskrapa etc. »				27 Rekkverk, sikringsutstyr	<input checked="" type="checkbox"/>				41
14 Returslamføring »				28 Støy	<input checked="" type="checkbox"/>				42

DRIFTSUTSTYR									
		Ja	Nei	Ber skaffes			Ja	Nei	Ber skaffes
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>				48 Rake	<input checked="" type="checkbox"/>			53 Eksplosimeter
44 Driftsskjema	<input checked="" type="checkbox"/>				49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>			54 Surstoff- "lampe"
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>				50 Siktedydspskive	<input checked="" type="checkbox"/>			55
46 Målesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>				51 Oksygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>			56
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>				52 pH - meter	<input checked="" type="checkbox"/>			57

KOMMENTARER									
<p>Pkt. 27: Anlegget er ikke merket med skilt som viser brann- og ekspljosjonsfare, og det er ikke gjerdet inn. Pkt. 31: Pumpemuk for slamvann er ikke ventilert. Avgassing av slam fra råtnetank medfører EKSPLOSJONSFARE og FORGIFTNINGSFARE. Det bør snarest ordnes med direkte avgus fra pumpemuk. Pkt. 32: Alt elektrisk utstyr er ikke gasstett (eksplosjons-sikkert). Dette gjelder spesielt lysrørsarmatur og brytere. Pkt. 53 og pkt. 54: Eksplosimeter og oksygenmåler (eller gruvelampe) må skaffes og brukes ved et hvert arbeid i pumpekummen og lokalet ovenfor denne.</p>									

VURDERING – KONKLUSJON

Bårud er et plassbygget mekanisk renseanlegg med råtnetank sammenbygd med sedimentteringsbassenget (Clarigeste). Det er dimensjonert for 2800 personer og var på prøvedagen belastet med 1400 personer.

Analysene og anleggsdiagnose viser god drift ved besøket.

Det var en del anmerkninger til sikkerhetsmessige forhold ved dette anlegget. På grunn av råtnetanken har en produksjon av giftige og eksplasive gasser. Da slammet i råtnetanken står under trykk, vil gass løse seg i slammet. Disse gassene vil så frigjøres når trykket minker, f.eks. etter tapping av slamvann.


Anlegget var ikke forskriftsmessig utført m.h.p. ventilasjon og elektrisk opplegg (gnistsikring). Det manglet dessuten utstyr for gassmåling. Videre var anlegget ikke gjerdet inn, og det manglet skilting for å opplyse om gassfare. Disse ting må utbedres, eventuelt i samarbeid med arbeidstilsynet.

Anlegget var pent, rent og velstelt.



Bårud renseanlegg. I forgrunnen ses tørkesenger
for utråtnet slam.


Interiør

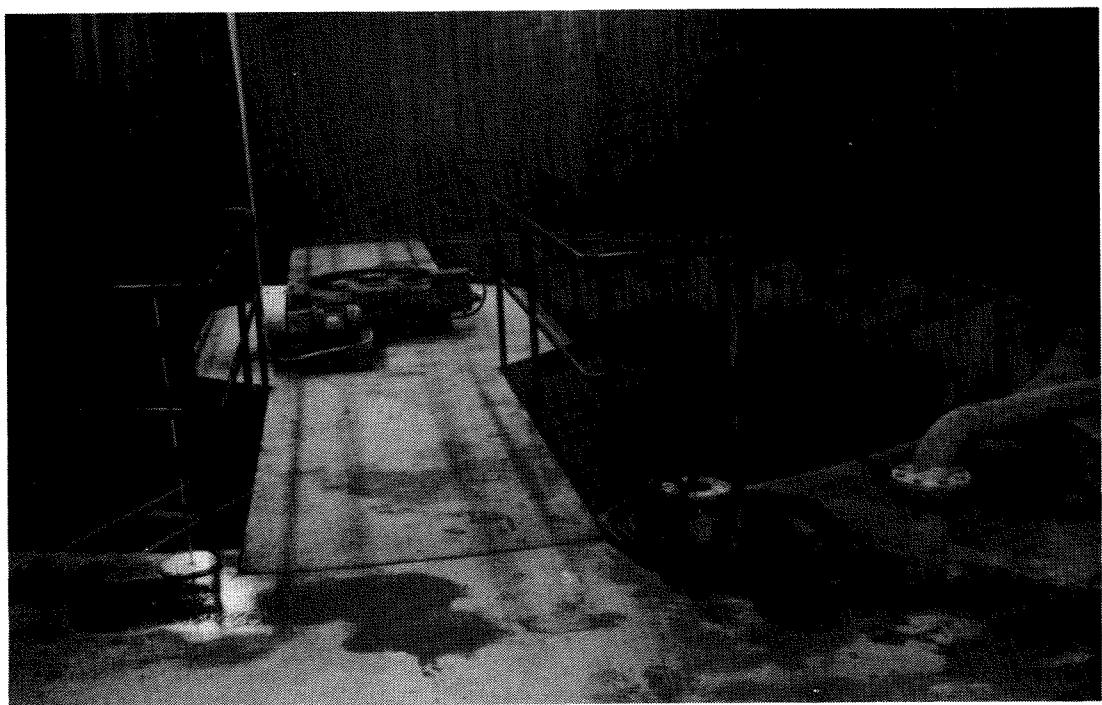

ENGERDALEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Engerdalen	Anleggstype	Biologisk m/spalteretur	Dato
			19/10-77	
Anleggets eier	Modum kommune	Dim. belastning (personer)	400	Undersikt av Lundar/Malme
Kommune	Modum	Driftsoperatør(er)	Nils Lobben	Utslippsted Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

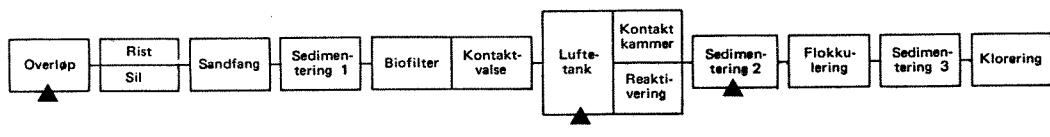

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING				DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd-press	Filter-press	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk	Parker etc.

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 150

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målested							
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Returslammengde (l/s): Spalteretur
Overskuddslammengde: 2 ggr. på 10 år
Kjemikaliedosering: _____
Støy: I orden

ANALYSEB/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden Ikke i orden		I orden Ikke i orden		I orden Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	
2 Rist m/utstyr		16 Kjemikaledosering		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalleinnblending		31	
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Fløkkulering		32	
5 Flyteslam »		19 Overløpsrenne sed. 3		33	
6 Slamskrapa etc. »		20 Flyteslam »		34	
7 Slampumpe »		21 Slamskrapa, etc. »		35	
8 Omrøring luftetank	●	22 Slampumpe »		36	
9 Luftere/blåsemaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●	37	
10 Luftmengder	●	24 Kloreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold	●	39	
12 Flyteslam »	●	26 Vask m/varmt vann	●	40	
13 Slamskrapa etc. »		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●	41	
14 Returslamføring »	●	28 Støy	●	42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov		●	●	54			
45 Termometer		●	●	50 Siktedydspskive		●	●	55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter		●	●	56			
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH - meter		●	●	57			

KOMMENTARER

Pkt. 1: Regnvannsoverløpet er for høyt stilt. Det virker ikke. Pkt. 8, 9 og 10: Det er utilstrekkelig omrøring i luftetanken. Blåsemaskin løser ut på motverntrykter pga. overbelastning. Årsaker: Store mengder akkumulert slam som var sand- og leirholdig og tette luftere. Det er bare én blåsemaskin. Det bør være to for å sikre kontinuerlig drift. Pkt. 12: Det mangler skjerm for flyteslam. Det kontinuerlige flyteslamavdraget har noe høy vannføring. Pkt. 14: Spalten for returslamføring var delvis tett av akkumulert slam. Pkt. 23: Det var ikke måleoverløp eller vannføringssmåler på anlegget. Pkt. 25 og 26: Renende vann var ikke lagt fram til anlegget. Pkt. 27 og 29: Gangbaner i tre er svært glatte, og da det også mangler rekkverk, er dette en stor sikkerhetsrisiko. Pkt. 45, 47, 49 og 50: Termometer, Imhoff-beger, hov og siktedydspskive er driftsutstyr som bør finnes på renseanlegget.


VURDERING – KONKLUSJON

Dette anlegget er et plassbygget biologisk anlegg som har samme konstruksjon som Tangen renseanlegg (beskrevet senere i rapporten). Anlegget er ikke overbygget. Det er dimensjonert for 400 personer. På prøvedagen var ca. 150 tilknyttet.

Ved vårt besøk virket anlegget ikke. Det var nesten fullt av akkumulert slam, og det var kortslutning til utløp slik at en hadde kontinuerlig slamflukt. Av denne grunn ble det ikke tatt ut prøver for analyse.

Det viste seg at luftmengdene var utilstrekkelige til å holde slammet i suspensjon. Slammet inneholdt også en del sand og leire, og dette tunge materiale hadde delvis tettet lufterne. Derfor anbefaler vi anlegget tømt. Lufterne må rengjøres, og vi vil anbefale å heve disse i forhold til returslamspalten slik at muligheten for kortslutningsstrømmer minner. Det er også viktig at slangene til lufterne kontrolleres for lekkasjer. Gangbaner må sikres slik at ulykker forhindres.

Ved drift av anlegg med spalteretur er det særdeles viktig med regelmessig skraping av veggene i sedimenteringsbassengen. For om mulig å bedre driften ved anlegget, anbefales det at man gjør forsøk med å plassere lufterne på motsatt side av skilleveggen mellom luftetank og sedimenteringsbasseng. Dette kan gi roligere strømningsforhold i sedimenteringsbassengen og dermed en bedre avskilling av aktiv slam.

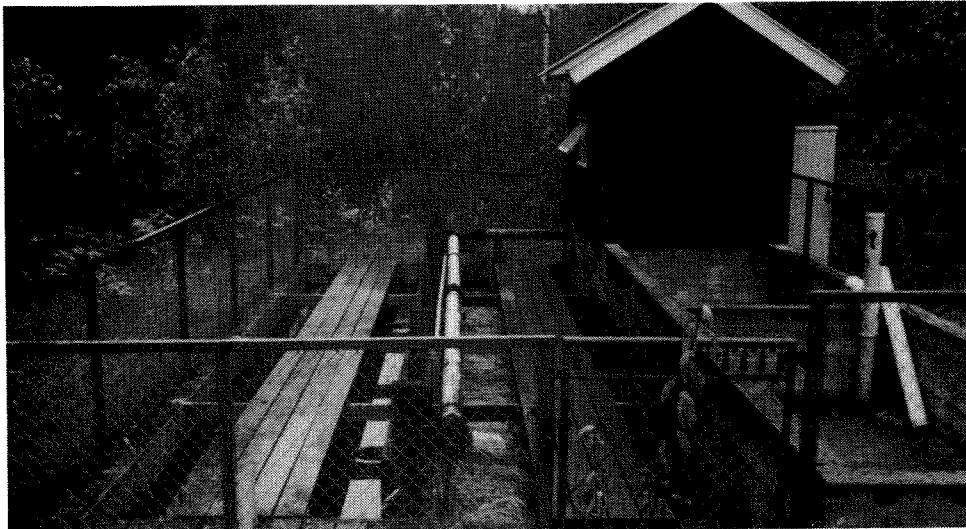

Engerdalen renseanlegg.



Detalj av flyteslam-avdraget i sedimenteringsbassenget.




Skillevegg mellom luftetank og sedimenteringsbasseng.
Luftbobler ved veggen skyldes kortslutning ved spalten.
Aktivt slam kan ses helt oppe i overflaten.

HAUGFOSS SKOLEs RENSEANLEGG

Anleggets navn	Haugfoss skole	Anleggstype	Biologisk (Dravo E)	Dato
Anleggets eier	Buskerud fylke	Dim. belastning (personer)	70	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune	Modum	Driftsoperatør(er)	Ernst Gulbrandsen	Utløpsdato Simoa
Fylke	Buskerud	Driftsoperatørkurs	-71	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

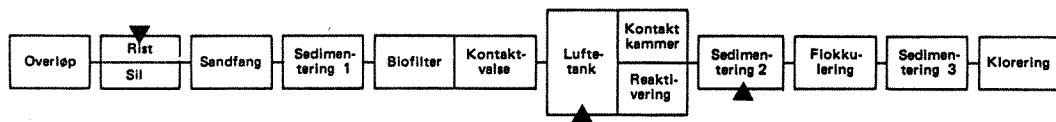

FOR- TYK- KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Utan luft	Sentrifuge	Silbånd- presser	Filter- presser	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 35

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei 

Målested	Innløp							
Vannføring (l/s)	0,2							
Tidspunkt	10,30							

Returslammenade (l/s): 0,5

Overskuddslammende:

Kiemikaliiedpsering:

Støy: 92 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flekkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omringing luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Lufttere/blåsermaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »	●		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks		●	●	48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedydspskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 12: Skjerm for flyteslam mangler foran overløpsrennen. Pkt. 13: Det var ca. 75 cm akkumulert slam i sedimenteringsbassenget. Pkt. 23: Kalibreringskurve for V-overløp mangler. Pkt. 28: Støynivå er unødvendig høyt (92 dB(A)). Kan dempes med lydisolerende kasse. Pkt. 29: Strekkmetallrister i gangbaner er sterkt korroderte. Bør byttes mot press-sveisede galvaniserte rister. Pkt. 43: Driftsinstruksen er mangelfull. Ny bør skaffes fra leverandør.


VURDERING – KONKLUSJON

Haugfoss skoles renseanlegg er et prefabrikkert biologisk renseanlegg av type Dravo E. Anlegget er dimensjonert for 70 personer og ca. 35 personer var tilknyttet på prøvedagen.

Analyseresultatet viser ikke tilfredsstillende drift på prøvedagen. Grunnen til det dårlige resultatet er slamflukt. Som det framgår av anleggsdiagnosen, hadde man slamakkumulering i sedimenteringstanken som var svært ueffektiv utformet. På grunn av den overdimensjonerte innløpskassen, har en sterkt redusert effektiv overflate i sedimenteringsbassenget - totalt er 1,4 m² av 3,3 m² opptatt av flyteslamavdrag, overløpskasse og utløpsrenne. Dette gir en overflatebelastning i overkant av 1,4 m/h ved den faktiske belastning som er 35 p.e. Det er meget høyt for dette basseng.


På grunn av bassengformen, er innløppspalten mellom 10 og 15 cm bred, og en vil derfor få en sterk turbulent strøm som først saker kortslutning i bassenget med slamflukt til følge. Av disse grunner må sedimenteringsbassenget bygges om. En vil da også kunne unngå dødsonene med slamakkumulering.

Til tross for de mangler som er påpekt, virket anlegget pent og velstelt.

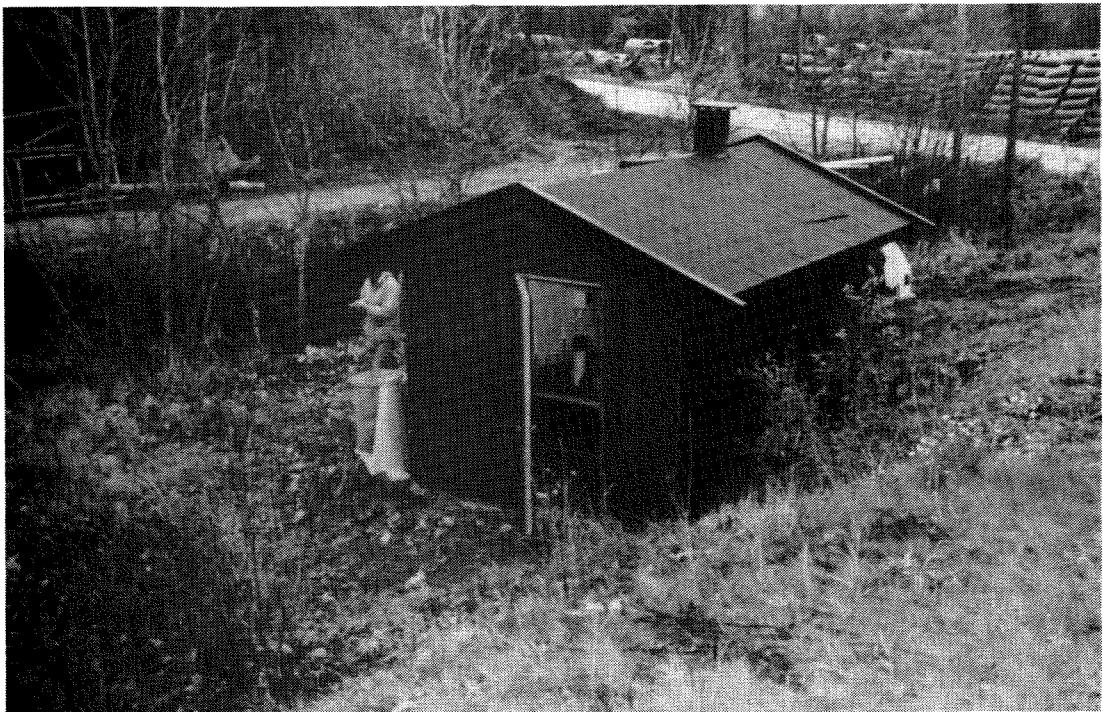

Haugfoss skoles renseanlegg.


Detalj av innløpskassen i sedimenteringstanken.
Bildet gir et inntrykk av misforholdet mellom
størrelsen på innløpskasse og overflaten på
sedimententeringsbassengen.

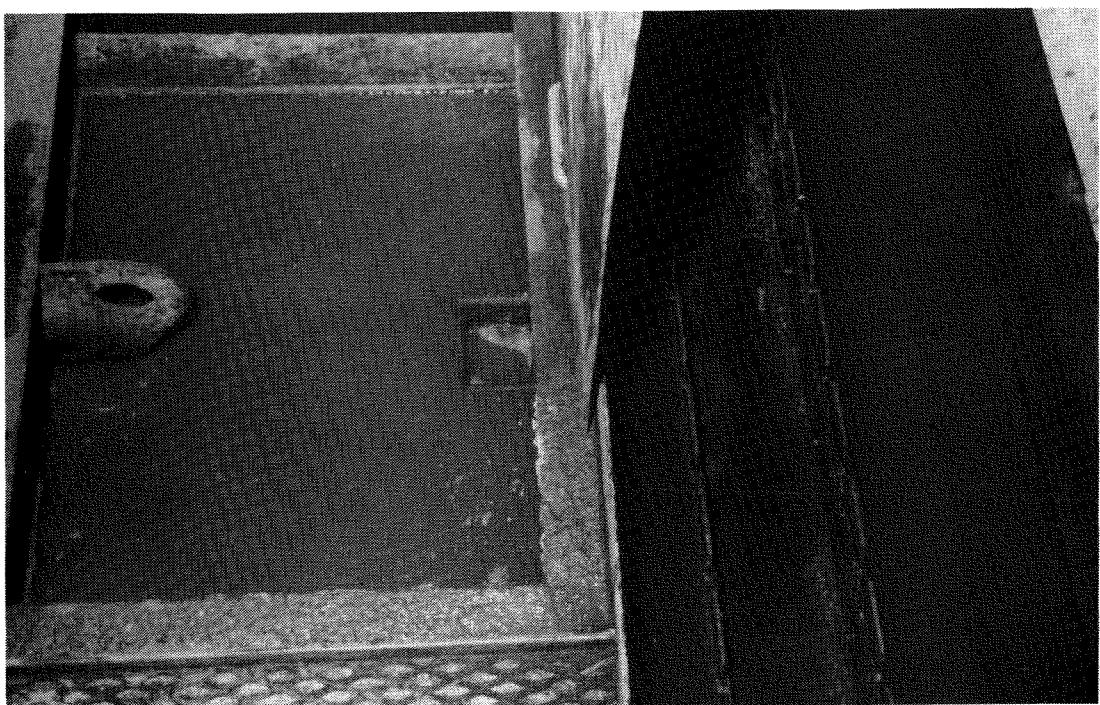

MODUM BADs RENSEANLEGG

Anleggets navn	Modum Bad	Anleggstype	Biologisk (Dravo E)	Dato	20/10-77
Anleggets eier	Modum Bads Nervesanatorium	Dim. belastning (personer)	300	Undersikt av	Malme/lundar
Kommune	Modum	Driftsoperatør(er)	Kristian Skretteberg	Utslippsted	Snarumselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

FLYTESKJEMA

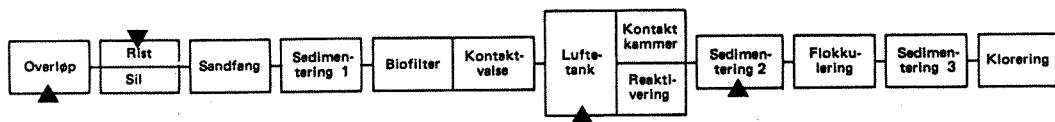

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd-presser	Filtre-presser	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 290

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested	Overløpskum						
Vannføring (l/s)	1,3						
Tidspunkt	12.00						

Retursammenslagde (l/s): 1,7

Overskuddslønnsmengde: Anlegget blir tømt én gang pr. år

Kiemikalioidosarioppi:

Støy: 95 dB(A) i bassenghall

ANALYSEB/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden ● ikke i orden ●		I orden ● ikke i orden ●		I orden ● ikke i orden ●
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●
2 Rist m/utstyr	●	16 Kjemikaliedosering		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalieinnblanding		31 Ventilasjon	●
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering		32	
5 Flyteslam »		19 Overløpsrenne sed. 3		33	
6 Slamskrapa etc. »		20 Flyteslam »		34	
7 Slampumpe »		21 Slamskrapa, etc. »		35	
8 Omrøring luftetank	●	22 Slampumpe »		36	
9 Luftere/blåsemaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●	37	
10 Luftmengder	●	24 Kloreringsutstyr		38	
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold	●	39	
12 Flyteslam »	●	26 Vask m/varmt vann	●	40	
13 Slamskrapa etc. »		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●	41	
14 Returslamføring »	●	28 Støy	●	42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●		Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●		Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 8: Det var ca. 20 cm akkumulert slam i luftetanken. Pkt. 9: Luftere er delvis tette. Pkt. 10: Luftmengdene var utilstrekkelig for å holde oksygenkonsentrasjonen over 2 mg O₂/l. Pkt. 11: Overløpsrennen er skeiv og gir slamtap pga. kortslutningsstrømmer Pkt. 12: Det mangler skjerm for flyteslam foran overløpsrennen. Pkt. 26: Varmt vann manglet - det skal finnes. Pkt. 28: Støy nivået er for høyt, 95 dB(A) - kan dempes med lydisolerende kasse. Pkt. 31: Det var svært fuktig i bassenghall. Det bør installeres vifte for innblåsing av forvarmet friskluft.

VURDERING – KONKLUSJON

Modum Bads renseanlegg er et prefabrikkert biologisk renseanlegg, type Dravo E. Anlegget er dimensjonert for 300 personer, og på prøvedagen var 290 personer tilknyttet.

Analyser og anleggsdiagnose viser et dårlig driftsresultat på prøvedagen. Årsaken er for lav luftinnblåsing. Dette medfører dårlig biologiskrensing, akkumulering av slam i luftetanken og eventuelt vond lukt fra anlegget.


Det var noe uutnyttet kapasitet på den blåsemaskinen som var i bruk, men selv med full utnyttelse, har en maskin for lav kapasitet til å holde god omrøring i luftetanken. Av denne grunn må begge blåsemaskiner drives parallelt. For at ikke motoren og sikkerhetsventiler skal slå ut, er det nødvendig å rense lufterne, og det kan også bli aktuelt å montere flere luftere.

Det bør anskaffes en reserveblåsemaskin ettersom de nævnevnte skal gå kontinuerlig. Denne bør fortrinnsvis ha en høyere kapasitet, f.eks. 2,5 m³/min.

For å skape rolige strømningsforhold i sedimenteringstanken, må overløpsrennen stilles nøyaktig, og for å hindre flyteslam i å nå utløpet, må det monteres en skjerm foran utløpsrennen.


Arbeidsmiljøet kan forbedres ved installasjon av vifte for ventilasjon, og lydnivå fra blåsemaskiner kan dempes med lydisolerende kasse. Vask med varmt vann skal finnes på renseanlegg.

Anlegget virket rent og velstelt.

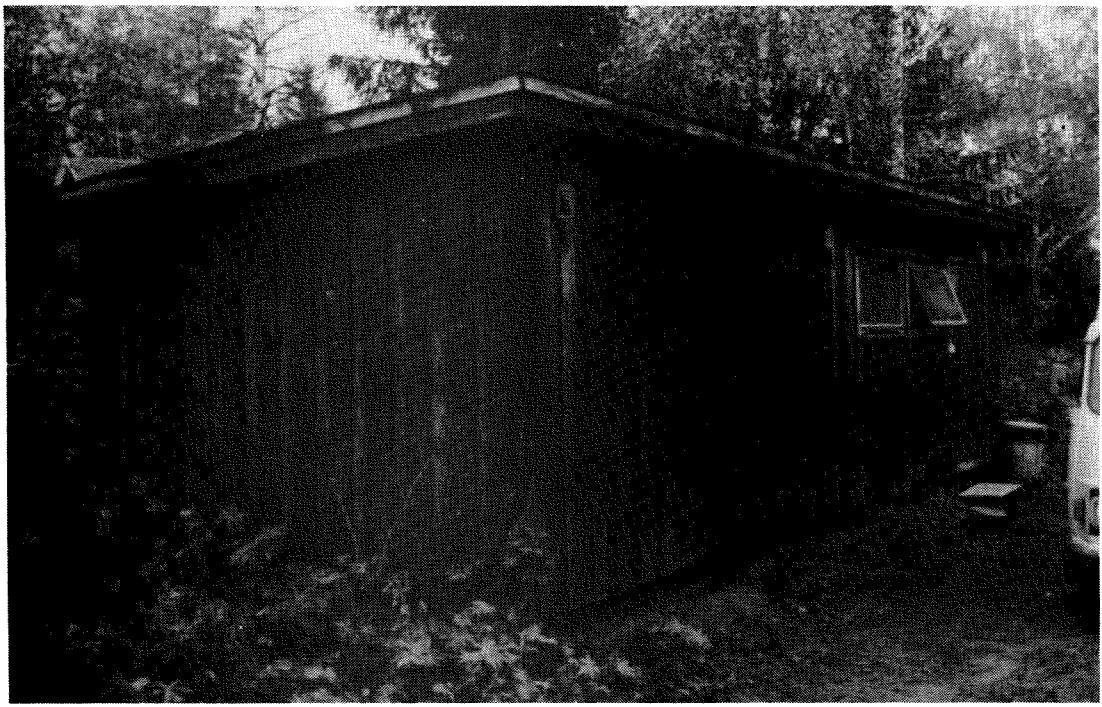

Modum Bads renseanlegg.


Interiør.

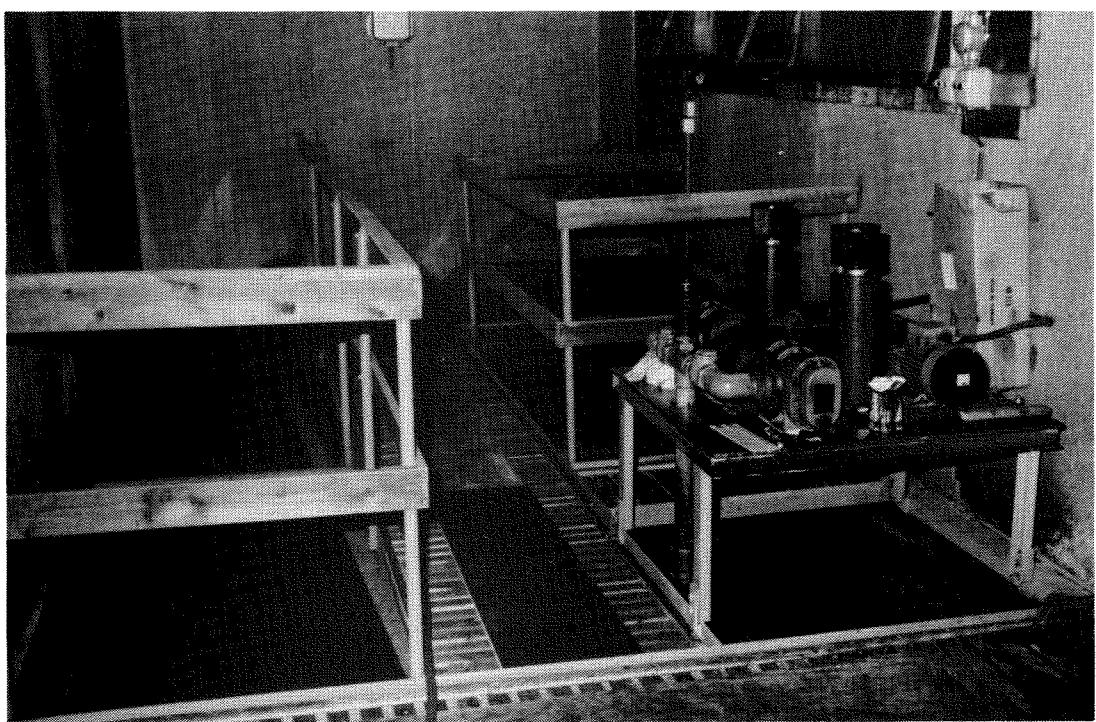

SAND RENSEANLEGG

Anleggets navn Sand	Anleggstype Biologisk	Dato 18/10-77
Anleggets eier Modum kommune	Dim. belastning (personer) 1000	Undersøkt av Lundar/Malme
Kommune Modum	Driftsoperatør(er) Nils Lobben	Utslippssted
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

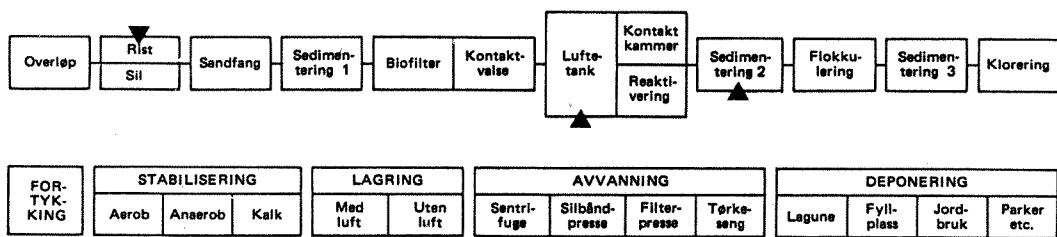

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Beturslammenade (l/s): Ikke målbar

Overskuddslammengoed:

Kiemikaliiedosering: _____

Støv:

Digitized by srujanika@gmail.com

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden		I orden		I orden		I orden	
	Ike i orden		Ike i orden		Ike i orden		Ike i orden	
1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		●	
2 Rist m/utstyr	●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		●	
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalleinnblanding			31			
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering			32			
5 Flyteslam »		19 Overløpsrenne sed. 3			33			
6 Slamskrapa etc.		20 Flyteslam »			34			
7 Slampumpe »		21 Slamskrapa, etc. »			35			
8 Omringning luftetank	●	22 Slampumpe »			36			
9 Lufttere/blåsermaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●		37			
10 Luftmengder	●	24 Kloreringsutstyr			38			
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold			39			
12 Flyteslam »	●	26 Vask m/varme vann	●		40			
13 Slamskrapa etc.	»	27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41			
14 Returslamføring »	●	28 Støy	●		42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks		●		48 Rake	●			53
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer		●		50 Siktedydspskive	●			55
46 Målesylinder		●		51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57

KOMMENTARER


Pkt. 1: Regnvannsoverløpet er manuelt styrt og var tett ved besøk. Pkt. 2: Det finnes ikke ristkurv på innløpet. Pkt. 8: Det var ikke omringing i luftetank. Pkt. 9: Høytrykksviften har for lav kapasitet og klarer ikke det aktuelle mottrykket i anlegget. Pkt. 10: Ingen lufting i bassengene ved besøk. Pkt. 11: Utløpsrøret har for liten dimensjon og er delvis tett. De forårsaker oppstuvning i sedimenteringsbasseng og stopp på mammuthuftere. Pkt. 12: Det mangler flyteslamskjerm foran overløpsrenne. Pkt. 23: Det var ikke vannføringsmåler eller måleoverløp på anlegget. Pkt. 26: Varmt vann til håndvask manglet.

VURDERING – KONKLUSJON


Dette er et plassbygget biologisk anlegg med mammuthuftere (type AG) plassert sentralt i luftetankene. Anlegget er dimensjonert for 1000 personer.

På prøvedagen virket ikke anlegget. Det var ikke omringing i bassengene i det hele tatt. Årsaken er at høytrykksviften ikke klarer å gi nok trykk slik at mammuthuftene stopper ved en liten oppstuvning i bassengene. Denne tilstand inntrer ofte der utløpsledningen har for liten dimensjon og dessuten er delvis tett. Vannstanden i bassengene er imidlertid ikke mer enn 7 cm over minste nivå, så konklusjonen må være underdimensjonert høytrykksvifte.


Anlegget skal legges ned i nær framtid, og vannet pumpes over til nytt renseanlegg (Øya renseanlegg). Av denne grunn skal vi ikke utdype hvilke tiltak som kan bringe god drift, men nøye oss med å påpeke at mammuthufting er en svært ugunstig luftemetode som medfører mye manuelt arbeid for at anlegget skal virke. Vi anbefaler at anlegget blir drevet som slamavskiller til nedlegging finner sted.

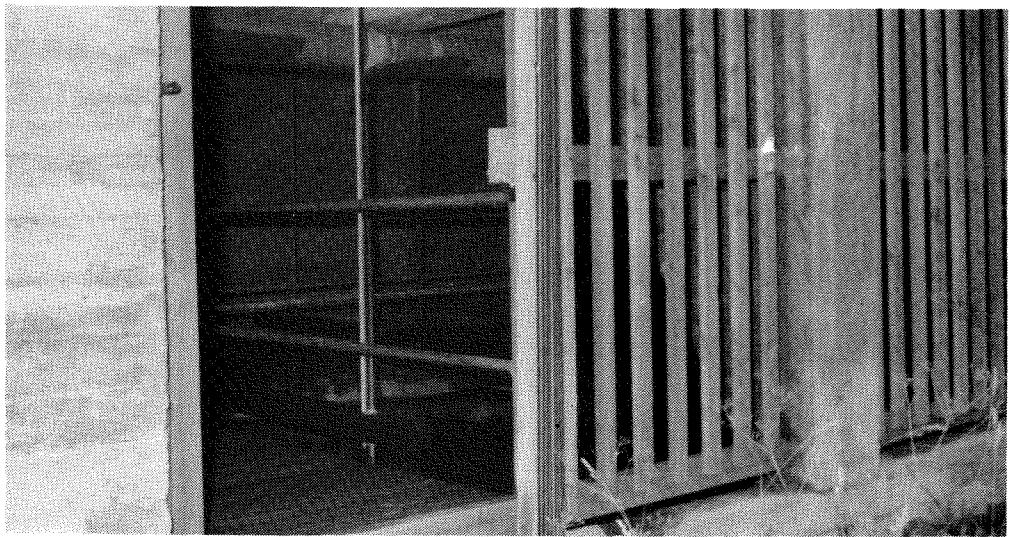

Sand renseanlegg.

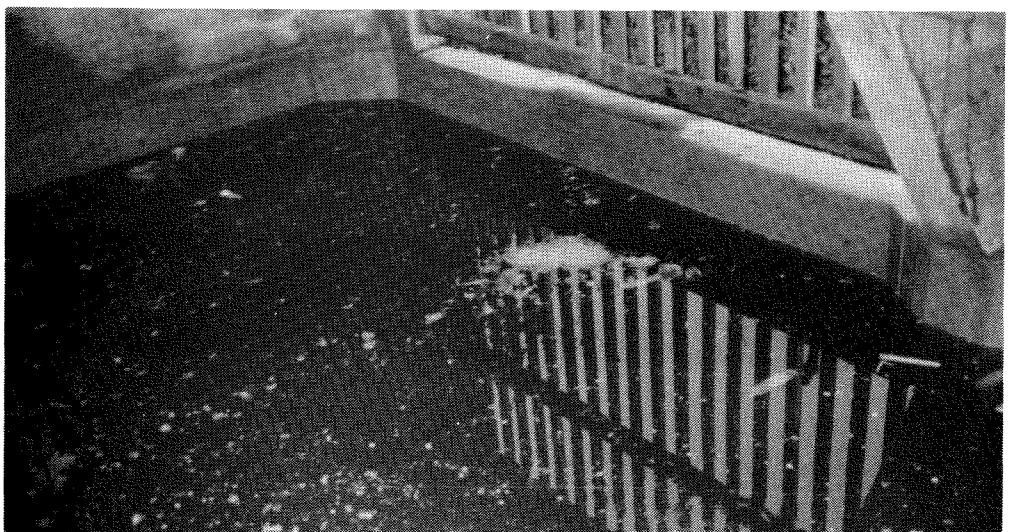

Luftebasseng. På grunn av oppstuvning i bassengene klarer ikke høytrykksviften å drive mamuttlufterne.

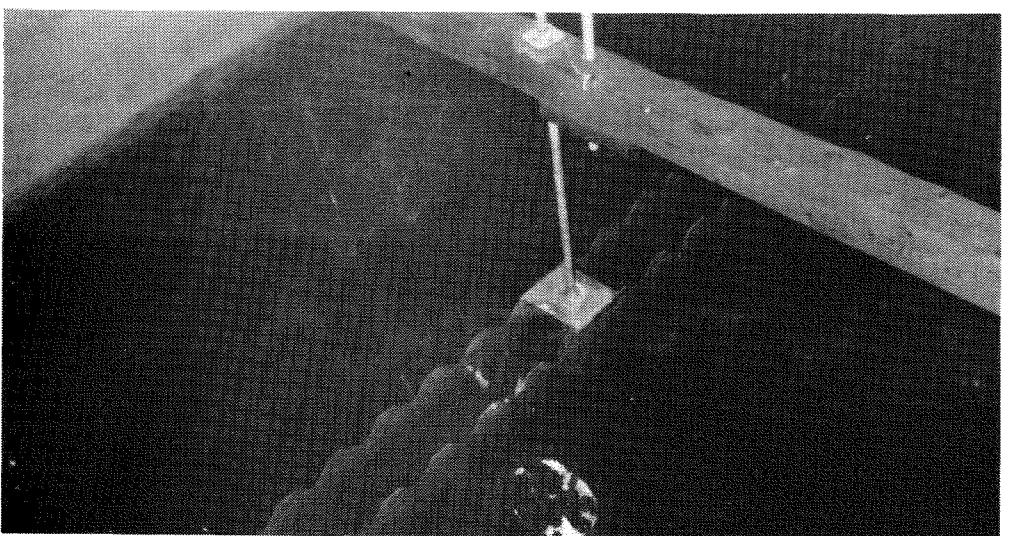


Sedimenteringsbasseng med utløpsrenne- det er oppstuvning i utløpsrøret.

SPØRPIND RENSEANLEGG

Anleggets navn	Sporpind	Anleggstype	Biologisk, 2 x Dravo E	Dato
Anleggets eier	Modum kommune	Dim. belastning (personer)	2 x 300	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune	Modum	Driftsoperator(er)	Nils Lobben	Utslippssted Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

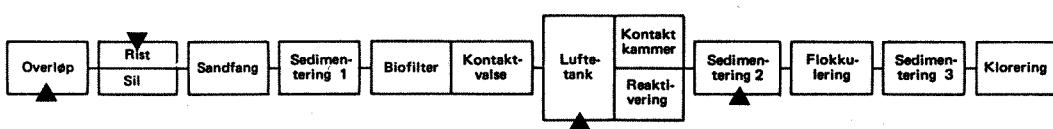

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 350 inkl. industri

Ledningsnett: Kombinert

Separat **Dårlig**

Type industri tilknyttet: Plastbearb. og kjem./tekn.

Pumping inn på anlegget: Ja industri

Nei

Målested							
Vannføring (l/s)	~ 7,0						
Tidspunkt	10.00						

Beturslammende (1/s): 2

Överskudslämnande:

Kiamikaliiedotointi:

Støv: 95 dB(A) i bassenghall

ANAL YSEB/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	Ja i orden	Nei i orden		Ja i orden	Nei i orden		Ja i orden	Nei i orden	
1 Regnvannsoverløp		●	15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rakk., gangbane			●
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikaliesinnblanding			31			
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32			
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33			
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34			
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35			
8 Omrøring luftetank	●	●	22 Slampumpe »			36			
9 Luftere/blåsemaskiner	●	●	23 Vannføringsmåling		●	37			
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38			
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39			
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40			
13 Slamskrapa etc. »	●		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41			
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer		●		50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 1: Overløpet tettes regelmessig pga. feil utforming - dette medfører hydraulisk overbelastning. Pkt. 8 og 9: I den ene linjen (nærmest elva) var lufterne delvis tette slik at en del hadde dårlig omrøring og derfor slammakkumulering. Pkt. 11: Overløpsrennen er skeive. Pkt. 12: Det mangler flyteslamskjerm foran overløpsrennen. Pkt. 23: Vannføringsmåler (limnograf) er ikke kalibrert, kan ikke avleses. Pkt. 28: Svært høyt støynivå i bassenghall. Blåsemaskinene bør bygges inn i lyddempende kasse. Pkt. 29: Strekkmetallrister i gangbaner er svært rustne.

VURDERING – KONKLUSJON

Sporpind renseanlegg består av to parallelle prefabrikkerte biologiske anlegg av type Dravo E. Anlegget er dimensjonert for 2 x 300 personer. Ved besøk var omlag 350 personer tilknyttet. Ledningsnettet er bygget som separat system. Det er imidlertid en hel del innlekkning slik at overvann og infiltrasjonsvanns-mengdene er store i perioder med nedbør.


På prøvedagen var det meget dårlig omrøring i den ene av linjene (nærmest elva). Det var ikke aktivt slam i luftebassengen, men en del akkumulert slam på bunnen. Fra denne linje ble det ikke tatt ut prøver. Foranledningen til de dårlige forholdene i denne linje var tette luftere. Disse må derfor tas opp og renses.

Analyser og anleggsdiagnose for linje to viser gode resultater på prøvedagen. Analysene ville imidlertid vært enda bedre om flyteslamskjerm hadde vært installert. Overløpsrennen er dessuten skjev og kan gi ujevn belastning av sedimenteringstanken med slamtap til følge. Ved besøket var det noe, 0,1 ml/l, sedimenterbart stoff i utløpsvannet.

Regnvannsoverløpet hadde en ugunstig utforming på dette anlegget. Overløpsledningen gjenettes ofte av filler, kvist etc. Dette medfører hydraulisk overbelastning av anlegget med slamflukt til følge. Overløpsrenner bør rettes opp, og flyteslamskjerner installeres for å sikre god funksjon av sedimenteringseenheten. Det er av stor betydning å kunne måle vannføringen korrekt når en har problemer med overvann inn på renseanlegget (se kommentar pkt. 23).


Støynivået var for høyt i dette anlegget. Blåsemaskinene bør derfor bygges inn i eget lydisolert rom. Strekkmetallrister bør snarest byttes ut mot galvaniserte, press-sveisede rister.

Anlegget var veldrevet til tross for flere mangler og feil.

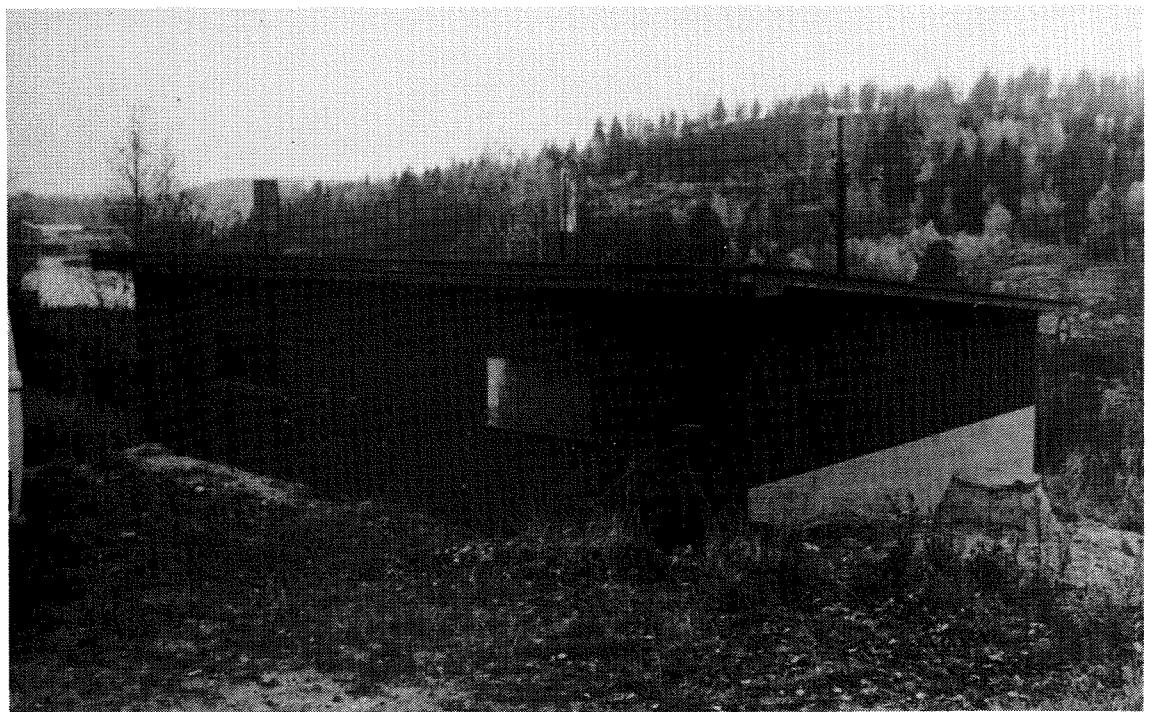

Sporpind renseanlegg.


Interiør

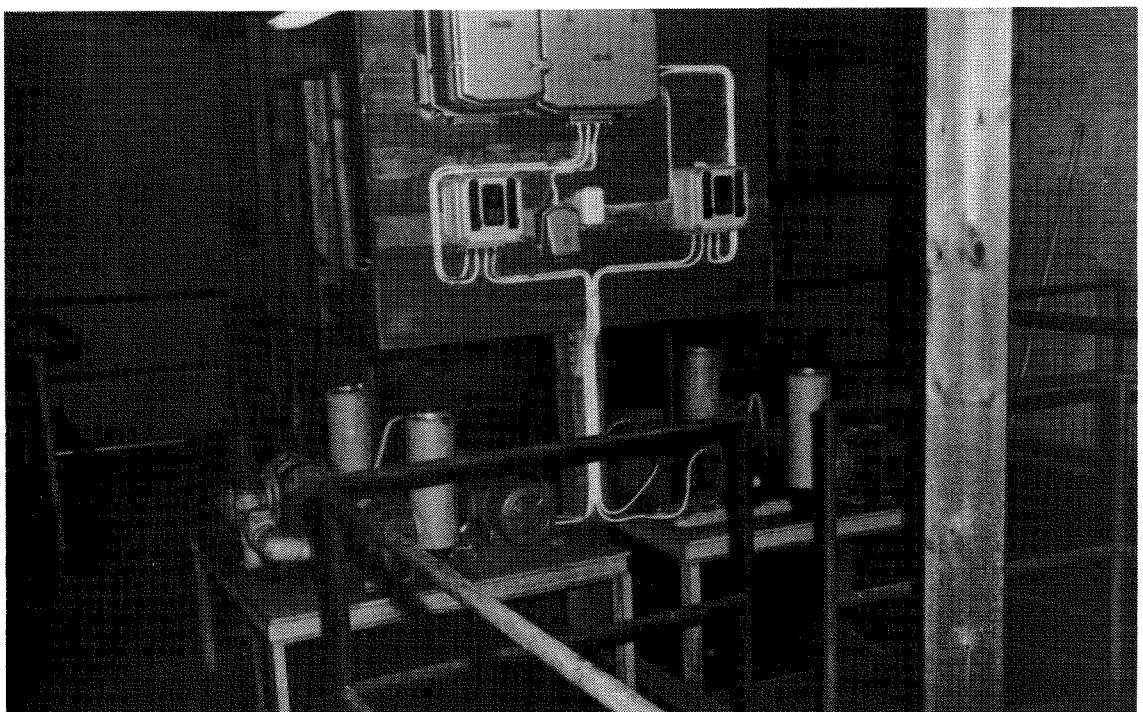

TANGEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Tangen	Anleggstype Biologisk	Dato 18/10-77
Anleggets eier Modum kommune	Dim. belastning (personer) 400	Undersikt av Malme/Lundar
Kommune Modum	Driftsoperatør(er) Nils Lobben	Utslippsted Vikerfossen
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

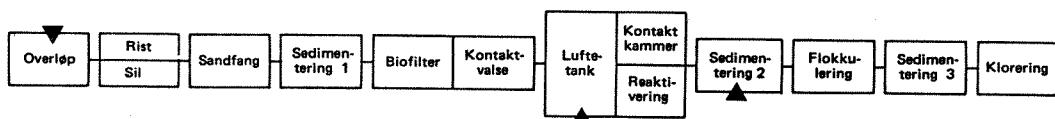

FOR-TY-K- KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd- presser	Filtre- presser	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 300

Ledningsnett: Kombinert

Kombiniert

Type industri tilknyttet: 3 bensinmotorer

Pumping inn på anlegget: Ja En del småbedr.

Nei

Målested	Utløp ved pumpetilslag						
Vannføring (l/s)	1						
Tidspunkt	10.30						

Returslammengde (l/s): Spalteretur

Overskuddslammengde: Ikke siste 3 år

Kiemikalioidosering:

Kjetil
Stav

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden ●	Ikke i orden ●		I orden ●	Ikke i orden ●		I orden ●	Ikke i orden ●
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●	
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Fløkkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omringing luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner		●	23 Vannføringsmåling			37		
10 Luftmangler	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●		Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer		●	●	50 Siktadypskive	●			55
46 Målesylinder		●	●	51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57

KOMMENTARER


Pkt. 2: Det er ikke rist på innløpet. Pkt. 9: Det er bare én blåsemaskin - det bør være to for å sikre kontinuerlig drift. Pkt. 14: Det er spalteretur (ingen slamakkumulering ved besøk). Pkt. 25: Spylevann mangler. Pkt. 26: Vask med varmt vann mangler. Pkt. 27: Det er ikke rekkverk foran alle bassengsidene. Pkt. 45 og 46: Det manglet termometer og målesylinder. Det skal finnes.

VURDERING – KONKLUSJON


Tangen er et plassbygget biologisk renseanlegg. Anlegget har spalteretur. Lufte- og sedimentteringsbasseng er avlange og parallellslikat en har lang spalte. Anlegget er dimensjonert for 400 personer. På prøvedagen var ca. 300 tilknyttet.

Analyser og anleggsdiagnose viser god drift på prøvedagen.

Det er lite å utsette på dette anlegget. På bakgrunn av de klimatiske forhold, burde det imidlertid ha vært overbygget. Tilgang på spylevann ville utvilsomt lette den daglige drift. På tross av dette var anlegget veldrevet.

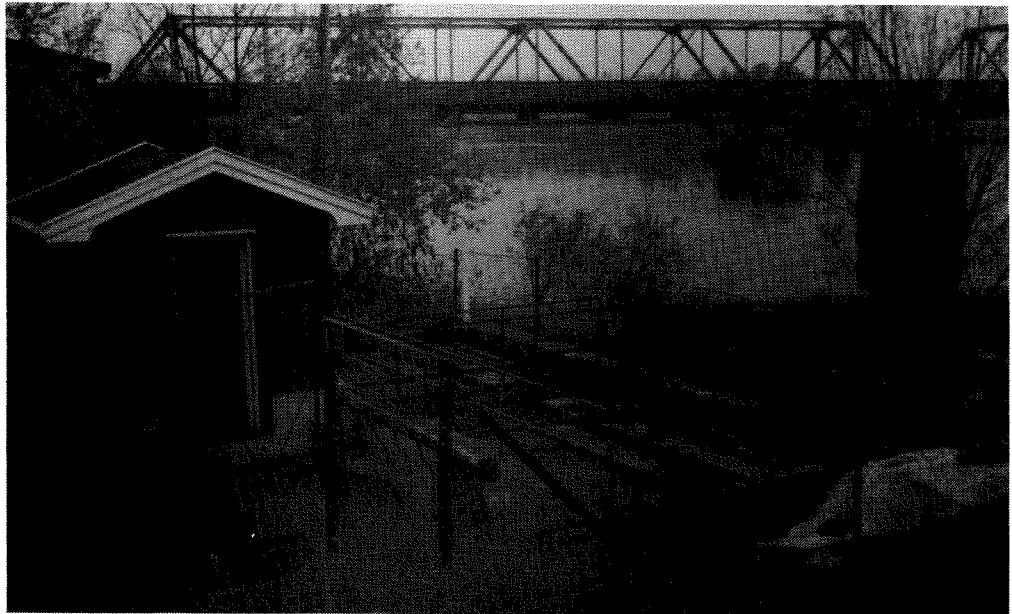

Tangen renseanlegg.

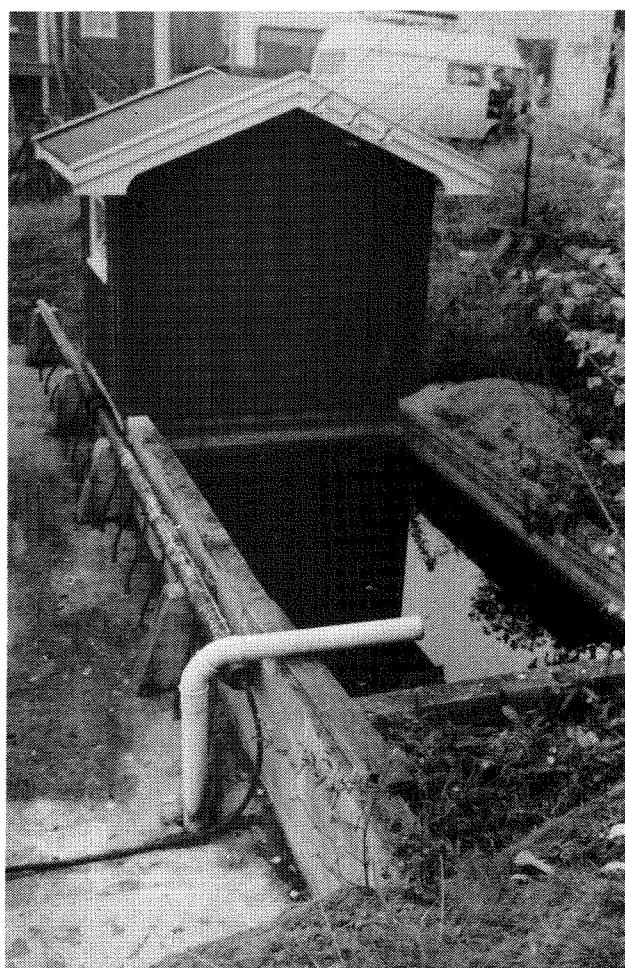


Tørkeseng for avvanning av overskudds-slam.

ØYA RENSEANLEGG

Anleggets navn Øya	Anleggstype Biologisk	Dato 18/10-77
Anleggets eier Modum kommune	Dim. belastning (personer) 2800	Undersikt av Malmé/Lundar
Kommune Modum	Driftsoperatør(er) Nils Lobben	Utslippsted Vikerfossen
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

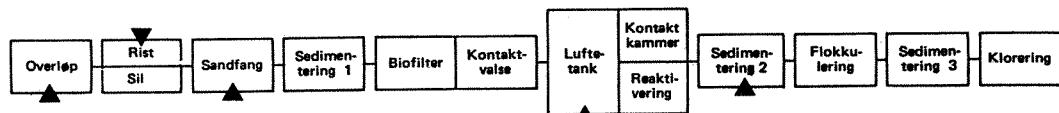

FOR- TYK- KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNG			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd- presser	Filter- presser	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
Ⓐ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 800-1000

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja Snekke
Nei

Målested	Utløp							
Vannføring (l/s)	2,5							
Tidspunkt	14.15							

Retursammangade (l/s): 10

Overskuddslammenede: Ikke tømt ennå

Kjemikaliedosering: Ikke igangsatt

Kjemikaliedosering: 80 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden ● ●	Ikke i orden ● ●		I orden ● ●	Ikke i orden ● ●		I orden ● ●	Ikke i orden ● ●
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		
2 Rist m/utstyr			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »			35		
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling		●	37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrape etc. »	●		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja ● ●	Nei ● ●	Bør skaffes ● ●		Ja ● ●	Nei ● ●	Bør skaffes ● ●		Ja ● ●	Nei ● ●	Bør skaffes ● ●
43 Driftsinstruks				48 Rake				53 Autom. prøvetaker			
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedyppskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57			

KOMMENTARER


Pkt. 11: Overløpsrennene er skeive og trekker ujevnt fra sedimenteringsbassengen.
Pkt. 23: Vannføringsmåler er galt kalibrert, viser 9 l/s, ved bøttemåling = 2,5 l/s.

VURDERING – KONKLUSJON

Øya er et plassbygget biologisk anlegg av standardtype (INKA). Det er beregnet for simultanfelling, men kjemikalietilsetting er ennå ikke etablert. Anlegget er dimensjonert for 2800 personer, og ved besøk var ca. 1000 personer tilknyttet.


Analysen og anleggsdiagnose viser meget god drift på prøvedagen. Det er lite å utsette på anlegget. Overløpsrenner bør imidlertid rettes opp. Vannføringsmåleren ble kalibrert på stedet. Det er svært viktig at vannføringsmåler er korrekt innstilt for å kunne oppnå gode resultater ved simultanfelling når dette skal settes i gang. En bør også med jevne mellomrom kontrollere at kalibreringen stemmer.

Anlegget var pent og veldrevet.

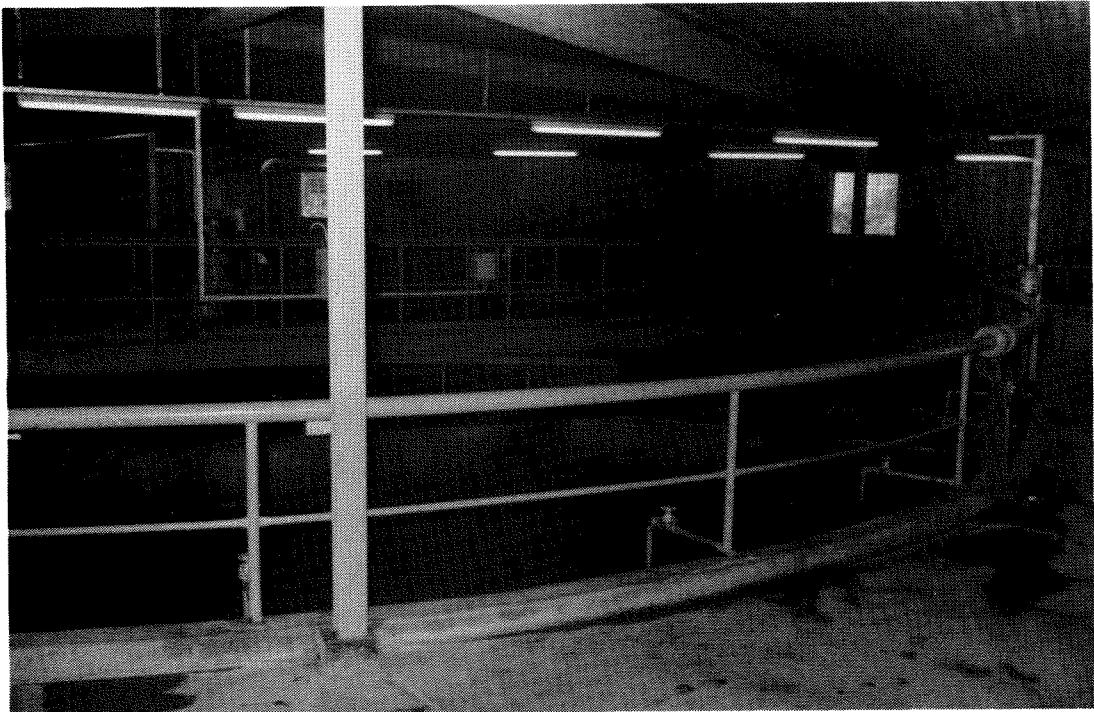

Øya renseanlegg - interiør av bassenghall.


Snekkepumpe på innløpet.

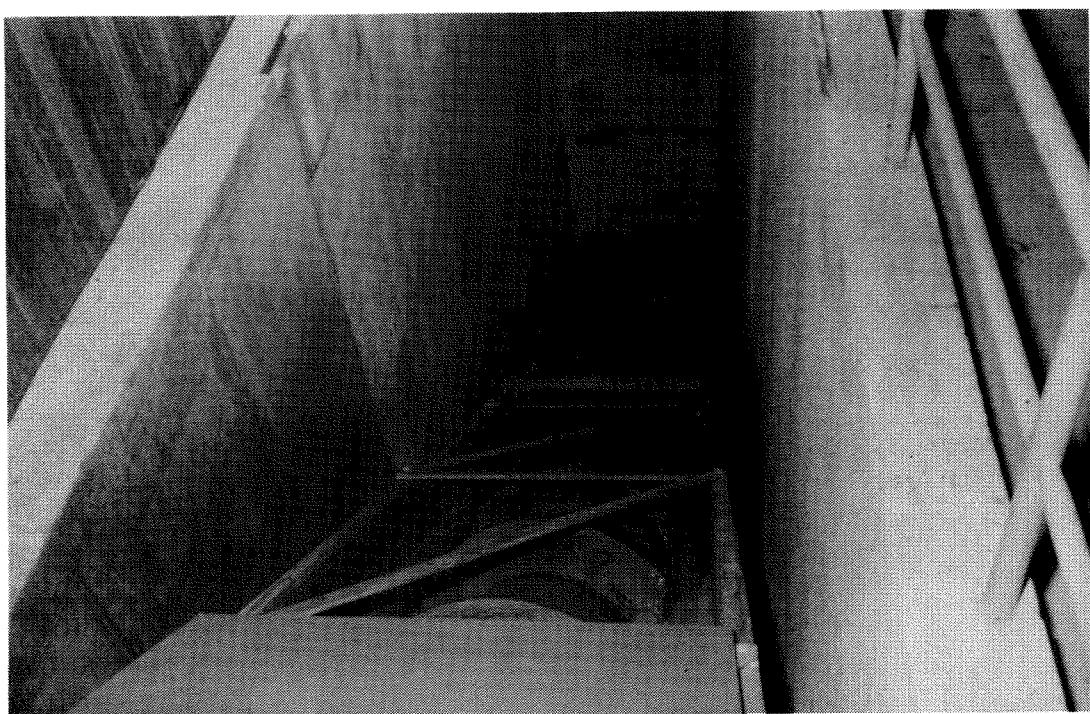

MJØNDALEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Mjøndalen	Anleggstype	Mekanisk/kjemisk	Dato	6/6-77
Anleggets eier	Nedre Eiker kommune	Dim. belastning (personer)	10 000	Undersikt av	Lindholm/Malme
Kommune	Nedre Eiker	Driftsoperator(er)	Reidar Olsen	Utslippsssted	Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

FLYTESKJEMA

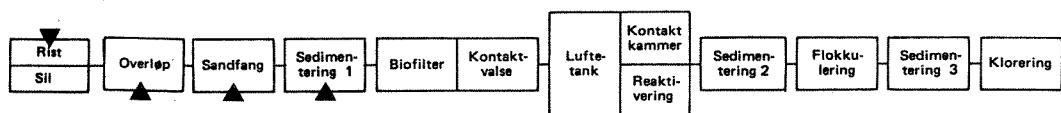

TEGNFORKLARING:  Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 3200

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet: Småindustri

Pumping inn på anlegget: Ja

Målested							
Vannføring (l/s)	5,5						
Tidspunkt	9.45						

Retursammenslagning (i/s):

Overskudslammenude:

Kiemikaliedosering: 100 mg/l aluminiumsulfat (AVR)

Reverend George W. Stoy

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	Ja orden	Nei orden		Ja orden	Nei orden		Ja orden	Nei orden	
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●		
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikalaineinnblending			31			
4 Overløpsrenne sed. 1	●		18 Flokkulering			32			
5 Flyteslam »	●		19 Overløpsrenne sed. 3			33			
6 Slamskrapa etc. »	●		20 Flyteslam »			34			
7 Slampumpe »	●		21 Slamskrapa, etc. »			35			
8 Omrering luftetank			22 Slampumpe »			36			
9 Lufters/blaasemaskiner			23 Vannføringsmåling	●		37			
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr			38			
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	●		39			
12 Flyteslam »			26 Vask m/vermt vann	●		40			
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41			
14 Returslamføring »			28 Støy			42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53	●		
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54	●		
45 Termometer	●			50 Siktedybpskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			



VURDERING – KONKLUSJON

Anlegget fungerte bra og var velstelt.

NESBYEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Nesbyen	Anleggstype Primærfelling	Dato 3/10-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. beløftning (personer) 2300	Undersikt av Lindholm/Lundar
Kommune Nes	Driftsoperatør(er) Tor Forsberg	Utslippsted Hallingdals-
Fylke Buskerud	Driftseparatorkurs Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	elva

FLYTESKJEMA

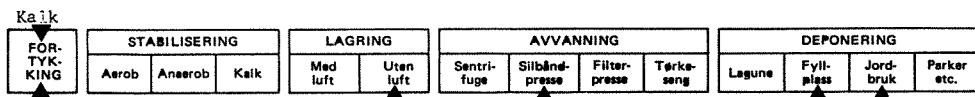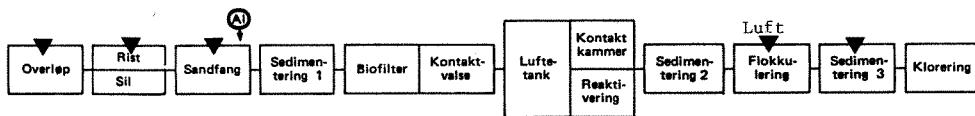

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 2000

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat Lekkasjer

Nei

Målesteds		Utløp fra renseanlegget							
Vannføring (l/s)	8								
Tidspunkt		Siste døgn							

Returslammengde (l/s): 3

Overskuddslammengde: ~ 6 m³ avvannet/uke

Kjemikaliedosering: 133 g/m³

Støy: 74 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Fløkkuering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	10,8							10,2
Siktedyp	cm							45	
Sedimenterbart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l								
pH	7,50							6,55	
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l								
Oksygenoppnak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	216						48	
Flyktig suspendert stoff	mg/l	178						41	
Kjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l	343						83	
Blokjærlisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l							46	
Nitrit – nitrat	mgN/l								
Total fosfor	mp ³ /l	6,1						5,9	
Ortofosfat	mp ³ /l	4,4						1,2	
Alkalitet	m.ekv./l	2,1						1,4	

ANLEGGSDIAGNOSE

	orden ●	Ikke i orden ●		orden ●	Ikke i orden ●		orden ●	Ikke i orden ●
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●	
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikalieinnblanding	●		31 Sikringsutstyr	●	
4 Overlepprenne sed. 1			18 Flokkulering		●	32		
5 Flytesellemavdrag »			19 Overlepprenne sed. 3	●		33		
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »	●		34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrape, etc. »	●		35		
8 Omring luftetank			22 Slampumpe »	●		36		
9 Luftere/blåsemaskiner			23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overlepprenne sed. 2			25 Søylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »			28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●		Ja ●	Nei ●	Bør skaffes ●		Ja ●	Nei ●	Før skaffes ●
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53 Gassindikator		●	●
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54 Kolorimetrisk måler	●		
45 Termometer	●	●		50 Siktedydpskive	●			55 Hach-koffert (P04P)	●		
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●		56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 18: Flokkulering skjer ved luftinnblåsing - det er ikke tilfredsstillende. Det er ca. 1 m akkumulert slam på bunnen av flokkuleringskammer. Pkt. 31: Det mangler gassindikator for bruk ved arbeide i pumpekummen som er svært dyp. Pkt. 45: Det mangler termometer.

VURDERING – KONKLUSJON

Nesbyen renseanlegg er plassbygget med primærfelling. Det er også mottak og avvanning av eksternt slam, både septisk og stabilisert biologisk slam. Eksternt slam ledes over til separat rist og sandfang til fortykker.

Anlegget er dimensjonert for 2300 personer, og på prøvedagen var 2000 personer tilknyttet.

Analysene viser et noe dårlig resultat på prøvedagen. Spesielt er fosforfjerningen lite god. De dårlige resultatene skyldes en del samvirkende faktorer, som for lav kjemikaliedose i forhold til forurensningsmengden og for dårlig flokkulering. Dette medfører at en del av det utfelte fosfor følger med i utløpsvannet. Det er også kalkning i slamfortykkeren, og det er mottak av septiktankslam på anlegget. Dette medfører et koncentrert dekanteringsvann fra fortykker og filtrat fra sugefilterpresse med høy alkalitet som kan virke forstyrrende på fellingsprosessen.

Vi anbefaler at kjemikaliedosen økes for å oppnå bedre fosforfjerning og flokkoppbygging. Gunstig dosering kan være 150-180 g/m³. Om pH ved denne dosering ikke kan holdes i området 5,8-6,5, bør det overveies å justere pH ved syredosering.

Tilfredsstillende flokkoppbygging kan oppnås ved flokkulering med luft, men en vil ha større muligheter til å påvirke flokkene med en grindomrører som dessuten vil være bedre for å hindre sedimentering i flokkuleringskamrene.

For å dempe virkningen av det sterkt alkaliske dekanteringsvann fra fortykkere og reklevann fra sugefilterpresse, kan en bygge et utjevningsbasseng slik at vannet fordeles over hele døgnet.

Det bør anskaffes gassmåler for bruk i pumpekummen da denne er svært dyp og det foreligger forgiftningsfare.


Nesbyen renseanlegg var rent og velstelt og bar preg av kyndig drift.




Nesbyen renseanlegg



Sandfang og flokkuleringskammer.
Flokkulering med luft er ikke alltid
effektivt.

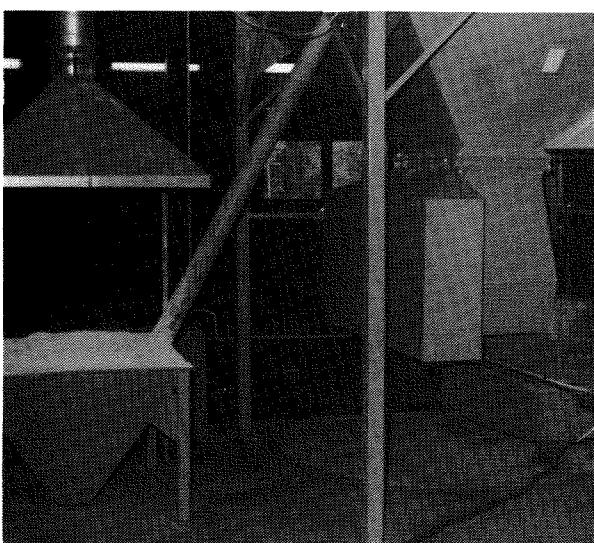

Utsyr for kalk dosering.
Kalken tømmes i trakten til venstre,
skrus opp i silo til høyre og doseres
derfra til slammet.

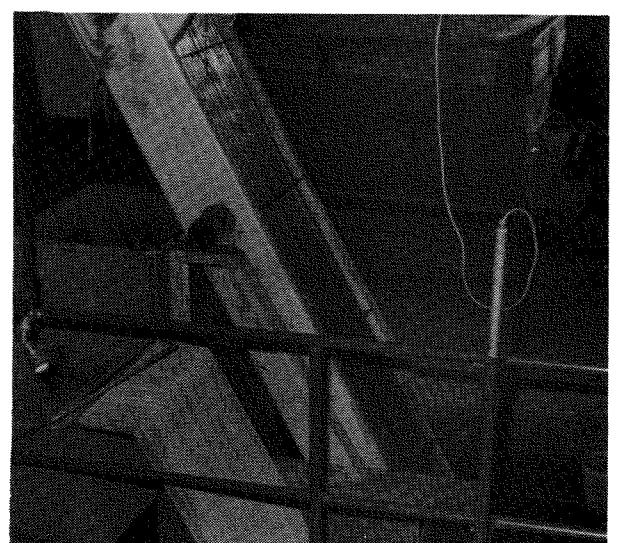


Maskinrenset rist.
I bakgrunnen ses sugefilterpresse.

VASSTULAN RENSEANLEGG

Anleggets navn Vasstulan Høyfjellsseter	Anleggstype Biologisk (Dravo E)	Dato 7/10-77
Anleggets eier Vasstulan Høyfjellsseter A/S	Dim. belastning (personer) 100	Undersøkt av Lindholm/Lundan
Kommune Nore og Uvdal	Driftsonarør(er) Grov	Utslippsted Infiltrasjon
Fylke Buskerud	Driftsonarørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> i grunnen

FLYTESKJEMA

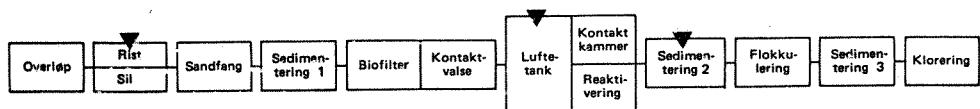

Infiltrasjon												
FOR- TYK- KING	STABILISERING		LAGRING		AVVANNING			DEPONERING				
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd- presse	Filter- presse	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲(A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: Maksimalt 200 pe. fra Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: **Kombinert** **Separat** **hotellet Pumping inn på anlegget:** **Ja** **Nei**

Målested	12 gjester pr. 7/10-77						
Vannføring (l/s)							
Tidspunkt							

Beturslammenade (l/s): 5 → 0,8

Overskuddslammenget: Vites ikke lokalt

Kjemikaliedosering:

Støy: 85 dB(A)

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE										
	I orden		Ikke i orden		I orden		Ikke i orden		I orden	
	1 Regnvannsoverløp	●	15 Pumping oversk.slam sed. 2	●	29 Kerrosjon, rekkv., gangbane	●	30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	31 Ventilasjon	●
2 Rist m/utstyr	●	16 Kjemikaliedosering								
3 Sandfang m/utstyr		17 Kjemikalielinnblanding								
4 Overløpsrenne sed. 1		18 Flokkulering								
5 Flyteslam »		19 Overløpsrenne sed. 3								
6 Slamskrapa etc. »		20 Flyteslam »								
7 Slampumpe »		21 Slamskrapa, etc. »								
8 Omringning luftetank	●	22 Slampumpe »								
9 Luftere/blåsemaskiner	●	23 Vannføringsmåling	●							
10 Luftmengder	●	24 Kloreringsutstyr								
11 Overløpsrenne sed. 2	●	25 Spylevann for renhold	●							
12 Flyteslam »	●	26 Vask m/varmt vann	●							
13 Slamskrapa etc. »		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●							
14 Returslamføring »	●	28 Støy	●							

DRIFTSUTSTYR										
	Ja		Nei		Ja		Nei		Ja	
	Bør skaffes	skaffes	Bør skaffes	skaffes	Bør skaffes	skaffes	Bør skaffes	skaffes	Bør skaffes	skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53		
44 Driftskjeme	●			49 Hov	●			54		
45 Termometer		●		50 Siktadypskive	●			55		
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56		
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57		

KOMMENTARER									
Pkt. 2: Enkelte staver i rista er bøyd til siden slik at største-delen av ristgodset havner i luftetanken. Pkt. 12: Det manglet skjerm for flyteslam foran overløpsrennen. Pkt. 23: Det manglet vannføringsmåler. Pkt. 26: Vask med varmt vann manglet - det bør ubetinget finnes. Pkt. 27: Rekkverk rundt bassengene mangler - skal finnes. Pkt. 28: Støyenivået ligger på grensen av det tillatelige med en blåsemaskin i drift. Disse bør bygges inn i lydisolerende kasse. Pkt. 29: Det er alvorlige rustangrep på strekkmetallristen. Disse bør byttes med press-sveisede galvaniserte rister. Pkt. 31: Det er for dårlig ventilasjon i huset.									

VURDERING – KONKLUSJON

Anlegget er et prefabrikkert biologisk anlegg bygget i stål. Det er dimensjonert for 100 personer. Hotellet har en maksimal sengekapasitet på 129 personer. Dette tilsvarer ca. 200 pe. En har dessuten i høysesongen en del belastning fra dagbesøk og kafeteria-gjester.


På prøvedagen var det 12 gjester på hotellet.

Analyseresultatene viser svært dårlige resultater på prøvedagen. Det unnslipper mye organisk stoff. Samtidig er det høy oksygenkonsentrasjon. pH-målinger viser svært lav verdi for utløpsvannet - dette kan ha sammenheng med langtgående nitrifikasjon og lav belastning (men det er tegn som tyder på forgiftning). Det ble også tatt ut prøve i kummer for infiltrasjonsgrøftene - her var pH ekstremt høy, og verdier for kjemisk oksygenforbruk likeså. Årsakssammensetningen er her helt uklar. Bruk av sterkt lut og mulighet for kortsluttet avløpsnett foreligger.

Dette anlegg er sannsynligvis sterkt overbelastet i turistsesongen. Det er grunn til å tro at tiltak rettet mot feil anført ovenfor, ikke er tilstrekkelig til å gi problem-fri og tifredsstillende drift.

Vi anbefaler derfor at andre løsninger må vurderes, men om det nåværende anlegget skal bestå, må det iverksettes tiltak mot feil anført i anleggsdiagnosen. Det må klarlegges hvorfor pH kan komme til å nå verdier større enn 10 i utløpskummen.


Anlegget bar preg av uregelmessig tilsyn.

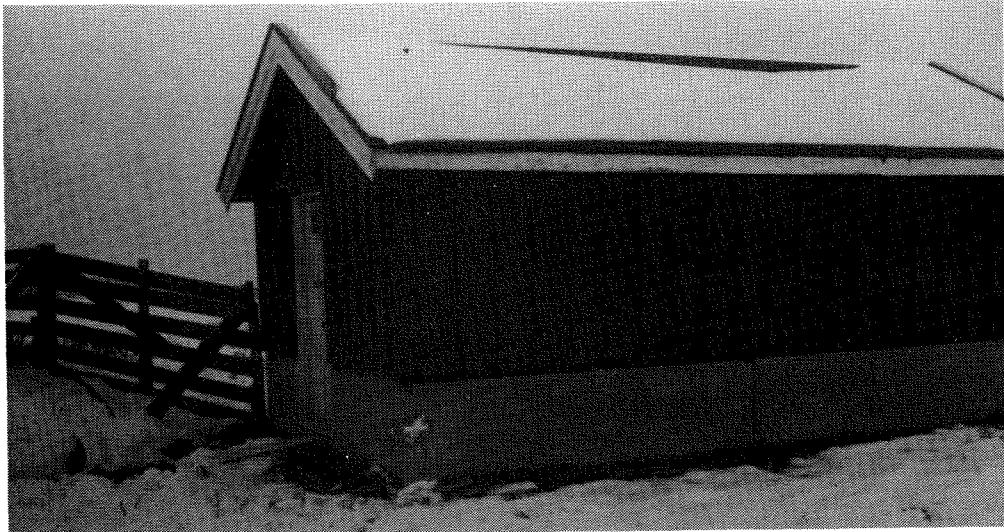

Vasstulan renseanlegg



Rist. En ser at en del av stavene er bøyet til siden: Risten er lite effektiv.

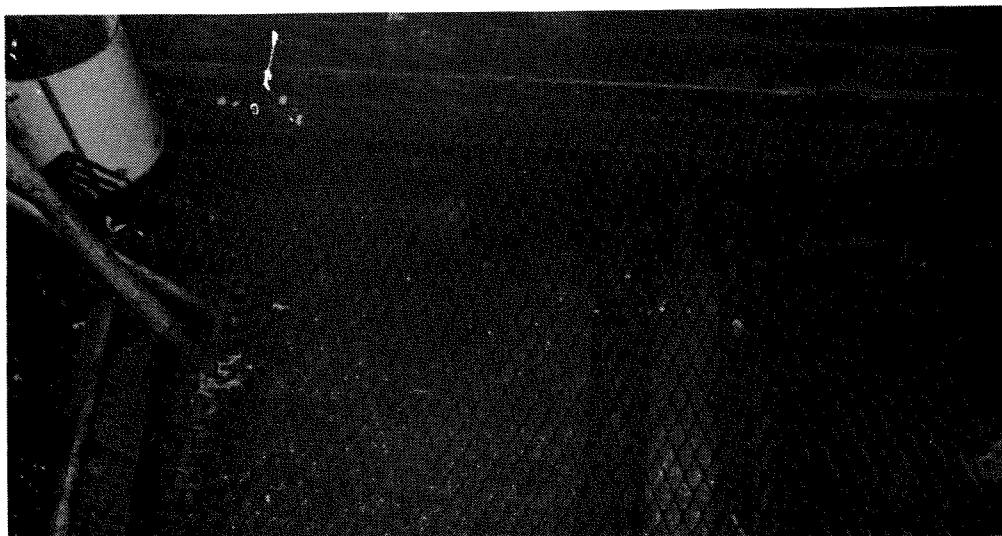


Strekkmetallrister er ofte utsatt for korrosjon.

STORMOGEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Stormogen	Anleggstype	Biologisk simultanfelling	Dato	7/10-77
Anleggets eier	Kommunen	Dim. belastning (personer)	350	Undersøkt av	Lindholm/Lundar
Kommune	Nore og Uvdal	Driftsoperatør(er)	Knut Redalen	Utslippsssted	Uvdalselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

FLYTESKJEMA

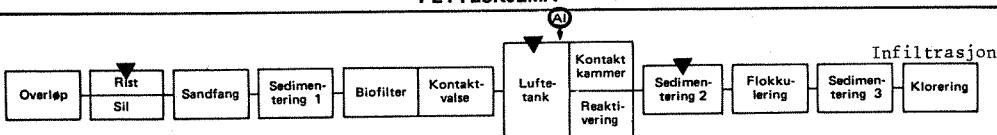

FOR-TYKKING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørkeseng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ca. 90

Ledningsnett: Kombinert
Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja
Nei

Målestedsnavn	Utløp						
Vannføring (l/s)	0,3						
Tidspunkt	12.45						

Returslammengde (l/s): 3

Overskuddslammengde: Tomt like før deling ca. 1 år før besök

Kjemikaliedosering: 83 g/m³

Støy: 75 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oc	8,5		8,2		8,2			
Bliktedyp	cm					35			
Sedimentert stoff	ml/l	0,2						0	
Slamvolum (30 min.)	ml/l		50	60					
pH		8,70						6,60	
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l		8,2		3,7				
Oksygenoppnak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	87	1000	1120		45			
Flyktig suspendert stoff	mg/l	71	640	700		34			
Kjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l	162				80			
Bioeksemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l					26			
Nitritt - nitrat	mgN/l		0,1						
Total fosfor	mgP/l	6,4					1,2		
Ortofosfat	mgP/l	6,1					0,7		

ANLEGGSDIAGNOSE														
	I orden			Ikke i orden				I orden			Ikke i orden			
1 Regnvannsoverløp		<input checked="" type="checkbox"/>					15 Pumping oversk.slam sed. 2		<input checked="" type="checkbox"/>			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		<input checked="" type="checkbox"/>
2 Rist m/utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>					16 Kjemikaliedosering		<input checked="" type="checkbox"/>			30 Korrosjon, maskinelt utstyr		<input checked="" type="checkbox"/>
3 Sandfang m/utstyr							17 Kjemikalieinnblanding		<input checked="" type="checkbox"/>			31		
4 Overløpsrenne sed. 1							18 Flokkulering					32		
5 Flyteslam »							19 Overløpsrenne sed. 3					33		
6 Slamskrapa etc. »							20 Flyteslam »					34		
7 Slampumpe »							21 Slamskrapa, etc. »					35		
8 Omrering luftetank		<input checked="" type="checkbox"/>					22 Slampumpe »					36		
9 Luftare/blåsemaskiner		<input checked="" type="checkbox"/>					23 Vannføringsmåling		<input checked="" type="checkbox"/>			37		
10 Luftmengder		<input checked="" type="checkbox"/>					24 Kloreringsutstyr					38		
11 Overløpsrenne sed. 2		<input checked="" type="checkbox"/>					25 Spylemann for renhold		<input checked="" type="checkbox"/>			39		
12 Flyteslam »			<input checked="" type="checkbox"/>				26 Vask m/varmt vann		<input checked="" type="checkbox"/>			40		
13 Slamskrapa etc. »			<input checked="" type="checkbox"/>				27 Rekkverk, sikringsutstyr		<input checked="" type="checkbox"/>			41		
14 Returslamføring »		<input checked="" type="checkbox"/>					28 Støy		<input checked="" type="checkbox"/>			42		

DRIFTSUTSTYR																			
	Ja			Nei			Bekreftet				Ja			Nei			Bekreftet		
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>										48 Rake	<input checked="" type="checkbox"/>						53	
44 Driftskjema	<input checked="" type="checkbox"/>										49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>						54	
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>										50 Siktedyppskive	<input checked="" type="checkbox"/>						55	
46 Målecyliner	<input checked="" type="checkbox"/>										51 Oksygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>						56	
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>										52 pH - meter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					57	

KOMMENTARER											
<p>Pkt. 2: Provisorisk rist installert - originalrist befinner seg i avstengt del av luftebassenget (se bildet). Pkt. 12: Det mangler flyteslamskjerm foran utløpet. Pkt. 23: Vannføringsmåler er galt kalibrert mot tavleinstrument. Pkt. 52: pH-meter bestilt til anlegget.</p>											

VURDERING – KONKLUSJON

Stormogen renseanlegg er et prefabrikkert biologisk renseanlegg bygget i stål. Det er dimensjonert for 350 personer. På prøvedagen var ca. 90 personer tilknyttet. Anlegget drives med simultanfelling. For å få rimelige driftsforhold, er ca. 2/3 av luftetanken kortsluttet, og det er montert en provisorisk rist av hønsenetting i den delen som er i drift.

Analyser og anleggsdiagnose viser noenlunde gode resultater på prøvedagen. Det var imidlertid svært lite aktiv slam i anlegget.

Det var lite å anmerke på dette anlegget. Vannføringsmåler bør kalibreres mot tavleinstrument slik at kjemikaliedoseringen blir proporsjonal med vannføring.


Anlegget blir besøkt annen hver dag. Til driftsrutiner må da høre å skrape veggene i sedimenteringstanken og å fjerne flyteslam. Flyteslamskjerm vil bli montert. Vi anbefaler i tillegg at en lager et ekstra flyteslamavdrag midt i sedimenteringstanken.

Stormogen renseanlegg var pent, rent og velstelt.



Stormogen renseanlegg.


Interiør. Risten er et provisorium
da en del av luftetanken er kortsluttet.

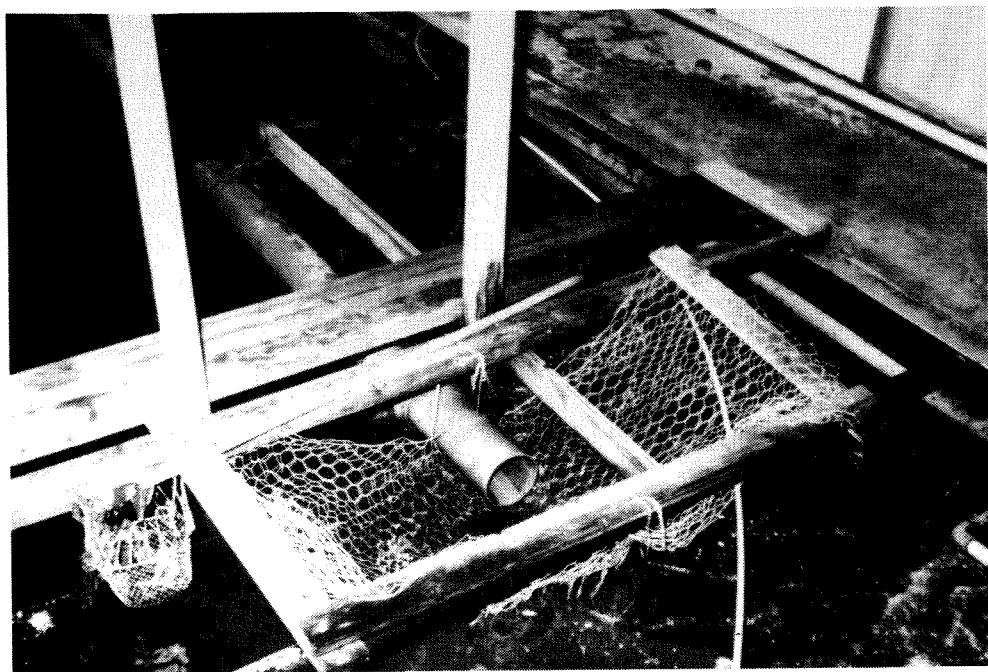

HALLINGBY RENSEANLEGG

Anleggets navn Hallingby	Anleggstype Biologisk simultanfelling	Dato 28/9-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 500	Undersikt av Lundar
Kommune Ringerike	Driftsoperator(er) Jack Alfredsen/	Utslippssted Begna
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

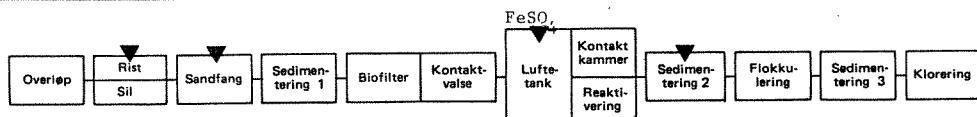

FOR-TYK-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Slibånd-presse	Filter-presse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

ANLEGGSDIAGNOSE

	orden	Ikke orden		orden	Ikke orden		orden	Ikke orden		orden	Ikke orden
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●				
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●				
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikalleinblanding	●		31					
4 Overløsprenne sed. 1			18 Flokkuler			32					
5 Flyteslam »			19 Overløsprenne sed. 3			33					
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34					
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35					
8 Omrering luftetank	●		22 Slampumpe »			36					
9 Luftere/blaasmaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37					
10 Luftmengder			24 Kloreringutstyr			38					
11 Overløsprenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39					
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40					
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringutstyr	●		41					
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42					

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●	●		48 Rake	●	●		53			
44 Driftskjema	●	●		49 Hov	●	●		54			
45 Termometer	●	●		50 Siktedypskive	●	●		55			
46 Målesylinder	●	●		51 Oksygen meter	●	●		56			
47 Imhoffbeger	●	●		52 pH-meter	●	●		57			

KOMMENTARER

Pkt. 1: Det er ikke ordnet regnvannsoverløp. Pkt. 2: Omløp bør åpnes slik at grovrista trer i funksjon ved eventuell stopp på maskinrenset finrist. Pkt. 14: Ledning for returslam er dykket i luftetank - returslamføring kan ikke måles. Pkt. 23: Vannføringsmåler har lav presisjon pga. stor vinkel på V-overløpet. Pkt. 43: Det foreligger ikke driftsinstruks - skal finnes. Pkt. 45-52: Nødvendig driftsutstyr mangler foreløpig.

VURDERING – KONKLUSJON

Hallingby renseanlegg er et plassbygget biologisk anlegg med simultanfelling. På prøvedagen hadde anlegget vært i drift i en uke. Det var derfor ikke igangkjørt, og det ble ikke foretatt målinger eller prøveuttak for analysering.


Renseanlegget ble gjennomgått, og en del feil og mangler påpekt. Dette er anført i kommentarene ovenfor.

Anlegget virket lytt og trivelig.

HVALSMOEN RENSEANLEGG

Anleggets navn Hvalsmoen	Anleggstype Biologisk	Dato 28/9-77
Anleggets eier Forsvaret	Dim. belastning (personer) ---	Undersøkt av Lundar
Kommune Ringerike	Driftsoperatør(er) Age Evjen	Utslippsted Randselva
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

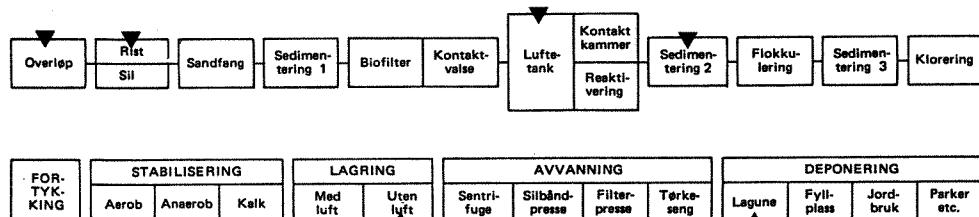

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲(A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ca. 725.

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested	Fra pumpetimeteller lest gangtid siste døgn: I=0,9 h						II=15 h	m Totalt 306 m
Vannføring (l/s)	3,5							
Tidspunkt	Døgnmiddel							

Returslammengde (l/s): $\infty \rightarrow 5$ l/s (bør senkes til 3 l/s)

Overskuddslammengde:

Kjemikaliedosering:

Støy: 64 dB(A) 5 m fra kompressor mot elva

75 dB(A) 5 m fra kompressor mot leiren

ANALYSER/DRIFTS PARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●	
2 Ris m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskineitt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31 Rister i gangbane	●	
4 Overløprenne sed. 1			18 Flokkulering			32 Pumpekum	●	
5 Flyteslam »			19 Overløprenne sed. 3			33		
6 Slamskraps etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskraps, etc. »			35		
8 Omrering luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Lufttere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløprenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskraps etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●	●	●	48 Rake	●			53 Aut. prøvetaker	●		
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedydspskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 2: Avrenningsbord for ristgods er for lite. Innløpskasse vanskelig å rengjøre.
Pkt. 8: Lokal slamakkumulering ved innløp. Pkt. 10: For liten oksygenkonsentrasjon i luftetank. Luftmengdene justert etter måling. Pkt. 9: Bare én blåsemaskin - det bør være to for å sikrestille kontinuerlig drift. Pkt. 14: Returslamføring var alt for høy ved besøk. Den ble stilt ned til 5 l/s, men bør senkes ytterligere til 3 l/s.
Pkt. 23: Vannføringsmåler savnes. Vannføringer kan beregnes med pumpetimeteller, bøtte og stoppeklokke. Pkt. 27: Anlegget er ikke inngjerdet, men blir overbygget høsten -77.
Pkt. 31: Rister i gangbane er sveiset fast. Dette vanskeliggjør renhold. Pkt. 32: Pumpekum er svært dyp. I pumpekummen er plassert to ristkurver. Disse må tømmes med bøtte. Ventilasjon av pumpekum er dårlig. Pkt. 43: Driftsinstruks mangler, skal finnes.
Pkt. 51: Oksygenmeter utlånt fra Forsvarets Bygningstjeneste. Pkt. 53: Prøvetaker utlånt fra Forsvarets Bygningstjeneste.

VURDERING – KONKLUSJON

Hvalsmoen renseanlegg er et ombygget prefabrikkert renseanlegg av type Selco. Anlegget avviker så meget fra opprinnelig utforming at en kan karakterisere det som et nytt anlegg. Anlegget blir fulgt opp av NIVA i annen sammenheng, og dette blir rapportert våren 1978. Denne rapport vil gi en fullstendig rapport over de erfaringer ombygging av Selcoanlegg har gitt. I denne sammenheng blir Hvalsmoen renseanlegg rapportert slik det fremsto den 28. september 1977.

Anlegget består av pumpestasjon med overløp og grovrister, finrist i innløpskasse, regulerbart V-overløp til renseanlegg og overløp tilbake til pumpestasjonen.

Luftetanken består av en rund plastikk tank med sedimenteringstanken i midten. Separat slamlagringstank finnes utenfor anlegget.

Anleggets dimensjoneringsgrunnlag er ikke helt klart. Dagen etter besøket var belastningen 725 personer, regnet på forurensningsmengde.

På prøvedagen var forholdene mindre gode. Analyseresultatene viser dårlig resultat. De årlige resultater kan direkte henføres til for liten lufting og for høy returslamføring. Etter måling og prøveuttak ble dette justert til riktige verdier, og ved besøk dagen etter var forholdene vesentlig forbedret.


Pumping skjer med to alternerende pumper. Disse to pumpene har svært forskjellig kapasitet, og det er ikke mulig å stille V-overløpet i fordelingskassen slik at en har noenlunde lik vannføring uansett hvilken pumpe som går. Ved stor vannføring kan begge pumpene slå inn, og dermed vil vannføringen bli så høy at en får slamflukt fra anlegget.

Det anbefales å bytte pumpehjul slik at pumpene får lik kapasitet og å stille overløpet slik at overskudd går tilbake til pumpestasjon ved 2,5 l/s til renseanlegget.


Pumpekummen er ikke tilfredsstillende utformet. Det mangler taljefeste i tak slik at vedlikehold på senkepumpene vanskelig gjøres. Det er dårlig ventilasjon nede i kummen slik at gassfare oppstår der. Nedstigning i kummen for fjerning av ristgods medfører derfor betydelig risiko. Ristkurvene kan heller ikke heises opp for rensing, så dette må skje ved hjelp av bøtte og greip.

Air mengdene var sterkt begrenset på prøvedagen. Det ble rettet opp ved besøket og tilfredsstillende oksygenkonsentrasjon oppnådd. Blåsemaskinen kapasitet er tilstrekkelig. Det bør imidlertid være to blåsemaskiner slik at driftsstopp ved overhaling, havari eller lignende unngås.

Hvalsmoen renseanlegg var rent og velstelt.

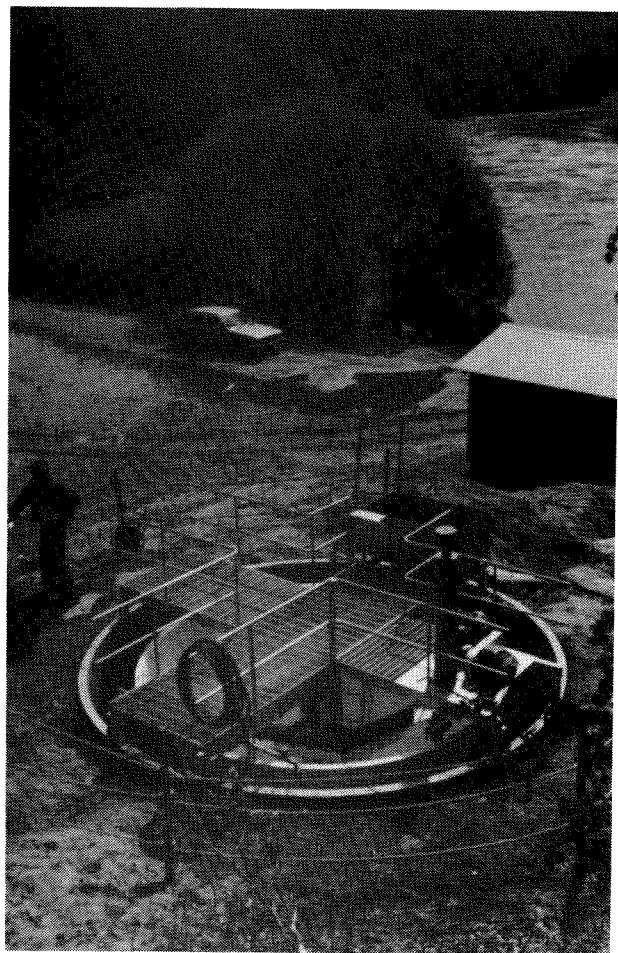

Hvalsmoen renseanlegg.
(Bildet er tatt før det kom vann
på anlegget).

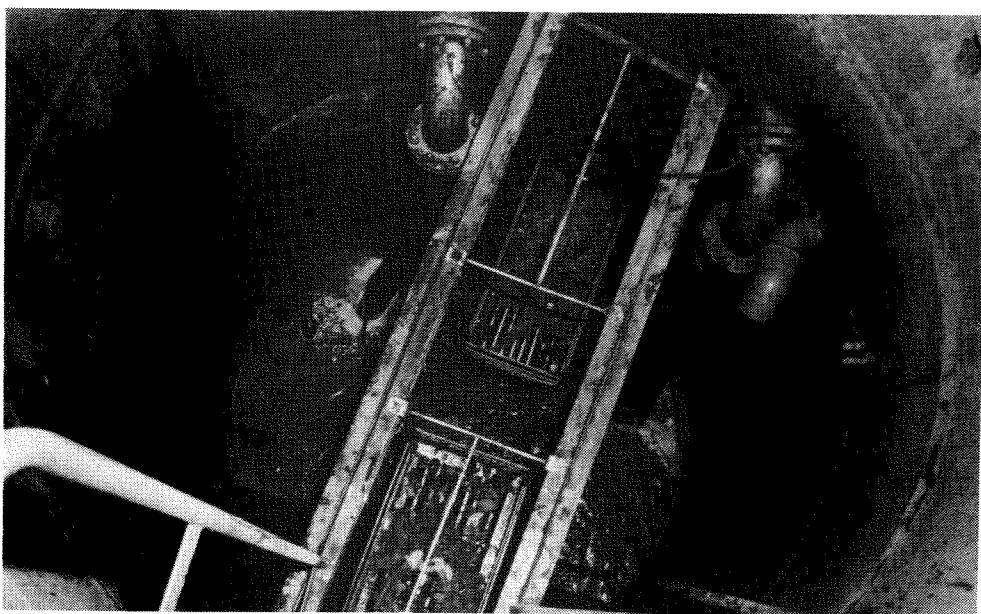

Pumpeskum med grovrister.

MONSERUD RENSEANLEGG


Ringerike kommune

Dette anlegg var ikke ferdigbygget ved besøket, og blir derfor ikke rapportert.

SOKNA RENSEANLEGG

Anleggets navn Sokna	Anleggstype Biologisk	Dato 29/9-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 300	Undersikt av Lundar
Kommune Ringerike	Driftsoperatør(er) Birger Slevikmoen/Helge Holt	Utslipssted Sogna
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

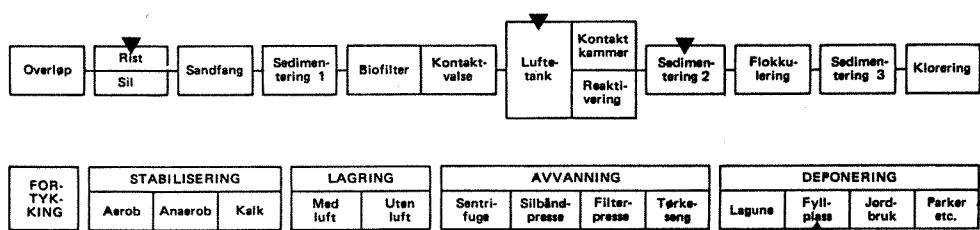

TEGNFORKLARING:  Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÄLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 200-250

Ledningsnett: Kombinert

Separat **Noe gammelt**

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nai

Målested	Utløp						
Vannføring (l/s)	0,5						
Tidspunkt	14.15						

Returslammengde (l/s): 0,7 ; stilt opp til ~ 2-3 l/s

Overskuddslammengde: ~ 50 m³/år

Kjemikalledosering: _____

Digitized by srujanika@gmail.com

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekvv., gangbane	●	
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikaliesinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam	»		19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc.	»		20 Flyteslam			34		
7 Slampumpe	»		21 Slamskrapa, etc.	»		35		
8 Omringing luftetank	●		22 Slampumpe	»		36		
9 Lufttere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengde	●		24 Kløreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam	»		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc.	»		27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring	»	●	28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53 Slamskrapa	● ●
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54	
45 Termometer		●	●	50 Siktedyppskive	●	●	●	55	
46 Målesylinder	●	●		51 Oksygen meter	●	●	●	56	
47 Imhoffbøger	●			52 pH-meter	●			57	

KOMMENTARER

Pkt. 8: Det var mye akkumulert slam i luftetank. Pkt. 9: Luftere er tette. Sikkerhetsventilen på blåsemaskinen blåser. Pkt. 10: Det var for lite oksygen i luftetanken. Oksygenkoncentrasjonen skal være større enn $2 \text{ mgO}_2/\text{l}$. Pkt. 11: Overløpsrennen er dykket perforert rør - kan ikke kontrolleres eller rengjøres. Pkt. 14: Returslamføringen var altfor lav, bør være større enn 2 l/s . Det var en del slam som "hang" på veggene i sedimenteringstanken. Pkt. 12: Flyteslam må skummes for hånd. Det bør bygges et flyteslamavdrag med mammputpumpe. Pkt. 45: Termometer mangler. Pkt. 46: Det er bare ett målesylinder. Det bør være to for å måle slamvolum på returslam og luftetankslammet samtidig. Pkt. 50: Siktedyppskiven har ugunstig form. Den skal være rund, 25 cm i diameter og hvitmalt. Pkt. 51: Det er ønskelig, men ikke påkrevet at det disponeres oksygenmeter i kommunen. Pkt. 53: Det bør lages spesiell slamskrapa til bruk på bassengveggene i sedimenteringstanken. Tanken bør skrapes daglig.

VURDERING – KONKLUSJON

Sokna renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg av type Alclean BS 300 S. Det er dimensjonert for 300 personer, og på prøvedagen var det 200-250 personer tilknyttet.

Analysene viser ikke helt tilfredsstillende resultat på prøvedagen. Årsakene til dette er for lav luftekapasitet slik at en ikke har god omrøring i luftebassengen. Ved besøk var det mye akkumulert slam i bassengene, og oksygenkoncentrasjonen var meget lav samtidig som sikkerhetsventilen blåste på blåsemaskinen. Det var derfor tydelig av lufterne var tette. Dette ble bekreftet ved å ta opp én for rengjøring.


Overløpsrennen fantes ikke på dette anlegget. Istedet blir vannet trukket av gjennom et perforert rør dykket i sedimenteringstanken. Dette er en lite god løsning da det ikke er praktisk mulig å kontrollere eller rengjøre denne uten å stoppe renseanlegget.

Med bakgrunn i det ovenstående og i anleggsdiagnose, anbefaler vi rengjøring av alle luftere. Når dette er gjort, bør oksygeneringskapasiteten bestemmes.

En vil da se om det nåværende luftesystem har tilstrekkelig kapasitet. Om dette allikevel ikke er nok, må flere luftere monteres. Det skal ved god lufting ikke være nødvendig å stake luftebassengen daglig. Vi vil imidlertid påpeke behovet for daglig skraping av veggene i sedimenteringstanken. Slamkonsentrasjonen i anlegget var også noe høy og bør senkes. Som mål kan en benytte slamvolumet. Dette bør ikke tillates å stige over 700 ml/l. Normalt arbeidsområde kan være 300-500 ml/l.

Det bør vurderes å bytte det nåværende utløpsarrangement til konvensjonelt system med sagtakkete overløpsrenner.

Anlegget var rent og velstelt.

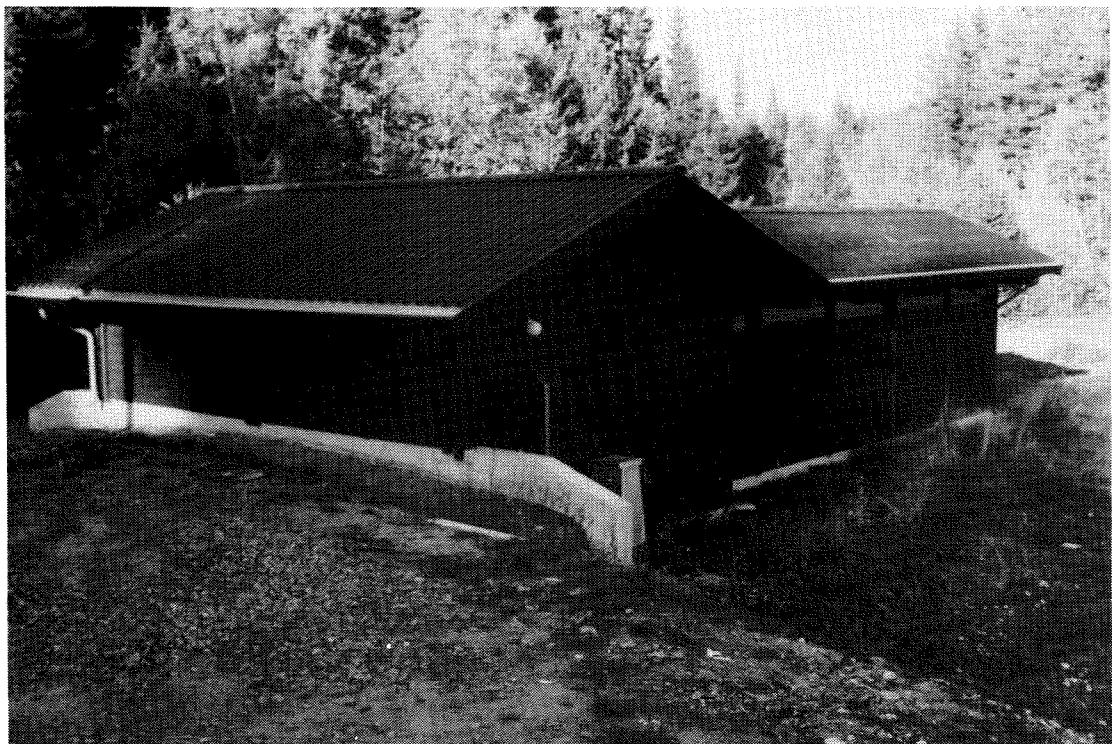

Sokna renseanlegg


Interiør. Rengjøring av lufttere
ble igangsatt ved besøk.



ROLLAG RENSEANLEGG

Anleggets navn Rollag	Anleggstype Biologisk/simultanfelling (Valmet)	Dato 7/8-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 600	Undersøkt av Lindholm/Lundar
Kommune Rollag	Driftsoperatør(er) Ole K. Strysse	Utslippsted Numedalslågen
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

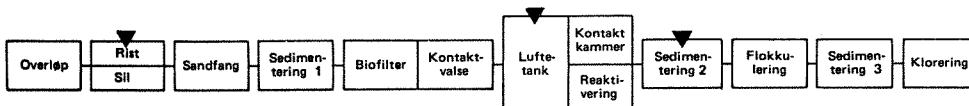

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 123

Leidningsnett: Kombinert
Separat Nytt

Type industri tilknyttet: Verktøy-industri.

Pumping inn på anlegget: Ja Både pumpe og
Nei selvfall

Målesteds		Utløpet							
Vannføring (l/s)	0,18								
Tidspunkt	15.30								

Returslammengde (l/s): Ikke mulig å måle

Overskuddslammengde: Ingen foreløpig

Kjemikaliedosering: Ingen

Støy: 73 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innlep	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Sed. 2	Flokkulering	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	10,1		12,7					12,7
Siktedyb	cm					45			
Sedimentert bart stoff	ml/l								0
Slamvolum (30 min.)	ml/l		215		240				
pH		7,70		4,55					4,50
Okxygeninnhold	mgO ₂ /l		5,6-3,9			3,6			
Okxygenopptak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	203		3040		2990			20
Flyktig suspendert stoff	mg/l	180		2500		2460			16
Kjemisk okxygenforbruk	mgO ₂ /l	456							70
Blokjemisk okxygenforbruk	mgO ₂ /l								8
Nitritt – nitrat	mgN/l		25						
Total fosfor	mgP/l	9,4							6,0
Ortofosfat	mgP/l	7,5							6,0
Alkalitet	m.ekv./l	3,6							0,10

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		
	Ja	Nei		Bør skaffes	Ja	Nei	
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		28 Korrosjon, rekvv., gangbane	●
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblending			31	
4 Overløprenne sed. 1			18 Flokkulering			32	
5 Flyteslam »			19 Overløprenne sed. 3			33	
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34	
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35	
8 Omrøring luftetank	●		22 Slampumpe »			36	
9 Luftter/blasemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37	
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38	
11 Overløprenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39	
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40	
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41	
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42	

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
	●				●			
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedydspikive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●	●		57

KOMMENTARER

Pkt. 2: Ristkurven er delvis dykket i luftetanken. Den går regelmessig tett av filler og papir. Denne anleggstype bør ubetinget ha maskinrenset finrist. Pkt. 14: Returslamføring skjer med mange små mammutfumper til en samleledning. Kan ikke kontrolleres hver for seg og går dessuten ofte tett. Pkt. 52: Det bør anskaffes pH-meter slik at en kan kontrollere at riktige fellingsbetingelser oppnås når simultanfelling settes i drift.

VURDERING – KONKLUSJON

Rollag renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg som er bygget i moduler. Hver modul har separat slamlomme og returslampumpe. Det er imidlertid en sammenhengende luftetank og sedimenteringstank. Anlegget har aerob slamstabilisering og luftet slam-silo.

Anlegget er dimensjonert for 600 personer, og på prøvedagen var ca. 125 personer tilknyttet.

Analyser viser godt renseresultat, og anleggdiagnose viser god drift ved besøk. Det er imidlertid langtgående nitrifikasjon pga. lav belastning, og en har derfor sterkt minsking av bufferkapasitet (fra 3,6 m.ekv. til 0,1 m.ekv./l) gjennom anlegget.

Denne anleggstype har noen konstruksjonsmessige svakheter som erfaringmessig kan skape driftsproblemer. De mange mammutfumper for returslam har liten dimensjon og kapasitet. De har svært lett for å gå tett, og da det ikke er mulig å kontrollere hver pumpe for seg, kan det ta noe tid før dette oppdages. En tvilsom indikator kan være flyteslam fra råtende slam i den/de slamlommene hvor returslampumpen er stoppet.


Ristfunksjonen er dårlig. Risten er delvis dykket i luftetanken, og stoff som ikke bør tilføres, svømmer over når rista går tett.

Det er tydelig at kyndig drift og lav belastning har maskert disse mulige driftsproblemer foreløpig.

Ved eventuelle framtidige driftsproblemer vil det være hensiktsmessig å vurdere en eller annen form for forbehandling, f.eks. maskinrenset rist eller sil. Risiko for tiltetting av mammutfumpene kan også reduseres om en bytter stigerørene mot grovere rør.

I utslipps-tillatelsen er det forutsatt simultanfelling. Dette kan imidlertid ikke forventes å fungere tilfredsstillende uten regelmessig pH-regulering med kalk. Nødvendige kalkdoser er i størrelsesorden 1,5-2 kg hydratkalk/døgn ved næværende belastning. Kalken kan doseres satsvis rett i luftebasseng. En bør imidlertid regelmessig kontroleiere pH slik at den holdes over 6 ved bruk av jern eller aluminiumsfelling.

Rollag renseanlegg var meget rent og velstelt.

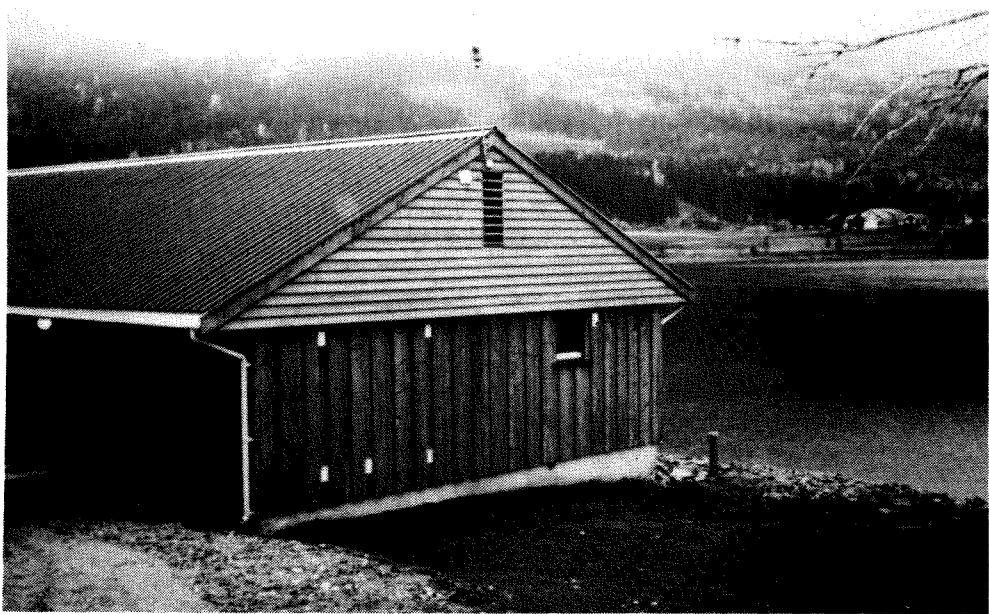

**Rollag renseanlegg.
Resipienten, Numedalslågen, til høyre.**




Interiør

ENGER RENSEANLEGG

Anleggets navn	Enger	Anleggstype	Biologisk (Dravo E)	Dato
Anleggets eier	Sigdal kommune	Dim. belastning (personer) 2 x 250		Undersøkt av Målme/Lundar
Kommune	Sigdal	Driftsooperatør(er)	Birger Fossen	Utslipstested Eggedøla
Fylke	Buskerud	Driftsooperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

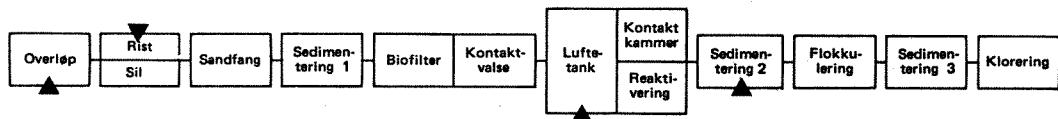

FOR-TY-KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbåndspresse	Filterpresse	Tørke-seng	Lagune	Fyll-plass	Jord-bruk

TEGNFORKLARING:   Angir de enheter som finnes på anlegget
Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 200

Ledningsnett: Kombinert

Kombinert

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Retursammengde (l/s): 3,5

Overskuddslammenade:

Kiemikaliedosering:

Støy: 86 dB(A)

628

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp		●	15 Pumping oversk. slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		●
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Fløkkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrering luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Lufttere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks		●	●	48 Rake	●			53
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54
45 Termometer		●	●	50 Siktedyppskive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●		56
47 Imhoffbøger	●			52 pH-meter	●			57

KOMMENTARER

Pkt. 1: Regnvannsoverløpet er ikke hydraulisk kontrollert. Ved besøk var ledning til renseanlegg nesten tett slik at det var stort overløp til elva. Pkt. 11: Overløpet mangler rist. Overløpsrennen er skeiv - medfører ujevn belastning av sedimenteringsbasseng. Pkt. 12: Det mangler skjerm for flyteslam foran overløpsrennen. Pkt. 23: Høy grunnvannstand og oppstuvning i utløpsledning hindrer korrekt måling (se bilde!) Pkt. 27: Rekkverk mangler rundt plattform hvor håndvask og skrivepult er stilt opp. Pkt. 28: Noe høyt støynivå. Blåsemaskiner bør bygges inn i lyddempende kasse eller eget rom. Pkt. 29: Strekkmetallrister i gangbane er rustne. Pkt. 43: Det mangler driftsinstruks. Denne kan skaffes fra leverandøren. Pkt. 45: Termometer mangler - skal finnes. Pkt. 51: Det anbefales at kommunen disponerer et oksygenmeter. Pkt. 9: Det er bare én blåsemaskin på anlegget - kommunen har reservemaskin felles for tre anlegg.

VURDERING – KONKLUSJON

Enger renseanlegg er et prefabrikkert biologisk anlegg av type Dravo E. Det består av to parallelle linjer dimensjonert for 250 personer hver. På prøvedagen var det ca. 200 personer tilknyttet, og bare én linje i drift.

Analysene viser god virkning. Resultatene er imidlertid lite representative da prøvetaking først kunne utføres etter at regnvannsoverløpet foran renseanlegget var stakket opp. Før prøvetaking gikk avløpsvannet i overløp direkte i elva.

Avløpsvannet transporterer til renseanlegget ved selvfall. Anlegget er derfor plassert lavt i terrenget og lavt i forhold til grunnvannstanden og elva. Dette fører til at anlegget regelmessig oversvømmes, spesielt ved flom i elva. Vannet stiger da over rekkverket rundt bassengene, og en har derfor måttet heve bordet for blåsemaskinene over dette nivå.

Ved oversvømmelse settes anlegget ut av drift.


Plassering av dette anlegget i forhold til grunnvannstand og elv er meget ugunstig. For å øke renseanleggets driftsstabilitet, bør man vurdere å heve anlegget 2-3 m, og å montere pumper for tilførselen, alternativt å senke grunnvannspeil utenfor anlegget og isteden pumpe det rensede vann opp til elvenivå.

Blåsemaskinen synes svakt dimensjonert. Luftbehovet er nærmere dobbelt så stort som kapasiteten på blåsemaskinen.


Tilsynsfrekvensen er noe lav, to ganger pr. uke. Det bør være tilsyn minst annen hver dag.



Enger renseanlegg

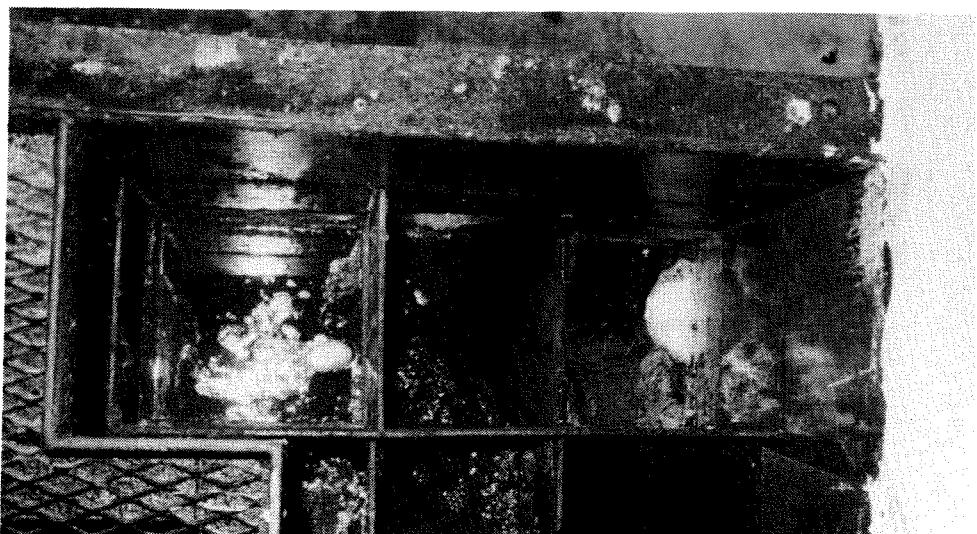

Måleprofilen på utløpet kan ikke leses av på grunn
av oppstuvning i utløpsledningen.

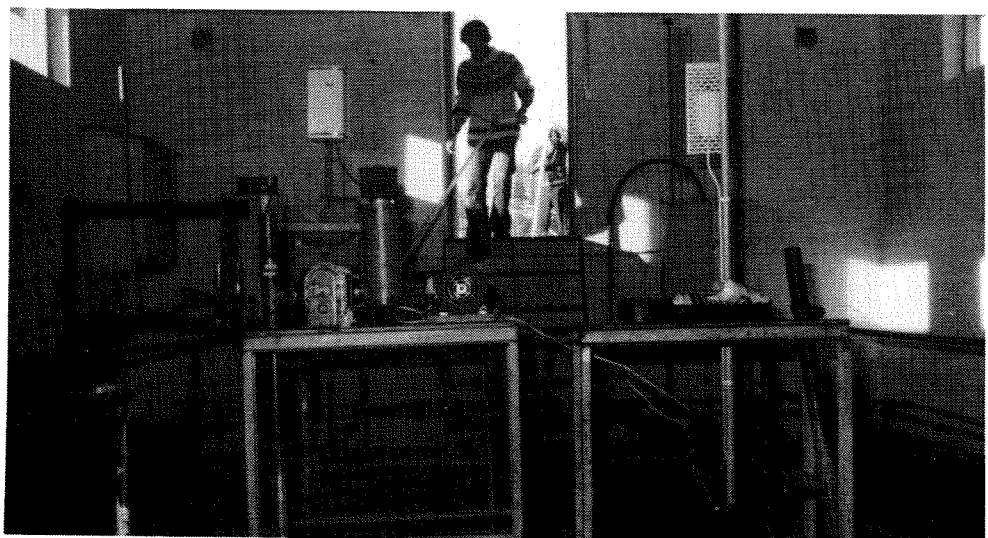


Interiør.

PRESTFOSS I RENSEANLEGG

Anleggets navn Prestfoss I	Anleggstype Biologisk (Dravo E)	Dato 25/10-77
Anleggets eier Sigdal kommune	Dim. belastning 2 x 300	Undersøkt av Malme/Lundar
Kommune Sigdal	Driftsoperator(er) Anders Solberg	Utslippsted Simoa
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

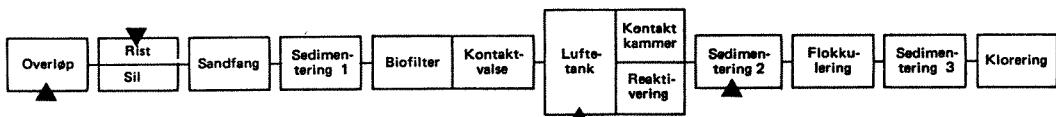

FOR- TYK- KING	STABILISERING			LAGRING		AVVANNING			DEPONERING			
	Aerob	Anaerob	Kalk	Med luft	Uten luft	Sentrifuge	Silbånd- presse	Filter- presse	Tørke- seng	Lagune	Fyll- plass	Jord- bruk

TEGNFORKLARING:  Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: Bare én linje i drift Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert ~ 250 Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målested							
Vannføring (l/s)	2,5						
Tidspunkt	10.25						

Returslammenende (V/s): 2,3

Overskuddslammenade: 5 m³ 6 ggr./år

Kjemikaliedosering:

Støv: 92 dB(A) i bassenghall

ANALYSER/DBIETSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden			I orden			I orden	
	Ike i orden	Ike i orden		Ike i orden	Ike i orden		Ike i orden	Ike i orden
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane		●
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikallieinnblanding			31		
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering			32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrering luftetank	●		22 Slampumpe »			36		
9 Luftere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja			Ja			Ja		
	Nei	Bek stefles		Nei	Bek stefles		Nei	Bek stefles	
43 Driftsinstruks	●	●		48 Rake	●		53		
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●		54		
45 Termometer	●	●		50 Siktedyppskive	●		55		
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●	●	56		
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter			57		

KOMMENTARER

Pkt. 1: Overløpet er ikke hydraulisk kontrollert. Overløpsledningen er tett og det mangler rist. Pkt. 8: Omrøringen er for dårlig i luftetanken ~ 1/2 m akkumulert slam på bunnen, mest nærmest rista. Pkt. 9: Det er bare én blåsemaskin montert. Det bør være to for å sikre mot driftsavbrudd. Pkt. 1/. Det er for lav oksygenkonsentrasjon i luftetanken, < 0,5 mg O₂/l, bør være 2 mg O₂/l. Pkt. 28: Støy nivået er for høyt - 92 dB(A), blåse-maskiner bør skjermes med lydisolerende kasse eller på annen måte. Pkt. 29: Strekkmetallriste er noe rustne. De bør byttes mot press-sveisede, galvaniserte rister. Pkt. 43: Driftsinstruks mangler, kan fås fra leverandør. Pkt. 45: Termometer mangler, bør skaffes. Pkt. 51: Oksygenmeter bør finnes tilgjengelig i kommunen.

VURDERING – KONKLUSJON

Anlegget består av to parallelle prefabrikkerte anlegg av type Dravo E. Det er dimensjonert for 2 x 300 personer. På prøvedagen var bare én linje i drift. 250 personer var tilknyttet.

Analysene viser noenlunde gode resultater på prøvedagen. Anleggsdiagnosen indikerer imidlertid at det er for lav luftekapasitet på grunn av for liten blåsemaskin og muligens tette luftere. Blåsemaskinen har en maksimal kapasitet på 1,2 m³/min., og det er omlag halvparten av det nødvendige. Det er grunn til å tro at med god luftekapasitet ville renseresultatet vært vesentlig bedre m.h.p. organisk stoff.

Regnvannsoverløpet har en uheldig utforming. Det bør bygges om slik at man kan unngå hydraulisk overbelastning i perioder med nedbør/snøsmelting. Samtidig som man monterer større blåsemaskiner, må disse isoleres, eventuelt bygges inn i et eget rom.


Strekkmetallristene på denne anleggstype vil før eller senere ruste i stykker. Det er derfor viktig å få byttet disse før det oppstår fare for ulykker.

Det anbefales innkjøpt et oksygenmeter til bruk på kommunens tre biologiske renseanlegg. En vil da ha mulighet til selv å kontrollere oksygenkonsentrasjonen.

Anlegget var rent og velstelt.



Prestfoss I renseanlegg

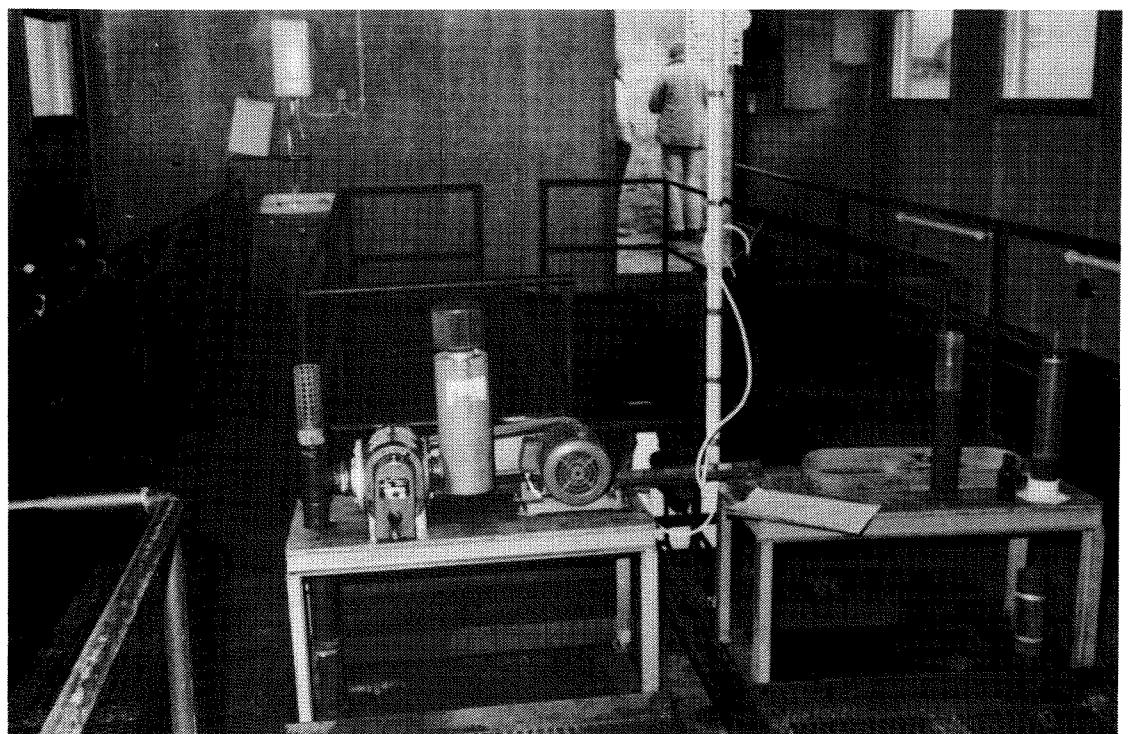


Interiør

PRESTFOSS II RENSEANLEGG

Anleggets navn	Prestofoss II	Anleggstype	Biologisk (Dravo E)	Dato
			25/10-77	
Anleggets eier	Sigdal kommune	Dim. belastning (personer)	150	Undersert av Malme/Lundar
Kommune	Sigdal	Driftsoperatør(er)	Anders Solberg	Utslippsted Krakefjorden
Fylke	Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

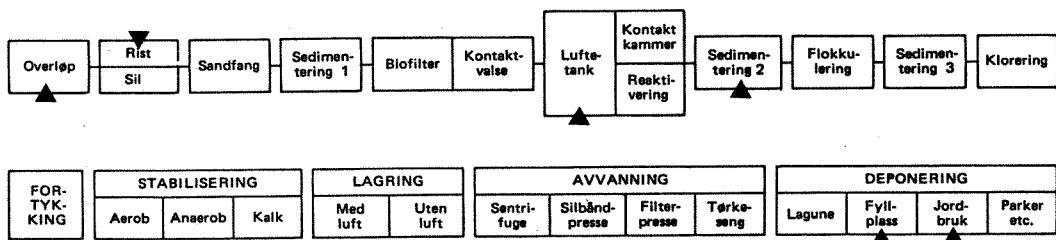

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 (A) Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 100

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet:

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei 5

Målested	Utløp - bøttemåling						
Vannføring (l/s)	0,05						
Tidspunkt	11.30						

Returslammengde (l/s): 2,7

Overskuddslammengde: $\sim 30 \text{ m}^3/\text{år}$

Kjemikaliedosering:

Støy: 96 dB(A) med "blødeventil" åpen; 87 dB(A) med "blødeventil" lukket

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden								
1 Regnvannsoverløp		●		15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane									
2 Rist m/utstyr	●			16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●								
3 Sandfang m/utstyr				17 Kjemikalieinnblanding			31									
4 Overløpsrenne sed. 1				18 Flokkulering			32									
5 Flyteslam »				19 Overløpsrenne sed. 3			33									
6 Slamskrapa etc. »				20 Flyteslam »			34									
7 Slampumpe »				21 Slamskrapa, etc. »			35									
8 Omrøring luftetank	●			22 Slampumpe »			36									
9 Luftere/blåsemaskiner	●			23 Vannføringsmåling	●		37									
10 Luftmengder	●			24 Kloreringautstyr			38									
11 Overløpsrenne sed. 2	●			25 Spylevann for renhold	●		39									
12 Flyteslam »	●			26 Vask m/varmt vann	●		40									
13 Slamskrapa etc. »				27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41									
14 Returslamføring »	●			28 Støy	●		42									

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes				
					43 Driftsinstruks	44 Driftskjema	45 Termometer	46 Målesylinder	47 Imhoffbeger	48 Rake	49 Hov	50 Siktedyppskive	51 Oksygen meter	52 pH - meter	
		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53
		●				●				●	●	●	●	●	54
		●	●				●			●	●	●	●	●	55
	●									●	●	●	●	●	56
	●									●	●	●	●	●	57

KOMMENTARER

Pkt. 1: Overløpet er ikke hydraulisk kontrollert. Overløpsledning er tett, og det mangler rist. Pkt. 8: Omrøring i luftetanken er utilstrekkelig - det var 0,5 m akkumulert slam på bunnen. Pkt. 9: Det var bare én blåsemaskin montert - bøytekompresorer finnes i kommunen. Pkt. 10: Lite for lav oksygenkonsentrasjon i luftetanken, den bør ligge over 2 mg O₂/l. Pkt. 12: Skjerm for flyteslam foran overløpsrenne manglet. Pkt. 28: Unødvendig høyt støynivå spesielt når avlastningsventil står åpen. Pkt. 29: Strekkmetallrister i gangbane er noe rustne. Bør skiftes mot pressveisede galvaniserte rister. Pkt. 43 og 45: Driftsinstruks og termometer mangler - bør skaffes. Pkt. 51: Kommunen bør disponere et oksygenmeter for sin egen anleggskontroll.

VURDERING – KONKLUSJON

Dette er et prefabrikkert biologisk anlegg av type Dravo E. Anlegget er dimensjonert for 150 personer, og det var ca. 100 personer tilknyttet ved besøket.

Analyser og anleggsdiagnose viser ikke tilfredsstillende drift ved besøket. Det er to grunner som utpeker seg: For lav luftinnblåsning og tap av flyteslam.

Det framgår av bildet at en har mye flyteslam som dessuten unnslipper da det mangler flyteslamskjerm. Denne bør monteres for å øke anleggets virkningsgrad.


Kommunen har en intern ordning med reserveblåsemaskiner. Det er en god løsning, men krever en overkapasitet på maskinene slik at forskjellige behov kan dekkes. For dette anlegget har blåsemaskinen tilstrekkelig kapasitet, men den passer dårlig for de to større anleggene i kommunen.

Anlegget var rent og velstelt.



Prestfoss II renseanlegg


Detalj av utløpsrenne. Det mangler skjerm for flyteslam og dette vil dermed følge utløpsvannet og gi redusert renseeffekt.

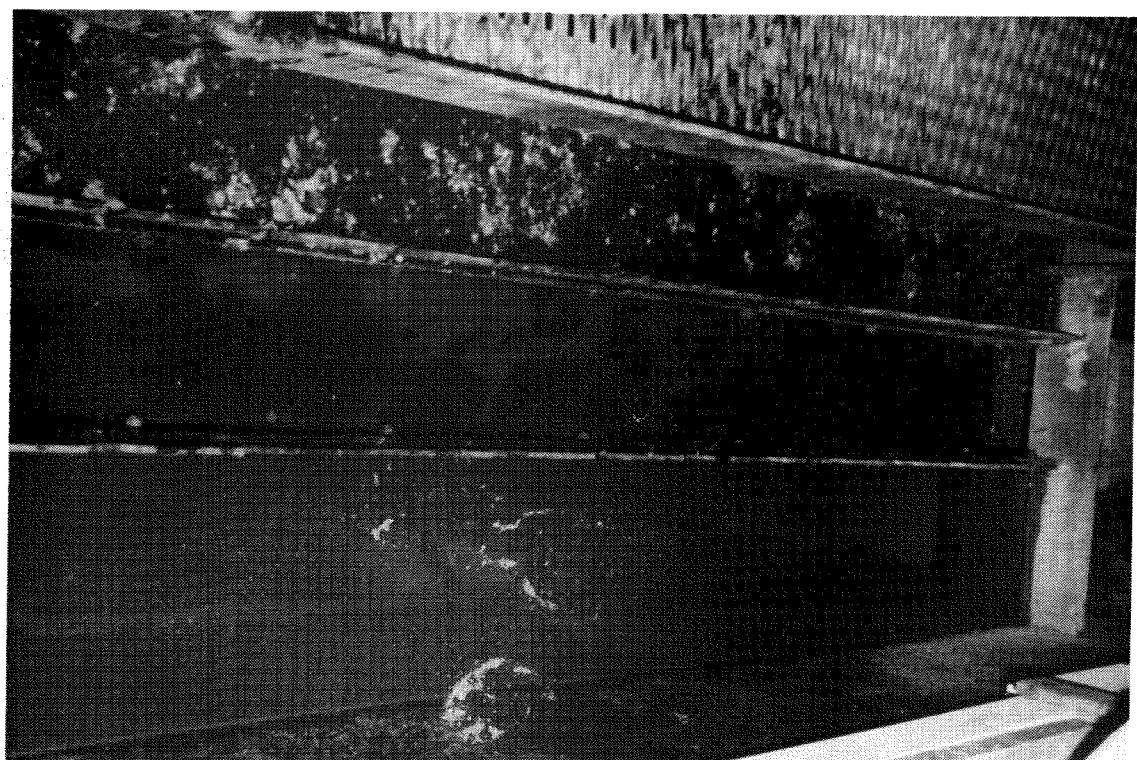

FREDFOSS RENSEANLEGG

Anleggets navn Fredfoss	Anleggstype Mekanisk/kjemisk/biologisk	Dato 6/6-77
Anleggets eier A/S Follo Vaskerier	Dim. belastning (personer)	Undersikt av Malme/Lindholm
Kommune Øvre Eiker	Driftsoperatør(er) Johan Sleviken	Utslippssted Hedenstaby bekken
Fylke Buskerud	Driftsoperatorkurs	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

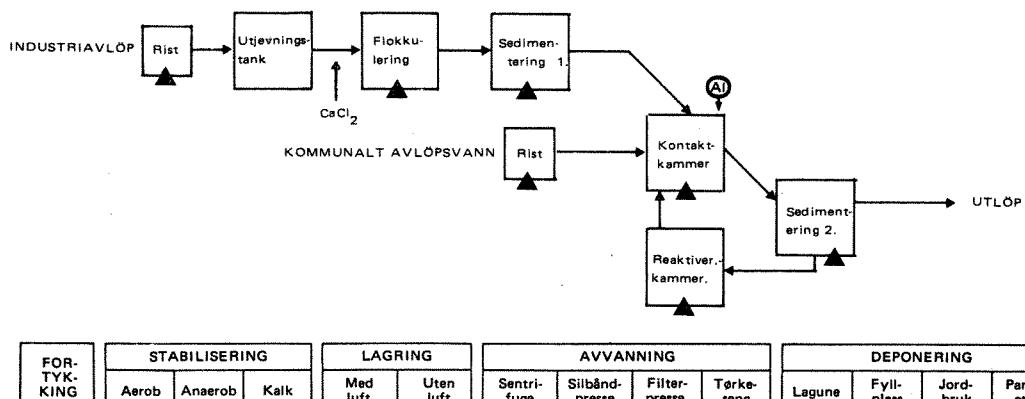

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
▲ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÅLINGER

Antall personer tilknyttet: 100

Ledningsnivå: Kombinert

Kombiniert
Separat

Type industri tilknyttet: A/S Follo Vaskerier

Pumping inn på anlegget: Ja Nei

Ja Bölliger
Nein Enders

Målested							
Vannføring (l/s)	Vasker	avløp:	140	3/8 timer			
Tidspunkt	11.00						

Beturslammengöde (l/s):

Overskuddslämmenode:

Kjøreriktighetsverdier: 25 kg AVR/døgn - satsvis tilsetting

Kjennikall nedsetting.
Støy:

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekvv., gangbane	●	
2 Rist m/utstyr		●	16 Kjemikaliedosering	●		30 Kerrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalieinnblanding	●		31		
4 Overløpsrenne sed. 1	●		18 Flokkulering		●	32		
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34		
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35		
8 Omrøring luftetank			22 Slampumpe »			36		
9 Lufttere/blåsemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Sylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam »	●		26 Vask m/varmt vann		●	40		
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr		●	41		
14 Returslamføring »	●		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes	
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53
44 Driftsskjema		●	●	49 Hov	●			54
45 Termometer	●			50 Siktedypskive	●			55
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter		●		56
47 Imhoffbeger	●			52 pH-meter	●			57

KOMMENTARER

Pkt. 2: En håndrenset rist var plassert i egen kum ute på et tilliggende jorde. Burde vært lettere tilgjengelig med mulighet for forsvarlig håndtering av ristgodset. Pkt. 18: Lufttilsettingen i flokkuleringskammeret var ikke tilstrekkelig til å unngå sedimentering.
Pkt. 23: Ingen mulighet for måling av vannføring uten ved bruk av bøtte i kum for håndrenset rist. Pkt. 26: Varmt vann mangler. Pkt. 27: Gangbaner og tanker må sikres med rekkverk.

VURDERING – KONKLUSJON

Utslippstillatelsen for anlegget er begrenset til 1. januar 1982 da en tar sikte på en framtidig overføring av avløpsvannet til Loesmoen renseanlegg. Driftsresultatene med hensyn til total fosfor og BOF, tilfredsstiller vilkårene i utslippstillatelsen, og anlegget kan derfor sies å fungere tilfredsstillende.

Dette på tross av at anleggets utforming og bygningsmessige standard gir driftsoperatøren svært dårlige arbeidsforhold.

Det bør fylles opp med jord inntil alle tanker. Det bør monteres rekkverk rundt alle basseng, og anlegget bør utstyres med vannføringsmålere. Anlegget er bare delvis overbygget, og behovet for en restaurering av bygningene synes å være stort.


Vedrørende prosessmessige forhold ved renseanlegget er slamvolumet i luftetanken lavt. Dette bør ligge i området 300-500 ml/l ved god drift.

For å redusere problemene med avsetninger i flokkuleringskammeret, kan luftmengdene her økes forsiktig. En bør imidlertid ved dette være oppmerksom på farens for knusing av fnokker med dårlig fosforgjerning som resultat.

LOESMOEN RENSEANLEGG

Anleggets navn	Loesmoen	Anleggstype	Mekanisk/kjemisk (primærfelling)	Dato	6/6-77
Anleggets eier	Øvre Eiker kommune	Dim. belastning (personer)	10 000	Lindholm	Undersikt av Malme
Kommune	Øvre Eiker	Driftsoperatør(er)	Trond Holtungen		Utslipsted Drammenselva
Fylke	Buskerud	Driftsoperatørkurs		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

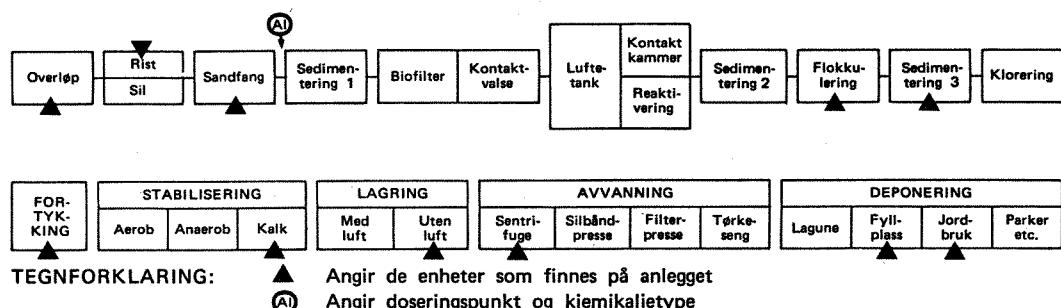

BELASTNINGER/MÄLINGER

Antall personer tilknyttet: 2000

Type industri tilknyttet:

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målestedsnavn		Ved innløp etter maskinrenset rist						
Vannføring (l/s)	8,1							
Tidspunkt	13.00							

Beturslammenhøde (I/s):

Overskuddslammende:

Kiemikaliедosering: Aluminiumsulfat: 160 mg/l

Kjenniknadebesøring:
Støy:

ANALYSER/DRIFTSPARAMETRE

ANLEGGSDIAGNOSE

	orden	Ikke orden		orden	Ikke orden		orden	Ikke orden	
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		29 Korrosjon, rekkv., gangbane	●		ordens ● ●
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaledosering	●		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		Ikke ordens ●
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikaliesinnblanding	●		31			
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flokkulering	●		32			
5 Flyteslam »			19 Overløpsrenne sed. 3	●		33			
6 Slamskrape etc. »			20 Flyteslam »	●		34			
7 Slampumpe »			21 Slamskape, etc. »	●		35			
8 Omrøring luftetank			22 Slampumpe »	●		36			
9 Luftare/blåsemaskiner			23 Vannføringsmåling	●		37			
10 Luftmengder			24 Kloreringsutstyr			38			
11 Overløpsrenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	●		39			
12 Flyteslam »			26 Vask m/varmt vann	●		40			
13 Slamskape etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr	●		41			
14 Returslamføring »			28 Støy	●		42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftsskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedybpskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

VURDERING – KONKLUSJON



Dette anlegget fungerer godt. Årsaken til de meget gode driftsresultatene skyldes utmerket drift og at anlegget er lavt belastet, ca. 20 prosent av dimensjonerende belastning.

Flokkuleringstanken har noe lavere pH enn det som vanligvis anses optimalt. Dette kan skyldes høyere dosering av aluminiumsulfat enn strengt nødvendig.

BERGSJØ RENSEANLEGG

Anleggets navn Bergsjø	Anleggstype Biologisk-kjemisk (Porsgrunn G.berg)	Dato 5/7-77
Anleggets eler Bergsjø Høyfjellshotell	Dm. belastning (personer) 200	Undersøkt av Lindholm/Lundar
Kommune Ål	Driftsoperatør(er) Olaf Arnegård	Utslippsted Bergsjøelva til Vatsfjorden
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>

FLYTESKJEMA

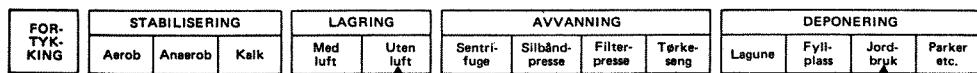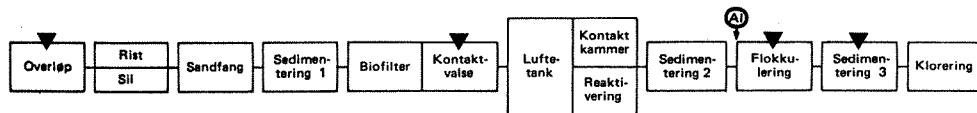

TEGNFORKLARING: Angir de enheter som finnes på anlegget
 Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÄLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 200

Type industri tilknyttet: Hotell

Ledningsnett: Kombinert

Pumping inn på anlegget: Ja

Separat

Nei

Målested	Ikke målbart							
Vannføring (l/s)								
Tidspunkt								

Returslammengde (l/s):

80 m³/9 måneder

Overskuddslammengde:

784 g/h

Kjemikaliedosering:

77 dB(A)

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Sed. 1	Luftetank	Luftetank	Slamretur	Flokkulering I	Flokkulering II	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oC	13,8							14,8
Siktedyd	cm								
Sedimentert stoff	ml/l								0,1
Slamvolum (30 min.)	ml/l								
pH		7,05				6,7	7,3		7,10
Okxygeninnhold	mgO ₂ /l								
Okxygenopptak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	71							53
Flyktig suspendert stoff	mg/l	67							36
Kjemisk okxygenforbruk	mgO/l	295							58
Blokjemisk okxygenforbruk	mgO ₂ /l	62							12
Nitritt – nitrat	mgN/l								
Total fosfor	mgP/l	5,9							2,5
Ortofosfat	mgP/l	5,6							2,2

ANLEGGSDIAGNOSE							
	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden
1 Regnvannsoverløp			15 Pumping oversk.slam sed. 2			29 Korrosjon, rekkv., gangbane	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Riss m/utstyr			16 Kjemikaliedosering	<input checked="" type="checkbox"/>		30 Korrosjon, maskinelt utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Sandfang m/utstyr			17 Kjemikalleinnblanding	<input checked="" type="checkbox"/>		31 Ventilasjon	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Overløspenne sed. 1			18 Flokkulering	<input checked="" type="checkbox"/>		32 Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Flyteslam »			19 Overløspenne sed. 3	<input checked="" type="checkbox"/>		33	
6 Slamskrapa etc. »			20 Flyteslam »			34	
7 Slampumpe »			21 Slamskrapa, etc. »			35	
8 Omringing lufttank			22 Slampumpe »			36	
9 Rotor	<input checked="" type="checkbox"/>		23 Vannføringsmåling		<input checked="" type="checkbox"/>	37	
10 Luftmengder			24 Kloreringautstyr			38	
11 Overløspenne sed. 2			25 Spylevann for renhold	<input checked="" type="checkbox"/>		39	
12 Flyteslam »			26 Vesk m/varmt vann	<input checked="" type="checkbox"/>		40	
13 Slamskrapa etc. »			27 Rekkverk, sikringsutstyr			41	
14 Returslamføring »			28 Støy	<input checked="" type="checkbox"/>		42	
DRIFTSUTSTYR							
	J	Nei	Bør skaffes		J	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	<input checked="" type="checkbox"/>			48 Rake	<input checked="" type="checkbox"/>		53
44 Driftsskjema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		49 Hov	<input checked="" type="checkbox"/>		54
45 Termometer	<input checked="" type="checkbox"/>			50 Siktedydspiske	<input checked="" type="checkbox"/>		55
46 Millesylinder	<input checked="" type="checkbox"/>			51 Okygen meter	<input checked="" type="checkbox"/>		56
47 Imhoffbeger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		52 pH-meter	<input checked="" type="checkbox"/>		57
KOMMENTARER							
<p>Pkt. 23: Vannføring kan ikke måles - må anslås fra pumpetimeteller. Pkt. 31: Det var behov for skikkelig ventilasjon - svært fuktig atmosfære i anlegget. Pkt. 32: Det var meget vanskelig å ta ut prøver på innløpet. Pkt. 44: Driftsskjema mangler - bør skaffes snarest. Pkt. 47: Imhoff-beger mangler - bør skaffes.</p>							

VURDERING – KONKLUSJON

Renseanlegget består av to parallelle prefabrikkerte renseanlegg av type Gustavsberg. Anleggene er utført som etterfellingsanlegg med lamellseparator for blandet biologisk kjemisk slam. Det er pumping inn på anlegget fra et trekamret slamavskiller. Vannet fordeles via overløpskasse til de to anleggene, og overskudd går tilbake til slamavskiller. Regulering av vannmengden skjer ved strupeskiver i overløpskasse.

Anlegget er dimensjonert for 200 personer. Maksimalt har hotellet 130 sengeplasser og et mindre antall betjeningsboliger. Dette utgjør noe over 200 personer tilknyttet. Ved besøket var hotellet fullt belagt.

Analysene viser et godt resultat mht. fjerning av organisk stoff. Fosforfjerningen er imidlertid lav, og det er tap av sedimentert stoff.

Forklaring på den dårlige fosforfjerning og tap av sedimentert stoff ligger i for lav kjemikaliedosering. Ved dimensjonerende vannføring, $4,2 \text{ m}^3/\text{h}$, doseres $784 \text{ g/h} = 187 \text{ g/m}^3$. Dette burde gi en bedre virkning enn den oppnådde. En kan derfor tro at kjemikaliekonsentrasjonen er lavere enn oppgitt, eller at vannføringen er høyere enn dimensjonert.

Vannføringen kan ikke måles. Den må beregnes fra timeteller på pumpene og kapasitet på ledningen fra overløpskassen.

Det er også vanskelig å komme i overløpskasse som sitter oppunder taket. Denne kan imidlertid spyles ved hjelp av en fastmontert vannledning. Trauet til biorotorene mangler bunnuttapping. Dette vanskelig gjør renhold.


Et annet problem med denne anleggstype er at det er vanskelig å kontrollere slamnivået i slamtanken. Slam som ligger for lenge i slamtanken, går lett anaerobt og kan forstyrre lamellseparatoren. Dette er foreløpig ikke noe problem ved anlegget. (Disse mulige feilkilder er beskrevet i NTNFs Utvalg for drift av renseanleggs prosjektrapport 8, november 1977).

Det anbefales å sette opp kjemikaliedosen 50 prosent, for om mulig å få bedre fosforfjerning.


Driftsskjema må skaffes, og dette må føres i henhold til instruks. Spesielt anbefaler vi å kontrollere pH regelmessig. pH bør ligge i intervallet 5,5-6,3 for optimal kjemisk felling. Dette kan være et problem ved lav belastning på anlegget, og kjemikaliedosen må derfor reguleres i forhold til total belastning.

Det bør anskaffes kjemikalieoppløser med røreverk. I dag må kjemikaliene røres ut for hånd. Det er svært tungvint og tidkrevende.

Bergsjø renseanlegg var rent og veldrevet.

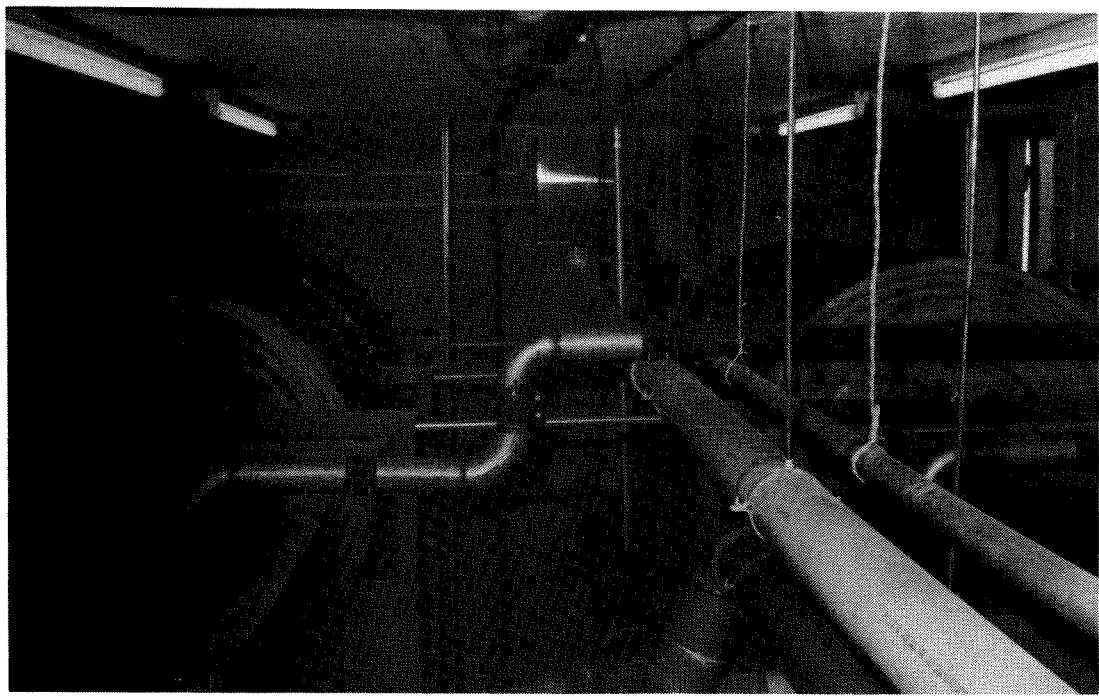

Bergsjø renseanlegg. Interiør. I bakgrunnen ser man overløpskassen oppå veggen.

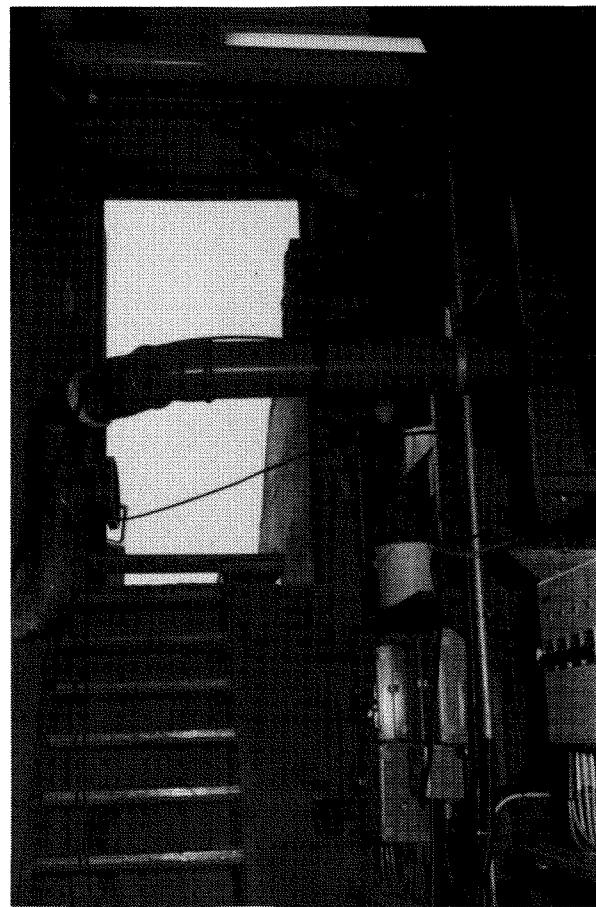

Inngang med kontrolltavler.

KLEIVI RENSEANLEGG

ANLEGGSDIAGNOSE

	Ja	Nei	Ikke i orden		Ja	Nei	Ikke i orden		Ja	Nei	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp				15 Pumping oversk.slam sed. 2				29 Korrosjon, rekkv., gangbane			
2 Rist m/utstyr				16 Kjemikaliedosering				30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●		
3 Sandfang m/utstyr				17 Kjemikalleinblanding				31			
4 Overløpprenne sed. 1	●			18 Flokulering				32			
5 Flyteslam »				19 Overløpprenne sed. 3				33			
6 Slamskrape etc.				20 Flyteslam »				34			
7 Slampumpe »				21 Slamskrape, etc. »				35			
8 Omrering luftetank				22 Slampumpe »				36			
9 Luftre/båsemaskiner				23 Vannføringsmåling	●			37			
10 Luftmengder				24 Kloreringsutstyr				38			
11 Overløpprenne sed. 2				25 Spylevann for renhold	●			39			
12 Flyteslam »				26 Vask m/varmt vann	●			40			
13 Slamskrape etc. »				27 Rekkverk, sikringautstyr				41			
14 Returslamføring »				28 Støy	●			42			

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53			
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54			
45 Termometer	●			50 Siktedydspskive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter	●			56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER


Pkt. 4: Det var noe slam i avløpsrennen. Pkt. 25 og 26: Det manglet rennende vann på anlegget.

VURDERING – KONKLUSJON


Dette anlegget er en ren slamsavskiller foran et laguneanlegg.

Slamsavskilleren virket bra på prøvedagen. Det ble også tatt ut en prøve fra lagunen. Analysene derfra viste svært gode verdier.


Det var ikke praktisk mulig å måle vannføringen. Anlegget manglet rennende vann. Et pent og veldrevet anlegg.

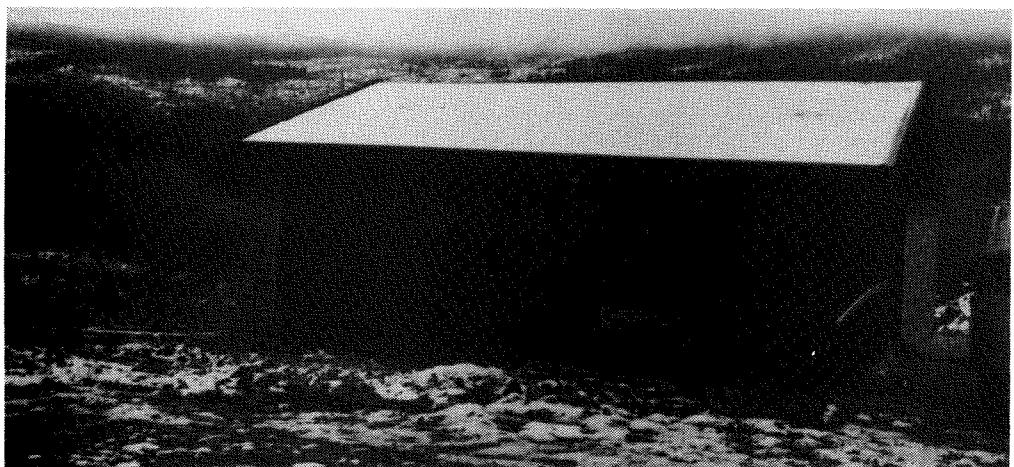

Kleivi industrierens renseanlegg

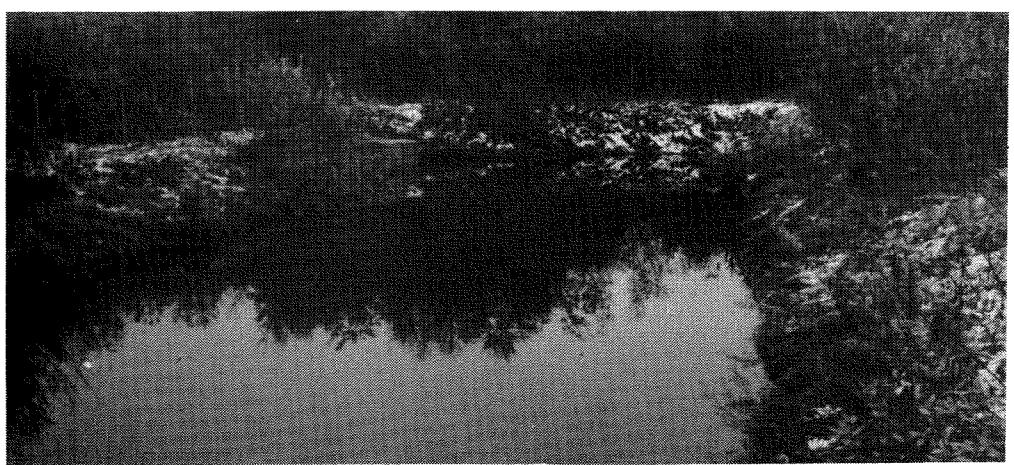

Lagune

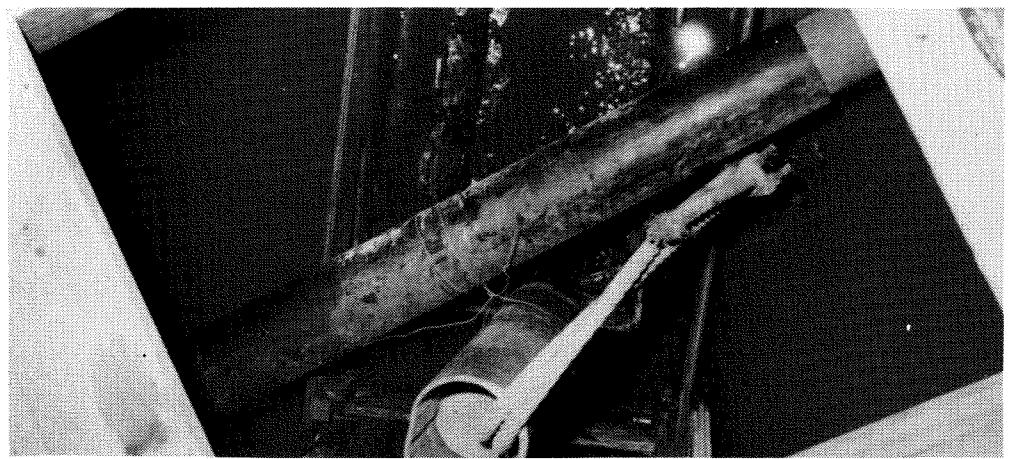


Overløpsrennen i slamavskiller

ÅL RENSEANLEGG

Anleggets navn Ål	Anleggstype Biologisk	Dato 5/10-77
Anleggets eier Kommunen	Dim. belastning (personer) 5000	Undersøkt av Lindholm/Lundar
Kommune Ål	Driftsoperator(er) Bjarne Haug Warberg	Utslippsted Hallingdalselva
Fylke Buskerud	Driftsoperatørkurs Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	

FLYTESKJEMA

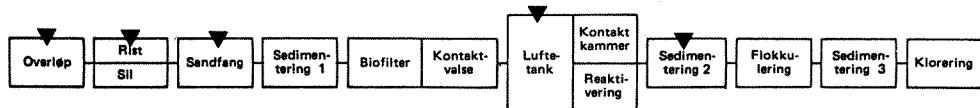

TEGNFORKLARING: ▲ Angir de enheter som finnes på anlegget
 ◻ Angir doseringspunkt og kjemikalietype

BELASTNINGER/MÄLINGER

Antall personer tilknyttet: ~ 1500

Ledningsnett: Kombinert

Separat

Type industri tilknyttet: Meieri

Pumping inn på anlegget: Ja

Nei

Målested		Innløp							
Vannføring (l/s)	18								
Tidspunkt	09.05								

Returslammengde (l/s): Svært vanskelig å måle

Øverskuddslammengde: Ikke registrert

Kjemikaliedosering:

Støy: 78 dB(A)

ANALYSER/DRIFTPARAMETRE

	Innløp	Lufttank I	Lufttank II	Slamretur I	Slamretur II	Sed. 2 I	Sed. 2 II	Sed. 3	Utløp
Temperatur	oc	10,2	10						10,9
Siktedyd	cm					80	75		
Sedimentert stoff	ml/l	8							0,1
Slamvolum (30 min.)	ml/l		185	225	810	--			
pH		8,10	6,55						6,55
Oksygeninnhold	mgO ₂ /l		3,0	2,25		1,5	1,3		
Oksygenopptak	mgO ₂ /l/min.								
Suspendert stoff	mg/l	118	2070	1580	5040	3770			14
Flyktig suspendert stoff	mg/l	100	1550	1170	6170	4680			13
Kjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l	236							38
Blokjemisk oksygenforbruk	mgO ₂ /l								6
Nitrit – nitrat	mgN/l		6,4	8,7					
Total fosfor	mgP/l	5,6							3,1
Ortofosfat	mgP/l	4,1							2,9

ANLEGGSDIAGNOSE

	I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden		I orden	Ikke i orden
1 Regnvannsoverløp	●		15 Pumping oversk.slam sed. 2	●		28 Korrosjon, rekvv., gangbane	●	
2 Rist m/utstyr	●		16 Kjemikaliedosering			30 Korrosjon, maskinelt utstyr	●	
3 Sandfang m/utstyr	●		17 Kjemikaliesinnblanding			31 Slambehandling	●	
4 Overløpsrenne sed. 1			18 Flakkulering			32		
5 Flyteslam	»		19 Overløpsrenne sed. 3			33		
6 Slamskrape etc.	»		20 Flyteslam			34		
7 Slampumpe	»		21 Slamskrape, etc.			35		
8 Omring luftetank	●		22 Slampumpe			36		
9 Lufttert/blasemaskiner	●		23 Vannføringsmåling	●		37		
10 Luftmengder	●		24 Kloreringsutstyr			38		
11 Overløpsrenne sed. 2	●		25 Spylevann for renhold	●		39		
12 Flyteslam	»	●	26 Vask m/varmt vann	●		40		
13 Slamskrape etc.	»		27 Rekkverk, sikringautstyr	●		41		
14 Returslamføring	»		28 Støy	●		42		

DRIFTSUTSTYR

	Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes		Ja	Nei	Bør skaffes
43 Driftsinstruks	●			48 Rake	●			53 Glødeovn	●		
44 Driftskjema	●			49 Hov	●			54 Varmeovn	●		
45 Termometer		●	●	50 Siktedyrkive	●			55			
46 Målesylinder	●			51 Oksygen meter		●		56			
47 Imhoffbeger	●			52 pH - meter	●			57			

KOMMENTARER

Pkt. 1: Regnvannsoverløp er for lavt stilt - vann går i overløp ved 18 l/s, mens anlegget er dimensjonert for 25 l/s. Pkt. 14: Slammet i sedimenteringsbassengene "henger" på veggene. Det måstakes regelmessig for å få fram returslammet. Pkt. 31: Slamdeponeringen er ikke ordnet - overskuddsslam tappes rett i elva. Pkt. 45: Termometeret er knust. Pkt. 52: pH-meteret er ikke i orden.

VURDERING – KONKLUSJON

Ål renseanlegg er et plassbygget biologisk anlegg i betong. Anlegget har to parallelle biologiske linjer. Returslammet blir pumpet med eksenterskrupumper. Anlegget er dimensjonert for 5000 pe. Ved besøket var ca. 1500 tilknyttet. Ledningsnettet er kombinert, og det ble opplyst at en til tider har store mengder overvann.


Analyser og anleggsdiagnose viser meget gode resultater på prøvedagen. Vannføringen var ca. 75 prosent av den dimensjonerte.

Renseanlegget var meget velutstyrt med eget (ikke bemannet) laboratorium. Det var muligheter for avansert driftskontroll. Det bør imidlertid skaffes nyttermometer, og pH-meter, som var i ustand ved besøket, bør repareres.

Slambehandlingen er den eneste alvorlige feilen ved dette anlegget som er bygget for å avlaste Hallingdalselva pga. redusert vannføring ved kraft-regulering. Det møyssommelig oppsamlede slam slippes regelmessig rett ut i vassdraget. Kommunen bør straks finne andre deponeringsmåter.

En har også vanskeligheter med slamtransport fra sedimenteringen tilbake til luftetank. Dette skyldes at det er liten vinkel på veggene. En mulig løsning kan være å støpe ut slamlommene til konisk form og å montere skrapere.

Ål renseanlegg var meget rent og veldrevet.

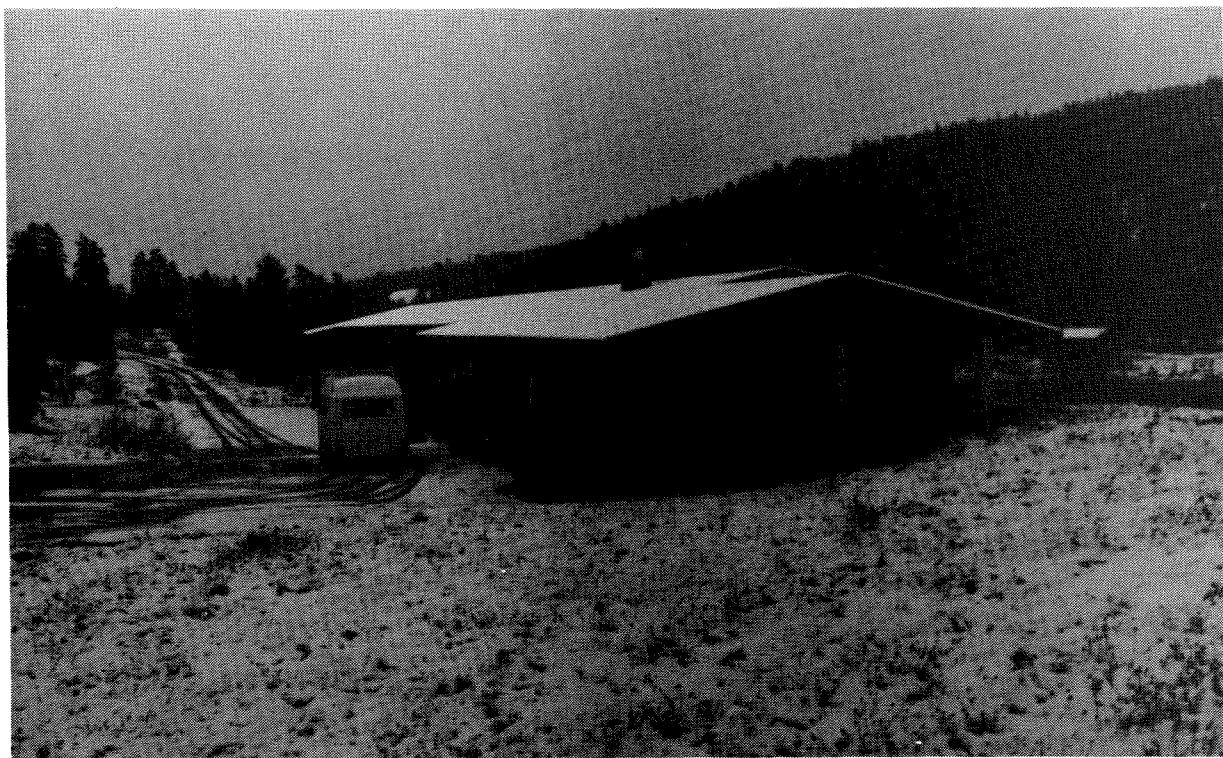

Ål renseanlegg



Overløpsrenne med flyteslamavdrag



Tilløpsrenne med overløp til høyre