

# Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner



## Norsk institutt for vannforskning

# RAPPORT

Hovedkontor	Sørlandsavdelingen	Østlandsavdelingen	Vestlandsavdelingen	NIVA-Midt-Norge
Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon (47) 22 18 51 00 Telefax (47) 22 18 52 00 Internet: www.niva.no	Jon Lilletuns vei 3 4879 Grimstad Telefon (47) 18 51 00 Telefax (47) 37 04 45 13	Sandvikaveien 59 2312 Ottestad Telefon (47) 22 18 51 00 Telefax (47) 62 57 66 53	Thormøhlensgate 53 D 5006 Bergen Telefon (47) 22 18 51 00 Telefax (47) 55 31 22 14	Pirsenteret, Havnegata 9 P.b. 1266, 7462 Trondheim Telefon (47) 22 18 51 00 Telefax (47) 73 54 63 87

Tittel  Hjerkinn skytefelt 2001-2013.	Løpenr. (for bestilling)  6618 -2014	Dato  13.02.14
Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner	Prosjektnr. Undernr.  13214	Sider Pris  39
Forfatter(e)  Sigurd Rognerud	Fagområde  Miljøgifter	Distribusjon  Åpen
	Geografisk område  Oppland fylke	Trykket  NIVA

Oppdragsgiver(e)  Forsvarsbygg, Utvikling Øst	Oppdragsreferanse  Odd-Erik Martinsen
---	---

Rapporten omhandler vannkvaliteten i Hjerkinn militære skytefelt i perioden 2001-2013, og den er en oppdatering av forrige årsrapport. Demoleringsfeltene i Grisungdalen og Svånidalen ble restaurert og ryddet i 2011. Det ble ikke observert økt forurensning av metaller i forbindelse med disse aktivitetene. Den store banevollen på Haukberget II ble fjernet i 2011 og kjørt til deponiet på Storrunden. I løpet av 2012 ble resten av Haukberget II og den vestlige del av Haukberget I restaurert. Resterende del av kjøretraséene på Haukberget I ble fjernet i 2013. Tjørnhøbekken ble ikke forurenset i forbindelse med denne aktiviteten, og i 2013 var det geokjemien i løsavsetningene som var metallkilden. Konsentrasjonene av metaller i bekkene som avvanner HFK-sletta var generelt lave i 2013, unntatt for sink seinhøstes, til tross for anleggsarbeider gjennom hele barmarksesongen. Tilkjørte jordmasser og revegeterering av HFK-sletta kan øke konsentrasjoner av TOC i markvannet. TOC er en viktig kompleksbinder og transportør av metaller. Det er viktig at tilført oliven binder metallene lokalt, men det er mange faktorer som kan ha betydning for vannkvaliteten i bekkene som avvanner HFK-sletta, og det er bare en overvåkning av vannkvaliteten som kan avdekk utviklingen. Til tross for at store mengder metall er tilført skytefeltet etter nær 80 års militær bruk er metallkonsentrasjonene i feltets bekker lave. Lite nedbør, kalkrikt jordsmonn og nøytralt til svakt basisk miljø er forhold som gir lav korrosjonshastighet av prosjektilester og bevegelighet av løste metaller i markvannet. Forurensningsgraden var ubetydelig for bly og liten for kobber, sink og nikkel, unntatt i bekk fra det restaurerte demoleringsfeltet i Grisungdalen. Den er forurenset av sink, men liten vannføring gjør at den bidrar i liten grad til forurensningen av Grisungbekken. Sink, kobber og nikkel lekker litt til bekk fra lokale morener og tilført gruvegrus. Metaller lakk ut fra målonrådet til en bekk i Grisungdalen etter en flyøvelse i 2008, men dette ble normalisert året etter.

Fire norske emneord	Fire engelske emneord
1. Hjerkinn skytefelt	1. Hjerkinn shooting range
2. Metallkonsentrasjoner i bekker	2. Metals concentrations in brooks
3. Forurensningsgrad	3. Degree of impact
4. Tidsutvikling	4. Time trends

Sigurd Rognerud

Prosjektleder

Elisabeth Lie

Forskningsleder

Thorjørn Larssen

Forskningsdirektør

ISBN 978-82-577-6353-4

Hjerkinn skytefelt 2001-2013

**Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker,  
elver og grunnvannsbrønner**

## Forord

Denne rapporten er en oppdatering og en noe omarbeidet versjon av forrige årsrapport fra overvåkningen av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner i Hjerkinn skytefelt (Rognerud 2013). Undersøkelsen dekker vanndirektivets krav til overvåkning og kontroll av vannressurser som er utsatt for tilførsler av giftige og vanskelig nedbrytbare forbindelser.

Resultatene skal brukes av Forsvarsbygg i forbindelse oppryddinger av forurensningskilder ved tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Oppryddingen og tilbakeføringen av feltet til mest mulig naturlig tilstand startet i 2011 og pågår forstatt. Det er tidligere utgitt ni årsrapporter som omhandler forurensningsituasjonen i vassdragene i Hjerkinn skytefelt (Rognerud 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og Rognerud *et al.* 2004).

Prosjektet ble kontraktfestet den 23. mai 2011 og Forsvarsbygg (FB), Utvikling ØST er oppdragsgiver. Kontaktperson i FB er prosjektsjef Odd-Erik Martinsen.

Sigurd Rognerud (NIVA) har samlet inn alle vannprøvene, unntatt i 2004 og for HFK-sletta 30. august 2012 da prøvene ble samlet inn av Forsvarsbygg. Metallanalysene er gjort av AB Analytica (2001-2003) og NIVAs laboratorium i Oslo (2004-2013). En takk til Odd-Erik Martinsen og Frode Nyhagen for tilretteleggelse av feltarbeidet og Tore Østeraas for informasjon om de nye deponiene som ble bygget i 2010-2011 samt den pågående restaureringen av HFK-sletta.

Ottestad, februar 2014



*Sigurd Rognerud*  
Sigurd Rognerud

# Innhold

	<b>1</b>
<b>Sammendrag</b>	<b>5</b>
<b>1. Innledning</b>	<b>6</b>
<b>2. Metoder</b>	<b>8</b>
2.1 Innsamling	8
2.2 Vannanalyser	8
<b>3. Resultater</b>	<b>8</b>
3.1 Vannanalyser i bekkene	8
3.1.1 Viktige vannkvalitetsvariable for metallers mobilitet	8
3.1.2 Alle delfelter unntatt Storranden og Svåni	10
3.1.3 Tidsutviklingen (2001-2013) i metallkonsentrasjoner i bekkene fra demoleringsfeltene i Grisungdalen og Svånidalen, stridsvognfeltet på Haukberget og Flyfeltet i Grisungdalen (Fig.8-10)	13
3.1.4 Svåni, Grisungbekken og Tjørnhøbekken	17
3.1.5 Metallkonsentrasjoner og SFTs vannkvalitetskriterier i elver og bekk	20
3.2 Vannkvaliteten i grunnvannsbrønnene på Storranden	21
3.3 Tjernet og bekken på Storranden	23
3.4 Bekkene som avvanner HFK-sletta	24
<b>4. Diskusjon</b>	<b>27</b>
<b>5. Litteratur</b>	<b>30</b>
<b>Vedlegg</b>	<b>32</b>

## Sammendrag

Rapporten omhandler resultatene fra overvåking av vannkvalitet i Hjerkinn skytefelts bekker (2001-2013), i grunnvannsbrønner ved gamle deponier på Storranden (2004 - 2009) og i overflatevann (tjern og bekk) på Storranden i 2010-2011. I 2010 ble området på Storranden ombygget og det ble etablert 2 nye deponier der metallforurensede masser fra Haukberget blir lagret. Etter ombygningen er det nå 4 grunnvannsbrønner. Vannkvaliteten i disse overvåkes av Forsvarsbygg og startet i 2012 (Forsvarsbygg, 2013). Hensikten med overvåkingen er å sikre en god dokumentasjon av vannkvaliteten i skytefelts bekker, og i grunnvannet ved deponiene, før, under og etter restaureringen av skytefeltet. Resultatene er en del av grunnlaget som Forsvarsbyggs benytter i arbeid med sikring av forurensningskilder, og utarbeidelse av en årlig miljødokumentasjon ved nedleggelse av Hjerkinn skytefelt.

Hjerkinn skytefelt (165 km<sup>2</sup>) ligger på Dovrefjell og vannforekomstene i feltet består av bekkene av ulik størrelse, samt et lite antall innsjøer. Geologien er variert og dette fører til klare regionale forskjeller i vannkvalitet. Skytefeltet har vært i militær bruk i over 80 år. Beregninger viser at etter 1950 har det blitt deponert totalt ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly, 30 tonn antimon og 22 tonn sink i feltet. I tillegg er betydelige mengder metallholdig grus fra gruvevirksomheten i Tverrfjellet, anriket på arsen, nikkel, kobber, kadmium og sink, benyttet til bygging av veier, blenderinger, målområder (HFK-sletta) og kjøretreaséer for stridsvogner. Samlet areal med ulike terrenginngrep er grovt beregnet til om lag 1300 daa, som omfatter veger og plasser (853 daa) skyteanleggene på Haukberget (110 daa) og HFK-sletta (256 daa), samt inngrep som demoleringsplasser og tomter for bygg (Forsvarsbygg 2010).

Til tross for disse betydelige deponiene av metaller, er konsentrasjonene i bekkene overraskende lave. Forurensningsgraden for kobber, sink og nikkel er liten til moderat, unntatt i bekkene fra demoleringsplassen i Grisungdalen, en av bekkene som avvanner HFK-sletta, og et tjern på Storranden, som er moderat til markert forurenset av kobber og sink. Høsten 2008 var det en betydelig økning i utlekkingen av metaller fra flyfeltet som følge av flyøvelser med dropp av skarpe bomber i Grisungdalen, men dette ble normalisert i løpet av 2009. Resultatene for overvåkningen i 2013 viser generelt ingen nevneverdig endringer i metallkonsentrasjonene fra tidligere. Dette betyr at restaureringen av Haukberget og HFK-sletta, samt restaureringen og ryddingen av demoleringsplassene i Svånidalen og Grisungdalen ikke førte til ekstra utlekking av metaller. Utfordringen nå er å hindre videre utlekking av metaller fra HFK-sletta, der løsmassene er metallholdige og overflaten er dekket av gruvegrus. Olivin ble spredd utover sletta høsten 2012 og 2013 for å binde metallene lokalt, men revegeteringen og tilførsel av jord vil øke TOC transporten fra dette området og sannsynligvis også assoserte metaller i tiden fremover. Omfanget dette vil få er derimot usikkert, og en overvåkning av bekkene bør videreføres en tid etter at anleggsarbeidene nå er ferdigstilt.

Bekkene i skytefeltet er ikke nevneverdig forurenset av bly. Konsentrasjonene av bly, sink og nikkel er på nivå med de som vanligvis observeres i norske vannforekomster, men for kobber er de noe høyere som i hovedsak skyldes utlekking fra løsmasser, men med bidrag fra utkjørt gruvegrus, og korroderte prosjektilrester. De lave blykonsentrasjonene skyldes at overflaten på deponerte blyfragmenters dekkes av en skorpe bestående av blykarbonater og blysulfater som reduserer videre oksidasjon av metallisk bly betydelig, og følgelig også utlekkingen til markvannet. Løste blyioner som likevel lekker ut, vil bindes i jorda til metalloksider eller som nesten uløselige bly-fosfor mineraler. Bly i bekkene forekommer derfor i hovedsak som lite biotilgjengelige blymineraler fra nedbørfeltet, enten naturlig forekommende, eller dannet ved korrosjon av prosjektilrester. I motsetning til bly dannes det vanligvis i liten grad kobber-, sink- og nikkelsalter i vann, men løste humus- og fulvosyrer danner stabile komplekser med kobber, sink og nikkel i et aerobt alkalisk miljø. Dette stemmer godt overens med våre resultater der konsentrasjonene av disse metallene samvarierer signifikant med organisk materiale (TOC). Bindingen til ”metalltransportøren” TOC og en mindre stabil skorpe av salter på prosjektilrestene er hovedårsaken til at disse metallene er mer mobile enn bly i skytefeltet.


## 1. Innledning

Hjerkinn skytefelt er på 165 km<sup>2</sup>. Det ligger på Dovrefjell og omfattes i hovedsak av nedbørfeltene til Grisungbekken, Svåni og Grøna (Fig.1). De to første bekkene utgjør øvre deler av Drivas nedbørfelt, mens Grøna renner ned i Lågen like nordvest for Dombås. Vann-forekomstene består av bekkverk av ulik størrelse og et lite antall innsjøer. Skytefeltet ligger i sin helhet over 1000 moh og har lav årsnedbør. Geologien er variert og dette fører til betydelige regionale forskjeller i vannkvalitet. Den nordligste delen består av feltsplateholdig kvarsitt, øyegneis og innslag av kalkspathholdig fyllitt. De midtre deler består av kalkspathholdig fyllitt/glimmerskifer, mens i syd er berggrunnen dominert av grønn og grå fyllitt (Fig.2). Svåni og Grøna påvirkes av kaldt og turbid brevann sommer og høst.


Hjerkinn skytefelt har vært i militær bruk i over 80 år. I hovedsak har det vært Hæren og Luftforsvaret som har benyttet feltet. Testvirksomhet i forbindelse med våpenindustriens produktutvikling og demolering av ammunisjon har også vært en vanlig aktivitet i feltet. Det er deponert prosjektiler etter bruk av handvåpen, artilleri, bombekastere, stridsvogner, rakettartilleri og fly. I feltet finnes også etterlatenskaper etter tyskerenes virksomhet under krigen. En gruppe nedsatt av Forsvarets militære organisasjon har kartfestet militær aktivitet i ulike tidsperioder etter 1950, og beskrevet omfanget av aktiviteten. På bakgrunn av dette arbeidet og metallinnholdet i prosjektiler/ammunisjon har Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO/Land) estimert at det totalt er deponert ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly, 30 tonn antimonsulfat og 22 tonn sink i skytefeltet (Roseth *et al.* 2003). Betydelige mengder metallholdig grusmasser fra gruvevirksomheten i Tverrfjellet har blitt benyttet til bygging av veier, målområder, HFK-sletta og kjøretraséer for stridsvogner. Gruvegrusen er anriket på arsen, nikkel, kadmium, sink og kobber i forhold til det en vanligvis finner i innsjøesedimenter i Norge (Rognerud 2003). Utløsningsavfall fra disse massene kan ha vært en forurensningskilde på Haukberget. I all hovedsak ble disse massene fjernet på Haukberget 2 i 2011, og de indre delene av traseene i 2012 på Haukberget 1. Massene fra gruvene som er benyttet som underlag på HFK-sletta (256 daa) skal ikke fjernes. Det er tilført andre masser og oliven før arbeidet med revegtering kan starte. På bakgrunn av erfaringene fra undersøkelsene i 2002 ble programmet for overvåkningen i 2003 noe endret. Bekkene fra Einøvlingsvatni, Kollaområdet, Tverrfjellet, Breidskaret og Grøna var ubetydelig forurenset og de ble ikke undersøkt i 2003. Resten av stasjonene ble også undersøkt i 2003 samt tre nye lokaliteter (st.60, 61 og 62) på Storranden i forbindelse med avrenning fra søppelplass og et ammunisjonsdeponi.

Tidligere ble vannkvaliteten i 8 grunnvannsbrønner ved massetakene på Storranden undersøkt, men disse ble avviklet i 2010 på grunn av etableringen av nye deponier for masser fra Haukberget II. Det er nå etablert 4 grunnvannsbrønner på Storranden hvorav 3 er nye, og en er restaurert. Overvåkningen i disse startet i 2012 og rapporteres av Forsvarsbygg. Hensikten med overvåkningen er å sikre en god dokumentasjon av vannkvaliteten i skytefeltets bekkverk og i grunnvannsutsiget fra deponiene. Den militære aktiviteten er avsluttet. Arbeidet med å tilbake-føre feltet til sivile formål startet i 2010. Restaureringen av demoleringsplassene i Grisungdalen og Svåndalen var ferdig i henholdsvis august og september 2011. På Haukberget II ble hoveddelen av restaureringen utført i 2011, mens Haukberget I ble påbegynt i juni 2012 og forsatt i 2013. Arbeidet med HFK-sletta startet for alvor i 2012 og fortsatte i 2013 med betydelige anleggsarbeider og spredning av oliven for å binde metaller lokalt.

Vannprøvene ble analysert med hensyn på metaller som observeres i forøyede konsentrasjoner i bekkverk som drenerer militære skytefelt (Rognerud og Bækken 2002), metaller som finnes i mindre mengder i militær ammunisjon (Rognerud *et al.* 2001), og vannkvalitetsvariable som påvirker metallers mobilitet, tilstandsform og giftighet (f.eks. pH, TOC, Ca). Konsentrasjonene av kvikksølv, kobber, bly og sink har vært såvidt lave at de ikke har ført til gifteffekter på fisk og bunndyr (Rognerud 2003). Metallkonsentrasjoner i bekkene som avvaner HFK-sletta er undersøkt siden 2011. Denne rapporten er en oppdatert og noe omarbeidet versjon av forrige overvåkningsrapport (Rognerud 2013), der resultatene fra alle vannkjemiske analyser i perioden 2004-2014 er gitt i vedlegget.

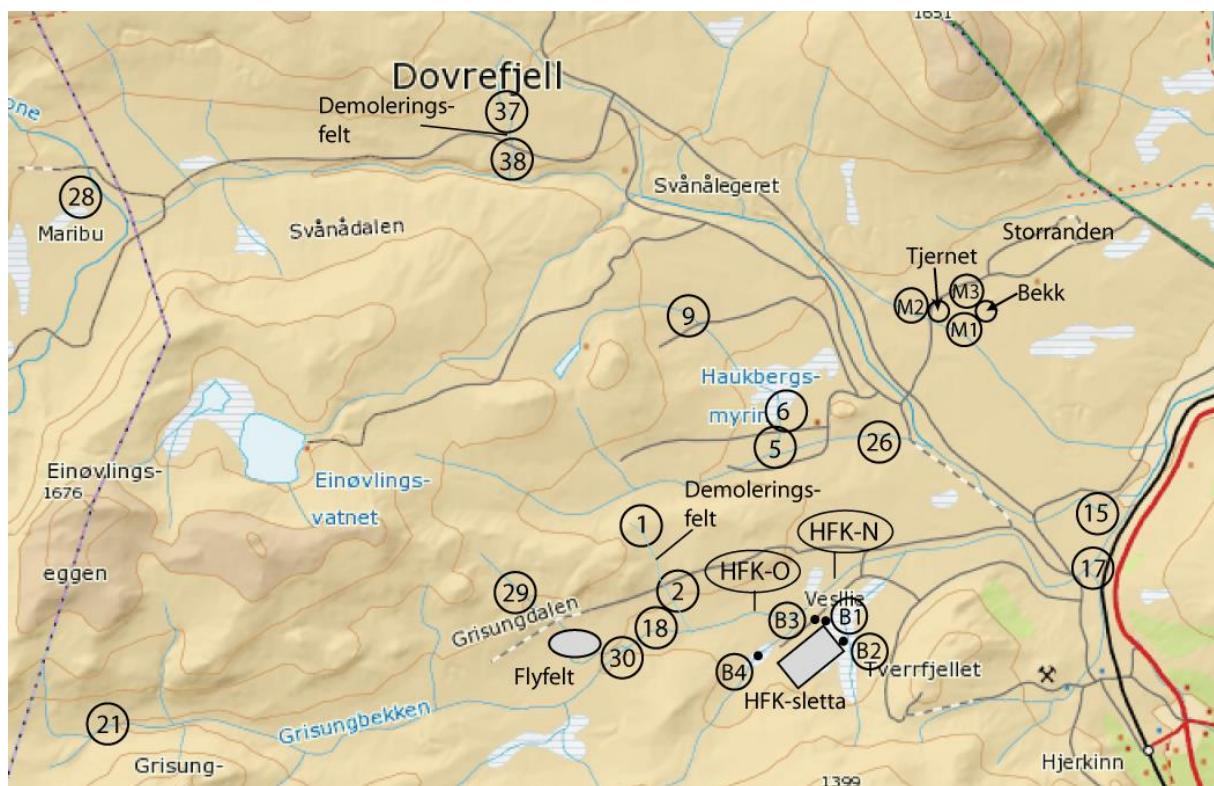

**Figur 1.** Oversikt over prøvestasjonene i Hjerkinn skytefelt.

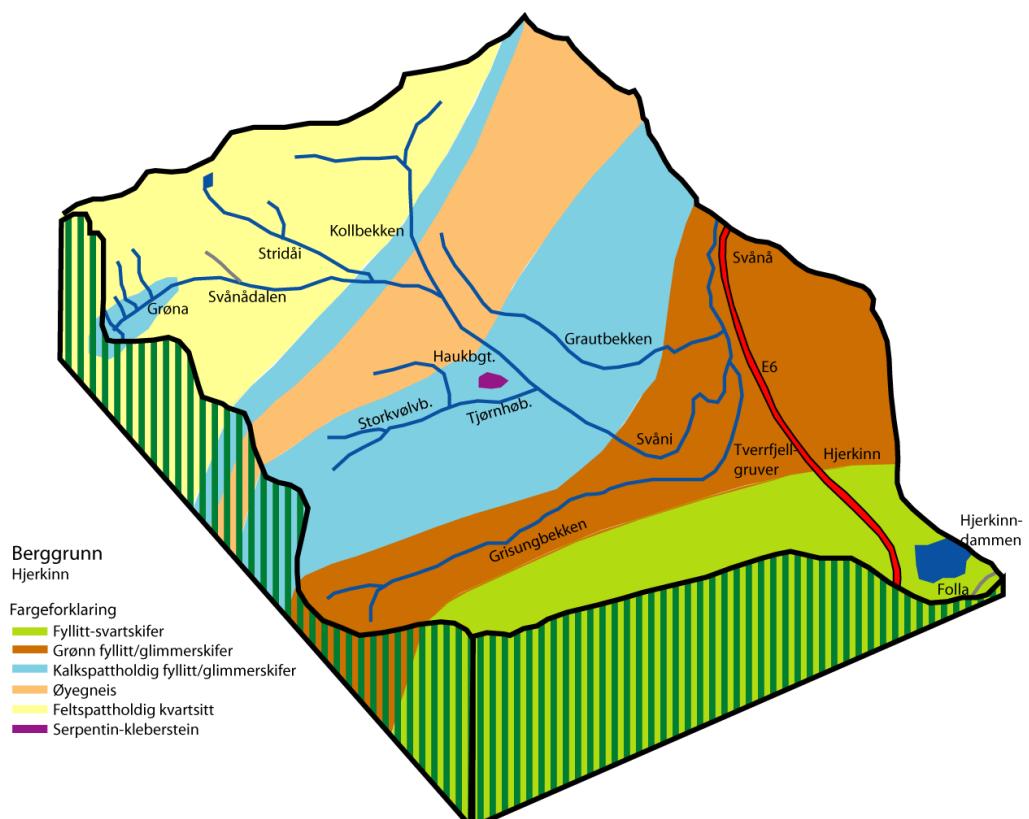

**Figur 2.** En forenklet fremstilling av geologien i feltet etter Nilsen og Wolff (1989)

## 2. Metoder

### 2.1 Innsamling

Vannprøvene for metallanalyser ble innsamlet på syrevaskede plastflasker, mens vannprøver for analyse av pH og TOC ble samlet inn på plastflasker. Det ble ikke tatt prøver ved alle stasjonene ved alle prøverundene. Vannprøvene fra grunnvannsbrønnene (2004-2009) ble hentet opp med elektriske miljøpumper som ble senket ned i rørene. Det ble benyttet separate pumper og slanger for hver brønn.

### 2.2 Vannanalyser

Metallanalysene er utført av SGAB Analytica (2001-2003) og NIVA (2004-2013). Alle analyser av pH og TOC er utført ved NIVAs laboratorium i Oslo. SGAB er akkreditert av SWEDAC og NIVA av Norsk Akkreditering (NA). As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb og Zn ble analysert ved hjelp av ICP-MS. pH og TOC ble analysert etter henholdsvis metode A1, og G 4-2 gitt i metodebeskrivelser ved NIVAs laboratorium. Fra og med 2004 er et mindre antall metallanalyser utført.

## 3. Resultater

### 3.1 Vannanalyser i bekkene


Resultatene av vannanalyserne (2007-2014) er gitt i vedlegget. Dataene er presentert i følgende delområder: Grisungdalens bekker, Tjørnhøbekken, tilløpsbekkene til Svåni og bekkene fra demoleringsplassene. Endring i metallkonsentrasjoner i Grisungbekken og Svåni fra oppstrøms skytefeltet til ut av feltet diskuteres i et eget avsnitt. Tidligere resultatene fra grunnvannsbrønnene ved deponiene på Storranden er også rapportert her, for å få med alle undersøkelsene i en rapport. De ble nedlagt i 2010, men nye ble etablert i 2011 og vannkvaliteten overvåkes av Forsvarsbygg.

#### 3.1.1 Viktige vannkvalitetsvariable for metallers mobilitet

Utløsning av metall fra bergrunn, løsavsetninger og korroderte prosjektilrester er til en stor grad avhengig av vannets pH-verdier, som i skytefeltets bekk i all hovedsak er styrt av forholdet mellom konsentrasjonene av bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ) og  $\text{CO}_2$ . I bekkene er konsentrasjonen av  $\text{CO}_2$  i nær likevekt med luftas  $\text{CO}_2$  og pH verdiene vil være styrt av bikarbonatkonsentrasjonen. Hovedkilden for bikarbonat i skytefeltets bekk er løsning av kalsiumkarbonat i grunnen. Det er derfor en god sammenheng mellom konsentrasjonene av kalsium og pH-verdiene i bekkene (Fig.3). Denne fremstillingsmåten er valgt fordi den viser nivåene av pH og kalsium som er svært viktig for metallers mobilitet i løsavsetningene og korrosjonshastigheten av deponerte prosjektilrester. Generelt sett er de fleste metallene mer mobile, og metallrestene korroderer raskere i et surt miljø enn i et kalkrikt.


Geologien i skytefeltet er variert (Fig.2) og dette gir opphav til en stor variasjon i pH og kalsiumkonsentrasjoner i de ulike delfeltene (Fig.3). Grisungdalen har kalkholdige bergarter som kalkspatholdig- og grønn fyllitt/glimmerskifer. Dette gjør at bekkene får svakt basisk reaksjon (pH 7-8) og generelt ganske høye Ca konsentrasjoner (5-15 mg/l). Tjørnhøbekkens øvre deler drenerer områder bestående av kalkfattig øyegneis. Dette fører til at bekkene har lave Ca konsentrasjoner og pH verdier nær 6, men begge øker betydelig når bekkene renner gjennom det kalkspatholdige området på Haukberget. Svåni med tilløpselver drenerer områder som i hovedsak består av kvartsitt, gneis og områder med innslag av kalkspatholdig fyllitt. Dette gir lave Ca konsentrasjoner og pH-verdier mellom 6 og 7. Nedbørfeltet til Storrandens bekk består av kalkspatholdig berggrunn overfylt av store grusavsetninger som elver har tilført, fra gneis- og kvartsittholdige områder, ved slutten av siste istid. Vannet i bekkene blir derfor noe kalkrikere enn Svånis tilløpsbekker. Bekkene som kommer ut

av løsavsetningene på Storranden og i Grisungdalen samt noen av grunnvannsbrønnene er antagelig overmettet av CO<sub>2</sub>. Dette er antagelig årsaken til at pH var lavere enn pH ved de samme Ca-konsentrasjon i de godt utluftede bekkene (Fig.3).

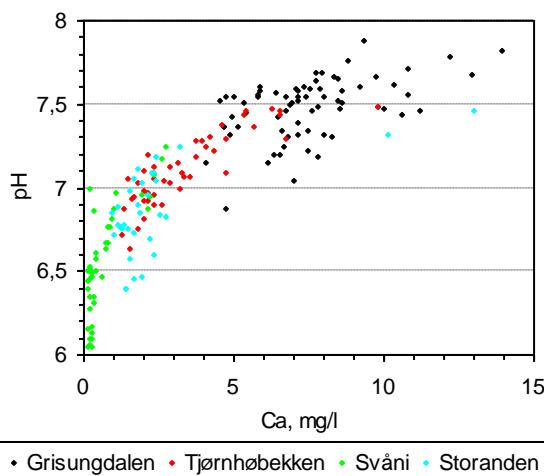

**Figur 3.** Sammenhengen mellom kalsium-konsentrasjonen (Ca) og pH i bekkene i de ulike delfeltene.

Metallers mobilitet i løsavsetningene er også avhengig av konsentrasjonene av organisk materiale (TOC) og jernhydroksider (Fe). Disse stoffene binder løste metallene og gjør at de transporteres ut fra nedbørfeltet. Konsentrasjonene av disse ”metall-transportørene” er lave i skytefeltets bekker og det var ingen klar samvariasjon mellom konsentrasjonene av disse variablene i noen av delfeltene (Fig.4)

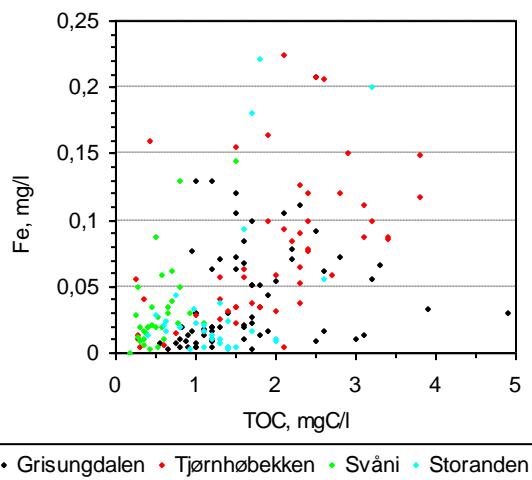

**Figur 4.** Sammenhengen mellom konsentrasjonene av organisk materiale (TOC) og jern (Fe) i de ulike feltene.

Konsentrasjonene av As, Bi, Cd, Hg og Mo har vært undersøkt tidligere (Rognerud 2003, Rognerud et al. 2004), men konsentrasjonene var svært lave og oftest lavere enn grensen for sikre analyser. Det er derfor ikke knyttet forurensningsmessige problemer til disse metallene og de er ikke senere undersøkt. Militære etterlatenskaper inneholder også mindre mengder barium (Ba), strontium (Sr) og kobolt (Co). Vi har tidligere vist at konsentrasjonene av disse metallene i bekkene i hovedsak er styrt av geokjemien i nedbørfeltet (Rognerud 2003). Denne konklusjonen bekreftes også av senere målinger.

### 3.1.2 Alle delfelter unntatt Storranden og Svåni


Militær håndvåpenammunisjon inneholder kobber, sink, bly og antimon, mens artillerigranater inneholder bl.a jern, aluminium, kobber og sink. Innholdet av metallene i flybomber er ukjent, men det aller meste er jern. Undersøkelsene i 2002 viste at den utkjørte gruvegrusen er anriket på kobber, sink og nikkel. Aluminium er et vanlig element i jordsmonnet og vi kan ikke skille forurensninger fra naturlig bidrag i bekkene (Rognerud 2003). Antimon forekommer i lave konsentrasjoner og svært ofte var verdiene lavere enn grensen for sikre analyser. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser er satt til halvparten av denne i de statistiske analysene. Samvariasjonen mellom de øvrige metallene og de viktigste ”metalltransportørene” i vann, organisk materiale og jern (jernhydroksider), er vist i Tab.1.

**Tabell 1.** Korrelasjonsmatrise mellom noen av de viktigste metallene samt organisk materiale (TOC) i tre delnedbørfelt i Hjerkinn skytefelt (2002-2012). Uthevede verdier viser statistisk signifikante korrelasjoner på 95 % konfidensnivå. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser er satt til halvparten av denne.

Tjørnhøbekken- Haukberget, n=102					Grisungbekken m/tilløp n=101					Svåni's tilløpsbekker, n=21					
	Fe	Cu	Ni	Pb	Zn	Fe	Cu	Ni	Pb	Zn	Fe	Cu	Ni	Pb	Zn
TOC	0,25	<b>0,68</b>	<b>0,66</b>	0,31	<b>0,62</b>	0,05	<b>0,68</b>	<b>0,44</b>	0,01	0,21	0,45	<b>0,69</b>	<b>0,75</b>	0,29	0,18
Fe		0,20	0,25	0,12	0,21		0,27	0,04	0,02	0,12		0,36	0,56	0,1	0,01
Cu			<b>0,54</b>	0,22	<b>0,67</b>			0,36	0,02	0,26			<b>0,84</b>	0,18	0,42
Ni				0,24	0,27				0,01	0,15				0,16	0,3
Pb					0,16					0,08					0,41

Det var en god samvariasjon mellom konsentrasjonene av organisk materiale (TOC) og konsentrasjonene av kobber, nikkel og sink i Tjørnhøbekkens nedbørfelt. I Svåni og Grisungbekkens nedbørfelter samvarierte TOC best med kobber og nikkel. Dette indikerer at humustoffer er en viktig ”transportør” for slike metallene i disse bekkene. Det var en også en god samvariasjon mellom kobber og nikkel, og kobber og sink i Tjørnhøbekkens nedbørfelt. I Grisungbekkens nedbørfelt var det generelt en dårlig samvariasjon mellom metallene, mens i Svånis tilløpsbekker var det bare kobber og nikkel som viste en høy grad av samvariasjon. Det er bemerkelsesverdig at bly ikke var signifikant korrelert til verken TOC eller noen av metallene. Vi kommer tilbake til dette i diskusjonen.


Samvariasjonen mellom konsentrasjonene av kobber og nikkel i de fleste bekkene er interessant. Militære etterlatenskaper (håndvåpen-prosjektiler, granater etc) inneholder kobber, men svært små mengder nikkel. Disse metallene er imidlertid anriket i gruvegrus fra tidligere drift i Hjerkinn gruver (Rognerud 2003). Store mengder av gruvegrusen ble benyttet i kjøretraseer, blenderinger og som underlag på HFK-sletta. Det kan derfor forventes en samvariasjon i bekkene som drenerer nedre deler av Haukberget og området nedstrøms HFK-sletta i Grisungdalen. Det var imidlertid ingen vesentlig forskjell på forholdet mellom konsentrasjonene av kobber og nikkel i bekkene (3:1) fra disse områdene og fra områder der gruvegrusen ikke forekom, selv om konsentrasjonene var høyere (Rognerud 2012). På Haukberget startet fjerningen av utkjørt stein og grus fra gruve-virksomheten i 2011, og skytevollen på Haukberget II ble i løpet av 2010-2012 i sin helhet fjernet og kjørt på deponiet ved Storranden. Forholdet Cu/Ni og Cu/Zn endret seg ikke i Tjørnhøbekken, som avvanner Haukberget, i denne perioden (2010-2013, Fig.5). Dette indikerer at løsavsetningenes geokemi er viktig for avrenningen av disse metallene. Slik har det også vært i bekkene fra Flyfeltet i Grisungdalen, mens bekkene som avvanner demoleringsplassen i Grisungdalen har i hele overvåknings-perioden hatt klart høyere konsentrasjoner av alle begge metallene enn i Tjørnhøbekken og Flyfeltet både før og etter tiltak. Det kan derfor indikere bidrag fra forurensninger som har vært vanskelig å fjerne i demoleringsområdet (Fig.5).

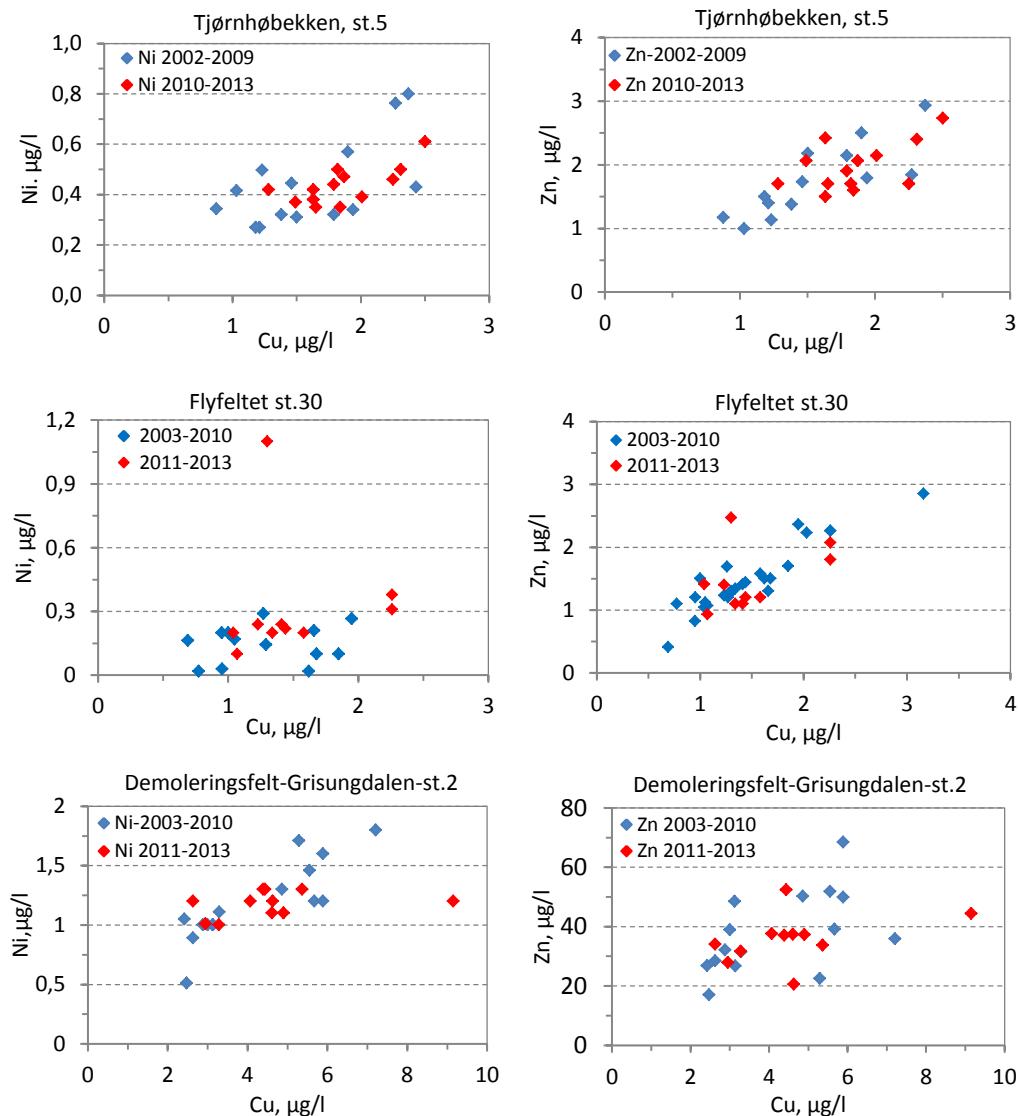

**Figur 5.** Samvariasjonen mellom konsentrasjonene av kobber og nikkel og kobber og sink i Tjørnhøbekken (st.5) som avanner Haukberget, bekkene fra flyfeltet (st.30) og demoleringsplassen i Grisungdalen(st.2) før (2002/2003-2009/2010) og etter tiltak i nedbørfeltene(2010/2011-2013)


Kobber og sink er bestanddeler i de fleste ammunisjonsrester, men samtidig er disse metallene også anriket i morener og gruvegrus. Det er derfor ikke lett å skille mellom utelekkning fra naturlig kilder, gruvegrus og korroderte prosjektiler når det gjelder sinkkonsentrasjoner i bekkene, med unntak av demolerings-plassen i Grisungdalen som helt klart er en betydelig sinkkilde (20-50 µg/l, Fig.5). Demolerings-plassen er restaurert og ble ferdigstilt i 2011. På bakgrunn av denne gjennomgangen er det klart at bekkene i skytefeltet ikke er forurensset av bly. Vi kommer nærmere tilbake til årsakene til dette i diskusjonen. Videre er bekkene fra demolerings-plassene og flyfeltet forurensset av sink og kobber, mens nedre deler av Tjørnhøbekken, som påvirkes av avrenning fra Haukberget, er noe forurensset av nikkel, kobber og sink.

Når det gjelder vannkvaliteten i Storkvølvbekken ved utløpet i Svåni (st.26), og Grisungbekken når den renner ut av feltet (st.17), så var det ingen indikasjon på at konsentrasjonene av kobber og sink eller forholdet mellom disse hadde endret seg i anleggsperioden i forhold til før denne (Fig.6).

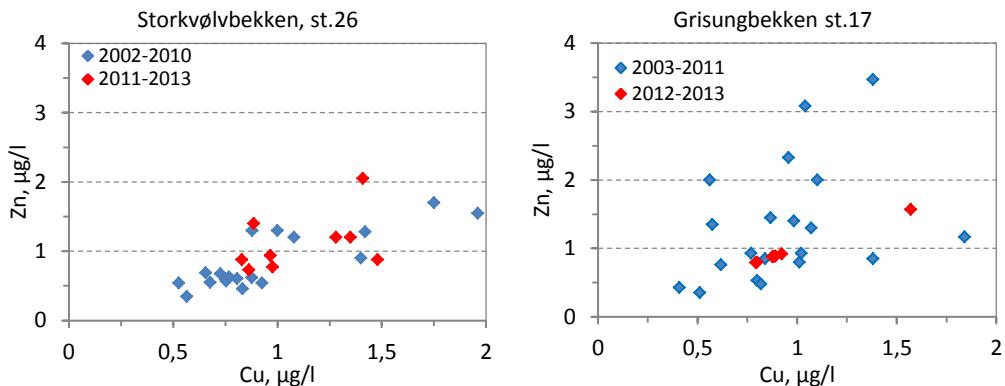

**Figur 6.** Samvariasjon mellom konsentrasjonene av kobber (Cu) og sink (Zn) i 2 hovedbekker samt bekken fra flyfeltet før (blå) og etter at tiltak ble satt i gang (merket rødt).

Generelt sett økte konsentrasjonene av kobber og sink med økende TOC konsentrasjoner i Flyfeltet i Grisungdalen (Fig.7). Slik var det imidlertid ikke for kobber og sink verken på referansestasjonen (st.29) eller etter deponiet (st.30) i bekken fra det restaurerte demoleringsfeltet i Grisungdalen (st.2, Fig.7). Det er derfor rimelig å anta at kildene er dominert av løsmassenes geokemi i flyfeltet, mens en betydelige sink kilde fortsatt finnes i det restaurerte området ved demoleringsplassen.

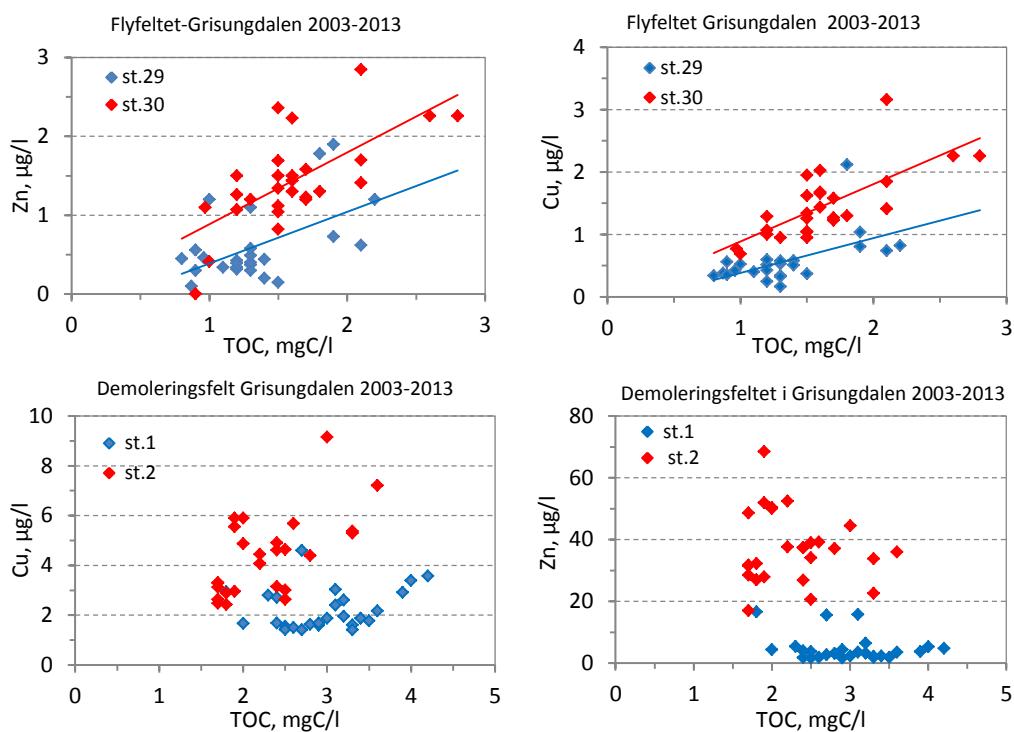


**Figur 7.** Samvariasjon mellom TOC og konsentrasjonene av kobber (Cu) og sink (Zn) hhv oppstrøms (st.29, st.1) og nedstrøms (st. 30, st.2) flyfeltet og demoleringsfeltet i Grisungdalen (2003-2013).

### 3.1.3 Tidsutviklingen (2001-2013) i metallkonsentrasjoner i bekkene fra demoleringsfeltene i Grisungdalen og Svånidalen, stridsvognfeltet på Haukberget og Flyfeltet i Grisungdalen (Fig.8-10)

I bekkene som avvanner demoleringsfeltet har konsentrasjonene av kobber, sink og nikkel i hele perioden vært høyere nedstrøms deponiet (st.2) enn oppstrøms (st.1), og økningen har vært størst for sink (Fig.8). Dette er rimelig da sink generelt er mer mobilt, i avrenning fra landdeponier, enn bly og kobber. Økningen har ikke noe å gjøre med forskjeller i konsentrasjonene av TOC da TOC verdiene har vært høyest ovenfor deponiet (st.1) i hele perioden (Fig.8). Konsentrasjonene av kobber økte fra 2002 til 2003 nedstrøms deponiet, men etter dette har det ikke skjedd endringer av betydning. Konsentrasjonene av bly har vært lave så bly-fragmenter etter demolering av ammunisjon er ikke utsatt for nevneverdig korrosjon og utlekking til bekkene. Feltet er heller ikke en nevneverdig kilde for nikkel da nær de samme konsentrasjoner måles inn og ut av feltet, og nivået er derfor i all hovedsak geokjemisk betinget. I 2011 ble feltet ombygd og restaurert. Konsentrasjonene av metaller i 2011-2013 var imidlertid på nivå med tidligere målinger, så anleggsarbeidet førte ikke til økt forurensning av bekkene. Siden 2008 har det vært en synkende trend i sink-konsentrasjonene og i 2013 var de på nivå med perioden før 2004.

Kobberkonsentrasjonen nær dobles i bekkene gjennom feltet (fra 2 til 4 µg/l). Nikkel og antimon-konsentrasjonerne (vedlegg 3) ved utløpet av feltet har vært lave, og påslaget gjennom deponiet har vært beskjedent. Med unntak av tre episoder var konsentrasjonene av bly nær de samme i bekkene ved inn og utløp av feltet. Episodene kan ha sammenheng med forstyrrelser av deponiet (demolering). Vi må regne med at det ligger en god del bly i deponiet i forbindelse med demolering av ammunisjon, men de lave konsentrasjonene av bly i bekkene viser hvor sterkt bly bindes i et alkalisk miljø slik som det er i dette deponiet (Fig.3, og i vedlegg 3). Det dannes ei skorpe av uløselige korrosjonsprodukter på prosjektil-restene og dette hindrer også en større utlekking av antimon som bly er legert med. Restaureringen av feltet førte ikke til økte konsentrasjoner av metaller i bekkene og de har ikke endret seg nevneverdig etter at dette arbeidet var avsluttet.

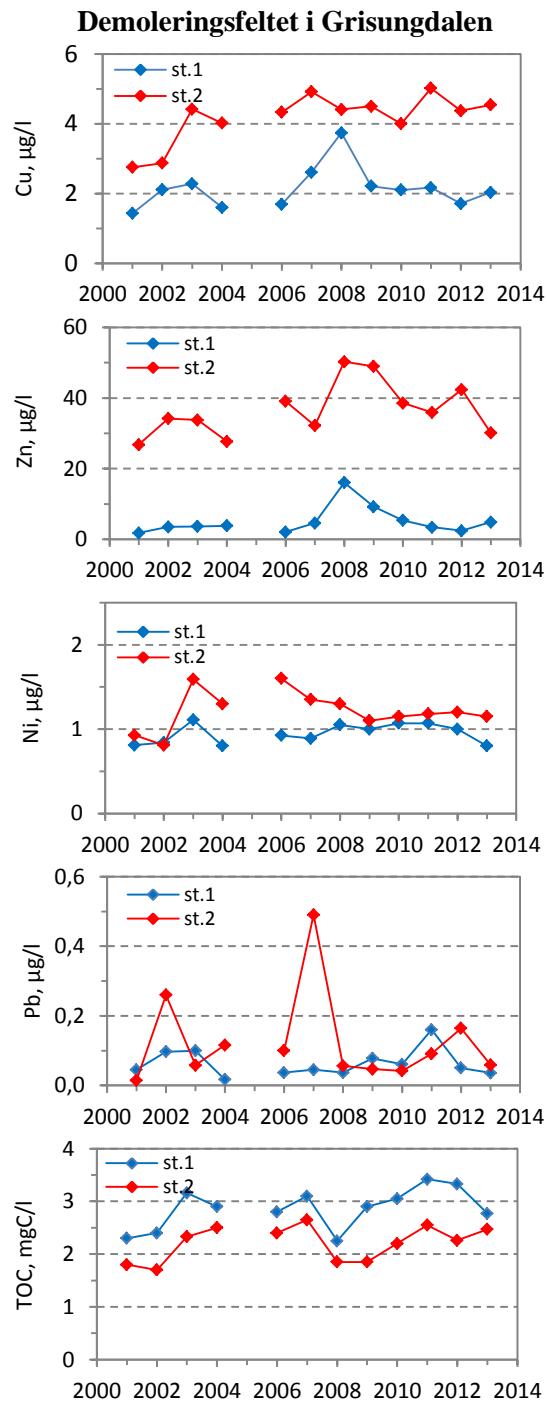


**Figur 8.** Middelkonsentrasjoner (mai-okt.) av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb), totalt organisk karbon (TOC) i bekkene oppstrøms (st.1) og nedstrøms (st.2) demoleringsfelt i perioden 2001-2013.

Generelt har konsentrasjonene av kobber og sink vært høyere i bekken nedstrøms demoleringsfeltet (st.38) enn ved referansestasjonen oppstrøms (st.37) i hele perioden (Fig.9). Økningen er imidlertid langt mer beskjeden enn i bekken som avvanner demoleringsfeltet i Grisungdalen (Fig.8). I 2003 og 2004 økte TOC betydelig nedstrøms feltet. Dette førte til betydelig økning i konsentrasjonene av organisk bundet metaller. Etter dette har konsentrasjonen av kobber vært nærmest 0,5 µg/l ved referansestasjonen og nærmest dobbelte nedstrøms demoleringsfeltet. Tilsvarende var det også for sink, men generelt var konsentrasjonene litt høyere hhv ca.0,8 µg/l og 1,5 µg/l. Det er mulig at økningen i kobber og sink-konsentrasjonene mellom stasjonene skyldes korrosjon av metallrester som ligger spredt på bakken over et stort område i bekkens nedbørfelt. Etter 2006 har konsentrasjonene av metaller variert svært lite. I 2011 ble demoleringsfeltet restaurert og ferdigstilt i september. Jernskrot og større metallfragmenter etter demoleringer ble fjernet. Det ble ikke gjort målinger i 2012.

Konsentrasjonene av nikkel, og særlig bly og antimон (i vedlegget) har vært lave i hele perioden, og i mange tilfeller lavere enn grensen for sikre analyser. Det ble ikke målt konsentrasjoner over 1 µg/l. Med unntak av episodisk høyere konsentrasjoner i 2004 (for alle metallene) så var det var ingen klar forskjell mellom konsentrasjonene oppstrøms og nedstrøms demoleringsfeltet. Det har ikke vært noen klar tidsutvikling i konsentrasjonene av metaller. Episodisk høyere verdier i 2004 kan skyldes at nedbør har vasket ut metaller assosiert til jordpartikler.

Dette demoleringsfeltet har ikke lekket metaller av betydning til bekkene. Det bør likevel gjøres noen målinger i 2014 for å sjekke at det fortsatt er slik etter restaureringen.

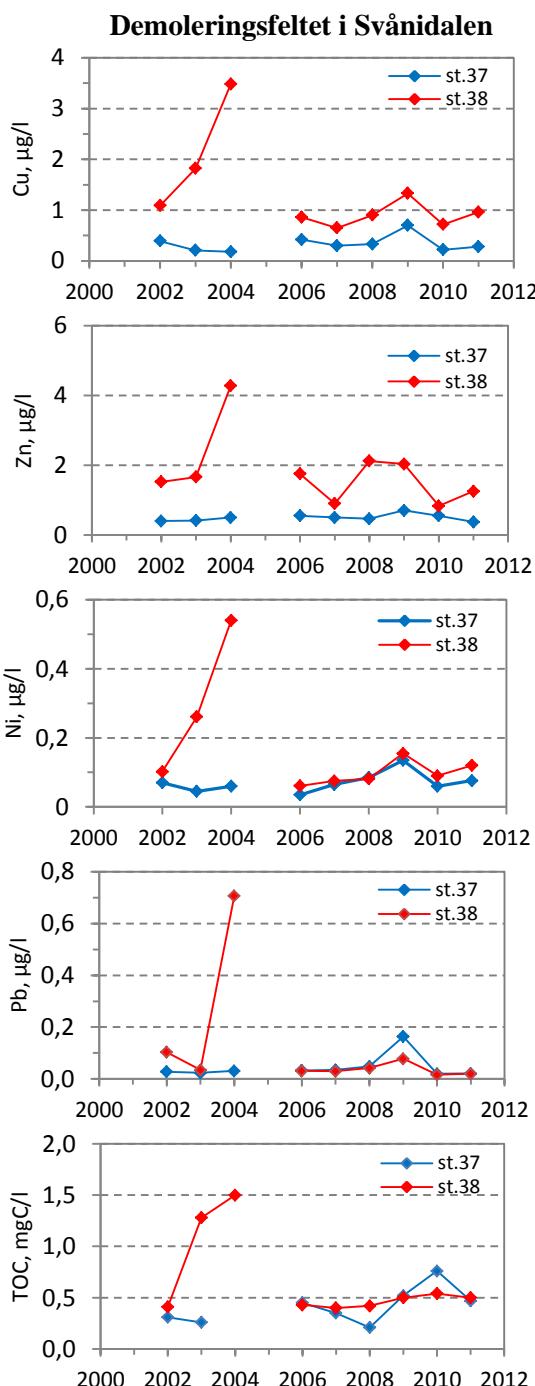


**Figur 9.** Middelkonsentrasjoner(mai-okt.) av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og totalt organisk karbon (TOC) i bekkene oppstrøms (st.37, blå kurver) og nedstrøms (st.38, rød kurver) for Svånidalen demoleringsfelt i perioden 2002-2011.

Generelt har konsentrasjonene av kobber, sink og nikkel vært høyere i Tjørnholbekken nedstrøms stridsvognfeltet på Haukberget (st.5), enn ved referansestasjonen oppstrøms (st.9) i hele perioden (Fig.10). Med unntak av episodene i 2007 og 2009 har konsentrasjonen av kobber og sink vært nær  $0,6 \pm 0,2 \mu\text{g/l}$  ved referansestasjonen og 2-3 ganger så høy nedstrøms stridsvognfeltet. Det er rimelig å tro at de viktigste kildene for kobber, sink og nikkel er geokjemiske, men med et bidrag fra utkjørt gruvegrus i kjøretraseer og blenderinger.

I 2013 ble det bare gjort målinger ved st.5. Konsentrasjonene av kobber og sink dette året var på nivå med tidligere målinger. Dette viser at anleggsarbeidene knyttet til restaureringene av Haukberget II i 2011, og Haukberget I i 2012 og 2013, ikke førte til økte konsentrasjoner av sink og kobber i bekken.

Konsentrasjonene av nikkel har i hele perioden økt i bekken på veien gjennom feltet, men konsentrasjonene har vært lave. Dette kan skyldes utelekkning fra utkjørt gruvegrus og lokale geokjemiske kilder. Slik har det også vært for bly, men konsentrasjonene har vært svært lave og variasjonene kan ha tilfeldige årsaker.

Det har ikke vært noen klar trend i konsentrasjonene av nikkel og bly. I 2012 var de på nivå med tidligere målinger. I 2012 var TOC konsentrasjonen både inn og ut av feltet de laveste som er observert i overvåknings-perioden. Dette til tross for at restaurerings-arbeidet med Haukberget II nylig var gjennomført, og at arbeidet med Haukberget I pågikk under målprogrammet i 2012 og 2013. Restaureringsarbeidene på Haukberget føre ikke til nevneverdig mobilisering av metaller assosiert til løst organisk materiale.

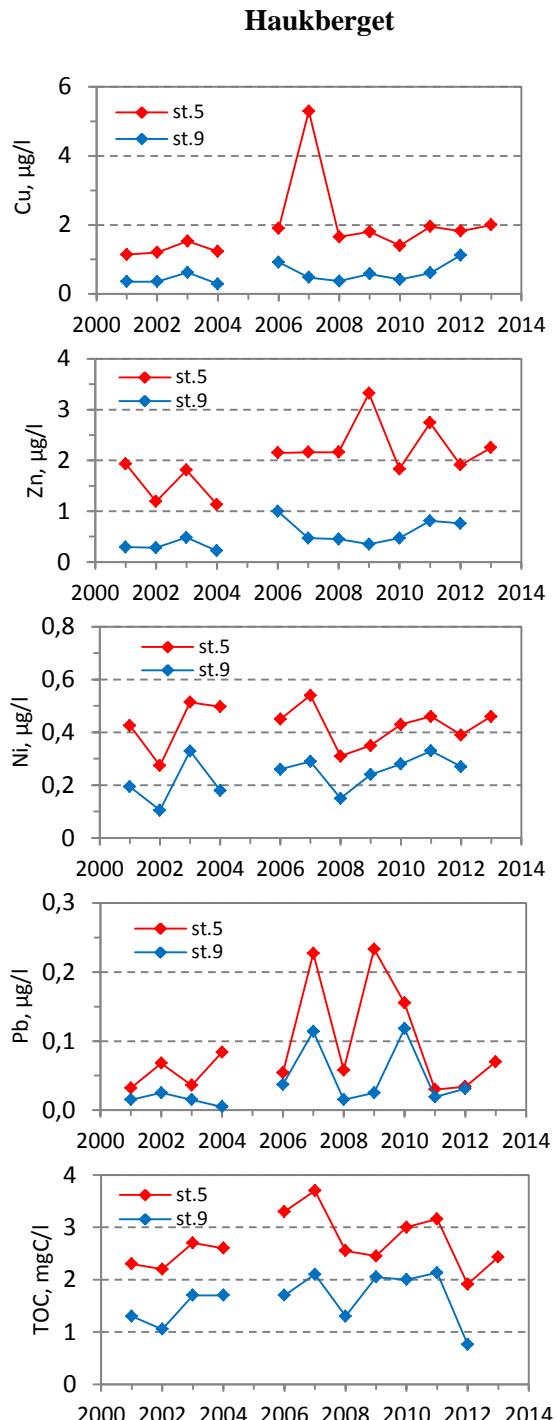


**Figur 10.** Middelkonsentrasjoner (mai-okt.) av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og TOC i Tjørnholbekken oppstrøms (st.9) og nedstrøms (st.5) stridsvognbanene ved Haukberget i perioden 2001-2013 (kun st.5 i 2013). Verdier lavere enn grensen for sikre analyser (Pb) er satt til halvparten av denne.

Generelt har konsentrasjonene av kobber og sink vært høyere i bekken nedstrøms flyfeltet, før den renner ut i Grisungbekken (st.30), enn på referansestasjonen (st.29) oppstrøms flyfeltet i hele perioden (Fig.11). Med unntak av en episode høsten 2008, som ikke skyldes metaller bundet til organisk materiale (TOC), har konsentrasjonen av kobber og sink vært nær 2-3 ganger høyere nedstrøms feltet enn oppstrøms fram til 2010. I 2011 økte konsentrasjonene av kobber, sink og nikkel på referansestasjonen (st.29). Dette kan ha sammenheng med de store bombekratrene som oppsto nær bekkeleiet etter flybombing i nedbørfeltet, oppstrøms referansestasjonen, på slutten av den militære aktiviteten i feltet. I 2013 var konsentrasjonene av metaller på nivå med det de har vært i perioden etter 2009.

I bekken fra flyfeltet var det en betydelig økning i metallkonsentrasjoner høsten 2008, som også førte til økninger i Grisungbekken. Vi antar at årsaken var en flyøvelsen med drop av skarpe bomber i Grisungdalen høsten 2008. Effekten var imidlertid kortvarig og sommeren 2009 var konsentrasjonene tilbake til nivåene før denne hendelsen.

Episoden høsten 2008 førte også til økte konsentrasjoner av nikkel og bly, men uten at konsentrasjonene kan karakteriseres som høye. Ellers har de vært svært lave og med ubetydelige forskjeller mellom stasjonene. Konsentrasjonene av antimon (i vedlegget) har vært nær, eller under grensen, for sikre analyser på begge stasjoner i hele perioden

Denne overvåkningserien viser at betydelige forstyrrelser av deponiområder, slik som ved drop av kraftig flybomber, fører til endringer i dreneringsmønsteret i feltet og eksponerer nye forurensningskilder for utleking. Likevel er det positivt at effekten ser ut til å være kortvarig. I 2013 bidro ikke Flyfeltet til nevneverdig metallforurensning av Grisungbekken.

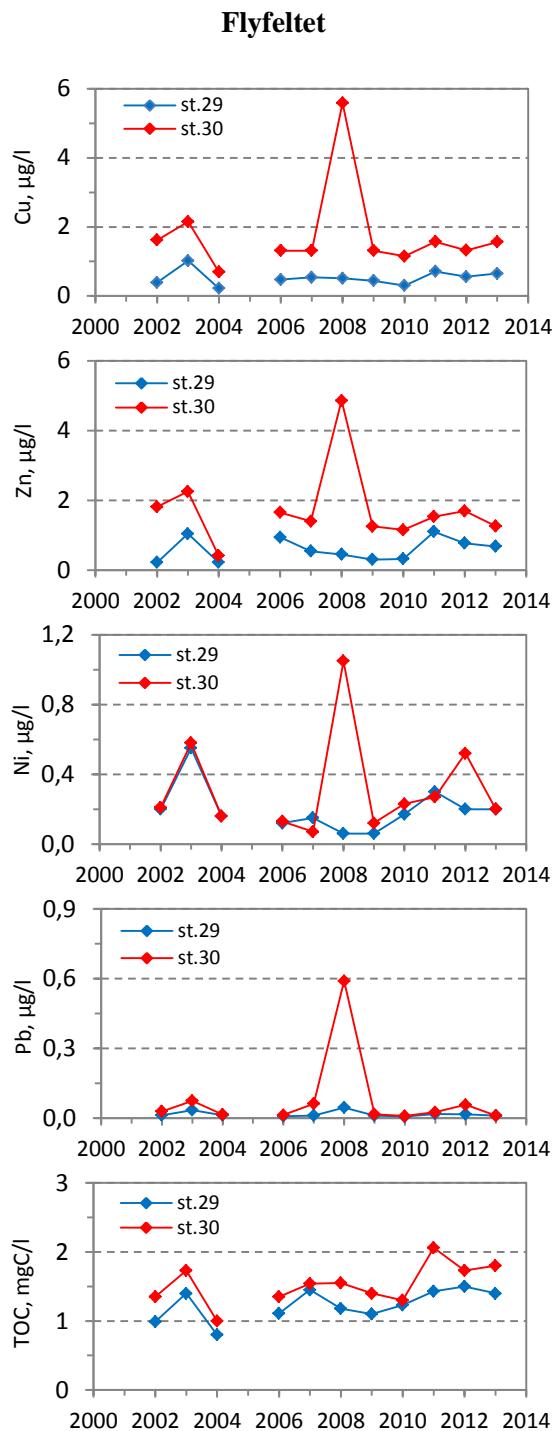


**Figur 11.** Middelkonsentrasjoner(mai-okt.) av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og TOC i bekken oppstrøms (blå kurver) og nedstrøms (rød kurver) flyfeltet i perioden 2002-2013. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser(Pb) er satt til halvparten av denne.

### 3.1.4 Svåni, Grisungbekken og Tjørnhøbekken

Det er ikke foretatt målinger i Svåni verken i 2012 eller 2013. Svåni er påvirket av smeltevann fra breer i Snøhettaområdet og elva har turbid vann med høyt innhold av uorganisk materiale fra slutten av juni til begynnelsen av september (Fig.12). Dette betyr at de fleste metallene er bundet i den uorganiske fraksjonen ved Maribu (st.28) oppstrøms skytefeltet (Fig.1 og 12). Selv om brevannet fortynnes av tilrennende bekker i området ned mot Svåni's utløp av feltet (st.15) er elva klart påvirket av brepartikler også ved denne stasjonen (Rognrud 2007).

Konsentrasjonen av metallene har vært lave i Svåni i hele overvåkningsperioden og det er små forskjeller på konsentrasjonene i elva inn i feltet (st.28) og ut av feltet (st.15). Unntaket fra dette mønsteret er kobber i 2011 der konsentrasjonene ut av feltet økte uten at det tilsvarende skjedde inn i feltet (st.28). Dette er vanskelig å forklare da det ikke skyldes endringer i konsentrasjoner av TOC.


Generelt sett øker TOC i Svåni på vei gjennom feltet som følge av utlekking av TOC fra myrområder. Kobber er assosiert til TOC i Svåni (Tab.1), og økt humuspåvirkning fører til økte metall-konsentrasjoner med opphav i bergrunn i nedre del av skytefeltet. Likevel kan det ikke utelukkes et bidrag fra etterlatenskaper etter militær aktivitet i Tjørnhøbekkens myrlendte områder. Episodisk høyere verdier kan skyldes erosjon av jordpartikler ved høy vannføring. Korrosjon av militære etterlatenskaper i Svånådalen og på Haukberget, som tilføres Svåni, har derfor ingen nevneverdig betydning for vannkvaliteten i elva når den renner ut av feltet. Svåni har relativt høy vannføring når breene smelter sommerstid. Dette gjør at evnen til å fortynne eventuelle utslipper av metallene fra militær aktivitet er stor. De metallkonsentrasjoner som observeres er derfor i all hovedsak fra naturlige kilder, bundet til småkorna uorganiske partikler (brepartikler) fra øvre deler av nedbørfeltet.

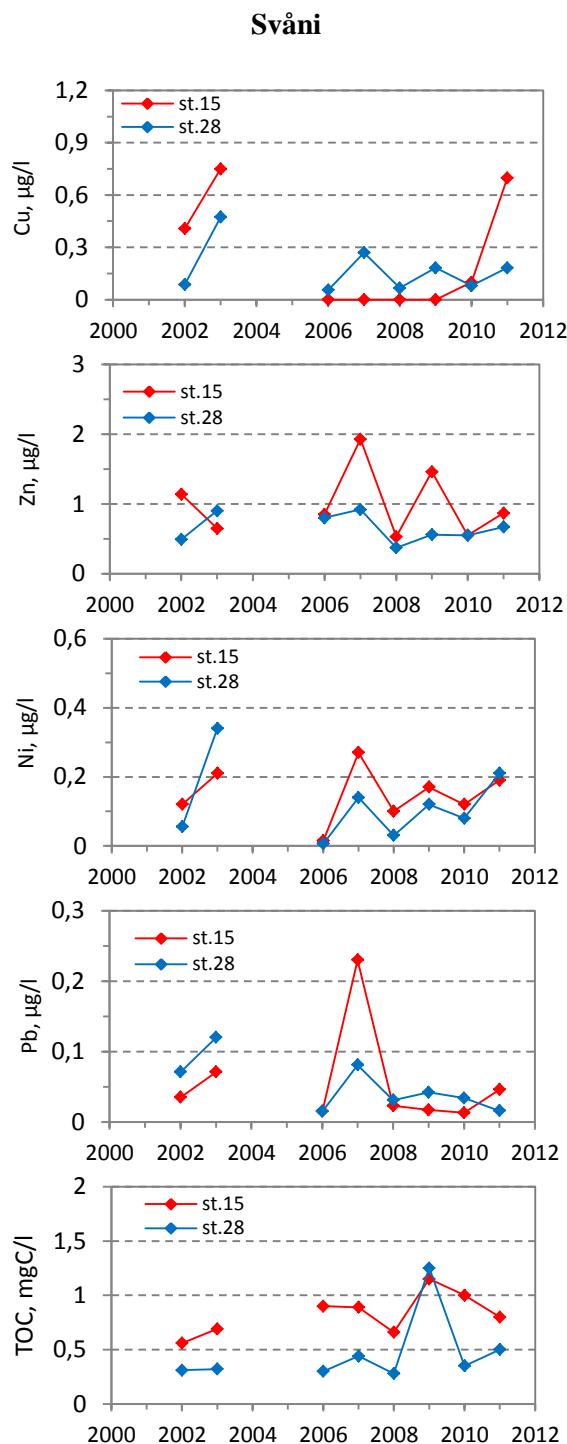

**Figur 12.** Middelkonsentrasjoner (mai-okt.) av totalt organisk materiale (TOC), sink (Zn), kobber (Cu) og nikkel (Ni) i Svåni inn (st.28) og ut av feltet (st.15) i perioden 2002 til 2011.

I Grisungbekken økte konsentrasjonene av metaller og TOC fra referansestasjonen, st.21 til utløpet av feltet, st.17 (Fig.13). Økningen mellom disse målepunktene var liten eller ubetydelig før 2005, men har vært tydeligere etter 2005. Årsaken til dette kan være flere slik som økt bruk og utlekking av metaller fra HFK-sletta, indikert ved målinger oppstrøm (HFK-O) nedstrøms (HFK-N), men også andre kilder kan ha bidratt. Metaller er assosiert til TOC og økningen i TOC skyldes naturlige forhold, som økt avrenning fra myrer oppstrøms HFK-sletta (HFK-O). Avrenningen fra HFK-sletta og omkring-liggende myrer bidrar til en klar økning i TOC i Grisungbekken (HFK-O, HFK-N). Tilkjørte jordmasser til bruk ved revegeterering av HFK-sletta kan også ha bidratt til dette. Fra 2010 til 2012 var det likevel en nedgang i kobber-konsentrasjonene i bekken ut av feltet (st.17), men ikke for TOC og de andre metallene. Vi kan ikke forklare dette.

For sink kan også bekken fra demoleringsfeltet («Demobekken»), som renner inn i Grisungbekken mellom flyfeltet og HFK-sletta, være en kilde. Den har mindre vannføring enn bekken fra flyfeltet, men konsentrasjonene av sink har vært betydelig høyere enn i Grisungbekken. I Zn-panelet i Fig.13 har vi lagt inn målinger fra st.18 som ligger nedstrøms utløpet av bekken fra flyfeltet, men oppstrøms utløpet av «Demobekken». Det var ingen forskjell i sink-konsentrasjoner ved denne stasjonen og stasjonen oppstrøms HFK (HFK-O), mens den øker betydelig nedstrøms HFK (HFK-N). Dette indikerer at HFK-sletta kan være en sinkkilde og at vannføring i «Demobekken» er for liten til å påvirke vannkvaliteten i Grisungbekken nevneverdig. Konsentrasjonene av nikkel har vært lave, men likevel klart høyere ut av feltet (st.17) enn inn i feltet (st.21). Konsentrasjonene nedenfor HFK-sletta (HFK-N) har vært høyere enn ovenfor (HFK-O), og nær nivåene når bekken renner ut av feltet (st.17). Dette kan skyldes utlekking nikkel fra gruvegrusen som utgjør dekket på HFK-sletta samt av lokale løsmasser.

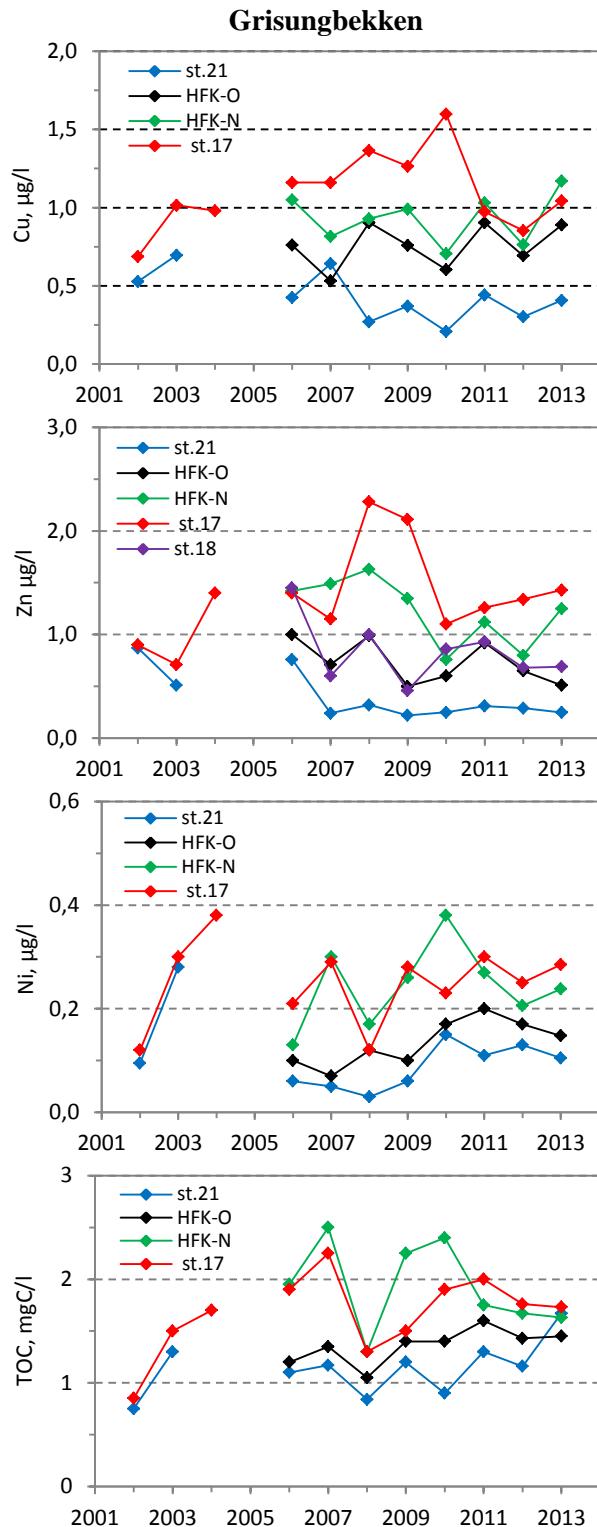


**Figur 13.** Middelkonsentrasjoner (mai-oktober) av totalt organisk karbon (TOC), sink (Zn), kobber (Cu) og nikkel (Ni) ved ulike stasjoner i Grisungbekken i perioden 2002 til 2013

Tjørnhøbekken avvanner de tidligere brukte stridsvognfeltene på Haukberget I og II. I denne bekken har det ikke vært noen klar tidstrend i konsentrasjoner av metaller eller TOC i tidsperioden 2006-2012 (st.5,6 og 9). Tjørnhøbekken renner sammen med Storkvølvbekken og videre ut i Svåni ved st.26 (Fig.1). Oppstrøms samløpet har Storkvølvbekken høyere vannføring, men nær samme vannkvalitet som Tjørnhøbekken ved referansestasjonen på Haukberget (st.9). Derfor fortynnes metallkonsentrasjonene i Tjørnhøbekken (st.5) av Storkvølvbekken før den når Svåni (st.26).

Hoveddelen av Haukberget II ble restaurert i 2011. Resten ble gjort i oktober 2012. Restaureringen av Haukberget I pågikk fra juni og ut oktober i 2012, mens resterende restaurering ble gjort i 2013. I 2013 var metallkonsentrasjonene i Tjørnhøbekken ved utløpet i Storkvølvbekken på nivå med tidligere målinger (Fig.14). Gravearbeidene i forbindelse med fjerning av massene fra den store målbanen på Haukberget II, samt fjerning av veier og blenderinger har ikke ført til økninger av metaller i bekken fra referansen oppstrøms (st.9) til nedstrøms før Haukberget I (st.5).

Konsentrasjonene av TOC har vært lavest i Tjørnhøbekken oppstrøms Haukberget II (st.9) i hele overvåkningsperioden og høyest etter Haukberget II (st. 6). Det er de store myrområder mellom Haukberget I og II som er årsaken til dette.

Konsentrasjonene av kobber og sink i Tjørnhøbekken øker også fra referansen (st.9) til utløp av Haukberget II (st.6) og videre til utløpet av Haukberget I (st.5). Mellom st.6 og 5 er det kjørt ut store mengder gruvegrus i kjøretrassene for stridsvognene. Det er rimelig å anta at utlekking av særlig sink og kobber fra disse har vært årsakene til økningen på denne strekningen. All gruvegrus er nå fjernet uten at dette har ført til nedgang i metallkonsentrasjonene.

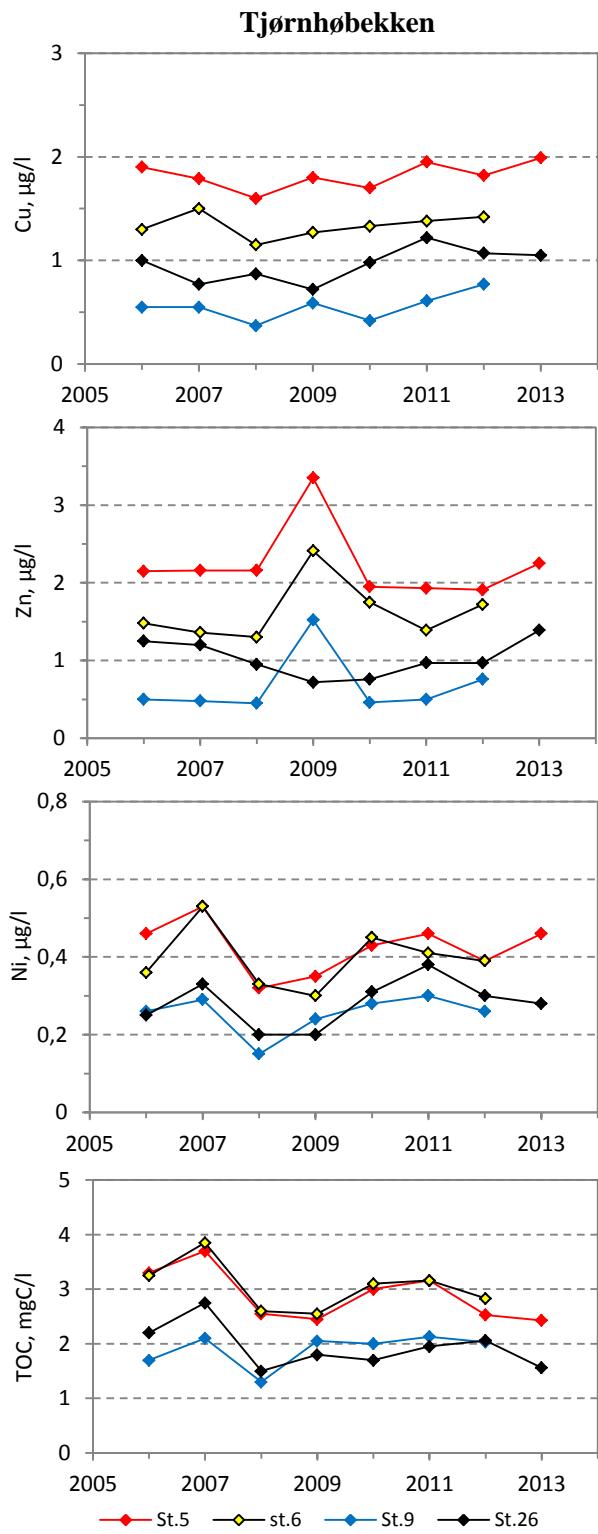


**Figur 14.** Middelkonsentrasjoner av totalt organisk karbon (TOC), sink (Zn), kobber (Cu) og nikkel (Ni) i Tjørnhøbekken inn i feltet (st.9), etter Haukberget II (st. 6), etter Haukberget I (st.5) og ut ved utløpet i Svåni (st.26) i perioden 2002 til 2013.

### 3.1.5 Metallkonsentrasjoner og Miljødirektoratets vannkvalitetskriterier i elver og bekker

En samlet oversikt over alle metallanalysene i delfeltene i lys av SFTs vannkvalitetskriterier viser at bekkene er ubetydelig forurensset av bly, lite til moderat av nikkel, sink og kobber, unntatt bekken fra demoleringsfeltet i Grisungdalen som er moderat til markert forurensset av kobber (Fig.15).


Det er episodisk målt enkelte høyere konsentrasjoner. Dette er atypiske verdier som blir registrert når vannføringen er spesielt lav eller at det har vært økt erosjon. I slike tilfeller kan metaller fra fyllinger, utkjørt gruvegrus og metallrester i bekkefaret og nedbørfelt få økt innflytelse. Dette får imidlertid liten betydning for vannkvaliteten i Grisungbekken og Svåni på grunn av fortyningen av vann fra lite forurensede områder. Dersom en tar i betraktning de betydelige potensielle forurensningskildene i skytefeltet må forurensningsgraden i bekkene betegnes som overraskende lav.

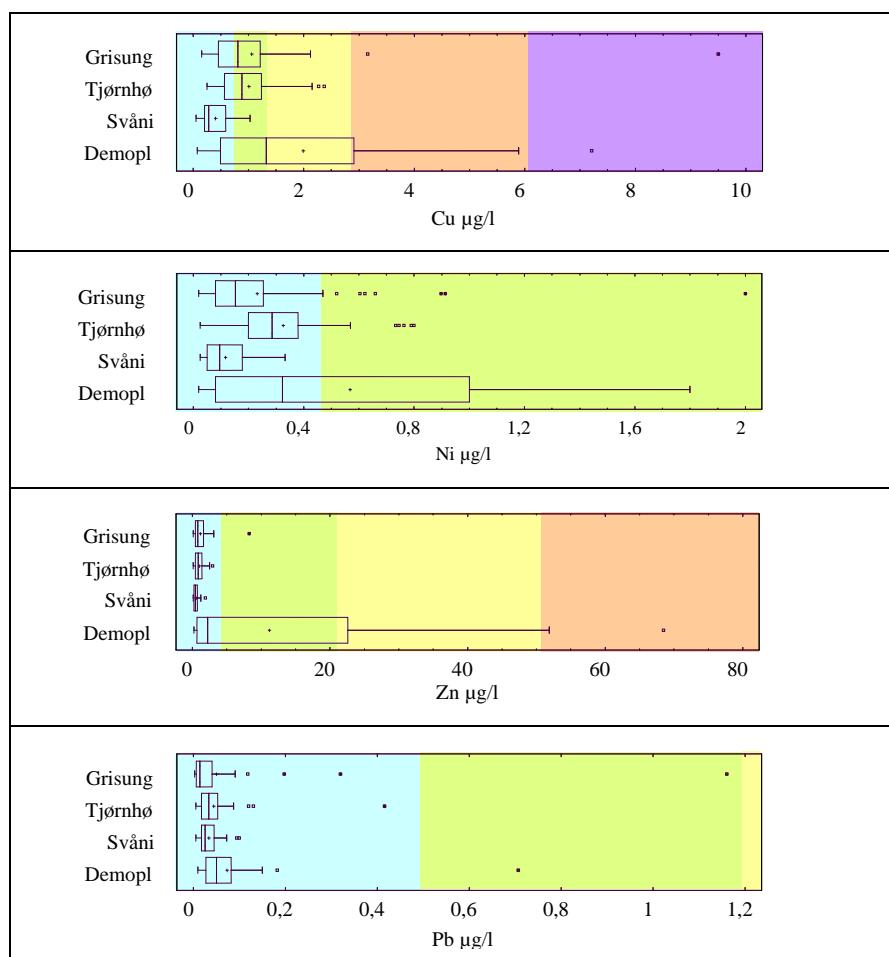

**Figur 15.** Boksplotter for konsentrasjonene av de viktigste metallene i delfeltene. Boksene inkluderer 50 % av observasjonene, medianen er markert med strek og middelverdien med +. Linjene fra boksene er trukket til laveste og høyeste kvartil (25 til 75 % av observasjonene), mens observasjoner utenfor disse er markert med firkanter. Fargeangivelsene representerer SFTs tilstandsklasser for metaller i vann. Blå: ubetydelig forurensset, grønn: moderat forurensset, gul: markert forurensset, orange: sterkt forurensset og rød: meget sterkt forurensset.

### 3.2 Vannkvaliteten i grunnvannsbrønnene på Storranden


Storranden er en gammel elveslette som inneholder store mengder grus og sand. Løsmassene har vært benyttet som gruskilde i mange år. I disse massetakene har det fram til 2010 vært tre deponier, M1, M2 og M3 (Forsvarsbygg 2006, 2007). M1 (Br.1) var et metalldeponi bestående av ammunisjonsrester (ca 1000 tonn), metallsrap og blindgjengere. Dette området er ombygget og ett nytt deponiområde er anlagt for deponering av metallholdige masser fra Haukberget. Br.1 er derfor ikke lenger operativ. M2 (Br.3-5) er en avsluttet (overdekt) eldre søppelplass som inneholder bl.a husholdningsavfall og 50 tonn ammunisjonsrester. M3 (Br.6-8) er en eldre søppelplass som til dels er åpen og inneholder rester av ammunisjon, metallsrap og delvis brent treavfall. I disse deponiene var det nedsatt 8 grunnvannsbrønner (Fig. 16) som ble undersøkt i perioden 2004-2008. I 2009 startet anleggsvirksomheten i området og brønn 1 og 3 ble fjernet. Alle brønnene var frosset ved prøvetakningen i 19. mai 2009, men resultatene for høstprøvene er gitt i tabell 1 i vedlegget. Samvariasjoner mellom et utvalg av metaller er vist i figur 17. I 2010 pågikk arbeidet med å lage nye deponiområder. I denne sammenheng ble de gamle brønnene nedlagt og 4 nye ble etablert. De ble ikke prøvetatt i 2010 og 2011 fordi en først ville sikre at grunnvannstrømmene rundt brønnspissene var etablert før prøvetakningen startet. Vi presenterer likevel de tidligere målingen her for vise helheten i overvåkningen fra starten i 2001. De nye grunnvannsbrønner er nå operative og vannkvaliteten overvåkes av Forsvarsbygg.

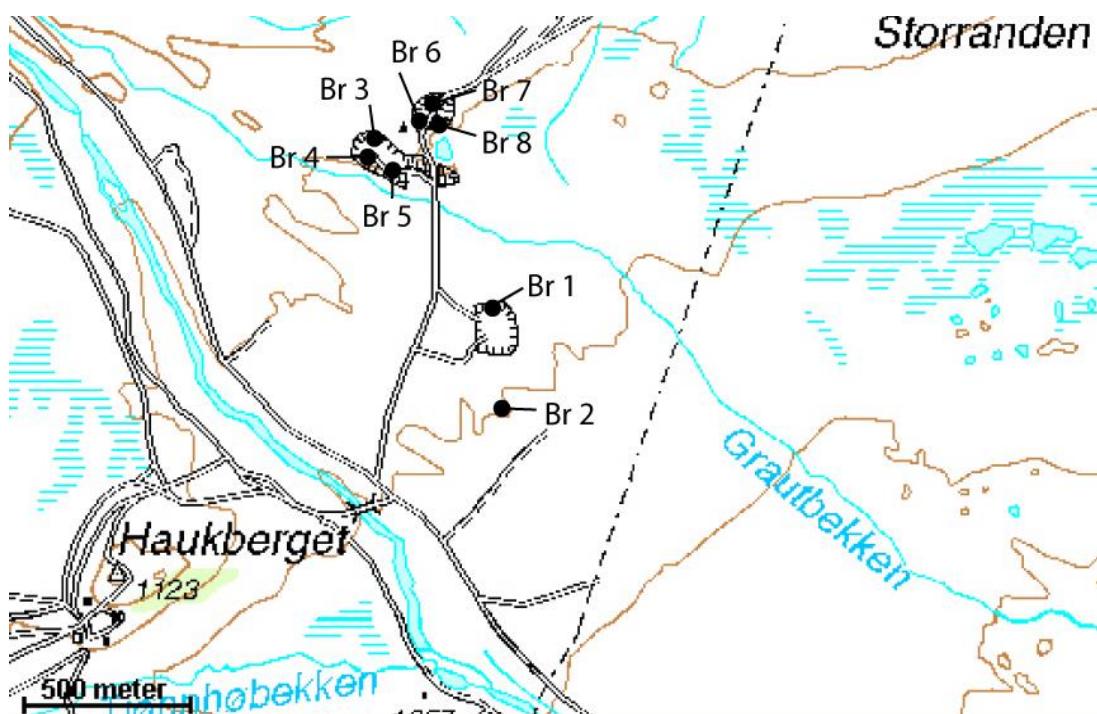

**Figur 16.** Lokalisering av grunnvannsbrønner på Storranden. Brønn 1 og 2 ligger i massetak (M1), brønn 3, 4 og 5 i M2 og brønn 6,7 og 8 i M3.

Det var stor spredning i konsentrasjonene av metaller i brønnen i de tre massetakene (Fig.17). Særlig gjalt dette for redoks-sensitive elementer som jern og mangan. Dette indikerer at det kan skje en veksling mellom reduktivt og oksidativt miljø i massetakene avhengig av vanngjennomstrømningen. Generelt sett var konsentrasjonene av metaller høyest i M3 og lavest i M1. Det var også en relativt god

samvariasjon mellom sink og kobber i alle brønnene. Konsentrasjonene av TOC var lave (Tab.1 og 2 i vedlegget) og jern og mangan oksider kan være viktige transportører av metaller ut fra deponiet. I Brønn 8 økte konsentrasjonene av sink, kobber, kadmium, krom og nikkel betydelig samtidig med at pH sank fra 6,4 til 4,3 (Tab.1 og 2 i vedlegget). Årsaken til dette er ukjent. Konsentrasjoner av sink og kobber på henholdsvis 11-12 mg/l og 2-3 mg/l er svært høye verdier og skytes en direkte tilførsel. Fysiske tiltak for å stoppe forurensninger til grunnvann fra området rundt Brønn 8 i M3 ble gjennomført i 2010. Tiltakene vil bli utført som beskrevet i Forsvarsbyggs søknad om tillatelse til tiltak etter Forurensningsloven, godkjent av Fylkesmannen i Oppland i 2008. Målinger av vannkvalitet fra de 4 nye deponiene starter våren 2012 og rapporteres av Forsvarsbygg.

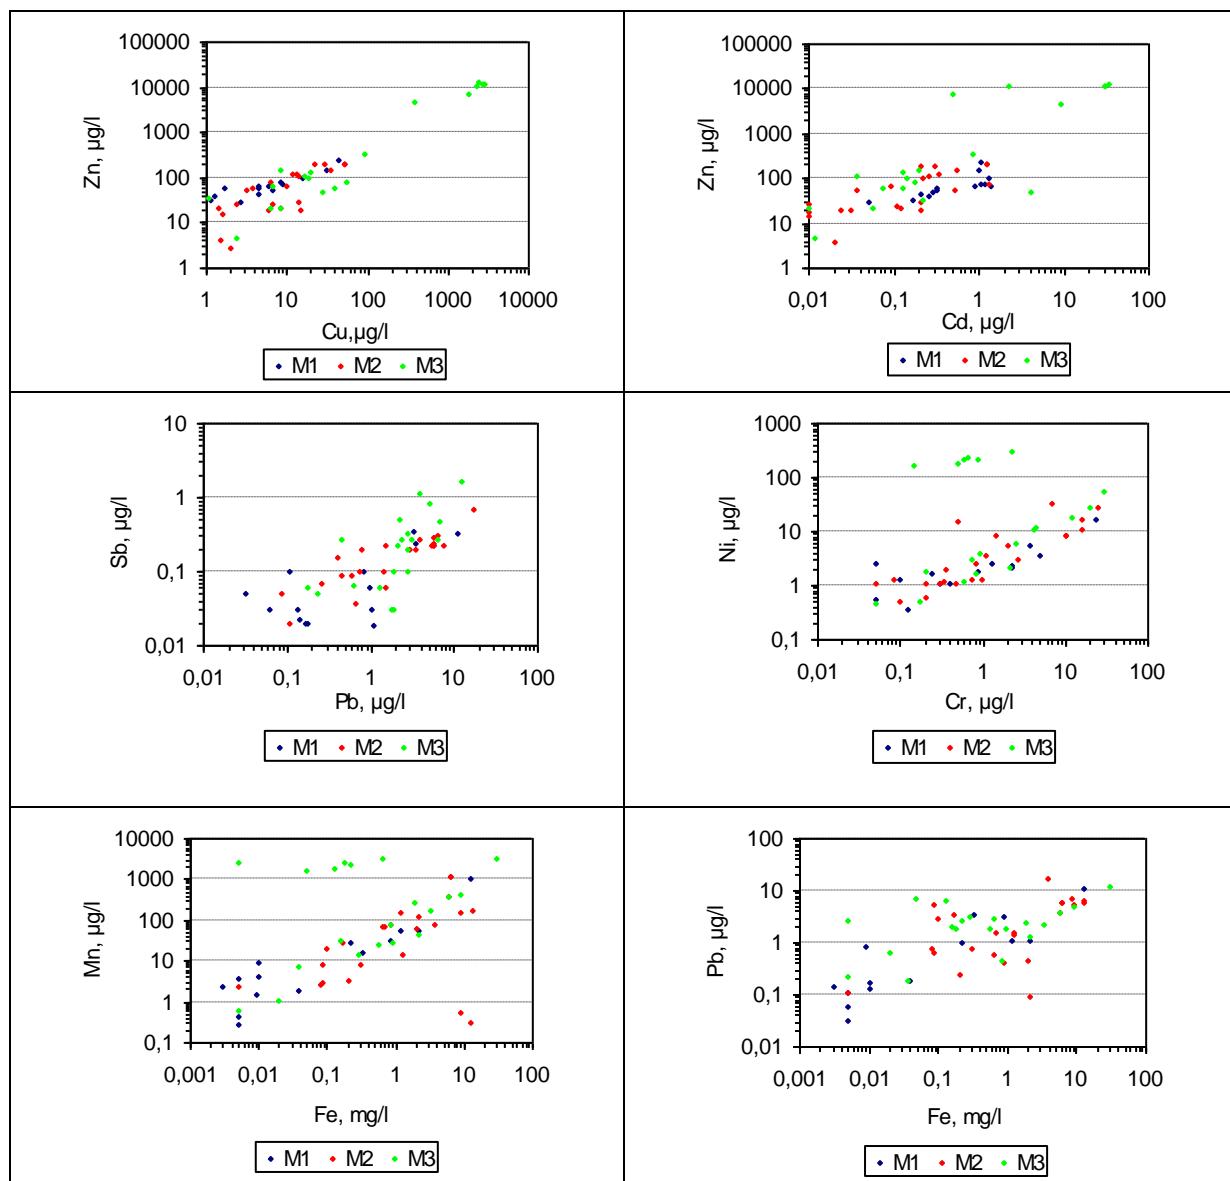

**Figur 17.** Spredningsdiagram over samvariasjon mellom utvalgte metaller i alle grunnvannsbrønnene i de tre massetakene M1, M2 og M3 på Storranden. Aksene er logaritmisk.


### 3.3 Tjernet og bekken på Storranden

Etter ombygningen og opprettelsen av nye deponier for masser fra Haukberget, er overvåkningen av vannforekomstene på Storranden konsentrert omkring et lite tjern som ligger sentralt i området, og en bekk som kommer ut av den store løsavsetningen (Fig.18). Målinger i de nye grunnvannsbrønnene vil bli utført av Forsvarsbygg.

Det har vært høye konsentrasjoner av sink og kobber, henholdsvis  $100 \pm 50 \mu\text{g/l}$  og  $50 \pm 30 \mu\text{g/l}$ , i tjernet i 2010-2011 (Fig.19). Nikkel-konsentrasjonene har vært betydelig lavere  $1,5 \pm 0,5 \mu\text{g/l}$ , mens blykonsentrasjonene har vært lave ( $< 0,5 \mu\text{g/l}$ ) og variert lite (Fig.19). Feltobservasjoner indikerer at variasjonen i metallkonsentrasjonene kan være relatert til vannstanden. Konsentrasjonene av metaller i bekkens utløp fra den store løsavsetningen på Storranden har vært lav ( $< 1 \mu\text{g/l}$ ) i hele perioden (tabell 1 i vedlegget). Bekken har små variasjoner i vannføring i perioden juni-oktober og kommer antagelig fra et stort grunnvannsreservoir som ikke er forurenset i nevneverdig grad.



**Figur 18.** Tjernet og utløpet av bekkens fra løsavsetningen på Storranden (foto S. Rognerud)

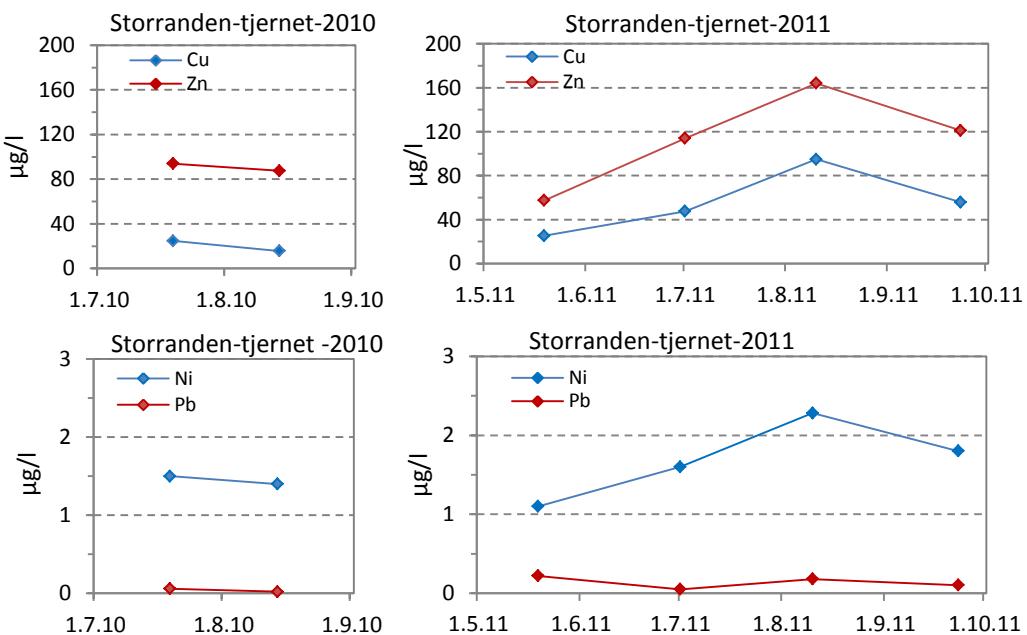

**Figur 19.** Konsentrasjoner av kobber, sink, bly og nikkel i tjernet og bekkens på Storranden.

### 3.4 Bekkene som avvanner HFK-sletta

HFK-sletta er et stort inngjæret, planert, steinsatt, areal på ca 0,26 km<sup>2</sup> som heller mot Grisungbekken (Fig.20). Det er brukt som målområde for fly og testing av artilleriamunisjon. HFK-sletta avvannes av 2 bekker som renner langs hhv nord-vestre siden av sletta (til høyre i bildet, kalt NV-bekken) og nord-østre siden (til venstre i bildet, kalt NØ-bekken), (Fig.1, 20 og 21). HFK-sletta omarbeides for tiden og skal revegeteres. Derfor ble det i 2011 opprettet 4 nye målestasjoner i bekkene (Fig 1).




**Figur 20.** HFK-sletta i Grisundalen sett mot syd. Den avvannes av to bekker. Den ene (NØ-bekken) er grøftet fra nord-østre hjørnet av sletta (til venstre på bildet), renner langs NØ-kanten av sletta og ender i Grisungbekken ved bilen/bua nær midten av bildet. Den andre bekken (NV-bekken) er ikke grøftet og starter oppe i lia i øvre høyre bildekant, passerer langs nedre del av NV-del av sletta (til høyre på bildet) renner sammen med NØ-bekken før utløpet i Grisungbekken(foto S. Rognerud).



**Figur 21.** NØ-bekken ved stasjon B2 ved HFK-sletta's nord-østre hjørne (Fig.1,19) og NV-bekken ved bua (st.B3) og samløpet med NØ-bekken før utløpet i Grisungbekken (fig.1,19) (foto S. Rognerud)

Virksomheten på HFK-sletta i 2012 er beskrevet av Østerås (Forsvarsbygg 2013). Han nevner følgende: 3000 m<sup>2</sup> humusholdig jord ble tilkjørt fra NSBs kryssningspor ved Hjerkinn for å bedre vekstvilkårene for gras og vier. Det ble startet med å «spavende» toppdekket bestående av gruvegrus og tilkjørte masser. Både tilkjørte masser, topsjiktet med gruvegrus og underliggende morene innholder høye konsentrasjoner av mange tungmetaller. Det viste seg at denne anleggsvirksomheten skapte tidvis økte avrenninger av metaller sommeren 2012. Det ble derfor besluttet at «spavendingen» skulle gjennomføres med minst mulig blottlegging av morenen (som mistenkes for å avgje mest metaller). Senhøsten 2012 ble området i tillegg dekket med 100 tonn oliven i løpet av en dag med helikopter. Hensikten var å øke pH slik at utlekkingen av metaller til vassdragene skulle reduseres. I 2013 forsatte omarbeidingen av sletta og oliven ble spredt på høsten over store deler.


Konsentrasjonene av metaller og TOC i NØ-bekken økte fra referansen (st.B2) til utløpet i NV-bekken (st.B1) i 2011, men ubetydelig i 2012 og 2013 (fig 22). Metallene er knyttet til TOC i denne bekken. De to siste årene har det vært lavere TOC-verdier (pga høyere vannføring) og små forskjeller i TOC fra referansen (B2) til utløpet (B1) og da med tilsvarende lavere metall konsentrasjoner og forskjeller. De høye nikkel verdiene på begge stasjonene i oktober skyldes forhold oppstrøms HFK-sletta. Andre metaller som krom, bly og antimons forekom i lave konsentrasjoner og bindes nok effektivt i de alkaliske miljøet (pH 7,0-7,5, Tab. 1 i vedlegget).

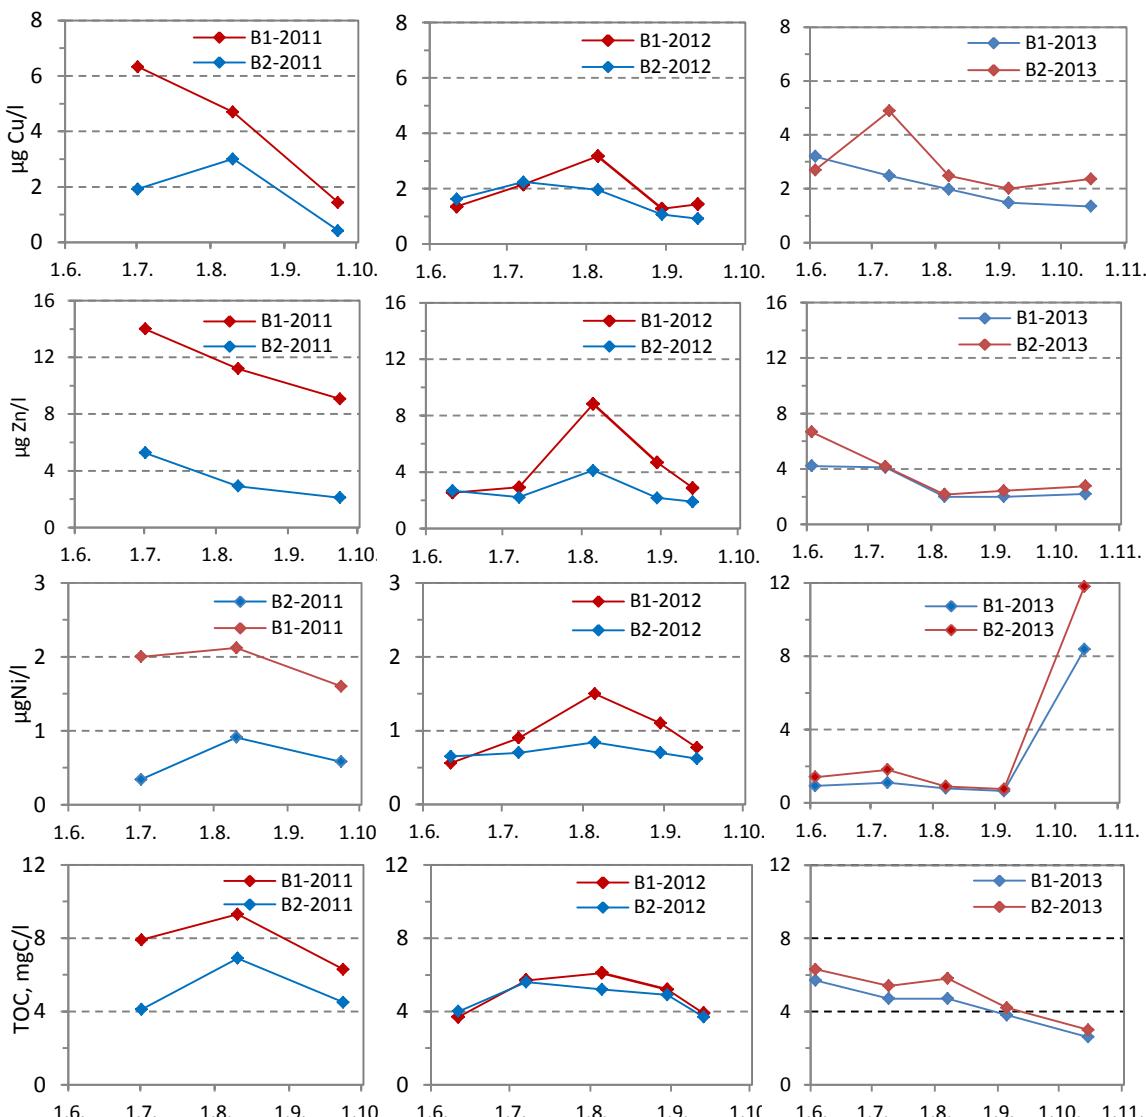

**Figur 22.** NØ-bekken. Konsentrasjoner av metaller og TOC (2011 og 2012). NØ-bekkens målestasjoner er B2 oppstrøms (blå) og B1 nedstrøms HFK-sletta (rød), se Fig.1.

Konsentrasjonene av metaller i NV-bekken var lavere enn i NØ-bekken og økningen fra referansen (B4) til utløpet i Grisungbekken (B3) var ubetydelig både i 2011 og i 2012 (fig.23). Denne bekken har større vannføring en NØ-bekken, og eventuelle utsig fra HFK-sletta blir mer fortynnet her enn i NØ-bekken. I tillegg kan det være at noe av overflatesiget av metaller bindes i grunnen før det når bekken. Dette er rimelig da det her er større avstand til HFK-sletta enn for den andre bekken. Vi ser også her at metallene generelt sett er assosiert til TOC, og at variasjoner i TOC-konsentrasjonen følgelig har stor betydning for metallkonsentrasjonene i bekkene.

Vi kan derfor konkludere med at aktiviteten på HFK-sletta ikke har bidratt nevneverdig til forurensningen av Grisungbekken i 2013 og at oliven spredningen på HFK-sletta kan være en viktig årsak til dette.

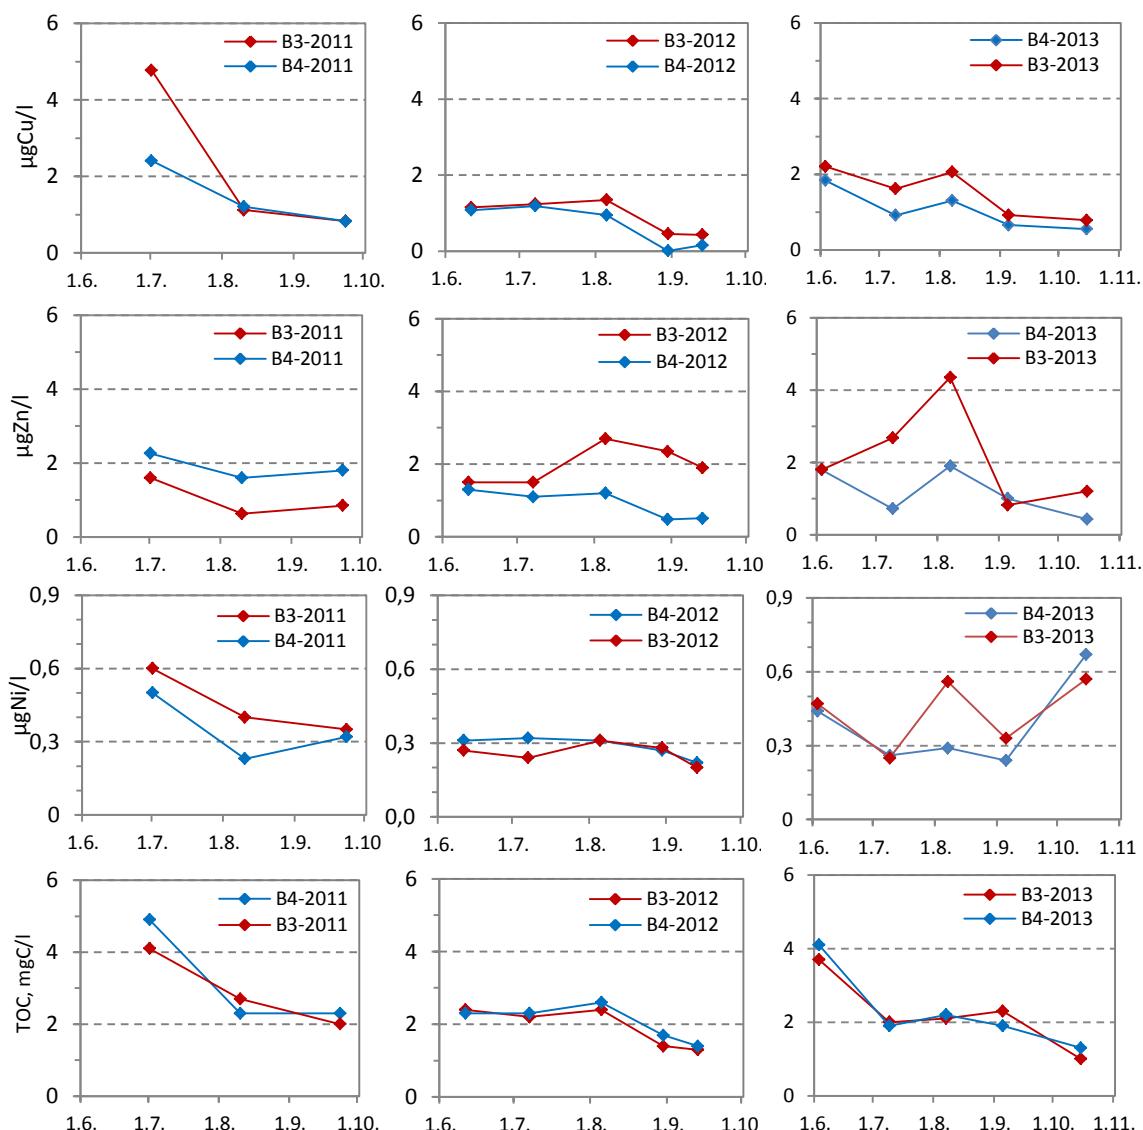


**Figur 23.** Konsentrasjoner av metaller og TOC i bekkene som avvanner HFK-sletta (2011-2013). NØ-bekkens målestasjoner er B3 oppstrøms (grønn), og B4 nedstrøms HFK-sletta (rød), se Fig.1

## 4. Diskusjon

Hjerkinn skytefelt er tilført betydelige mengder metaller som følge av bruk av handvåpen, artilleri, bombekastere, stridsvogner, rakettartilleri og fly. Det er beregnet at ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly, 30 tonn antimon og 22 tonn sink, samt mindre mengder andre metaller er deponert i skytefeltet (Roseth *et al.* 2003). Til tross for disse betydelige deponiene av metaller er konsentrasjonene i bekkene overraskende lave. Unntaket er bekken fra demoleringsslassen i Grisungdalen som er moderat til markert forurensset av kobber, sink og nikkel. Konsentrasjonene av bly, sink og nikkel i skytefeltets bekkene er på nivå med det som vanligvis observeres i norske vannforekomster (data i Skjelkvåle *et al.* 1999), men kobberverdiene er noe høyere antagelig som følge av utlekking fra en naturlig anrikning i løsmasser, tilkjørt gruvegrus og korrosjon av prosjektilrester. Det er imidlertid spesielt oppsiktvekkende at alle bekkene er ubetydelig forurensset av bly. Dette elementet er ett av SFTs prioriterte metaller og et av tre metaller som er gjenstand for internasjonale avtaler om utslippsreduksjoner.

Vi skal først se nærmere på hva som kan være årsakene til at 250 tonn deponert bly ikke forurensrer bekkene;

Når elementært bly (Pb), slik det foreligger i prosjektilrester, blir eksponert for oksygen dannes det etter hvert et tynt beskyttende grått lag (patina) av lite løselige blysalter på metalloverflaten. Dannelsen av disse saltene kan beskrives på følgende måte (Black and Allen 1999).



Kort beskrevet kan vi si at metallisk bly reagerer med oksygen og det dannes blyoksid som reagerer med CO<sub>2</sub> i et fuktig miljø og det dannes et lag av basisk blykarbonat, hydrocerusitt (PbCO<sub>3</sub> Pb(OH)<sub>2</sub>) som ved videre eksponering av CO<sub>2</sub> omdannes til vanlig blykarbonat, cerusitt (PbCO<sub>3</sub>). Ved nærvær av svoveldioksid omdannes patinaen til blysulfitt som videre oksideres til blysulfat. Det er derfor vanlig å observere at patina på metallisk bly eksponert for luft etter en tid består nesten utelukkende av blysulfat (Black and Allen 1999).

Metallisk bly fra prosjektilrester som er skutt inn i jordsmonnet vil etter en tid bli omgitt av et lag eller skorpe som i hovedsak består av blysulfat og blykarbonater. I et nær nøytralt til svakt basisk miljø, slik det er i de viktigste deponiområdene i Hjerkinn skytefelt, vil disse blyforbindelsene være svært lite løselig og skorpedannelsen vil effektivt beskytte blyfragmentene for videre tilgang på oksygen. Resultatet er at korrosjonshastigheten reduseres til et meget lavt nivå (eventuelt stanser opp) etter den første skorpedannelsen, og sjansen for utlekkingen av løste blyforbindelser fra prosjektilrestene vil bli redusert til et minimum så lenge skorpelaget ikke blir ødelagt ved forsyrelser av deponiet. Dette er en av de viktigste årsakene til de lave blykonsentrasjonene i skytefeltets bekkene, men det er også flere.

Det er rimelig å anta at blyioner, særlig i den første oksidasjonsfasen, vil kunne tilføres markvannet. I et nøytralt til svakt basisk miljø er imidlertid bindingskapasiteten for blyioner i jorda svært sterkt og sjansen for at de kommer ut i åpne bekkene er svært liten (Sauve *et al.* 2000). Det er spesielt tilstedeværelsen av mineraler som apatitt, Mn-oksider, Fe-oksider og Al-oksider som gjør at blyioner bindes effektive i jorda, men organisk materiale i humussjiktet er også en viktig kompleksbinder (Chen *et al.* 1997, Reilly *et al.* 2003). Tilstedeværelsen av apatitt vil kunne føre til dannelsen av blyfosfater (f.eks pyromorfitt, Pb<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl) som i størrelsesordenen er 44 ganger mindre løselig og betydelig mer geokjemisk stabil over et langt større pH-område enn blyoksid, blysulfater og blykarbonater (Traina and Laperche 1999). Mineralgruppen apatitt (f.eks. hydroksylapatitt, Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>OH) er den vanligste fosformineralgruppen i jord og blant de mest stabile mineralgruppene i nøytral til alkalisk miljø (Traina and Laperche 1999). Disse forfatterene har vist at tilstedeværelsen av

apatitt kan føre til at blysalter og bly adsorbert til metalloksider løses, og at det dannes nesten uløselige blyforbindelser i form av ulike forbindelser innen pyromorfitt-gruppen ( $\text{Pb}_5(\text{PO}_4)_3\text{X}$ ) på følgende måte:



Denne reaksjonsligningen viser at utfellingen av pyromorfitt raskt vil redusere konsentrasjonen av løst Pb. Tilsetningen av apatitt til blyforurensset jord har derfor vært benyttet som et effektivt tiltak for å redusere biotilgjengeligheten av bly i jordsmonnet (Laperche *et al.* 1997). Apatitt finnes i alle landets sedimentære bergarter som bærer av det nødvendige fosforinnhold for plantevekst (Neumann 1985). I skytefeltet er metamorfe sedimentære bergarter (og løsavsetninger dannet av disse) vanlig, og apatitt er derfor et viktig mineral som påvirker blyets mobilitet i nedbørfeltet. De reaksjonsprodukter som dannes mellom løste bly-ioner og apatitt avhenger av løsningens pH-verdier (Chen *et al.* 1997). I Hjerkinn skytefelt har vannet i de områdene som er mest belastet med blyholdige prosjektiler en nær nøytral til svakt basisk reaksjon. I et slik miljø har Chen *et al.* (1997) vist at løst  $\text{Pb}^{2+}$  kan reagere med apatitt og danne svært lite løselige forbindelser slik som hydrocerusitt ( $\text{Pb}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$ ) og flere bly-fosforforbindelser som hydroksy- og fluoro-pyromorfitt,  $\text{Pb}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}, \text{F})$  og karbonerte hydroksy-fluoro-pyromorfitt ( $\text{Pb}_5(\text{PO}_4,\text{CO}_3)_3(\text{OH}, \text{F})$ ). Alle disse reaksjonsproduktene er nesten uløselig og de bidrar til at løste blyioner svært sjeldent blir bekkene i skytefeltet. Det er imidlertid også rimelig å forvente at en del bly bindes til metalloksider og organisk materiale i jorda, men bindingstyrken er ikke så sterk for disse forbindelsene som hos de overnevnte pyromorfitt-forbindelsene (Sauve *et al.* 2003). Det er derfor rimelig å anta at bly i bekkene er bundet i eroderte blymineraler fra nedbørfeltet, enten naturlig forekommende (f.eks i feltspat, Swain 1978) eller som mineraler dannet ved korrosjon av prosjektilrester. Dette stemmer godt overens med at blykonsentrasjonene i bekkene ikke samvarierte signifikant med konsentrasjonene av TOC og jernokside.

Konsentrasjonene av kobber var langt høyere enn bly og konsentrasjoner opp mot 2-3 µg/l (tilsvarende SFTs tilstandsklasse II og III) ble observert i bekkene fra demoleringsfeltene, nedstrøms Haukberget og nedstrøms flyfeltet. Konsentrasjonene av kobber samvarierte godt med nikkel og sink i alle delfeltene. Gruvegrus er anriket på disse metallene (Rognerud 2003) og en samvariasjon kan forventes i bekkene som påvirkes av avrenning fra områder der denne finnes, men samvariasjonen var også god på stasjonene som ikke påvirkes av gruvegrus. Dette indikerer en samvariasjon også i den naturgitte geokjemien. I bekkene fra demoleringsplassene og i bekkene fra flyfeltet er korrosjon av prosjektiler en årsak til de økte kobber og sink-konsentrasjonene (Grisungdal). I motsetning til bly dannes det vanligvis ikke signifikante mengder av kobbersalter med nitrat, sulfat eller klorid i vann, men organisk materiale i form av løste humus- og fulvosyrer danner stabile komplekser med løst kobber ved relativt lave konsentrasjoner (Kabata-Pendias og Pendias 1984, Sauve *et al.* 2003). Derfor er løste organiske kobberforbindelser den viktigste kobberforbindelsen i vann over et stort intervall i pH-verdier (McBride and Blisak 1979, Sauve *et al.* 2000). Dette stemmer godt overens med våre resultater der konsentrasjonene av kobber samvarierte signifikant med TOC. Bindingen til ”metalltransportøren” løst organisk materiale og dannelsen av en lite stabil skorpe av kobbersalter på metallrestene er hovedårsaken til at kobber er mer mobilt enn bly i skytefeltet.

I motsetning til mange andre tungmetaller mobiliseres sink relativt lett i jordsmonnet. Løseligheten er større i et surt enn i et basisk miljø og konsentrasjonene av sink er generelt negativt korrelert til kalsiumkonsentrasjonene (Tarvainen *et al.* 1997, Kabata-Pendias and Pendias 1984). Generelt sett er sink svakt korrelert til TOC i overflatevann i Skandinavia (Lydersen *et al.* 2002), men i et svakt basisk miljø kan andelen av løste organiske sinkforbindelser være betydelig og dette kan være en viktig faktor som gjør at sink også løses ut i betydelig grad også i et slikt miljø (Kabata-Pendias og Pendias 1984). Nikkel har også større løselighet i et surt enn i et basisk miljø, men organisk materiale har en stor evne til å binde løste nikkel-ioner (Kabata-Pendias and Pendias 1984). I regionale undersøkelser er det observert gode sammenhenger mellom konsentrasjoner av nikkel og TOC (Mannio *et al.* 1995,

Tarvainen *et al.* 1997). Dette stemmer godt overens med våre resultater som viser at konsentrasjonene av sink og nikkel samvarierte signifikant med TOC.

Hovedårsaken til at bekkene er lite til moderat forenset av metaller i de mest brukte områdene i Hjerkinn skytefelt er at disse områdene har relativt kalkrike bergarter og løsavsetninger, med har et nøytralt til alkaliske miljø i vannfasen,. Det er imidlertid også andre forhold som er medvirkende til dette. Hjerkinn skytefelt ligger i regnskyggen fra fjellene i vest og har lave nedbørsmengder, tynt humusdekke og lave temperaturer store deler av året. De lave konsentrasjonene av TOC i Hjerkinnss bekker skyldes lav nedbryting av organisk materiale i jorden som følge av lite nedbør og lav temperatur. De stedvise høye kalsiumkonsentrasjonene i feltet fører til utfelling (koagulering) av løste humusforbindelser. Dette er også en medvirkende årsak til de lave TOC konsentrasjonene i bekkene. Dette er forhold som bidrar til at konsentrasjonene ikke er spesielt høye for kobber og sink til tross for betydelige deponier i skytefelt. Dette er i god overenstemmelse med resultatene fra flere nordnorske skytefelt som har lignende naturgitte forhold som Hjerkinn (Rognerud 2003).

Storranden er en løsmasseforekomst som inneholder store mengder sortert materiale og et betydelig grunnvannsmagasin (Forsvarsbygg 2006). På denne løsmasseavsetningen har ulike typer avfall fra aktiviteten i skytefeltet blitt deponert over en lang tidsperiode. Vannkvaliteten ble overvåket i grunnvannsbrønner. Oppholdstiden av vann i grunnvannsmagasinet var imidlertid til tider kort og dette er sannsynligvis årsaken til de store variasjonene i konsentrasjoner av metaller som ble målt i grunnvannsbrønnene i perioden 2004-2009. Brønnene var plassert slik at det er øvre del av grunnvannsmagasinet som blir prøvetatt, og det er her det ble forventet størst effekt fra utlekkingen av deponiene (Forsvarsbygg 2006). Varierende oppholdstid i grunnvannsmagasinet gjennom året og vekslig mellom reduktivt og oksidativt miljø i deponiet var årsaken til de store variasjonene i metallkonsentrasjonene i brønnene. Likvel viste tidligere målinger i små bekker som starter i grunnvannsutslagene i forkant av løsmasseviften generelt lave metall konsentrasjoner (Rognerud *et al.* 2004). Brønnene sto i eller svært nær deponiene. Det er derfor rimelig å anta at tidvis høye konsentrasjoner av metallene i brønnene, som skjedde i perioder med liten vannjennomstrømning, likevel ikke var av stor betydning når grunnvannet fra magasinet slo ut i dagen nedstrøm løsmasseviften. Fra og med 2012 skal 4 nye grunnvannsbrønner være operative rundt de nye etablerte deponiene hvor masser fra Haukberget er deponert. Forsvarsbygg overvåker vannkvaliteten i disse.

Etter at restaureringen av stridsvognfeltet på Haukberget ble ferdigstilt i 2013 så er det avrenningen av metaller fra restaureringen av HFK-sletta som blir viktigst å overvåke. Det kan bli utfordrende å få en god kontroll over avrenningen av metaller fra dette området. Derfor har det blitt spredd oliven over store deler av HFK-sletta høsten 2012 og 2013. Tilføring av humusholdig jord i kombinasjon med etablering av vegetasjon vil høyst sannsynlig føre til økte mengder løste organiske stoffer (TOC) i markvannet. Metaller binder seg til disse forbindelsene, og en utlekking av metaller kan forventes hvis de ikke bindes opp i olivinsjiktet. Det er derfor ganske avgjørende i hvilken grad den tilførte oliven vil sikre en tilbakeholding av metallene. Hvis markvannet passerer olivinsjiktet, gruvegrusen og trenger ned i morenen som stedvis har høye metallkonsentrasjoner kan utlekninger av metaller øke. Det er imidlertid ikke sikkert at vannmengden fra dette området er stort nok til å gi betydelige økninger av metall-konsentrasjonene i Grisungbekken. Det er derfor mange faktorer som kan ha avgjørende betydning for vannkvaliteten i bekkene som avvanner HFK-sletta, og det er bare en overvåkning av vannkvaliteten som kan avdekke denne utviklingen.

## 5. Litteratur

- Black, L. and Allen G. C. 1999. Nature of lead patination. *Brit. Corr. J.* 34: 192-197.
- Chen, X., Wright, J. V., Conca, J L., and Peurrung, L.M. 1997. *Water Air Soil Pollut.* 98, 57-78.
- Chen, X., Wright, J. V., Conca, J L., and Peurrung, L.M. 1997. Effects of pH on heavy metal sorption on mineral apatite. *Environ. Sci. Technol.* 31, 624-631.
- Forsvarsbygg 2006. Hjerkinn PRO-Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Søknad om tiltak mot grunn- og vannforurensning. 36 s.
- Forsvarsbygg 2007. Hjerkinn PRO – Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Revidert søknad om tiltak mot grunn- og vannforurensning. 9 s.
- Forsvarsbygg 2010. Hjerkinn PRO- Miljørapporrt 2010. Miljødokumentasjon for gjennomføringsfas 1. Forsvarsbygg Utvikling Øst. Rapport 1-2010.
- Kabata-Pendias, A. and Pendias, H. 1984. Trace elements in soil and plants. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 315 p.
- Laperche, V., Logan, T. J., Gaddam, P. and Traina, S.J. 1997. *Environ. Sci. Technol.* 31, 2745-2753.
- Lydersen, E., Løfgren, S. and Arnesen R.T. 2002. Metals in Scandinavian surface waters: Effects of acidification, liming and potential reacidification. *Critical Rev. Environ. Sci. Technol.* 32: Issue 2 and 3. 295p.
- Mannio, J., Jarvinen,O., Tuominen, R. and Verta, M. 1995. Survey of trace elements in lake waters of Finnish Lapland using the ICP-MS technique. *Sci Tot. Environ.*, 160/161, 433-439.
- McBride, M. B., and Blasiak, J.J. 1979. Zinc and copper solubility as a function of pH in acid soil. *Soil Sci. Soc. Am. J.*: 43, 866-880.
- Naumann, H. 1985. Norges mineraler. NGU-skrifter 68. Universitetsforlaget, Oslo.278 s.
- Nilsen, O. og Wolff, F. C. 1989. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Røros & Sveg-1:250 000. Norges Geologiske undersøkelse.
- O'Reilly,S. E. and Hochella, M.F. 2003. Lead sorption efficiencies of natural and synthetic Mn and Fe-oxides. *Geochim. Cosmochim. Acta.*67: 4471-4487.
- Rognerud, S. 2002. Hjerkinn skytefelt. Konsentrasjoner av metaller i vannprøver innsamlet fra 20 bekker, 18. september 2001. NIVA-rapport LNR 4519-2002.
- Rognerud, S. 2003. Hjerkinn skytefelt 2002. Vannkvalitet og forurensningsgrad av metaller i vann og biota. NIVA-rapport LNR 4623-2003.
- Rognerud, S., Eli-Anne Lindstrøm, Ståvi, J. M. 2004. Vannkvalitet, forurensningsgrad av metaller og tiltaksplan mot forurensninger. NIVA-rapport 4781-2004.

- Rognerud, S. 2007. Hjerkinn skytefelt 2001 – 2006. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. NIVA-rapport Lnr. 5439-2007. 24s.
- Rognerud, S. 2009. Hjerkinn skytefelt 2001-2008. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. NIVA 5482-2009. 25s + vedlegg.
- Rognerud, S. 2010. Hjerkinn skytefelt 2001-2009. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. Niva rapport 5918-2010. 31s.
- Rognerud, S. 2011. Hjerkinn skytefelt 2001-2010. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. Niva rapport 6309-2012. 32s
- Rognerud, S. 2012. Hjerkinn skytefelt 2001-2011. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. Niva rapport L.nr.6123-2011. 35s
- Roseth, A, et al. 2003. Forsvarets bruk av Hjerkinn skytefelt i perioden 1923 - 2003. Forsvarets etterlatenskaper av farlig karakter. Blindgjengere og eksplosivrester. FLO/Land/Våpensystemavdelingen.
- Sauve, S., Hendershot, W., and Allen, H. E. 2000. Solid-solution partitioning of metals in contaminated soils: Dependence on pH, total metal burden, and organic matter. Environ. Sci. Technol. 34: 1125-1131.
- Sauve, S., Manna, S., Turmel, M-C., Roy, A.G. and Courchesne, F. 2003. Solid-Solution partitioning of Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn in the organic horizons of a forest soil. Environ. Sci. Technol. 37: 5191-5196.
- Skjelkvåle, B. L. et al. 1999. Heavy metal surveys in Nordic lakes, harmonised data for regional assessment of critical limits. SNO-report 4039-99.73 sider.
- Stumm, W. and Morgan, J. J. 1970. Aquatic Chemistry. An introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters. Wiley-Interscience, New York. 583p.
- Swaine, D.J. 1978. Lead in the environment. J. Proc. Royal Soc. New South Wales. 111: 41-47.
- Tarvainen, T., Laheromo, P., and Mannio, J. 1997. Surces of trace metals in streams and haedwater lakes in Finland. Water Air Soil Pollut., 94, 1-32.
- Traina, S.J. and Laperche, V. 1999. Contaminant bioavailability in soils, sediments, and aquatic environments. Proc. Natl. Acad. Sci. 96: 3365-3371.
- Østeraas, T. 2013. Forurensningstiltak og oppfroststudier i forbindelse med tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Grunnlagsnotat for prosjektets årsrapport miljø 2012. Forsvarsbygg, notat 2013.

# Vedlegg

**Tabell 1.** Konsentrasjoner av metaller i grunnvannsbrønnene på Storranden (2004-2008), 2009 i tab.2).

st	dato	pH	TOC mgC/l	Ca mg/l	Cd µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe mg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
br.1	18.08.2004	6,69	0,47	3,28	1,35	0,097	5,93	0,003	2,36	1,27	0,139	0,023	66,9
br.1	26.06.2006			3,52	1,07	23,4	43,1	12,3	1000	16,8	11,0	0,330	243
br.1	25.10.2006	7,17	0,56	2,60	0,920	0,240	4,40	0,009	1,50	1,60	0,840	0,100	65,0
br.1	10.07.2007	6,55	0,43	3,28	1,29	1,30	15,9	0,010	8,98	2,51	0,170	0,020	98,0
br.1	20.09.2007	6,41	0,57	3,07	1,16	0,050	8,88	0,010	4,31	2,55	0,130	0,030	74,0
br.1	03.07.2008	6,39	0,51	2,89	1,04	0,300	8,25	0,005	3,74	1,10	0,061	0,030	76,6
br.1	07.10.2008	6,45	0,69	3,02	1,01	3,70	31,3	0,220	26,7	5,47	0,974	0,060	148
br.2	18.08.2004	6,78	0,69	3,31	0,319	2,25	4,37	1,15	52,7	2,38	1,06	0,019	57,8
br.2	26.06.2006			5,18	0,050	0,880	2,59	0,320	15,7	1,80	3,38	0,240	29,4
br.2	25.10.2006	7,31	0,54	2,60	0,170	0,120	1,10	0,005	0,45	0,370	0,110	0,100	33,0
br.2	10.07.2007	6,74	0,54	2,83	0,322	0,400	1,69	0,039	1,80	1,10	0,180	0,020	59,1
br.2	20.09.2007	6,71	0,55	2,74	0,256	0,050	1,26	0,005	0,29	0,530	0,032	0,050	39,1
br.2	03.07.2008	6,60	0,71	2,39	0,283	4,93	6,57	2,09	57,8	3,50	1,050	0,030	52,3
br.3	18.08.2004	6,42	5,6	4,09	0,217	0,991	13,8	5,72	384	1,29	3,81	0,272	104
br.3	26.06.2006			2,49	0,010	0,200	2,34	0,084	2,93	0,60	5,45	0,230	26,2
br.3	25.10.2006			1,80	0,120	2,70	8,10	1,20	160	3,00	1,50	0,230	22,0
br.3	10.07.2007	6,64	1,8	2,47	0,561	15,8	34,4	8,75	0,529	11,3	7,33	0,230	153
br.3	20.09.2007	6,59	2,8	2,88	0,346	0,300	13,5	0,656	69,6	1,10	0,577	0,090	125
br.3	03.07.2008	6,59	1,7	2,84	1,22	10,1	50,7	6,22	1180	8,63	5,63	0,220	205
br.3	03.07.2008	6,59	1,7	2,84	1,22	10,1	50,7	6,22	1180	8,63	5,63	0,220	205
br.4	18.08.2004	7,17	3,2	34,9	0,209	0,082	14,6	0,862	78,8	1,25	0,396	0,159	19,2
br.4	26.06.2006	5,9	2,0	1,36	0,090	0,360	10,1	0,100	21,0	2,00	2,99	0,200	66,2
br.4	25.10.2006	7,86	2,4	28,0	0,21	6,90	14,0	13,0	180	32,0	6,30	0,310	30,0
br.4	10.07.2007	7,00	2,2	22,7	0,304	24,6	29,0	12,7	0,308	27,5	5,70	0,280	191
br.4	20.09.2007	6,97	0,43	18,3	0,024	0,200	1,41	2,01	62,1	1,10	0,455	0,090	20,6
br.4	03.07.2008	7,02	1,6	22,7	0,208	15,8	21,5	8,93	155	16,6	5,54	0,240	197
br.4	07.10.2008	6,91	1,8	22,2	0,265	1,40	11,8	3,77	81,8	8,61	17,1	0,670	115
br.5	18.08.2004	7,23	0,26	5,64	0,009	0,344	2,02	0,087	8,11	1,15	0,655	0,038	2,80
br.5	26.06.2006	6,68	0,62	3,01	1,30	0,050	6,38	0,005	2,46	1,10	0,11	0,020	76,8
br.5	25.10.2006	7,69	0,24	5,10	0,020	0,740	1,50	0,082	2,70	1,30	0,75	0,100	4,00
br.5	10.07.2007	7,07	0,49	4,03	0,036	2,00	3,67	1,24	15,0	5,70	1,44	0,100	57,5
br.5	20.09.2007	7,03	1,9	5,14	0,031	1,10	5,86	0,690	71,2	3,55	1,50	0,060	19,0
br.5	03.07.2008	7,02	0,76	4,03	0,010	0,460	1,57	0,200	3,35	1,10	0,253	0,070	15,0
br.5	07.10.2008	6,73	3,1	4,12	0,110	0,800	6,61	0,170	27,8	2,50	3,53	0,200	25,3
br.6	26.06.2006	6,86	0,67	2,56	0,220	0,050	1,04	0,005	0,63	0,48	0,230	0,050	34,3
br.6	25.10.2006	6,78	6,5	6,40	0,840	30,0	93	30,0	3400	55,0	12,0	1,60	340
br.6	10.07.2007	6,30	1,4	2,91	0,180	19,6	55,4	9,04	414	27,4	5,06	0,850	79,1
br.6	20.09.2007	6,30	2,6	2,85	0,056	0,900	8,2	0,832	79,5	4,08	0,457	0,270	22,2
br.6	03.07.2008	6,44	0,94	2,73	0,130	12,0	39,9	5,81	368	18,9	3,90	1,10	59,5
br.7	18.08.2004	7,15	0,27	4,07	0,001	0,169	0,587	0,020	1,11	0,486	0,623	0,065	1,40
br.7	25.10.2006	7,38	0,2	2,70	0,012	0,830	2,3	0,290	14,0	1,60	3,10	0,270	4,60
br.7	10.07.2007	7,13	0,23	4,72	0,036	4,30	16,1	2,11	46,0	12,2	1,29	0,060	110
br.7	20.09.2007	6,97	0,26	4,09	0,010	0,580	6,24	0,547	23,9	1,20	1,84	0,030	21,5
br.7	03.07.2008	6,89	0,30	4,53	0,076	2,10	6,64	0,922	29,5	2,18	1,85	0,100	63,9
br.7	07.10.2008	6,96	0,61	4,11	0,130	2,50	20,1	1,84	277	6,16	2,38	0,270	136
br.8	18.08.2004	6,25	0,56	163	9,20	0,144	379	0,129	1830	166	6,35	0,277	4500
br.8	25.10.2006	6,65	2,1	2,00	0,140	0,720	18	0,160	30,0	3,10	2,10	0,220	100
br.8	10.07.2007	4,33	0,68	97,1	2,30	2,30	2800	0,640	3090	292	2,85	0,1	12000
br.8	20.09.2007	4,37	0,57	88,7	33,7	0,600	2390	0,180	2530	222	1,830	0,03	12400
br.8	03.07.2008	4,38	0,72	67,3	29,7	0,880	2300	0,220	2230	211	2,700	0,32	11030
br.8	07.10.2008	4,47	0,97	78,1	30,6	0,650	2740	0,005	2480	243	2,710	0,2	11200

**Tabell 2.** Vannanalyser for 2007 – 2013.

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mgC/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
1	10.07.2007	7,28	4,2	5,98	0,020	0,92	3,56	53	0,44	1,2	0,04	0,2	4,78
2	10.07.2007	7,48	3,6	6,06	0,160	0,93	7,21	9	2,58	1,8	0,082	0,2	35,9
5	10.07.2007	7,10	5,2	3,54	0,008	0,89	2,37	15	4,87	0,8	0,416	0,1	2,93
6	10.07.2007	6,91	5,5	2,29	0,007	0,9	2,15	150	3,23	0,79	0,12	0,08	1,8
9	10.07.2007	6,94	2,7	1,38	0,004	0,77	0,77	90	4,94	0,38	0,039	0,02	0,63
11	10.07.2007	6,95	1,0	1,58	0,150	0,63	15,8	20	2,69	0,5	0,089	0,02	21,6
15	10.07.2007	6,85	1,4	1,07	0,010	0,78	1,7	57	2,59	0,44	0,437	0,05	3,33
17	10.07.2007	7,58	3,4	6,11	0,010	0,82	2,14	58	5,14	0,52	0,025	0,02	1,3
18	10.07.2007	7,61	1,9	6,09	0,007	0,1	1,14	52	3,27	0,1	0,01	0,02	0,74
21	10.07.2007	7,50	1,7	5,45	0,002	0,05	0,45	30	1,4	0,09	0,008	0,02	0,55
26	10.07.2007	7,37	4,1	5,29	0,007	0,1	1,75	79	5,26	0,47	0,13	0,08	1,7
28	10.07.2007	6,29	0,3	0,24	0,003	0,05	0,09	20	4,93	0,08	0,081	0,02	0,53
29	10.07.2007	7,59	2,1	6,08	0,006	0,1	0,74	57	2,78	0,24	0,02	0,02	0,62
30	10.07.2007	7,68	2,1	7,76	0,048	0,05	1,85	120	6,3	0,1	0,024	0,02	1,7
37	10.07.2007	6,27	0,4	0,14	0,008	0,05	0,33	20	1,6	0,02	0,053	0,02	0,44
38	10.07.2007	6,30	0,5	0,16	0,010	0,05	0,71	20	1,8	0,07	0,041	0,02	0,84
HFK-ned	10.07.2007	7,31	3,4	6,78	0,023	0,1	1,61	71	71	0,4	0,065	0,02	2,1
HFK-opp	10.07.2007	7,46	1,9	6,03	0,006	0,05	0,6	31	31	0,1	0,01	0,02	0,93
br.1	10.07.2007	6,55	0,4	3,28	1,290	1,3	15,9	10	8,98	2,51	0,17	0,02	98
br.2	10.07.2007	6,74	0,5	2,83	0,322	0,4	1,69	39	1,8	1,1	0,18	0,02	59,1
br.3	10.07.2007	6,64	1,8	2,47	0,561	15,8	34,4	8750	0,529	11,3	7,33	0,23	153
br.4	10.07.2007	7,00	2,2	22,70	0,304	24,6	29	12700	0,308	27,5	5,7	0,28	191
br.5	10.07.2007	7,07	0,5	4,03	0,036	2	3,67	1240	15	5,7	1,44	0,1	57,5
br.6	10.07.2007	6,30	1,4	2,91	0,180	19,6	55,4	9040	414	27,4	5,06	0,85	79,1
br.7	10.07.2007	7,13	0,2	4,72	0,036	4,3	16,1	2110	46	12,2	1,29	0,06	110
br.8	10.07.2007	4,33	0,7	97,10	2,300	2,3	2800	640	3090	292	2,85	0,1	12000
1	20.09.2007	7,31	2,0	7,32	0,020	0,05	1,66	86	0,83	0,58	0,049	0,07	4,35
2	20.09.2007	7,44	1,7	7,71	0,073	0,05	2,63	54	1,8	0,89	0,027	0,1	28,5
5	20.09.2007	7,19	2,2	4,60	0,003	0,05	1,21	999	8,36	0,27	0,039	0,03	1,4
6	20.09.2007	7,00	2,2	3,01	0,003	0,05	0,863	85	5,42	0,28	0,023	0,03	0,92
9	20.09.2007	7,06	1,5	2,20	0,003	0,05	0,343	32	3,14	0,2	0,02	0,03	0,32
11	20.09.2007	6,36	0,7	2,38	0,965	0,05	52,2	5	14,6	2,04	0,076	0,03	167
15	20.09.2007	6,99	0,6	1,74	0,003	0,05	0,26	43	2,13	0,08	0,024	0,03	0,53
17	20.09.2007	7,48	1,1	8,64	0,005	0,05	0,561	20	1,4	0,1	0,009	0,03	1
18	20.09.2007	7,57	0,8	7,82	0,006	0,05	0,457	33	2,67	0,02	0,003	0,03	0,46
21	20.09.2007	7,55	0,6	6,77	0,003	0,05	0,355	5	0,22	0,02	0,006	0,03	0,47
26	20.09.2007	7,42	1,4	6,40	0,003	0,05	0,656	39	4,77	0,2	0,01	0,03	0,69
28	20.09.2007	6,27	0,6	0,34	0,003	0,05	0,453	30	2,65	0,2	0,081	0,03	1,3
29	20.09.2007	7,62	0,8	8,75	0,003	0,05	0,342	10	0,48	0,02	0,003	0,03	0,45
30	20.09.2007	7,68	1,0	10,60	0,027	0,05	0,773	69	3,97	0,02	0,01	0,03	1,1
37	20.09.2007	6,39	0,3	0,24	0,003	0,05	0,27	5	0,58	0,08	0,02	0,03	0,56
38	20.09.2007	6,34	0,3	0,26	0,007	0,05	0,583	5	0,9	0,08	0,01	0,03	0,9
HFK-opp	20.09.2007	7,57	0,8	7,98	0,003	0,05	0,447	20	1,1	0,03	0,003	0,03	0,5
HFK-ned	20.09.2007	7,64	1,6	8,88	0,003	0,05	0,719	43	27,2	0,2	0,003	0,03	0,88
br.1	20.09.2007	6,41	0,6	3,07	1,160	0,05	8,88	10	4,31	2,55	0,13	0,03	74
br.2	20.09.2007	6,71	0,6	2,74	0,256	0,05	1,26	5	0,29	0,53	0,032	0,05	39
br.3	20.09.2007	6,59	2,8	2,88	0,346	0,3	13,5	656	69,6	1,1	0,577	0,09	125
br.4	20.09.2007	6,97	0,4	18,30	0,024	0,2	1,41	2000	690	1,1	0,455	0,09	21
br.5	20.09.2007	7,03	1,9	5,14	0,031	1,1	5,86	690	71200	3,55	1,5	0,06	19
br.6	20.09.2007	6,30	2,6	2,85	0,056	0,9	8,2	832	79500	4,08	0,457	0,27	22
br.7	20.09.2007	6,97	0,3	4,09	0,010	0,58	6,24	547	23900	1,2	1,84	0,03	22
br.8	20.09.2007	4,37	0,6	88,70	33,700	0,6	2390	180	25300	222	1,83	0,03	12400
1	03.07.2008	6,98	2,7	7,60	0,062	0,1	4,6	210	5,86	1,2	0,49	0,2	15,5
2	03.07.2008	7,36	1,9	8,34	0,329	0,05	5,86	50	3,21	1,6	0,064	0,33	68,5

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mgC/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
5	03.07.2008	7,07	2,5	2,62	0,006	0,1	1,79	130	4,97	0,32	0,062	0,03	2,14
6	03.07.2008	6,97	2,6	1,81	0,003	0,1	1,16	110	3,89	0,3	0,029	0,03	1,1
9	03.07.2008	6,93	1,3	1,30	0,003	0,05	0,392	53	3,74	0,2	0,02	0,03	0,4
15	03.07.2008	6,72	0,5	0,73	0,009	0,1	0,28	37	2,17	0,09	0,036	0,03	0,39
17	03.07.2008	7,49	1,3	6,15	0,007	0,2	0,818	20	1,4	0,03	0,008	0,03	1,48
18	03.07.2008	7,48	1,1	5,36	0,005	0,05	0,699	30	1,2	0,03	0,006	0,03	0,48
21	03.07.2008	7,40	1,0	4,13	0,003	0,05	0,29	10	0,41	0,03	0,003	0,03	0,25
26	03.07.2008	7,32	1,4	4,06	0,006	0,1	0,877	46	3,78	0,2	0,02	0,03	0,62
28	03.07.2008	6,32	0,3	0,23	0,003	0,05	0,056	5	2,57	0,03	0,036	0,03	0,26
29	03.07.2008	7,45	1,4	5,55	0,007	0,2	0,582	30	1,4	0,1	0,007	0,03	0,44
30	03.07.2008	7,55	1,6	7,66	0,041	0,2	1,68	110	4,4	0,1	0,022	0,03	1,5
37	03.07.2008	6,42	0,4	0,12	0,006	0,05	0,417	10	1,3	0,07	0,076	0,03	2,53
38	03.07.2008	6,29	0,4	0,15	0,010	0,05	0,662	20	1,3	0,03	0,029	0,03	0,72
61	03.07.2008	6,85	1,1	1,52	0,160	0,05	13,8	10	2,6	0,37	0,06	0,03	19,3
HFK-opp	03.07.2008	7,48	1,1	5,36	0,005	0,05	0,699	30	1,2	0,03	0,006	0,03	0,48
HFK-ned	03.07.2008	7,47	1,2	5,44	0,200	0,2	1,5	30	3,05	0,07	0,01	0,03	0,93
br.1	03.07.2008	6,39	0,5	2,89	1,040	0,3	8,25	5	3,74	1,1	0,061	0,03	76,6
br.2	03.07.2008	6,60	0,7	2,39	0,283	4,93	6,57	2090	57,8	3,5	1,05	0,03	52,3
br.3	03.07.2008	6,59	1,7	2,84	1,220	10,1	50,7	6220	1180	8,63	5,63	0,22	205
br.4	03.07.2008	7,02	1,6	22,70	0,208	15,8	21,5	8930	155	16,6	5,54	0,24	197
br.5	03.07.2008	7,02	0,8	4,03	0,010	0,46	1,57	200	3,35	1,1	0,25	0,07	15
br.6	03.07.2008	6,44	0,9	2,73	0,130	12	39,9	5800	368	18,9	3,9	1,1	59,5
br.7	03.07.2008	6,89	0,3	4,53	0,076	2,1	6,64	922	29,5	2,18	1,85	0,1	63,9
br.8	03.07.2008	4,38	0,7	67,30	29,700	0,88	2300	220	2230	211	2,7	0,32	11030
1	07.10.2008	7,02	1,8	7,44	0,046	0,2	2,94	41	1,8	0,9	0,026	0,07	16,6
2	07.10.2008	7,26	1,8	7,73	0,080	0,2	2,88	30	1,6	1	0,049	0,1	32,2
5	07.10.2008	7,02	2,6	4,44	0,009	0,3	1,5	130	11,6	0,31	0,054	0,03	2,18
6	07.10.2008	6,83	2,6	2,46	0,005	0,2	1,13	130	8,59	0,36	0,033	0,03	1,5
9	07.10.2008	7,00	1,3	2,24	0,003	0,2	0,352	20	2,93	0,1	0,01	0,03	0,51
15	07.10.2008	6,96	0,8	2,11	0,003	0,2	0,375	30	1,2	0,1	0,01	0,03	0,68
17	07.10.2008	7,45	1,3	8,34	0,029	0,32	1,04	30	4,58	0,2	0,072	0,03	3,08
18	07.10.2008	7,44	1,0	7,18	0,047	0,4	1,14	96	6,43	0,21	0,091	0,03	1,5
21	07.10.2008	7,42	0,7	6,27	0,003	0,2	0,25	5	0,51	0,03	0,005	0,03	0,4
26	07.10.2008	7,37	1,6	5,86	0,005	0,2	0,878	44	7,25	0,2	0,037	0,03	1,3
28	07.10.2008	6,29	0,3	0,39	0,006	0,1	0,079	5	1,5	0,03	0,025	0,03	0,47
29	07.10.2008	7,50	1,0	7,88	0,003	0,3	0,422	20	1,7	0,03	0,02	0,03	0,46
30	07.10.2008	7,49	1,5	9,94	0,738	1,1	9,5	654	30,2	2	1,16	0,03	8,23
37	07.10.2008	6,36	0,3	0,40	0,005	0,1	0,23	10	1,1	0,1	0,02	0,03	0,68
38	07.10.2008	6,32	0,5	0,36	0,030	0,2	1,14	10	3,08	0,1	0,054	0,03	3,52
61	07.10.2008	6,90	1,1	1,69	0,170	0,2	8,62	1	1,9	0,41	2,7	0,09	22,3
HFK-opp	07.10.2008	7,44	1,0	7,18	0,047	0,4	1,14	96	6,43	0,21	0,091	0,03	1,5
HFK-ned	07.10.2008	7,50	1,4	8,38	0,049	0,41	1,23	73	15,2	0,28	0,081	0,03	2,28
br.1	07.10.2008	6,45	0,7	3,02	1,010	3,7	31,3	220	26,7	5,47	0,974	0,06	148
br.4	07.10.2008	6,91	1,8	22,20	0,265	1,4	11,8	3770	81,8	8,61	17,1	0,67	115
br.5	07.10.2008	6,73	3,1	4,12	0,110	0,8	6,61	170	27,8	2,5	3,53	0,2	25,3
br.7	07.10.2008	6,96	0,6	4,11	0,130	2,5	20,1	1840	277	6,16	2,38	0,27	136
br.8	07.10.2008	4,47	1,0	78,10	30,600	0,65	2740	5	2480	243	2,71	0,2	11200
1	19.05.2009	7,15	3,1	4,05	0,007	<0,1	3,03	32	0,33	1,1	0,094	0,1	15,7
2	19.05.2009	7,37	2,0	4,69	0,160	<0,1	5,89	54	4,9	1,2	0,11	0,2	50
5	19.05.2009	7,12	2,8	2,89	0,003	<0,1	2,43	120	3,4	0,43	0,055	0,07	5,14
6	19.05.2009	6,92	2,9	1,97	0,006	<0,1	1,78	150	4,66	0,34	0,06	0,05	3,91
9	19.05.2009	6,95	2,4	1,66	0,006	<0,1	0,809	120	4,54	0,28	0,032	<0,05	2,69
15	19.05.2009	7,11	1,7	1,83	0,003	<0,1	0,869	180	1,9	0,24	0,032	<0,05	2,6
17	19.05.2009	7,56	1,8	5,81	0,006	<0,1	1,38	34	1,8	0,26	0,01	<0,05	3,47
18	19.05.2009	7,54	1,7	5,01	0,008	<0,1	1,09	51	2,38	0,2	0,01	<0,05	2,42

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mgC/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
21	19.05.2009	7,52	1,6	4,53	0,004	<0,1	0,489	20	1,2	0,1	0,025	0,05	0,24
26	19.05.2009	7,31	2,3	4,23	0,007	<0,1	1,4	65	3,15	0,36	0,034	<0,05	0,9
28	19.05.2009	6,63	2,2	0,70	0,009	<0,1	0,29	828	15,3	0,21	0,047	<0,05	0,85
29	19.05.2009	7,51	1,3	5,30	0,009	<0,1	0,532	20	1,7	0,1	0,02	<0,05	0,3
30	19.05.2009	7,61	1,6	5,89	0,036	<0,1	1,66	85	3,21	0,21	0,031	<0,05	1,3
37	19.05.2009	6,31	0,8	0,36	0,035	<0,1	0,844	130	3,76	0,2	0,308	<0,05	3,38
38	19.05.2009	6,61	0,7	0,38	0,021	<0,1	1,73	39	2,37	0,1	0,078	<0,05	2,67
HFK-opp	19.05.2009	7,57	1,8	4,85	0,005	<0,1	0,917	200	0,61	0,1	0,005	<0,05	0,47
HFK-ned	19.05.2009	7,53	1,9	5,47	0,010	<0,1	1,2	43	7,25	0,21	0,038	<0,05	1,1
1	18.09.2009	7,15	2,7	6,10	0,060	<0,1	1,41	<10	0,35	0,76	0,063	0,1	2,7
2	18.09.2009	7,48	1,7	7,77	0,140	<0,1	3,12	51	2,79	1	0,083	0,2	48,6
5	18.09.2009	7,28	2,1	3,96	0,005	<0,1	1,18	93	6,85	0,27	0,037	0,06	1,5
6	18.09.2009	7,13	2,2	2,33	<0,005	<0,1	0,761	85	5,49	0,26	0,01	<0,05	0,93
9	18.09.2009	7,20	1,7	2,15	<0,005	<0,1	0,357	38	5,23	0,2	0,02	<0,05	0,36
15	18.09.2009	7,05	0,6	1,68	<0,005	<0,1	0,21	20	1	0,08	<0,005	<0,05	0,32
17	18.09.2009	7,66	1,2	8,34	<0,005	<0,1	0,617	<10	1,9	<0,05	<0,005	<0,05	0,76
18	18.09.2009	7,58	1,0	7,10	<0,005	<0,1	0,524	30	2,75	<0,05	<0,005	<0,05	0,47
21	18.09.2009	7,58	0,8	5,84	<0,005	0,2	0,25	<10	0,33	<0,05	0,02	<0,05	0,21
26	18.09.2009	7,46	1,4	5,39	<0,005	0,1	0,678	31	4,83	0,1	0,023	<0,05	0,55
28	18.09.2009	6,49	0,3	0,28	<0,005	<0,1	0,075	<10	1,3	<0,05	0,038	<0,05	0,3
29	18.09.2009	7,69	0,9	7,92	<0,005	<0,1	0,357	<10	0,59	<0,05	0,02	<0,05	0,3
30	18.09.2009	7,76	1,3	8,78	0,020	<0,1	0,953	71	4,56	<0,05	0,01	<0,05	1,2
37	18.09.2009	6,53	0,4	0,21	<0,005	<0,1	0,547	20	0,85	0,07	0,01	<0,05	0,7
38	18.09.2009	6,52	0,3	0,19	0,010	<0,1	0,944	20	0,93	0,21	0,079	<0,05	1,4
HFK-opp	18.09.2009	7,63	1,0	6,84	<0,005	0,2	0,602	<10	1,2	<0,05	<0,005	<0,05	0,53
HFK-ned	18.09.2009	7,62	2,6	8,87	0,008	0,1	1,33	66	53,9	0,33	<0,005	<0,05	1,6
br.2	18.09.2009	6,96	0,8	2,84	0,212	2,2	4,32	867	33,2	2,08	3,25	0,35	44,7
br.4	18.09.2009	7,45	2,0	32,60	0,010	0,1	0,405	2150	127	0,49	0,088	0,05	17,5
br.5	18.09.2009	6,65	0,9	3,07	0,510	0,51	3,11	308	7,87	15,4	0,76	0,2	52,8
br.6	18.09.2009	6,64	1,9	2,23	4,080	4,08	27,3	3250	172	10,7	2,23	0,49	49,7
br.7	18.09.2009	6,89	0,4	3,31	0,200	0,2	8,39	37	7,57	1,8	0,18	0,06	149
br.8	18.09.2009	4,48	0,9	53,80	0,500	0,49	1830	49	1700	176	6,87	0,47	7400
1	15.06.2010	7,08	3,2	5,69	0,008	0,1	2,6	<10	0,71	1,3	0,1	0,1	6,46
2	15.06.2010	7,36	2,0	6,33	0,180	<0,1	4,86	38	1,7	1,3	0,042	0,22	50,3
5	15.06.2010	7,10	2,7	3,00	0,006	<0,1	1,63	83	3,96	0,38	0,031	<0,05	1,5
6	15.06.2010	6,91	2,8	1,94	<0,005	<0,1	1,11	79	3,2	0,36	0,02	<0,05	1,1
9	15.06.2010	7,04	1,7	1,51	<0,005	<0,1	0,325	55	1,6	0,23	0,01	<0,05	0,3
15	15.06.2010	6,99	0,8	1,23	<0,005	<0,1	0,19	20	1,1	0,1	0,006	<0,05	0,51
17	15.06.2010	7,56	1,7	6,37	<0,005	<0,1	0,838	10	1,1	0,24	<0,005	<0,05	0,85
18	15.06.2010	7,55	1,4	5,72	<0,005	<0,1	0,576	20	1	0,2	<0,005	<0,05	0,46
21	15.06.2010	7,56	1,3	5,09	<0,005	<0,1	0,16	<10	0,21	0,2	<0,005	<0,05	0,2
26	15.06.2010	7,37	2,0	4,49	<0,005	<0,1	0,768	38	3,74	0,29	<0,005	<0,05	0,63
28	15.06.2010	6,25	0,3	0,29	<0,005	<0,1	0,01	<10	1,6	0,05	0,01	<0,05	0,27
29	15.06.2010	7,57	1,2	5,82	<0,005	<0,1	0,25	<10	0,7	0,2	<0,005	<0,05	0,34
30	15.06.2010	7,62	1,7	6,73	0,022	<0,1	1,27	78	4,4	0,29	0,01	<0,05	1,2
37	15.06.2010	6,37	0,7	0,15	0,006	<0,1	0,24	20	1	0,09	0,03	<0,05	0,6
38	15.06.2010	6,42	0,6	0,19	0,008	<0,1	0,936	20	1,6	0,08	0,022	<0,05	0,96
HFK-opp	15.06.2010	7,57	1,4	5,63	<0,005	<0,1	0,491	10	0,73	0,2	<0,005	<0,05	0,49
HFK-ned	15.06.2010	7,56	1,8	6,11	0,005	<0,1	0,747	20	12,7	0,3	<0,005	<0,05	0,86
5	19.07.2010	7,28	3,0	4,20	<0,005	0,2	1,87	150	7,18	0,47	0,05	<0,05	2,06
6	19.07.2010	7,08	3,1	2,62	<0,005	<0,1	1,49	150	5,77	0,48	0,059	<0,05	2,63
9	19.07.2010	7,18	2,0	1,79	<0,005	<0,1	0,451	34	3,26	0,25	0,021	<0,05	0,41
26	19.07.2010	7,53	1,7	5,90	<0,005	<0,1	0,836	49	4,15	0,27	0,009	<0,05	0,46
Br.8	19.07.2010	6,61	1,6	1,75	<0,005	<0,1	0,848	10	0,32	0,24	0,036	<0,05	1,4

NIVA 6618-2014

---

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mgC/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Tjern-Storr.	19.07.2010	6,71	0,8	2,40	0,559	<0,1	24,7	10	10,9	1,5	0,059	<0,05	93,9
5	14.08.2020	7,22	3,0	4,34	<0,005	0,1	1,82	200	9,21	0,5	0,06	<0,05	1,7
6	14.08.2010	7,16	3,0	2,96	0,006	0,2	1,42	160	6,46	0,51	0,031	<0,05	1,5
9	14.08.2020	7,22	1,8	1,96	<0,005	0,2	0,779	36	4,05	0,31	0,034	<0,05	0,65
26	14.08.2010	7,59	1,8	5,94	<0,005	0,1	0,926	30	4,27	0,35	0,02	<0,05	0,54
Bekk M3	14.08.2010	6,62	1,6	1,79	<0,005	0,1	0,424	<10	0,22	0,2	0,13	<0,05	0,27
Tjern-Storr.	14.08.2010	6,88	0,8	2,36	0,534	<0,1	15,6	<10	7,41	1,4	0,02	<0,05	87,5
Brønn6	14.08.2010	6,32	1,0	2,57	0,120	3,94	22,4	2E+06	228	15,2	1,83	0,4	51,4
1	24.09.2010	7,31	2,9	5,68	0,010	0,45	1,59	32	0,52	0,84	0,023	0,1	4,3
2	24.09.2010	7,44	2,4	6,09	0,078	0,39	3,14	53	1,5	1	0,042	0,1	26,8
5	24.09.2010	7,21	3,3	4,22	0,005	0,3	1,49	110	4,72	0,37	0,041	0,06	2,06
6	24.09.2010	7,08	3,5	3,12	<0,005	0,2	1,31	140	5,31	0,45	0,063	0,05	1,79
9	24.09.2010	7,16	2,5	2,00	<0,005	0,2	0,14	88	10,8	0,32	0,044	<0,05	0,5
15	24.09.2010	7,11	1,2	1,83	<0,005	0,2	0,01	39	1,5	0,14	0,02	<0,05	0,6
17	24.09.2010	7,65	2,1	7,52	<0,005	0,2	0,574	30	3,25	0,21	0,01	<0,05	1,35
18	24.09.2010	7,63	1,4	6,57	0,010	0,3	0,659	120	10,6	0,22	0,07	<0,05	1,27
21	24.09.2010	7,57	1,0	5,94	0,005	0,1	0,258	<10	0,25	0,1	0,007	<0,05	0,3
26	24.09.2010	7,32	2,7	6,28	0,008	<0,1	1,42	67	4,81	0,34	0,1	0,05	1,28
28	24.09.2010	6,56	0,4	3,63	0,007	<0,1	0,15	33	2,1	0,1	0,059	<0,05	0,83
29	24.09.2010	7,57	1,3	6,88	<0,005	<0,1	0,342	10	0,58	0,14	0,009	<0,05	0,4
30	24.09.2010	7,70	1,5	7,92	0,020	<0,1	1,05	65	3,89	0,17	0,008	<0,05	1,12
37	24.09.2010	6,68	0,5	2,30	<0,005	<0,1	0,2	<10	0,36	<0,05	0,01	<0,05	0,5
38	24.09.2010	6,59	0,4	2,63	0,010	<0,1	0,506	20	0,8	0,1	0,01	<0,05	0,7
HFK-opp	24.09.2010	7,59	1,4	6,78	0,006	<0,1	0,721	20	1,4	0,14	<0,005	<0,05	0,7
HFK-ned	24.09.2010	7,59	3,0	9,06	0,024	<0,1	2,45	75	35,5	0,54	0,034	<0,05	3,55
1	19.05.2011	7,00	4,0	3,30	0,020	0,3	3,38	30	0,49	1,1	0,278	0,2	5,27
2	19.05.2011	7,15	3,0	3,34	0,020	0,2	9,15	63	5,65	1,2	0,18	0,2	44,4
5	19.05.2011	6,99	3,2	2,45	0,130	0,2	2,27	73	2,83	0,46	0,036	0,06	1,7
6	19.05.2011	6,86	3,1	1,75	<0,005	0,2	1,4	70	3,03	0,38	0,023	<0,05	1,1
9	19.05.2011	6,85	2,3	1,40	0,060	<0,1	0,716	50	27,2	0,42	0,024	<0,05	0,57
15	19.05.2011	6,81	1,2	1,02	<0,005	0,1	0,631	55	4,31	0,2	0,023	<0,05	0,66
17	19.05.2011	7,46	2,4	5,45	0,006	0,2	1,38	20	1,8	0,36	0,01	<0,05	0,85
18	19.05.2011	7,40	2,2	5,05	0,006	0,2	1,93	50	4,2	0,37	0,01	<0,05	1,2
21	19.05.2011	7,36	2,0	4,27	<0,005	0,2	0,655	10	1,6	0,22	<0,005	<0,05	0,3
26	19.05.2011	7,23	2,9	3,88	0,007	0,2	1,48	52	4,03	0,45	0,02	<0,05	0,88
29	19.05.2011	7,32	1,9	4,02	<0,005	0,2	1,04	49	2,78	0,49	0,038	<0,05	1,9
30	19.05.2011	7,49	2,6	5,15	0,032	0,2	2,26	110	7,25	0,38	0,056	<0,05	2,07
HFK-opp	19.05.2011	7,46	2,1	4,92	0,005	0,2	1,3	30	4,64	0,28	0,008	<0,05	0,82
HFK-ned	19.05.2011	7,46	2,3	5,09	0,005	0,2	1,38	48	8,51	0,34	0,02	<0,05	1,1
B1	19.05.2011	7,28	6,3	8,14	0,059	0,2	4,6	110	87,5	1,4	0,11	<0,05	9,39
Tjern - Storr.	19.05.2011	6,66	1,6	1,88	0,367	0,1	25,3	83	26,2	1,1	0,219	0,05	57,4
Bekk - Storr.	19.05.2011	6,76	1,7	1,99	0,005	0,1	0,527	<10	0,2	0,1	<0,005	<0,05	0,39
1	01.07.2011	7,16	3,6	4,53	0,010	<0,1	2,16	10	0,28	1,1	0,089	0,1	3,49
2	01.07.2011	7,31	2,8	5,63	0,150	<0,1	4,39	54	8,22	1,3	0,1	0,2	37,1
5	01.07.2011	7,09	3,8	3,65	0,007	<0,1	2,31	82	3,95	0,5	0,027	0,07	2,4
6	01.07.2011	6,87	3,9	2,42	<0,005	<0,1	1,73	81	3,4	0,47	0,023	0,06	1,7
9	01.07.2011	6,97	2,1	1,55	<0,005	<0,1	0,61	35	4,08	0,29	0,01	<0,05	0,38
17	01.07.2011	7,54	2,1	6,28	0,005	<0,1	1,02	20	1,3	0,29	<0,005	<0,05	0,93
26	01.07.2011	7,39	2,7	5,05	<0,005	<0,1	1,35	45	3,62	0,38	0,02	<0,05	1,2
37	01.07.2011	6,33	0,5	0,15	0,007	<0,1	0,29	20	1,3	<0,05	0,021	<0,05	0,36
38	01.07.2011	6,43	0,6	0,20	0,010	<0,1	0,998	10	1,8	0,1	0,02	<0,05	1,4

NIVA 6618-2014

---

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mgC/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
HFK-ned	01.07.2011	7,50	1,9	5,96	0,007	<0,1	1	30	4,44	0,35	0,02	<0,05	1,8
HFK-opp	01.07.2011	7,58	1,7	5,69	0,006	<0,1	0,874	20	1,2	0,2	0,007	<0,05	0,68
B1	01.07.2011	7,42	7,9	11,20	0,072	0,5	6,33	718	195	2	0,267	<0,05	14
B2	01.07.2011	6,05	4,1	0,58	0,021	<0,1	1,93	84	21,8	0,34	0,533	<0,05	5,26
B3	01.07.2011	7,42	4,1	7,77	0,010	<0,1	4,78	76	29,3	0,6	0,045	<0,05	1,6
B4	01.07.2011	6,97	4,9	3,71	<0,005	<0,1	2,46	43	0,46	0,5	<0,005	<0,05	2,26
Tjern - Storr.	01.07.2011	6,63	1,3	3,76	0,763	<0,1	47,6	31	15,6	1,6	0,15	0,05	114
Bekk - Storr.	01.07.2011	6,57	1,7	1,98	0,005	<0,1	0,407	<10	0,1	0,5	<0,005	<0,05	0,43
1	10.08.2011	7,22	3,3	5,93	0,008	0,1	1,6	38	2,05	1,2	0,17	0,09	1,8
2	10.08.2011	7,59	2,5	7,00	0,140	<0,1	3,63	80	6,78	1,2	0,04	0,1	34,1
15	10.08.2011	7,11	0,9	1,49	<0,005	0,1	0,358	35	2,34	0,1	0,02	<0,05	0,42
17	10.08.2011	7,65	1,9	7,83	0,009	0,2	0,956	20	2,78	0,31	<0,005	<0,05	2,33
18	10.08.2011	7,67	1,5	6,72	0,006	0,2	0,7	61	4,14	0,22	<0,005	<0,05	0,59
21	10.08.2011	7,62	1,1	5,84	<0,005	0,1	0,331	<10	0,48	0,1	<0,005	<0,05	0,1
28	10.08.2011	6,85	0,7	0,60	<0,005	0,1	0,22	81	5,33	0,1	0,051	<0,05	0,52
29	10.08.2011	7,66	1,4	7,48	0,008	0,2	0,507	20	1,1	0,2	<0,005	<0,05	0,2
30	10.08.2011	7,70	2,1	8,30	0,020	<0,1	1,41	150	6,46	0,24	0,006	<0,05	1,1
37	10.08.2011	6,59	0,6	0,18	0,008	<0,1	0,402	20	0,77	0,09	0,021	<0,05	0,35
38	10.08.2011	6,49	0,5	0,23	0,010	<0,1	0,994	20	1,3	0,1	0,01	<0,05	1
B1	10.08.2011	7,59	9,3	16,90	0,086	0,2	4,7	260	163	2,12	0,021	<0,05	1,12
B2	10.08.2011	7,16	6,9	3,96	0,010	0,2	3,01	130	10,3	0,91	0,02	<0,05	2,91
B3	10.08.2011	7,56	2,7	8,18	0,008	<0,1	1,12	57	40,8	0,4	<0,005	<0,05	1,6
B4	10.08.2011	7,31	2,3	7,96	0,010	0,1	1,21	20	1,4	0,23	<0,005	<0,05	0,63
HFK-opp	10.08.2011	7,69	1,4	6,83	0,009	<0,1	0,81	30	1,4	0,1	0,07	<0,05	0,56
HFK-ned	10.08.2011	7,70	1,6	6,94	<0,005	<0,1	0,843	31	5,13	0,2	<0,005	<0,05	0,65
Tjern - Storr.	10.08.2011	6,50	1,0	4,15	1,080	0,1	94,3	35	26,5	2,28	0,18	<0,05	164
Bekk - Storr.	10.08.2011	6,66	1,9	2,03	<0,005	<0,1	0,29	<10	0,2	0,1	0,007	<0,05	0,41
1	23.09.2011	7,29	2,8	4,85	0,007	0,1	1,63	10	0,34	0,88	0,103	0,07	3,05
2	23.09.2011	7,44	1,9	6,61	0,110	0,1	2,95	68	2,98	1,01	0,047	0,1	27,9
5	23.09.2011	7,20	2,5	3,64	0,006	0,1	1,28	94	5,31	0,42	0,028	<0,05	1,7
6	23.09.2011	7,04	2,5	2,17	<0,005	<0,1	1,03	81	3,38	0,37	0,039	<0,05	1,37
9	23.09.2011	7,11	2,0	1,96	<0,005	<0,1	0,512	54	3,53	0,32	0,024	<0,05	0,54
15	23.09.2011	7,02	0,7	1,90	<0,005	<0,1	0,926	20	1,5	0,27	0,097	<0,05	1,49
17	23.09.2011	7,59	1,5	7,39	<0,005	<0,1	0,768	10	1,4	0,22	0,008	<0,05	0,93
18	23.09.2011	7,61	1,1	6,67	0,008	0,2	0,689	36	2,47	0,21	0,028	<0,05	1,01
21	23.09.2011	7,52	0,9	5,55	<0,005	0,2	0,34	<10	0,34	<0,05	0,009	<0,05	0,54
26	23.09.2011	7,44	1,6	5,21	<0,005	0,1	0,83	43	4,97	0,31	0,012	<0,05	0,88
28	23.09.2011	6,48	0,3	0,28	<0,005	<0,1	0,19	30	3,62	0,33	0,07	<0,05	0,82
29	23.09.2011	7,60	1,0	7,38	<0,005	<0,1	0,526	10	0,78	0,23	0,033	<0,05	1,2
30	23.09.2011	7,66	1,5	8,03	0,010	0,1	1,04	87	4,73	0,2	0,013	<0,05	1,41
37	23.09.2011	6,52	0,3	0,17	<0,005	<0,1	0,16	<10	0,43	0,11	0,021	<0,05	0,4
38	23.09.2011	6,52	0,4	0,24	0,008	<0,1	0,901	20	1,3	0,16	0,02	<0,05	1,35
B1	23.09.2011	7,63	6,3	15,20	0,063	0,1	3,17	140	135	1,6	0,011	<0,05	9,07
B2	23.09.2011	7,23	4,5	3,79	0,007	0,2	1,52	51	3,48	0,58	0,01	<0,05	2,1
B3	23.09.2011	7,59	2,0	8,19	<0,005	<0,1	0,812	68	63,1	0,35	0,009	<0,05	0,85
B4	23.09.2011	7,17	2,3	7,41	0,006	0,1	0,828	280	15,5	0,32	0,024	<0,05	1,8
HFK-opp	23.09.2011	7,64	1,2	6,69	<0,005	<0,1	0,63	20	1,2	0,22	0,007	<0,05	0,95
HFK-ned	23.09.2011	7,63	1,2	6,73	<0,005	<0,1	0,666	20	3,81	0,22	0,01	<0,05	1,6
Tjern - Storr.	23.09.2011	6,87	0,8	4,29	0,777	<0,1	55,9	20	16,9	1,8	0,102	<0,05	121
Bekk - Storr.	23.09.2011	6,70	1,8	1,77	<0,005	<0,1	0,513	<10	0,2	0,22	0,01	<0,05	0,64

# NIVA 6618-2014

---

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
1	11.06.2012	7,00	3,5	4,12	0,010	<0,1	1,770	10	0,41	1,1	0,053	0,09	1,9
2	11.06.2012	7,20	2,4	4,47	0,180	<0,1	4,610	110	9,87	1,1	0,312	0,2	37,4
5	11.06.2012	6,90	2,9	2,15	<0,005	<0,1	2,010	97	2,33	0,39	0,046	<0,005	2,14
6	11.06.2012	6,70	2,9	1,49	<0,005	<0,1	1,510	110	1,8	0,37	0,04	<0,005	1,4
9	11.06.2012	6,60	1,9	1,27	<0,005	<0,1	0,461	250	6,09	0,25	0,035	<0,005	0,62
17	11.06.2012	7,30	2,1	4,33	<0,005	<0,1	0,876	32	1,6	0,27	0,007	<0,005	0,94
18	11.06.2012	7,30	1,7	4,70	0,010	<0,1	1,580	83	2,95	0,23	0,02	<0,005	1,5
21	11.06.2012	7,30	1,4	3,51	0,005	<0,1	0,325	20	0,74	0,2	<0,005	<0,005	0,38
26	11.06.2012	7,20	2,3	3,20	0,005	<0,1	1,280	64	3,25	0,33	0,025	<0,005	1,2
29	11.06.2012	7,30	1,8	4,05	0,010	0,94	1,300	408	11,9	1,1	0,15	<0,005	2,47
30	11.06.2012	7,30	1,9	3,82	<0,005	<0,1	0,806	50	1,6	0,23	0,02	<0,005	0,73
B1	11.06.2012	7,30	3,7	5,13	0,008	<0,1	1,350	67	20,8	0,56	0,01	<0,005	2,54
B2	11.06.2012	6,80	4,0	2,35	0,007	<0,1	1,620	150	14,1	0,65	0,02	<0,005	2,68
B3	11.06.2012	7,10	2,4	5,32	0,008	<0,1	1,150	10	0,29	0,27	<0,005	<0,005	1,5
B4	11.06.2012	7,20	2,3	4,32	<0,005	<0,1	1,080	36	9,58	0,31	0,005	<0,005	1,3
HFK-opp	11.06.2012	7,40	1,6	4,06	<0,005	<0,1	0,807	39	1,5	0,23	0,01	<0,005	0,82
HFK-ned	11.06.2012	7,30	1,9	4,09	<0,005	<0,1	0,824	35	1,9	0,22	<0,005	<0,005	0,85
1	07.07.2012	7,10	3,2	5,42	0,010	<0,1	1,950	10	0,48	0,97	0,078	0,1	3,2
2	07.07.2012	7,30	2,2	6,60	0,259	<0,1	4,440	80	7,91	1,3	0,081	0,23	52,4
5	07.07.2012	6,90	2,6	2,30	<0,005	<0,1	1,650	110	5,19	0,35	0,029	<0,005	1,7
6	07.07.2012	6,80	2,6	1,55	<0,005	0,1	1,390	96	4,11	0,35	0,028	<0,005	2,26
9	07.07.2012	6,80	2,1	1,30	<0,005	0,1	0,971	57	2,17	0,25	0,03	<0,005	0,89
17	07.07.2012	7,40	1,4	4,69	<0,005	0,2	0,890	20	1,4	0,2	0,031	<0,005	1,1
18	07.07.2012	7,40	1,3	4,84	0,007	0,1	0,790	43	2,33	0,2	0,006	<0,005	0,61
21	07.07.2012	7,30	1,0	3,50	<0,005	0,2	0,340	10	0,39	0,1	<0,005	<0,005	0,24
26	07.07.2012	7,20	1,9	3,25	<0,005	0,2	0,977	52	4,08	0,28	0,02	<0,005	0,77
29	07.07.2012	7,30	1,3	4,27	<0,005	0,2	0,577	59	2,27	0,23	0,02	<0,005	1,1
30	07.07.2012	7,50	1,6	5,96	0,020	0,1	1,440	77	3,75	0,22	0,009	<0,005	1,2
B1	07.07.2012	7,40	5,7	9,44	0,020	0,2	2,170	110	27,3	0,9	0,01	<0,005	2,92
B2	07.07.2012	7,00	5,6	3,47	<0,005	0,2	2,240	140	9,74	0,7	0,01	<0,005	2,22
B3	07.07.2012	7,10	2,2	7,68	<0,005	0,1	1,240	20	0,67	0,24	<0,005	<0,005	1,5
B4	07.07.2012	7,30	2,3	5,43	<0,005	<0,1	1,190	33	17,3	0,32	<0,005	<0,005	1,1
HFK-opp	07.07.2012	7,40	1,3	4,32	<0,005	<0,1	0,696	20	1,0	0,1	<0,005	<0,005	0,55
HFK-ned	07.07.2012	7,40	1,5	4,56	<0,005	<0,1	0,773	20	1,9	0,2	<0,005	<0,005	0,62
1	05.08.2012	7,41	3,3	6,60	0,010	<0,1	1,410	49	3,74	0,94	0,02	0,08	2,19
2	05.08.2012	7,55	2,2	6,72	0,140	0,1	4,070	150	6,52	1,2	0,099	0,2	37,6
5	05.08.2012	7,29	3,0	3,49	<0,005	0,1	1,790	160	8,04	0,44	0,029	<0,005	1,9
6	05.08.2012	7,10	3,0	2,26	<0,005	0,1	1,360	130	6,44	0,44	0,02	<0,005	1,5
9	05.08.2012	7,11	2,1	1,63	<0,005	0,1	0,876	55	3,34	0,3	0,027	<0,005	0,78
15	05.08.2012	7,10	0,8	1,31	<0,005	0,1	0,367	35	1,9	0,2	0,031	<0,005	1,4
17	05.08.2012	7,60	1,8	6,22	<0,005	<0,1	0,792	30	2,27	0,29	0,006	<0,005	1,7
18	05.08.2012	7,60	1,5	5,70	0,010	<0,1	0,768	170	15,1	0,22	0,01	<0,005	1,2
21	05.08.2012	7,59	1,1	4,71	<0,005	0,1	0,240	10	0,4	0,1	<0,005	<0,005	0,24
26	05.08.2012	7,50	2,0	4,77	<0,005	0,1	0,966	68	5,5	0,28	0,02	<0,005	0,94
29	05.08.2012	7,69	1,3	6,21	0,005	0,1	0,323	31	2,36	0,22	0,008	<0,005	0,49
30	05.08.2012	7,75	1,7	7,27	0,020	<0,1	1,230	92	5,52	0,24	0,009	<0,005	1,4
B1	05.08.2012	7,65	6,1	13,10	0,062	0,1	3,170	170	125	1,5	0,02	<0,005	8,83
B2	05.08.2012	7,38	5,2	3,73	0,022	0,1	1,960	210	69,7	0,84	0,035	<0,005	4,12
B3	05.08.2012	7,52	2,4	7,70	0,007	0,1	1,350	20	0,58	0,31	0,023	<0,005	2,7
B4	05.08.2012	7,62	2,6	6,68	<0,005	0,1	0,949	31	3,23	0,31	<0,005	<0,005	1,2
HFK-opp	05.08.2012	7,64	1,4	5,64	<0,005	<0,1	0,576	30	1,3	0,2	<0,005	<0,005	0,64
HFK-ned	05.08.2012	7,64	1,6	5,84	0,005	0,1	0,690	30	3,28	0,2	<0,005	<0,005	0,79
Dam-HFK	05.08.2012	7,48	17,5	75,20	0,363	1,4	35,1	2,32	818	6,79	1,02	0,15	45,8
B1	30.08.2012	7,59	5,2	14,50	0,036	0,2	1,274	140	87	1,1	0,02	<0,005	4,69
B2	30.08.2012	7,26	4,9	3,89	0,009	0,2	1,070	280	20,5	0,7	0,035	<0,005	2,17
B3	30.08.2012	7,45	1,4	8,72	0,009	0,1	0,460	34	1,3	0,28	0,031	<0,005	2,35
B4	30.08.2012	7,72	1,7	8,16	<0,005	0,1	0,010	35	6,9	0,27	<0,005	<0,005	0,48

st	dato	pH	TOC mgC/l	Ca mg/l	Cd µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe µg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
B5	30.08.2012	7,33	2,2	3,61	<0,005	0,1	1,890	140	9,47	0,35	0,024	<0,005	1,4
B1	13.09.2012	7,70	3,9	13,20	0,024	0,2	1,440	81	48,6	0,77	0,005	<0,005	2,87
B2	13.09.2012	7,12	3,7	3,83	0,007	0,2	0,920	483	31,4	0,62	0,028		1,9
B3	13.09.2012	7,37	1,3	8,67	0,006	0,1	0,432	20	0,84	0,2	0,02	<0,005	1,9
B4	13.09.2012	7,62	1,4	8,56	0,005	0,1	0,160	30	4,26	0,22	0,01	<0,005	0,51
1	03.06.2013	6,84	2,4	2,04	0,026	0,1	2,71	20	0,57	0,27	0,023	0,08	11,7
2	03.06.2013	7,04	3,3	3,89	0,150	<0,1	5,37	57	3,46	1,3	0,072	0,2	33,8
15	03.06.2013	6,50	1,5	0,84	0,005	<0,1	0,596	80	4,81	0,2	0,051	<0,05	1
17	03.06.2013	7,17	3,1	3,91	0,009	0,2	1,57	43	1,9	0,43	0,005	<0,05	1,4
18	03.06.2013	7,25	2,5	3,92	0,010	<0,1	1,44	120	7,84	0,32	0,027	<0,05	1,2
21	03.06.2013	7,16	2,2	3,00	0,005	<0,1	0,509	20	0,45	0,2	0,005	<0,05	0,27
29	03.06.2013	7,22	2,2	3,57	0,005	0,2	0,823	38	1,3	0,31	0,02	<0,05	1,2
30	03.06.2013	7,24	2,8	4,03	0,010	<0,1	2,26	62	2,11	0,31	0,007	<0,05	1,8
HFK-opp	03.06.2013	7,17	2,5	3,44	0,005	0,2	1,31	48	1,3	0,29	0,005	<0,05	0,77
HFK-ned	03.06.2013	7,18	2,8	3,63	0,005	0,1	1,35	37	2,72	0,26	0,008	<0,05	0,96
B1	03.06.2013	7,08	5,7	2,13	0,010	0,2	3,2	76	5,98	0,92	0,066	<0,05	4,21
B2	03.06.2013	6,66	6,3	9,46	0,041	0,2	2,69	88	83,5	1,4	0,02	<0,05	6,66
B3	03.06.2013	7,11	4,1	4,30	0,008	<0,1	2,21	30	0,39	0,47	0,009	<0,05	1,8
B4	03.06.2013	7,10	3,7	4,50	0,009	<0,1	1,84	44	2,5	0,44	0,005	<0,05	1,8
1	09.07.2013	7,14	2,9	5,36	0,009	0,1	1,67	10	0,33	1	0,036	0,1	1,6
2	09.07.2013	7,40	2,4	6,30	0,190	<0,1	4,9	71	3,01	1,1	0,066	0,2	37,3
5	09.07.2013	7,14	2,4	3,08	0,007	0,1	1,84	120	6,98	0,35	0,04	<0,05	1,6
17	09.07.2013	7,54	1,3	6,74	0,009	0,1	0,922	10	2,29	0,3	<0,005	<0,05	2,7
18	09.07.2013	7,54	1,2	5,77	0,005	<0,1	0,767	30	1,7	0,1	<0,005	<0,05	0,52
21	09.07.2013	7,48	1,1	4,81	0,005	0,1	0,402	<10	0,32	0,1	<0,005	<0,05	0,2
26	09.07.2013	7,39	1,4	4,45	0,007	<0,1	0,864	44	4,48	0,21	0,008	<0,05	0,73
29	09.07.2013	7,54	1,3	5,97	0,006	0,1	0,615	20	1,2	0,2	<0,005	<0,05	0,58
30	09.07.2013	7,64	1,7	7,24	0,010	<0,1	1,58	90	4,17	0,2	0,009	<0,05	1,2
HFK-opp	09.07.2013	7,58	1,2	5,88	0,007	<0,1	0,782	20	1	0,1	<0,005	<0,05	0,56
HFK-ned	09.07.2013	7,61	1,3	6,12	0,007	0,1	1,66	20	2,54	0,39	0,038	<0,05	2,67
B1	09.07.2013	7,69	4,7	15,80	0,039	<0,1	2,48	110	79,2	1,1	0,01	<0,05	4,11
B2	09.07.2013	6,91	5,4	3,50	0,020	0,3	4,89	250	32,7	1,8	0,051	<0,05	4,17
B3	09.07.2013	7,21	1,9	8,29	0,007	<0,1	1,62	30	1,4	0,25	0,01	<0,05	2,68
B4	09.07.2013	7,58	2,0	7,48	0,005	<0,1	0,921	33	3,98	0,26	<0,005	<0,05	0,72
1	07.08.2013	7,38	3,4	6,51	0,010	<0,1	1,87	20	0,39	1,2	0,075	0,08	2,3
2	07.08.2013	7,60	2,5	7,18	0,073	<0,1	4,63	110	4,54	1,2	0,064	0,2	20,6
5	07.08.2013	7,34	2,9	4,20	0,010	<0,1	2,5	280	15,3	0,61	0,17	0,07	2,73
17	07.08.2013	7,75	1,4	8,20	<0,005	<0,1	0,88	10	0,95	0,21	0,007	<0,05	0,92
18	07.08.2013	7,76	1,2	7,33	0,007	<0,1	0,878	51	2,79	0,1	0,01	<0,05	0,53
21	07.08.2013	7,71	0,9	6,25	<0,005	<0,1	0,448	<10	0,27	0,1	0,02	<0,05	0,45
26	07.08.2013	7,58	2,0	6,15	0,007	<0,1	1,41	92	7,69	0,38	0,059	<0,05	2,05
29	07.08.2013	7,73	1,2	8,55	<0,005	<0,1	0,595	20	0,93	0,2	0,02	<0,05	0,39
30	07.08.2013	7,86	1,5	9,86	0,020	<0,1	1,34	150	5,08	0,2	0,02	<0,05	1,1
HFK-opp	07.08.2013	7,80	1,2	7,52	<0,005	<0,1	0,807	20	1	0,1	0,007	<0,05	0,44
HFK-ned	07.08.2013	7,00	1,3	7,66	0,005	<0,1	0,967	30	3,14	0,2	0,021	<0,05	0,97
B1	07.08.2013	7,78	4,7	14,30	0,020	<0,1	1,98	110	49,8	0,79	0,033	<0,05	2
B2	07.08.2013	7,84	5,8	3,91	<0,005	<0,1	2,48	71	6,9	0,9	0,041	<0,05	2,16
B3	07.08.2013	7,55	2,2	8,85	0,020	<0,1	2,06	34	4,31	0,56	0,18	<0,05	4,35
B4	07.08.2013	7,23	2,1	9,59	0,005	<0,1	1,31	34	1,2	0,29	0,007	<0,05	1,9
1	05.09.2013	7,20	2,4	6,23	0,010	<0,1	1,67	33	0,64	0,73	0,01	0,09	3,87
2	05.09.2013	7,51	1,7	7,82	0,094	0,1	3,28	71	2,53	1	0,035	0,2	31,7
5	05.09.2013	7,30	2,0	3,73	0,007	0,2	1,63	240	14,2	0,42	0,01	<0,05	2,42
17	05.09.2013	7,72	1,1	7,91	<0,005	0,2	0,799	20	1	0,2	0,01	<0,05	0,72
18	05.09.2013	7,68	0,9	7,21	<0,005	<0,1	0,722	39	1,7	0,1	<0,005	<0,05	0,53
21	05.09.2013	7,62	0,8	6,02	<0,005	<0,1	0,27	<10	0,23	<0,05	0,051	<0,05	0,07

st	dato	pH	TOC	Ca	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	Zn
		mgC/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
26	05.09.2013	7,50	1,3	5,75	<0,005	0,2	0,887	49	4,94	0,25	<0,051	<0,05	1,4
29	05.09.2013	7,68	0,9	8,49	0,008	0,1	0,559	10	0,64	0,1	<0,005	<0,05	0,55
30	05.09.2013	7,77	1,2	9,52	0,010	<0,1	1,07	91	3,02	0,1	<0,005	<0,05	0,93
HFK-opp	05.09.2013	7,70	0,9	7,37	<0,005	<0,1	0,658	20	1	0,1	<0,005	<0,05	0,28
HFK-ned	05.09.2013	7,73	1,1	7,66	<0,005	<0,1	0,7	20	2,1	0,1	<0,005	<0,05	0,41
B1	05.09.2013	7,77	3,8	15,10	0,010	0,1	1,48	73	30,2	0,64	0,007	<0,05	2,06
B2	05.09.2013	7,18	4,2	4,73	<0,005	0,1	2,01	67	13,3	0,75	0,025	<0,05	2,48
B3	05.09.2013	7,57	1,9	10,20	<0,005	<0,1	0,924	96	96,4	0,33	0,02	<0,05	0,62
B4	05.09.2013	6,89	2,3	9,29	<0,005	0,2	0,659	395	25,9	0,24	0,02	<0,05	1
B1	15.10.2013	7,83	2,6	14,00	0,009	8,37	1,34	80	21,7	8,37	0,007	<0,05	2,2
B2	15.10.2013	7,35	3,0	4,17	0,021	4,54	2,36	190	8,41	11,8	0,056	<0,05	2,76
B3	15.10.2013	7,58	1,3	8,65	<0,005	1,3	0,79	20	0,46	0,57	0,007	<0,05	1,2
B4	15.10.2013	7,68	1,0	8,29	<0,005	1,3	0,554	20	9,69	0,67	<0,005	<0,05	0,43

## NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø

NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig tilnærningsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for forvaltning og samfunnsliv.



Norsk institutt for vannforskning

Gaustadalléen 21 • 0349 Oslo  
Telefon: 02348 • Faks: 22 18 52 00  
[www.niva.no](http://www.niva.no) • [post@niva.no](mailto:post@niva.no)