

Hjerkinn skytefelt 2001-2010

Overvåking av metaller i bekker,
elver og grunnvannsbrønner



Norsk institutt for vannforskning

RAPPORT

Hovedkontor
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Telefon (47) 22 18 51 00
Telefax (47) 22 18 52 00
Internet: www.niva.no

Sørlandsavdelingen
Jon Lilletuns vei 3
4879 Grimstad
Telefon (47) 18 51 00
Telefax (47) 37 04 45 13

Østlandsavdelingen
Sandvikaveien 59
2312 Ottestad
Telefon (47) 22 18 51 00
Telefax (47) 62 57 66 53

Vestlandsavdelingen
Thormøhlensgate 53 D
5006 Bergen
Telefon (47) 22 18 51 00
Telefax (47) 55 31 22 14

NIVA-Midt-Norge
Pirsenteret, Havnegata 9
P.b.1266, 7462 Trondheim
Telefon (47) 22 18 51 00
Telefax (47) 73 54 63 87

| | | |
|---|--|----------------------|
| Tittel Hjerkinn skytefelt 2001-2010. | Lopenr. (for bestilling) 6123 -2011 | Dato 25.02.11 |
| Overvåking av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner | Prosjektnr. Undernr. 10316 | Sider Pris 32 |
| Forfatter(e) Sigurd Rognerud | Fagområde miljøgifter | Distribusjon Åpen |
| | Geografisk område Oppland fylke | Trykket NIVA |

| | |
|---|---|
| Oppdragsgiver(e) Forsvarsbygg, Utvikling Øst | Oppdragsreferanse Odd-Erik Martinsen |
|---|---|

Rapporten omhandler vannkvaliteten i Hjerkinn militære skytefelt i perioden 2001-2010, og den er en oppdatering av forrige årsrapport. Metallkonsentrasjonene i 2010 var på nivå med de som er funnet tidligere, unntatt nedstrøms HFK-sletta der de var høyere. Dette skyldes tilkjørt masse med organisk materiale som ble deponert på HFK-sletta underlag av metallholdig gruvegrus/stein. Dette ga økte verdier for TOC og assosierte metaller i avrenningen fra sletta. HFK-sletta er stor (256 daa) og utviklingen i vannkvaliteten bør følges nøye etter som sletta revegitteres. Til tross for betydelige metalldeponier etter nærmere 80 års militær bruk er konsentrasjonene av metaller i feltets bekker overraskende lave. Lite nedbør, kalkrikt jordsmonn og nøytralt til svakt basisk miljø er forhold som gir lav korrosjonshastighet av prosjekttilrester og liten bevegelighet av løste metaller i markvannet. Forurensningsgraden var ubetydelig for bly og generelt liten til moderat for kobber, sink og nikkel, unntaket er bekken fra demoleringsfeltet i Grisungdalen som var moderat til markert forurensset. Utlekking fra korroderte prosjekttilrester bidro til at konsentrasjonene av kobber og sink økte i bekkene gjennom Haukberget og flyfeltet i Grisungdalen. Disse metallene i tillegg til nikkel lekker ut til bekken fra gruvegrusen i kjøretraseene på Haukberget. Høsten 2008 førte en flyøvelse med skarpe bomber til at utlekkingen av metaller økte fra målområdet i Grisungdalen, men høsten 2009 var konsentrasjonene tilbake til nivåene før denne hendelsen og har vært det siden. Grunnvannsbrønner ved deponier på Storrandsen er undersøkt i perioden 2004-2009, men ble nedlagt i 2010 grunnet ombygging av deponiene. Det ble etablert 4 nye i 2010. Prøvetakningen av disse starter i 2011 etter at grunnvannstrømmene rundt brønnspissene er reetablert.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fire norske emneord | Fire engelske emneord |
| 1. Hjerkinn skytefelt | 1. Hjerkinn shooting range |
| 2. Metallkonsentrasjoner i bekker | 2. Metals concentrations in brooks |
| 3. Forurensningsgrad | 3. Degree of impact |
| 4. Tidsutvikling | 4. Time trends |

Sigurd Rognerud

Prosjektleder

Thorjørn Larssen

Forskningsleder

Bjørn Faafeng

seniorrådgiver

ISBN 978-82-577-5858-5

Hjerkinn skytefelt 2001-2010

**Overvåking av metaller i bekker, elver og
grunnvannsbrønner**

Forord

Denne rapporten er en oppdatering av forrige årsrapport fra overvåkningen av metalkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner i Hjerkinn skytefelt (Rognerud 2010). Undersøkelsen dekker vanndirektivets krav til overvåkning og kontroll av vannressurser som er utsatt for tilførsler av giftige og vanskelig nedbrytbare forbindelser. Resultatene skal brukes av Forsvarsbygg i forbindelse oppryddinger av forurensningskilder ved tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Det er tidligere utgitt seks årsrapporter som omhandler forurensningsituasjonen i vassdragene i Hjerkinn skytefelt (Rognerud 2002, 2003, 2007, 2009, 2010 og Rognerud *et al.* 2004).

Prosjektet ble kontraktfestet den 18. juni 2010 og Forsvarsbygg (FB), Utvikling ØST er oppdragsgiver. Kontaktperson i FB er senior prosjektleder Odd-Erik Martinsen.

Sigurd Rognerud (NIVA) har samlet inn alle vannprøvene unntatt i 2004 da Odd-Erik Martinsen samlet inn prøvene. Metallanalyserne er gjort av AB Analytica (2001-2003) og NIVAs laboratorium i Oslo (2004-2010). En takk til Odd-Erik Martinsen og Frode Nyhagen for tilretteleggelse av feltarbeidet, og Tore Østeraas for forsidebildet og informasjon om deponiene som ble bygget i 2010.

Ottestad, februar 2011



Sigurd Rognerud
Sigurd Rognerud

Innhold

| | |
|---|-----------|
| Sammendrag | 5 |
| 1. Innledning | 6 |
| 2. Metoder | 8 |
| 2.1 Innsamling | 8 |
| 2.2 Vannanalyser | 8 |
| 3. Resultater | 8 |
| 3.1 Vannanalyser i bekkene | 8 |
| 3.1.1 Viktige vannkvalitetsvariable for metallers mobilitet | 8 |
| 3.1.2 Alle delfelter unntatt Storranden og Svåni | 10 |
| 3.1.3 Tidsutviklingen (2001-2009) i metallkonsentrasjoner i bekkene fra demoleringsfeltene, stridsvognfeltet på Haukberget og Flyfeltet | 12 |
| 3.1.4 Svåni, Grisungbekken og Tjørnhøbekken | 17 |
| 3.1.5 Metallkonsentrasjoner og SFTs vannkvalitetskriterier i elver og bekker | 20 |
| 3.2 Vannkvaliteten i grunnvannsbrønnene på Storranden | 21 |
| 4. Diskusjon | 23 |
| 5. Litteratur | 26 |
| Vedlegg | 28 |

Sammendrag

Rapporten omhandler resultatene fra overvåking av vannkvalitet i Hjerkinn skytefelts bekker (2001-2010, og i grunnvannsbrønner ved gamle deponier på Storranden (2004 - 2009). I 2010 ble området ombygget og det ble etablert 2 nye deponier som tar i mot metallforurensede masser fra Haukberget. Etter ombygningen ble det satt ned 4 nye grunnvannsbrønner. Overvåkingen av vannkvaliteten i disse skal starte våren 2011 etter at grunnvannstrømmene rundt brønnspissene er etablert. Hensikten med overvåkingen er å sikre en god dokumentasjon av vannkvaliteten i skytefeltets bekker og i grunnvannsutsigene fra deponiene i forbindelse med å tilbakeføre feltet til sivile formål. Resultatene fra rapporten er en del av grunnlaget for Forsvarsbyggs arbeid med sikring av forurensningskilder, og utarbeidelse av en årlig miljødokumentasjon for gjennomføringsfasen i forbindelse nedleggelse av Hjerkinn skytefelt (Forsvarsbygg 2010).

Hjerkinn skytefelt (165 km^2) ligger på Dovrefjell og vannforekomstene i feltet består av bekker av ulik størrelse, samt et lite antall innsjøer. Geologien er variert og dette fører til klare regionale forskjeller i vannkvalitet. Skytefeltet har vært i militær bruk i over 80 år. Beregninger viser at etter 1950 har det vært deponert totalt ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly, 30 tonn antimon og 22 tonn sink i feltet. I tillegg er betydelige mengder metallholdig grus fra gruvevirksomheten i Tverrfjellet, anriket på arsen, nikkel, kobber, kadmium og sink, benyttet til bygging av veier, blenderinger, målområder (HFK-sletta) og kjøretreaséer for stridsvogner. Samlet areal med ulike terrengeinngrep er grovt beregnet til om lag 1300 daa, som omfatter veger og plasser (853 daa) skyteanleggene på Haukberget (110 daa) og HFK-sletta (256 daa), samt inngrep som demoleringsplasser og tomter for bygg (Forsvarsbygg 2010).

Til tross for disse betydelige deponiene av metaller, er konsentrasjonene i bekkene overraskende lave. Forurensningsgraden for kobber, sink og nikkel er liten til moderat, unntatt i bekkene fra demoleringsplassen i Grisungdalen og flyfeltet som er moderat til markert forurensset av kobber og sink. Høsten 2008 var det en betydelig økning i utelekkingen av metaller fra flyfeltet som følge av flyøvelser med dropp av skarpe bomber i Grisungdalen. Fra og med høsten 2009 har imidlertid konsentrasjonene av metaller vært tilbake til nivåene før denne hendelsen. Resultatene for overvåkingen i 2010 viser ingen nevneverdig endringer i metallkonsentrasjonene fra tidligere, unntatt en liten økning nedstrøms HFK-sletta på seinhøsten i forbindelse med tilkjøring av masser inneholdende organisk materiale. Dette betyr at gravevirksomheten på Haukberget i forbindelse med fjerning av målbanen og noen veistrekninger, samt graving i forbindelse med revegiteringen ikke har ført til utelekking av metaller. Bekkene i skytefeltet er ikke nevneverdig forurensset av bly. Konsentrasjonene av bly, sink og nikkel er på nivå med de som vanligvis observeres i norske vannforekomster, men kobberverdiene er noe høyere, antagelig som følge av utelekking fra gruvegrus og korroderte prosjektilrester på Haukberget og korroderte ammunisjonsrester i flyfeltet i Grisungdalen. De lave blykonsentrasjonene i bekkene skyldes at deponerte blyfragmenters overflate etterhvert dekkes av en skorpe bestående av blykarbonater og blysulfater som reduserer videre oksidasjon av metallisk bly til et minimum, og følgelig også utelekkingen av løst bly til markvannet. Løste blyioner som likevel lekker ut, vil bindes i jorda til metalloksider eller som nesten uløselige bly-fosfor mineraler (pyromorfitt). Bly i bekkene forekommer derfor i hovedsak som lite biotilgjengelige eroderte blymineraler fra nedbørfeltet, enten naturlig forekommende eller dannet ved korrosjon av prosjektilrester.

I motsetning til bly dannes det vanligvis ikke signifikante mengder av kobber-, sink- og nikkelalter i vann, men organisk materiale i form av løste humus- og fulvosyrer danner stabile komplekser med løst kobber samt med sink og nikkel i et aerobt alkalisk miljø. Dette stemmer godt overens med våre resultater der konsentrasjonene av disse metallene samvarierte signifikanlt med organisk materiale (TOC). Bindingen til ”metalltransportøren” TOC og en mindre stabil skorpe av salter på prosjektilrestene er hovedårsaken til at disse metallene er mer mobile enn bly i skytefeltet.

1. Innledning


Hjerkinn skytefelt (165 km^2) ligger på Dovrefjell og omfattes i hovedsak av nedbørfeltene til Grisungbekken, Svåni og Grøna (Fig.1). De to første bekkene utgjør øvre deler av Drivas nedbørfelt, mens Grøna renner ned i Lågen like nordvest for Dombås. Vannforekomstene i feltet består av bekkverk av ulik størrelse og et lite antall innsjøer. Skytefeltet ligger i sin helhet over 1000 moh og har lav årsnedbør. Geologien er variert og dette fører til betydelige regionale forskjeller i vannkvalitet. Den nordligste delen består av feltspatholdig kvarsitt, øyegneis og innslag av kalkspatholdig fyllitt. De midtre deler består av kalkspatholdig fyllitt/glimmerskifer, mens i syd er berggrunnen dominert av grønn og grå fyllitt (Fig.2). Svåni og Grøna påvirkes av kaldt og turbid brevann sommer og høst.

Hjerkinn skytefelt har vært i militær bruk i over 80 år. I hovedsak har det vært Hæren og Luftforsvaret som har benyttet feltet. Testvirksomhet i forbindelse med våpenindustriens produktutvikling og demolering av ammunisjon har også vært en vanlig aktivitet i feltet. Det er deponert prosjektiler etter bruk av handvåpen, artilleri, bombekekster, stridsvogner, rakettartilleri og fly. I feltet finnes også etterlatenskaper etter tyskerenes virksomhet under krigen. En gruppe nedsatt av Forsvarets militære organisasjon har kartfestet militær aktivitet i ulike tidsperioder etter 1950, og beskrevet omfanget av aktiviteten. På bakgrunn av dette arbeidet og metallinnholdet i prosjektiler/ammunisjon har Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO/Land) estimert at det totalt er deponert ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly, 30 tonn antimonsulfat og 22 tonn sink i skytefeltet (Roseth *et al.* 2003). Betydelige mengder metallholdig grusmasser fra gruvevirksomheten i Tverrfjellet er benyttet til bygging av veier, målområder, HFK-sletta og kjøretraséer for stridsvogner. Utløsnings av metaller fra disse massene er også en potensiell forurensningskilde i skytefeltet. Gruvegrusen var anriket på arsen, nikkel, kadmium, sink og kobber i forhold til det en vanligvis observerer i innsjøesedimenter i Norge (Rognerud 2003). Samlet areal med ulike terrenngrep er grovt beregnet til om lag 1300 daa, som omfatter veger og plasser (853 daa) skyteanleggene på Haukberget (110 daa) og HFK-sletta (256 daa), samt inngrep som demoleringsplasser og tomter for bygg (Forsvarsbygg 2010). På bakgrunn av erfaringene fra undersøkelsene i 2002 ble programmet for overvåkningen i 2003 noe endret. Bekkene fra Einøvlingsvatni, Kollaområdet, Tverrfjellet, Breidskaret og Grøna var ubetydelig forurenset og de ble ikke undersøkt i 2003. Resten av stasjonene ble også undersøkt i 2003 samt tre nye lokaliteter (st.60, 61 og 62) på Storranden. Disse er knyttet til avrenning fra et område som omfatter søppelplasser og et metall/ammunisjonsdeponi. I perioden 2004 - 2010 har noen fåre stasjoner vært undersøkt i bekkene.


Det er satt ned 8 grunnvannsbrønner i 3 deponier som ligger i massetakene på Storranden. Vi har undersøkt vannkvaliteten i disse brønnene i 2004 og 2006-2009. Disse ble avviklet i 2010 på grunn av etableringen av 2 nye deponier for masser som inneholder eksplosivrest fra Haukberget II. Det er etablert 4 nye grunnvannsbrønner hvor overvåkningen av vannkvaliteten starter i 2011.

Hensikten med overvåkningen er å sikre en god dokumentasjon av vannkvaliteten i skytefeltets bekkverk og i grunnvannsutsiget fra deponiene. Den militære aktiviteten er nå avsluttet. Arbeidet med å tilbakeføre feltet til sivile formål startet i 2010. Vannprøvene ble analysert med hensyn på metaller som observeres i høye konsentrasjoner i bekkverk som drenerer militære skytefelt (Rognerud og Bækken 2002), metaller som finnes i mindre mengder i militær ammunisjon (Rognerud *et al.* 2001), og vannkvalitetsvariable som påvirker metallers mobilitet, tilstandsform og giftighet (f.eks. pH, TOC, Ca). Konsentrasjonene av kvikksølv, kobber, bly og sink har vært såvidt lave at de ikke har ført til gifteffekter på fisk og bunndyr (Rognerud 2003).

Denne rapporten er en oppdatert versjon av forrige overvåkningsrapport (Rognerud 2010), med resultatene fra vannkjemiske analyser i bekkene i 2010.

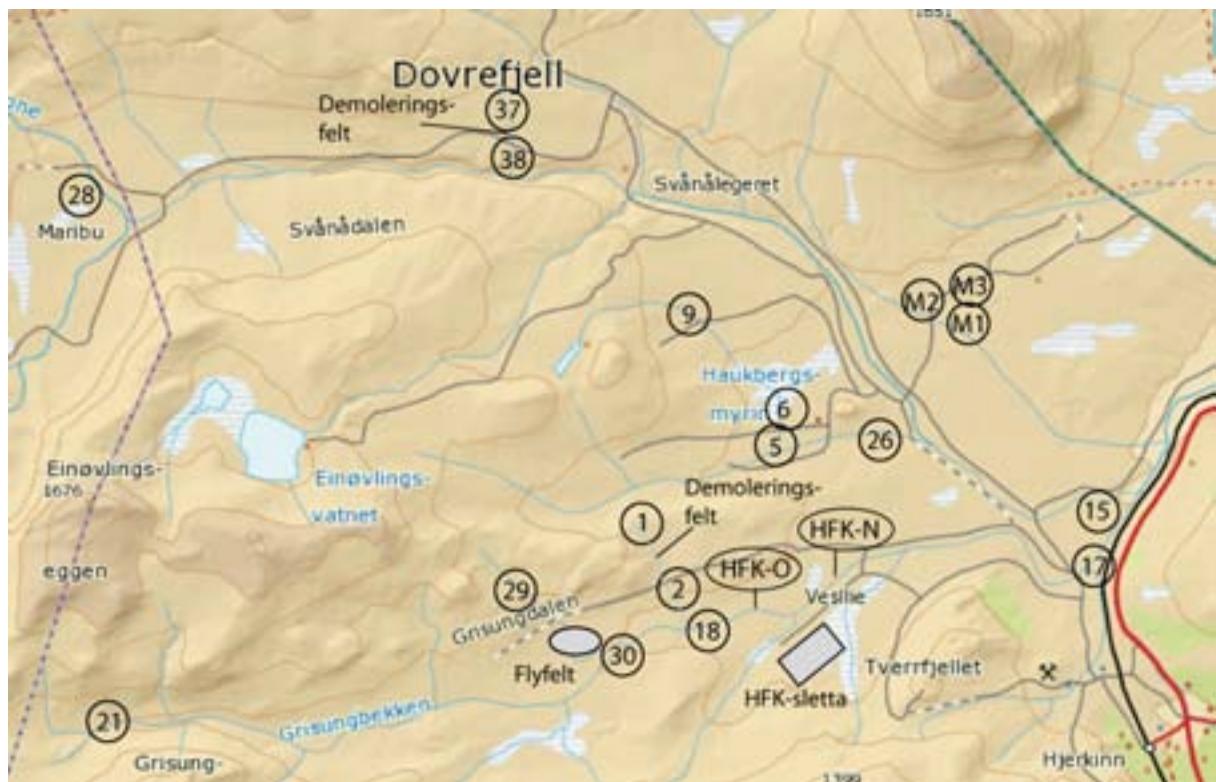

Figur 1. Oversikt over prøvestasjonene i Hjerkinn skytefelt.

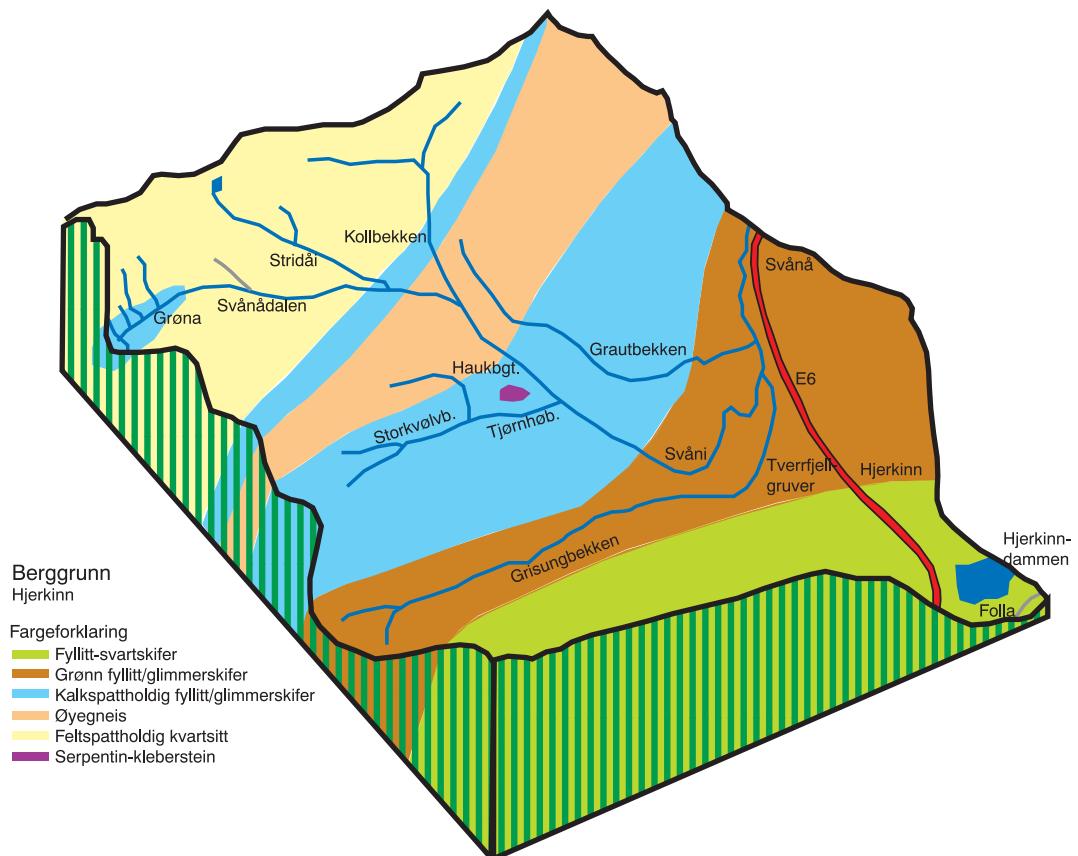

Figur 2. En forenklet fremstilling av geologien i feltet etter Nilsen og Wolff (1989)

2. Metoder

2.1 Innsamling

Vannprøvene for metallanalyser ble innsamlet på syrevaskede plastflasker, mens vannprøver for analyse av pH og TOC ble samlet inn på plastflasker. Det ble ikke tatt prøver ved alle stasjonene ved alle prøverundene. Vannprøvene fra grunnvannsbrønnene (2004-2009) ble hentet opp med elektriske miljøpumper som ble senket ned i rørene. Det ble benyttet separate pumper og slanger for hver brønn.

2.2 Vannanalyser

Metallanalysene er utført av SGAB Analytica (2001-2003) og NIVA (2004-2010). Alle analyser av pH og TOC er utført ved NIVAs laboratorium i Oslo. SGAB er akkreditert av SWEDAC og NIVA av Norsk Akkreditering (NA). As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb og Zn ble analysert ved hjelp av ICP-MS. pH og TOC ble analysert etter henholdsvis metode A1, og G 4-2 gitt i metodebeskrivelser ved NIVAs laboratorium. Fra og med 2004 er et mindre antall metaller analysert.

3. Resultater

3.1 Vannanalyser i bekkene


Resultatene av vannanalyserne (2007-2010) er gitt i vedlegget. Dataene er presentert i følgende delområder: Grisungdalens bekk, Tjørnhøbekken, tilløpsbekkene til Svåni og bekkene fra demoleringsplassene. Endring i metallkonsentrasjoner i Grisungbekken og Svåni fra oppstrøms skytefeltet til ut av feltet diskuteres i et eget avsnitt. Tidligere resultatene fra grunnvannsbrønnene ved deponiene på Storranden er også rapportert her for å få med alle undersøkelsene i en rapport. De ble nedlagt i 2010, men nye skal etableres i 2011 når alle de nye deponiene er ferdig utarbeidet.

3.1.1 Viktige vannkvalitetsvariable for metallers mobilitet

Utløsning av metaller fra bergrunn, løsavsetninger og korroderte prosjektilrester er til en stor grad avhengig av vannets pH-verdier, som i skytefeltets bekk i all hovedsak er styrt av forholdet mellom konsentrasjonene av bikarbonat (HCO_3^-) og CO_2 . I bekkene er konsentrasjonen av CO_2 i nær likevekt med luftas CO_2 og pH verdiene vil være styrt av bikarbonatkonsentrasjonen. Hovedkilden for bikarbonat i skytefeltets bekk er løsning av kalsiumkarbonat i grunnen. Det er derfor en god sammenheng mellom konsentrasjonene av kalsium og pH-verdiene i bekkene (Fig.3). Denne fremstillingsmåten er valgt fordi den viser nivåene av pH og kalsium som er svært viktig for metallers mobilitet i løsavsetningene og korrosjonshastigheten av deponerte prosjektilrester. Generelt sett er de fleste metaller mer mobile og metallrestene korroderer raskere i et surt miljø enn i et kalkrikt.


Geologien i skytefeltet er variert (Fig.2) og dette gir opphav til en stor variasjon i pH og kalsiumkonsentrasjoner i de ulike delfeltene (Fig.3). Grisungdalen har kalkholdige bergarter som kalkspatholdig- og grønn fyllitt/glimmerskifer. Dette gjør at bekkene får svakt basisk reaksjon (pH 7-8) og generelt ganske høye Ca konsentrasjoner (5-15 mg/l). Tjørnhøbekkens øvre deler drenerer områder bestående av kalkfattig øyegneis. Dette fører til at bekkene har lave Ca konsentrasjoner og pH verdier nær 6, men begge øker betydelig når bekkene renner gjennom det kalkspatholdige området på Haukberget. Svåni med tilløpselver drenerer områder som i hovedsak består av kvartsitt, gneis og områder med innslag av kalkspatholdig fyllitt. Dette gir lave Ca konsentrasjoner og pH-verdier mellom 6 og 7. Nedbørfeltet til Storrandens bekk består av kalkspatholdig berggrunn overfylt av store grusavsetninger som elver har tilført, fra gneis- og kvartsitholdige områder, ved slutten av siste

istid. Vannet i bekkene blir derfor noe kalkrikere enn Svånis tilløpsbekker. Bekkene som kommer ut av løsavsetningene på Storranden og i Grisungdalen samt noen av grunnvannsbrønnene er antagelig overmettet av CO_2 . Dette er antagelig årsaken til at pH var lavere enn pH ved de samme Ca-konsentrasjon i de godt utsluftede bekkene (Fig.3).

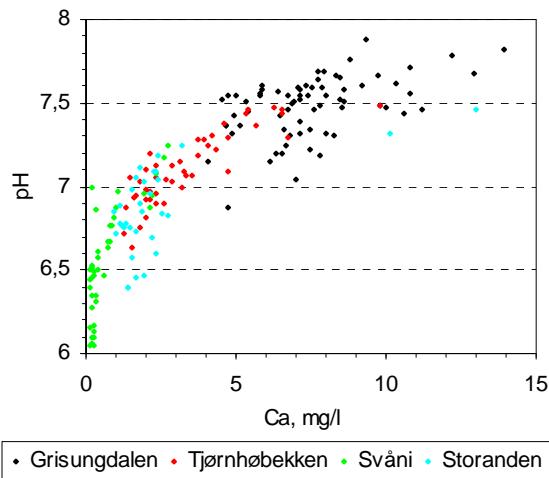

Figur 3. Sammenhengen mellom kalsium-konsentrasjonen (Ca) og pH i bekkene i de ulike delfeltene.

Metallers mobilitet i løsavsetningene er også avhengig av konsentrasjonene av organisk materiale (TOC) og jernhydroksider (Fe). Disse stoffene binder løste metallene og gjør at de transporteres ut fra nedbørfeltet. Konsentrasjonene av disse ”metall-transportørene” er lave i skytefeltets bekkere og det var ingen klar samvariasjon mellom konsentrasjonene av disse variablene i noen av delfeltene (Fig.4)

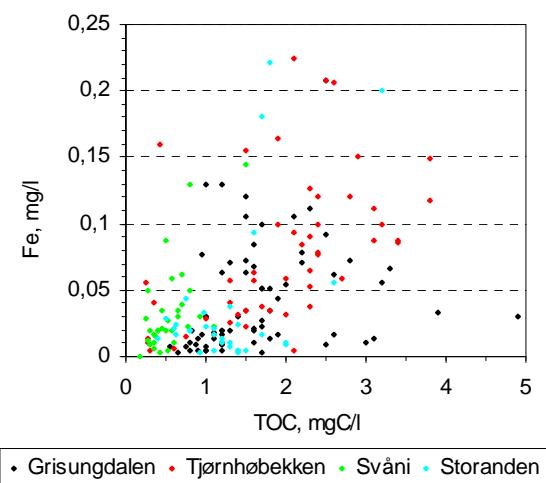

Figur 4. Sammenhengen mellom konsentrasjonene av organisk materiale (TOC) og jern (Fe) i de ulike feltene.

Konsentrasjonene av As, Bi, Cd, Hg og Mo har vært undersøkt tidligere (Rognerud 2003, Rognerud et al. 2004), men konsentrasjonene var svært lave og oftest lavere enn grensen for sikre analyser. Det er derfor ikke knyttet forurensningsmessige problemer til disse metallene og de diskuteres ikke videre i rapporten. Militære etterlatenskaper inneholder også mindre mengder barium (Ba), strontium (Sr) og kobolt (Co). Vi har tidligere konkludert med at konsentrasjonene av disse metallene i bekkene er styrt

av geokjemien i nedbørfeltet (Rognerud 2003). Denne konklusjonen bekreftes også av de senere observasjonene.

3.1.2 Alle delfelter unntatt Storranden og Svåni


Militær håndvåpenammunisjon inneholder kobber, sink, bly og antimon, mens artillerigranater inneholder bl.a jern, aluminium, kobber og sink. Innholdet av metallene i flybomber er ukjent, men det aller meste er jern. Undersøkelsene i 2002 viste at den utkjørte gruvegrusen er anriket på kobber, sink og nikkel. Aluminium er et vanlig element i jordsmonnet og vi kan ikke skille forurensninger fra naturlig bidrag i bekkene (Rognerud 2003). Antimon forekommer i lave konsentrasjoner og svært ofte var verdiene lavere enn grensen for sikre analyser. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser er satt til halvparten av denne i de statistiske analysene. Samvariasjonen mellom de øvrige metallene og de viktigste ”metalltransportørene” i vann, organisk materiale og jern (jernhydroksider), er vist i Tab.1.

Tabell 1. Korrelasjonsmatrise mellom noen av de viktigste metallene samt organisk materiale (TOC) i tre delnedbørfelt i Hjerkinn skytefelt (2002-2010). Uthevede verdier viser statistisk signifikante korrelasjoner på 95 % konfidensnivå. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser er satt til halvparten av denne.

| Tjørnhøbekken- Haukberget, n=54 | | | | | Grisungbekken m/tilløp n=60 | | | | | Svåni`s tilløpsbekker, n=21 | | | | | |
|------------------------------------|------|-------------|-------------|------|--------------------------------|------|------|------------|------|-----------------------------|------|-------------|-------------|------|------|
| | Fe | Cu | Ni | Pb | Zn | Fe | Cu | Ni | Pb | Zn | Fe | Cu | Ni | Pb | Zn |
| TOC | 0,27 | 0,77 | 0,65 | 0,42 | 0,62 | 0,11 | 0,37 | 0,17 | 0,01 | 0,14 | 0,45 | 0,69 | 0,75 | 0,29 | 0,18 |
| Fe | | 0,25 | 0,29 | 0,14 | 0,19 | | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | | 0,36 | 0,56 | 0,1 | 0,01 |
| Cu | | | 0,62 | 0,34 | 0,85 | | | 0,5 | 0,07 | 0,24 | | | 0,84 | 0,18 | 0,42 |
| Ni | | | | 0,28 | 0,4 | | | | 0,01 | 0,14 | | | | 0,16 | 0,3 |
| Pb | | | | | 0,34 | | | | | 0,03 | | | | | 0,41 |

Det var en god samvariasjon mellom konsentrasjonene av organisk materiale (TOC) og konsentrasjonene av kobber, nikkel og sink i Tjørnhøbekkens nedbørfelt, og mellom TOC og kobber og nikkel i Svåni’s delfelter. Dette indikerer at humustoffer er en viktig ”transportør” for disse elementene i bekkene. Det var en god samvariasjon mellom kobber og nikkel, og kobber og sink i Tjørnhøbekkens nedbørfelt. I Grisungbekkens nedbørfelt og i Svånis tilløpsbekker var det bare kobber og nikkel som viste en høy grad av samvariasjon. Det er bemerkelsesverdig at bly ikke var signifikant korrelert til verken TOC eller noen av metallene. Vi kommer tilbake til dette i diskusjonen.


Den gode samvariasjonen mellom konsentrasjonene av kobber og nikkel i de fleste bekkene er oppsiktsvekkende. Militære etterlatinskaper (håndvåpen-prosjektiler, granater etc) inneholder kobber, men svært små mengder nikkel. Disse metallene er imidlertid anriket i gruvegrus fra tidligere drift i Hjerkinn gruver (Rognerud 2003). Store mengder av gruvegrusen er benyttet i kjøretraseer og som underlag på HFK-sletta. Det kan derfor forventes en samvariasjon i bekkene som drenerer nedre deler av Haukberget og området nedstrøms HFK-sletta i Grisungdalen. Det var imidlertid ingen vesentlig forskjell på forholdet mellom konsentrasjonene av kobber og nikkel i bekkene (3:1) fra disse områdene og fra områder der gruvegrusen ikke forekommer, selv om konsentrasjonene var høyere (Fig.5). Dette kan tyde på at geokjemien i området og gruvegrusen har nært samme forholdet mellom disse metallene. Forholdet mellom kobber og nikkel var imidlertid noe høyere nedstrøms flyfeltet og demoleringsplassene. Dette indikerer at utsig fra kobberholdige prosjektilrester er en forurensningskilde i disse feltene (Fig.5).

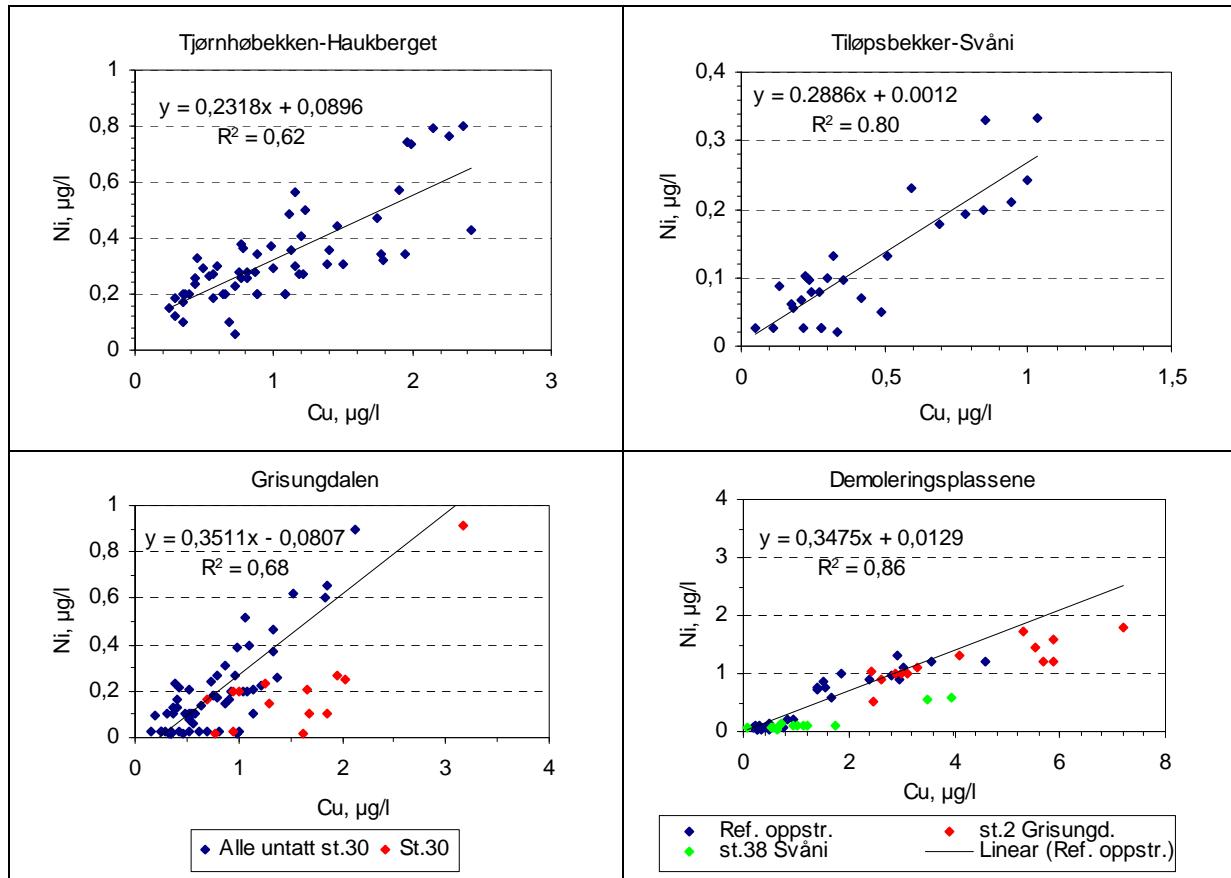

Figur 5. Samvariasjonen mellom konsentrasjonene av kobber og nikkel i de ulike delfeltene. Regresjonslinjen for analysene i Grisungdalen er beregnet for alle data unntatt st.30 (utløpet av flyfeltet), mens i demoleringsfeltene er stasjonen oppstrøms deponert beregningsgrunnlaget.

Det var også en god samvariasjon mellom konsentrasjonene av kobber og sink i alle feltene, men bekken nedstrøms demoleringsplassen i Grisungdalen var betydelig mer anriket på sink enn de andre (Fig. 6). I Svånis tilløpsbekker var forholdet mellom kobber og sink lavere i de bekkene som drenerte kvarsittholdig bergrunn enn de som drenerte områder med øyegneis. Kobber og sink er bestanddeler i de fleste ammonisjonsrester, men samtidig er disse metallene også anriket i gruvegrus. Det er derfor ikke lett å skille mellom utelekking fra naturlig kilder, gruvegrus og korroderte prosjektiler når det gjelder sinkkonsentrasjoner i bekkene, med unntak av demoleringsplassen i Grisungdalen som helt klart er en sinkkilde (Fig.6).

På bakgrunn av denne gjennomgangen er det klart at bekkene i skytefeltet ikke er forurensset av bly. Vi kommer nærmere tilbake til årsakene til dette i diskusjonen. Videre er bekkene fra demoleringsplassene og flyfeltet forurensset av sink og kobber, mens nedre deler av Tjørnhøbekken, som påvirkes av avrenning fra Haukberget, er forurensset av nikkel, kobber og sink.

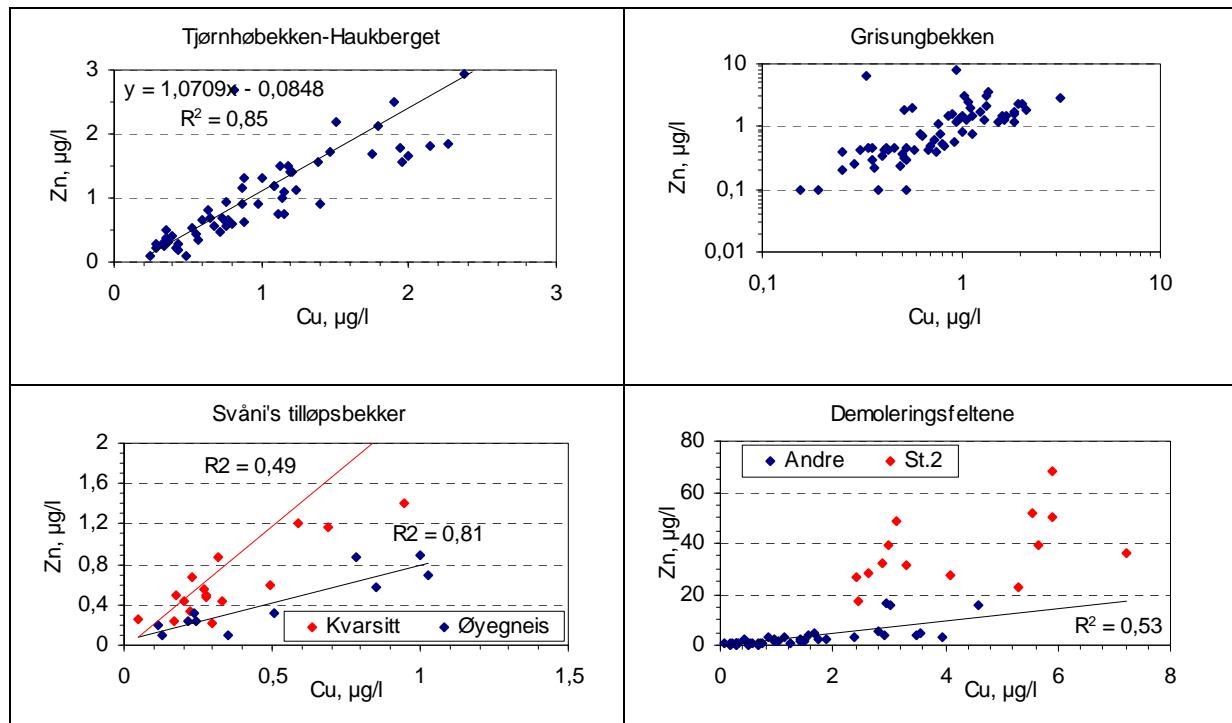

Figur 6. Samvariasjon mellom konsentrasjonene av kobber (Cu) og sink (Zn) i de ulike feltene.
Regresjonslinjen for Svånis tilløpsbekker representerer områder bestående av øyegneis, mens linjen for demoleringsfeltene er basert på alle data eksklusivt data for st.2 (nedstrøms feltet i Grisungdalen).

3.1.3 Tidsutviklingen (2001-2010) i metallkonsentrasjoner i bekkene fra demoleringsfeltene, stridsvognfeltet på Haukberget og Flyfeltet


Disse fire feltene er vist og kommentert i Fig. 7-10.

Generelt sett har konsentrasjonene av metaller i bekken som avvanner demoleringsfeltet i Grisungdalen økt fra referansestasjonen oppstrøms deponiet (st.1) til nedstrøms (st.2) i hele overvåkningsperioden (fig.7). Det har ikke vært noen klar tidstrend og målingene fra 2010 var på nivå med tidligere målinger.

Feltnotater viser at variasjonen i metallkonsentrasjonene i bekken til en viss grad er relatert til variasjoner i vannføringen (høy, middels, lav). Lavest ved høy vannføring. Selv om Hjerkinn ligger i regnskyggen med beskjeden årsnedbør så må vi forvente episodisk høyere konsentrasjoner i første fase av regnværspериодer når løste metaller letter vaskes ut av deponiet.

Konsentrasjonsøkningen har vært størst for sink (20- 50 $\mu\text{g/l}$). Dette er rimelig da sink generelt er ganske mobilt fra landdeponier, og ofte langt mer mobilt en bly og kobber.

Det har også vært høyere nikkel og antimon-konsentrasjoner i bekken ved utløpet av feltet, selv om påslaget har vært beskjedent. Med unntak av tre episoder var konsentrasjonene av bly nær de samme i bekken ved inn og utløp av feltet. Episodene kan ha sammenheng med forstyrrelser av deponiet (demolering). Vi må regne med at det ligger en god del bly i deponiet i forbindelse med demolering av ammunisjon, men de lave konsentrasjonene av bly i bekken viser hvor sterkt bly bindes i et alkalisk miljø slik som det er i dette deponiet (Fig.3, og i vedlegget). Det er rimelig at det dannes ei skorpe av uløselige korrosjonsprodukter av bly på prosjektilrestene og at dette også hindrer en større utelekking av antimon som bly er legert med. Det er også svært liten økning av nikkelkonsentrasjonen i bekken gjennom deponiet som indikerer liten utelekking.

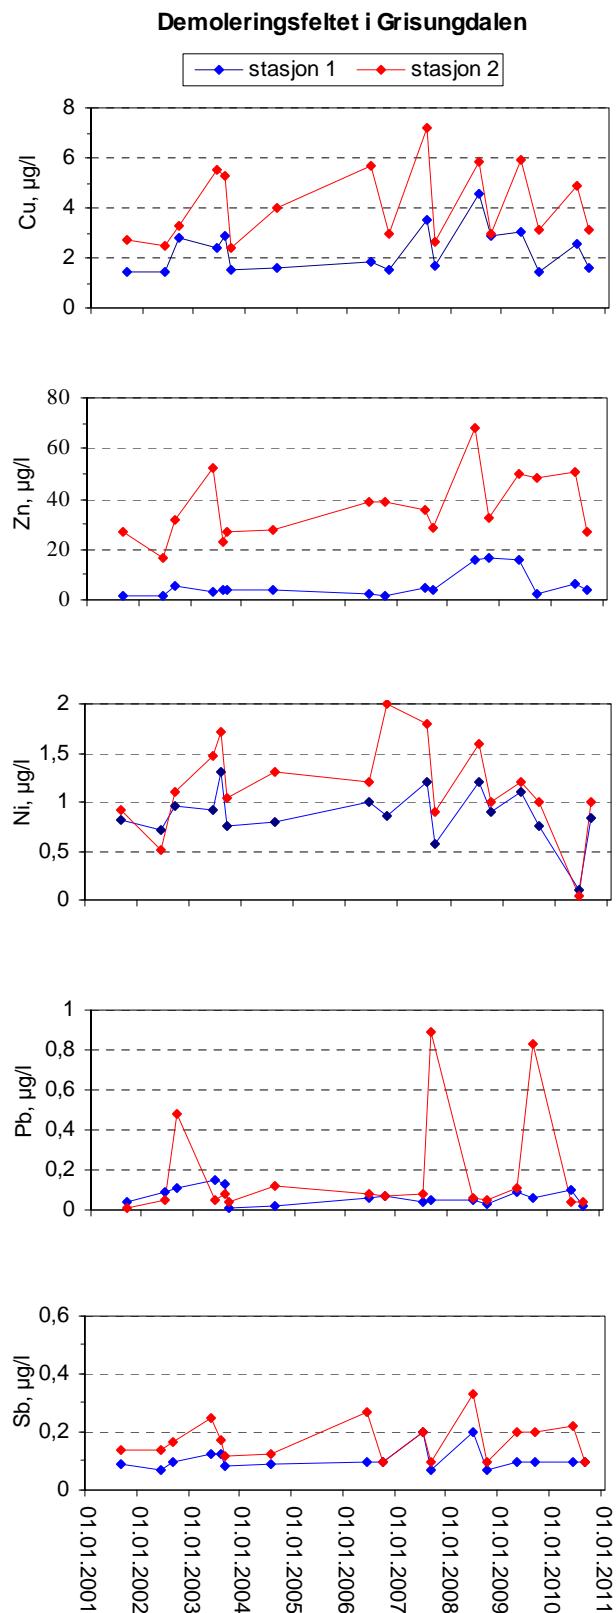


Figur 7. Konsentrasjoner av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og antimon (Sb) i bekkene oppstrøms (blå kurver) og nedstrøms (rød kurver) Grisungdalen demoleringsfelt i Hjerkinn skytefelt i perioden 2001-2010.

Generelt har konsentrasjonene av kobber og sink vært høyere i bekken nedstrøms demoleringsfeltet (st.38) enn ved referanse-stasjonen oppstrøms (st.37) i hele perioden (Fig.8). Økningen er imidlertid langt mer beskjeden enn i bekkene som avvanner demoleringsfeltet i Grisungdalen (Fig.7). Med unntak av to episoder i 2003 og 2004 har konsentrasjonen av kobber vært nær 0,5 µg/l ved referansestasjonen og nær det dobbelte nedstrøms demoleringsfeltet. Tilsvarende var det også for sink, men konsentrasjonene var generelt litt høyere hhv ca.0,8 µg/l og 1,5 µg/l. Konsentrasjonene av kobber og sink i 2010 var blant i laveste som er registrert i hele overvåkningsperioden. Det er mulig at mye av økningen i kobber og sink-konsentrasjonene vi mäter mellom stasjonene skyldes korrosjon av metallrester som ligger spredt på bakken over et stort område i bekkens nedbørfelt.

Konsentrasjonene av bly, antimon og nikkel har vært lave i hele måleperioden, og i mange tilfeller lavere enn grensen for sikre analyser (satt til halvparten av grensen i figur 8). Konsentrasjonene i 2010 var på nivå med de laveste som er registrert tidligere. Det ble ikke målt konsentrasjoner over 1 µg/l. Med unntak av episodisk høyere konsentrasjoner i 2004 (for alle metallene) så var det var ingen klar forskjell mellom konsentrasjonene oppstrøms og nedstrøms demoleringsfeltet. Det har ikke vært noen klar tidsutvikling i konsentrasjonene av metallene. Episodisk høyere verdier i 2004 er vanskelig å forklare, men det kan skyldes at nedbør har vasket ut metaller assosiert til jordpartikler i nedbørfeltet som stammer fra demoleringsstedet. Det er ikke uvanlig at sprengningen (demoleringen) her fører til at finkorna jordpartikler og ammunisjonsrester spres over et stor område.

Dette demoleringsfeltet lekker ikke nevneværdig med metall til bekkene. Årsaken kan være at mye av grunnvannsøget fra feltet har lang veg før det når bekkene. Det er derfor store sjanser for at mye av korrosjonsproduktene bindes i jorda før det når bekkene.

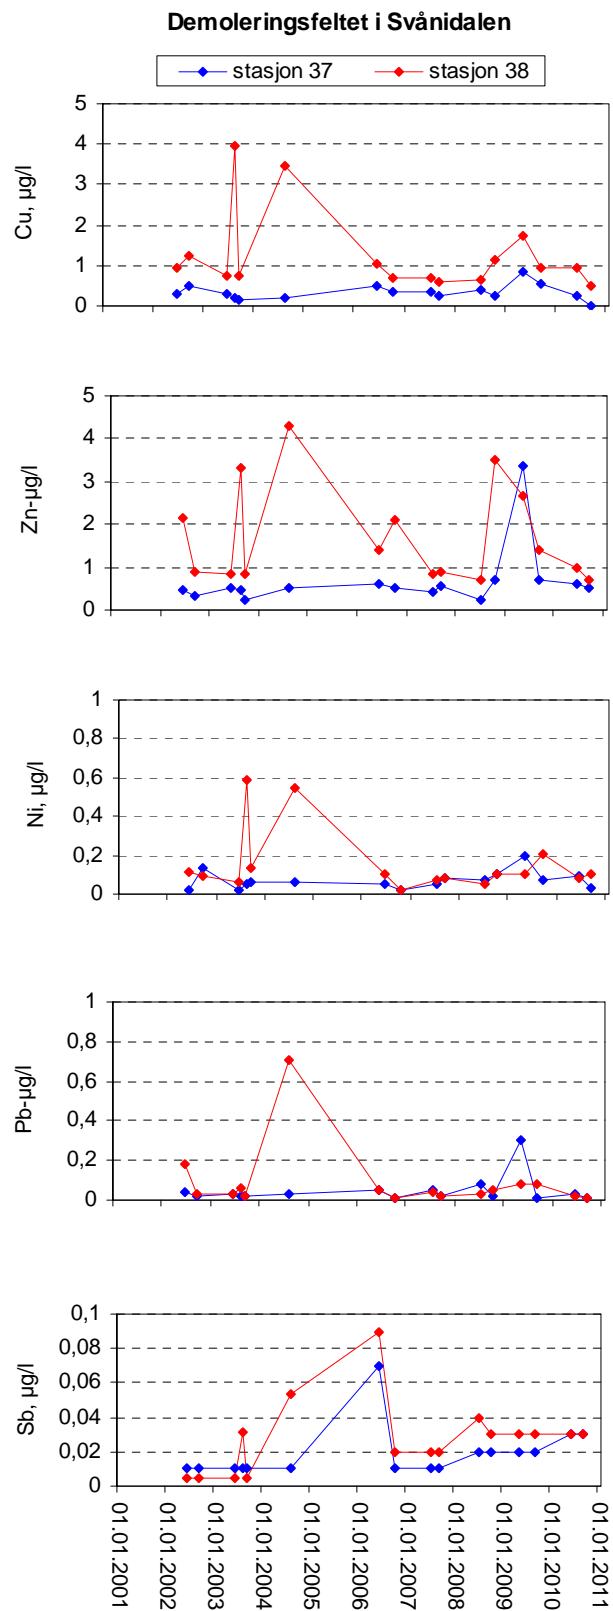


Figur 8. Konsentrasjoner av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og antimon (Sb) i bekkene oppstrøms (st.37, blå kurver) og nedstrøms (st.38, rød kurver) Svånidalen demoleringsfelt i Hjerkinn skytefelt i perioden 2001-2010.

Generelt har konsentrasjonene av kobber, sink og nikkel vært høyere i Tjørnhøbekken nedstrøms stridsvognfeltet på Haukberget (st.5), enn ved referansestasjonen oppstrøms (st.9) i hele perioden (Fig.9). Med unntak av en episode i 2007 og en i 2008 har konsentrasjonen av kobber og sink vært nær $0,6 \mu\text{g/l}$ ved referansestasjonen og nær tre ganger så høy nedstrøms stridsvognfeltet. Konsentrasjonene av kobber og sink i 2010 var på nivå med tidligere målinger.

Konsentrasjonene av nikkel økte også i bekken fra ca $0,2 \mu\text{g/l}$ til nær det dobbelte på veien gjennom feltet. Konsentrasjonene av bly og antimon har vært lave og nær grensen for sikre analyser. Det har ikke vært noen klar tidstrend og konsentrasjonene av nikkel og antimon i 2010 var på nivå med tidligere målinger.

Det er imidlertid interessant at konsentrasjonene av nikkel, bly og antimon øker noe gjennom Haukberget (Fig.9) og ikke i flyfeltet (Fig 10). Det er kjørt ut store mengder gruvegrus for oppbygging av kjøretraséer og blenderinger på Haukberget, men det er også deponert mye prosjektiler fra håndvåpen og mitraljøser, inneholdende kobber, sink, bly og antimon. Derimot er det ikke kjørt ut gruvegrus i flyfeltet som er hovedsakelig brukt som målområde for fly og artilleri. Ammunisjonsrestene fra denne aktiviteten inneholder kobber og sink, men ubetydelige mengder nikkel, bly og antimon, mens gruvegrusen er anriket på kobber, sink og nikkel, men ikke bly og antimon (Rognerud 2003). Økning i konsentrasjonen av nikkel i Tjørnhøbekken indikerer derfor at gruvegrus er en kilde til dette. Gruvegrus bidrar muligens også til noe av økningen for kobber og sink.

Likevel indikerer økte konsentrasjoner av bly og antimon at det korroderer håndvåpenprosjektiler i feltet og at dette bidrar til en liten økning av kobber- og sink konsentrasjonene.

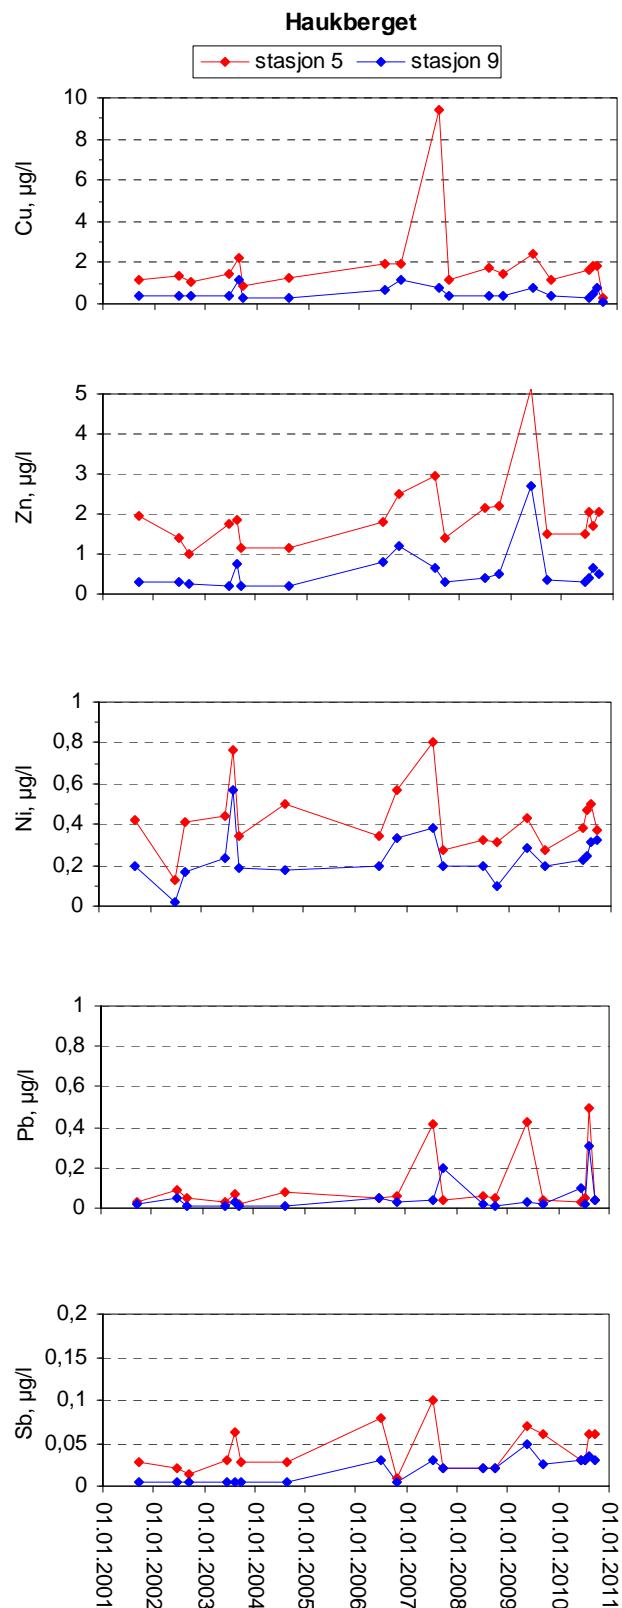


Figur 9. Konsentrasjoner av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og antimon (Sb) i Tjørnhøbekken oppstrøms (blå kurver) og nedstrøms (rød kurver) stridsvognbanene ved Haukberget i perioden 2001-2010. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser er satt til halvparten av denne.

Generelt har konsentrasjonene av kobber og sink vært høyere i bekken nedstrøms flyfeltet (st.30), før den renner ut i Grisungbekken, enn på referansestasjonen (st.29) oppstrøms flyfeltet i hele perioden (Fig.10). Med unntak av en episode høsten 2008 har konsentrasjonen av kobber og sink vært nær 0,3 µg/l ved referansestasjonen og nær hhv tre og fire ganger så høy nedstrøms feltet. I 2010 var konsentrasjonene av kobber og sink på nivå med tidligere målinger på begge stasjoner.

I bekken fra flyfeltet var det en betydelig økning i metallkonsentrasjoner høsten 2008, som også førte til økninger i Grisungbekken. Årsaken antas å være flyøvelsen med drop av skarpe bomber i Grisungdalen høsten 2008. Effekten var imidlertid relativt kortvarig. Sommeren 2009 var konsentrasjonene tilbake til nivåene før denne hendelsen.

Episoden høsten 2008 førte også til økte konsentrasjoner av nikkel og bly, men uten at konsentrasjonene kan karakteriseres som høye. Generelt er de svært lave og ubetydelige forskjeller mellom stasjonene. Konsentrasjonene av antimon har vært nær, eller under grensen, for sikre analyser på begge stasjoner i hele perioden.

Denne overvåkningserien viser at betydelige forstyrrelser av deponiområder, slik som ved drop av kraftig flybomber, fører til endringer i dreneringsmønsteret i feltet og eksponerer nye forurensningskilder for utlekkning. Likevel er det positivt at effekten ser ut til å være kortvarig og at det er gode utsikter til at flyfeltet ikke vil bli noen nevneverdig forurensningskilde for Grisungbekken i fremtiden nå som den militære aktiviteten er avsluttet.

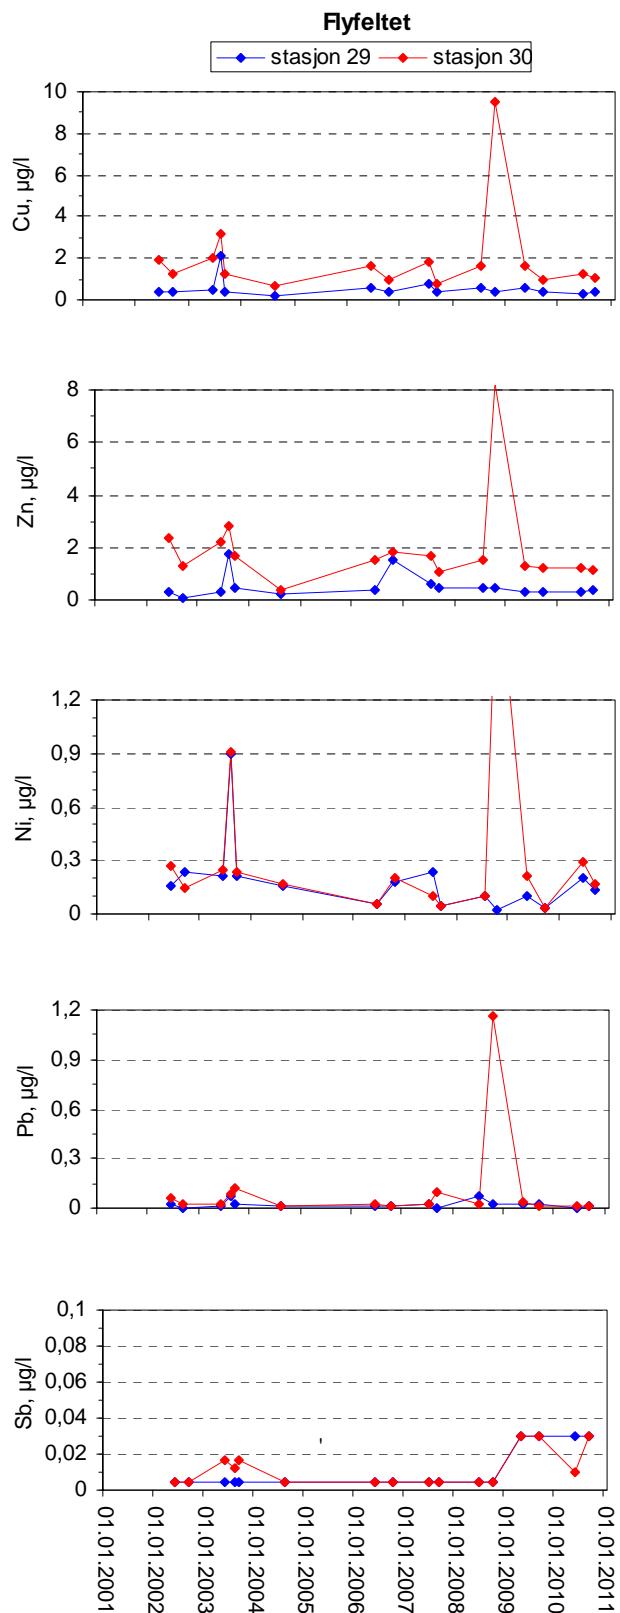


Figur 10. Konsentrasjoner av kobber (Cu), sink (Zn), nikkel (Ni), bly (Pb) og antimon (Sb) i bekken oppstrøms (blå kurver) og nedstrøms (rød kurver) flyfeltet i perioden 2001-2010. Verdier lavere enn grensen for sikre analyser(Pb,Sb) er satt til halvparten av denne.

3.1.4 Svåni, Grisungbekken og Tjørnhøbekken

Svåni er påvirket av smeltevann fra breer i Snøhettaområdet og elva har turbid vann med høyt innhold av uorganisk materiale fra slutten av juni til begynnelsen av september. Dette betyr at de fleste metallene er bundet i den uorganiske fraksjonen ved Maribu (st.28) oppstrøms skytefeltet (Fig.1 og 11). Selv om brevannet fortynnes noe nedover av tilrennende bekker i området ned mot Svånis utløp av feltet (st.15) er elva klart påvirket av brepartikler også ved denne stasjonen (se Rognerud 2007).

Konsentrasjonen av metallene har vært lave i Svåni i hele overvåkningsperioden og det er små forskjeller på konsentrasjonene inn i feltet (st.28) og ut av feltet (st.15). Generelt sett øker TOC i Svåni på vei gjennom feltet som følge av utlekking av TOC fra myrområder hovedsakelig fra Kollbekken og Tjørnhøbekken sine delnedbørfelter (Fig.1 og 11). Kobber er assosiert til TOC i Svåni (Tab.1), og økende humuspåvirkning fører til økte konsentrasjoner som har sitt opphav i bergrunn i nedre del av skytefeltet, og antagelig litt fra etterlatenskaper etter militær aktivitet i Tjørnhøbekkens myrlendte områder. Episodisk høyere verdier kan skyldes erosjon av jordpartikler ved høy vannføring slik som ved snøsmeltingen i 2007 og 2009.

Korrosjon av militære etterlatenskaper i Svånadalen og på Haukberget, som avvannes til Svåni, har derfor ingen nevneverdig betydning for vannkvaliteten i elva når den renner ut av feltet. Svåni har relativt høy vannføring når breene smelter sommerstid. Dette gjør at evnen til å fortynne eventuelle utslipper av metallene fra militær aktivitet er stor. De metallkonsentrasjoner som observeres er nok derfor i all hovedsak fra naturlige kilder, bundet til småkorna uorganiske partikler (brepartikler) fra øvre deler av nedbørfeltet.

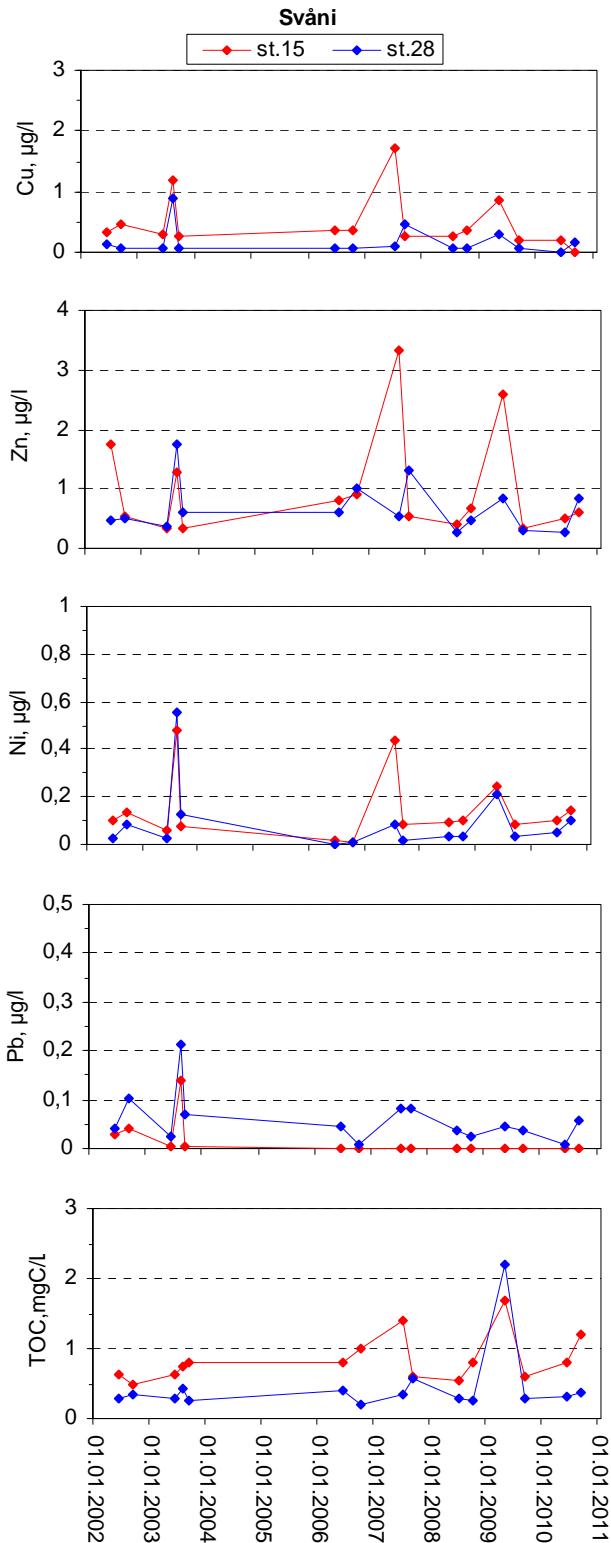


Figur 11. Konsentrasjoner av totalt organisk materiale (TOC), sink (Zn), kobber (Cu) og nikkel (Ni) i Svåni inn (st.21) og ut av feltet (st.17) i perioden 2002 til 2010.

I Grisungbekken var konsentrasjonene av metaller i 2010 på nivå med tidligere, unntatt for stasjonen nedstrøms HFK-sletta i september (HFK-N) hvor TOC, og metaller assosiert til TOC har økt. Dette kan skyldes utlekking av løst organisk materiale fra tilkjørte masser i forbindelse med arbeidet for å revegetere HFK-sletta. Likevel var metallkonsentrasjonene ved utløpet av feltet (st.17) på nivå med tidligere målinger. Dette kan bety at enten så var ikke avrenningen fra HFK-sletta ordentlig innblandet ved HFK-N eller så skjedde en fortynnning som følge av lokale tilsig på vegen ned til utløpet av feltet (st.17).

I Grisungbekken har konsentrasjonene av TOC og metaller vært lavere inn i feltet (st.21) enn ut av feltet (St.17) i hele perioden (Fig.12). Årsaken til dette er antagelig utlekking av metaller fra HFK-sletta og flyfeltet, mens TOC økningen skyldes naturlige forhold. Forskjellene var størst fra sommeren 2006 til sommeren 2007 (Fig.12). I denne perioden var det området ved HFK sletta som bidro til denne økningen. Kobber, sink og nikkel er assosiert til TOC og disse økte også i denne perioden og kilden var høyst sannsynlig området ved HFK-sletta.

Fra høsten 2007 til våren 2009 økte konsentrasjonene av særlig kobber og sink betydelig. Mye av denne økningen, særlig for kobber, skjedde ovenfor HFK-sletta. Det er rimelig å anta at flyfeltet er årsaken. Høsten 2009 var imidlertid nivåene tilbake til slik de var før høsten 2007.

For sink kan også bekken fra demoleringsfeltet, som renner inn i Grisungbekken mellom flyfeltet og HFK-sletta, være en kilde. Den har mindre vannføring enn bekken fra flyfeltet, men konsentrasjonene av sink har vært betydelig høyere. Selv om metallkonsentrasjonene likevel ikke er høye i Grisungbekken så viser dette at forurensningskildene i hovedsak skyldes avrenningen fra Flyfeltet, HFK-sletta og noe fra demoleringsfeltet.

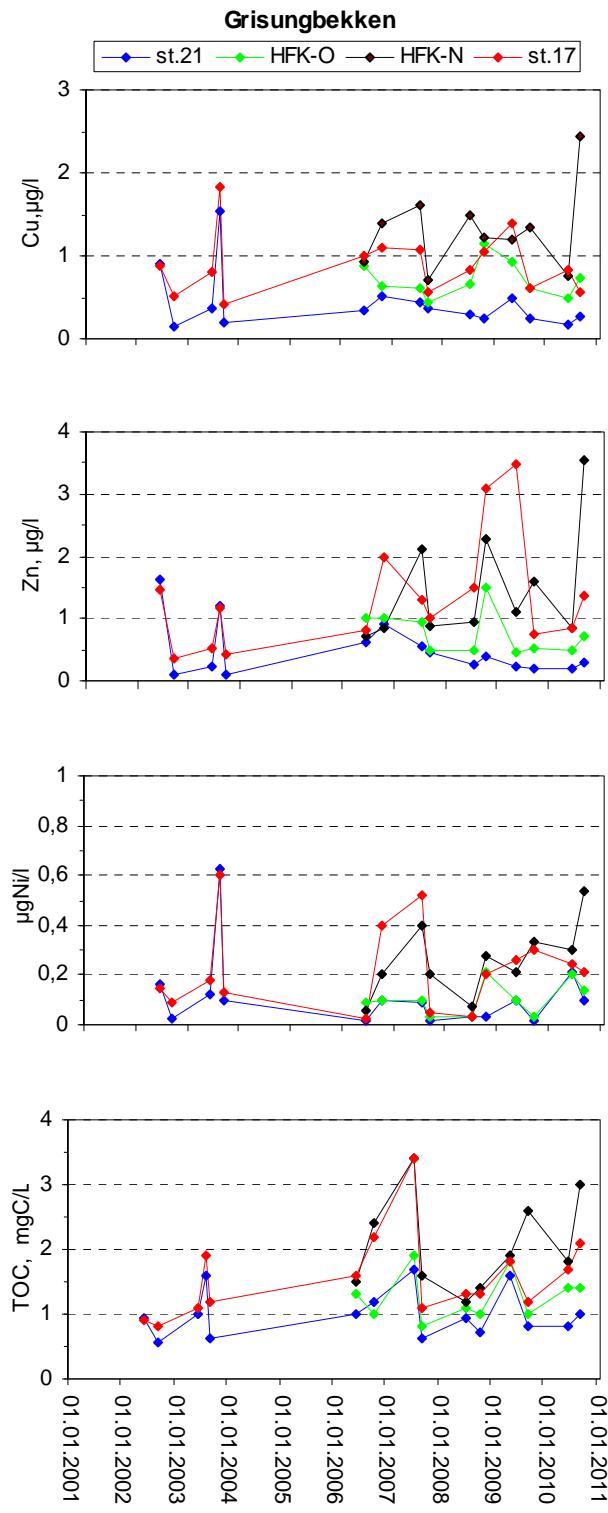


Figur 12. Konsentrasjoner av totalt organisk materiale (TOC), sink (Zn), kobber (Cu) og nikkel (Ni) i Grisungbekken inn (st.21) og ut av feltet (st.17) nær samløpet med Svåni i perioden 2002 til 2010

I 2010 var metallkonsentrasjonene i Tjørnhøbekken på nivå med tidligere observasjoner. Gravearbeidene i forbindelse med fjerning av veistrekninger, fjerning av massene fra målbanen på Haukberget II, og revegetering har ikke bidratt til nevneverdig økning av metaller i bekken.

Tjørnhøbekken avvanner stridsvognfeltene på Haukberget. Konsentrasjonene av TOC har vært lavest i Tjørnhøbekken oppstrøms Haukberget II (st.9) i hele overvåknings-perioden og høyest etter Haukberget I og II (st.5 og 6, Fig.13). Det er de store myrområder mellom Haukberget I og II som er årsaken til dette.

Konsentrasjonene av metaller i Tjørnhøbekken øker også fra referansen (st.9) til utløp av Haukberget II (st.6) og videre til utløpet av Haukberget I (st.5). Mellom st.6 og 5 er det store mengder gruvegrus i kjøretrassene for stridsvognene. Det er rimelig å anta at metallutlekkning fra disse er årsaken til økningen på denne strekningen. Det har ikke vært noen klar tidstrend i konsentrasjoner av metaller eller TOC i undersøkelsesperioden.

Etter at Tjørnhøbekken renner sammen med Storkvølvbekken blir både metallkonsentrasjonene og TOC lavere (st.26). Dette skyldes at Storkvølvbekken har en noe høyere vannføring, lavere TOC og metallkonsentrasjoner.

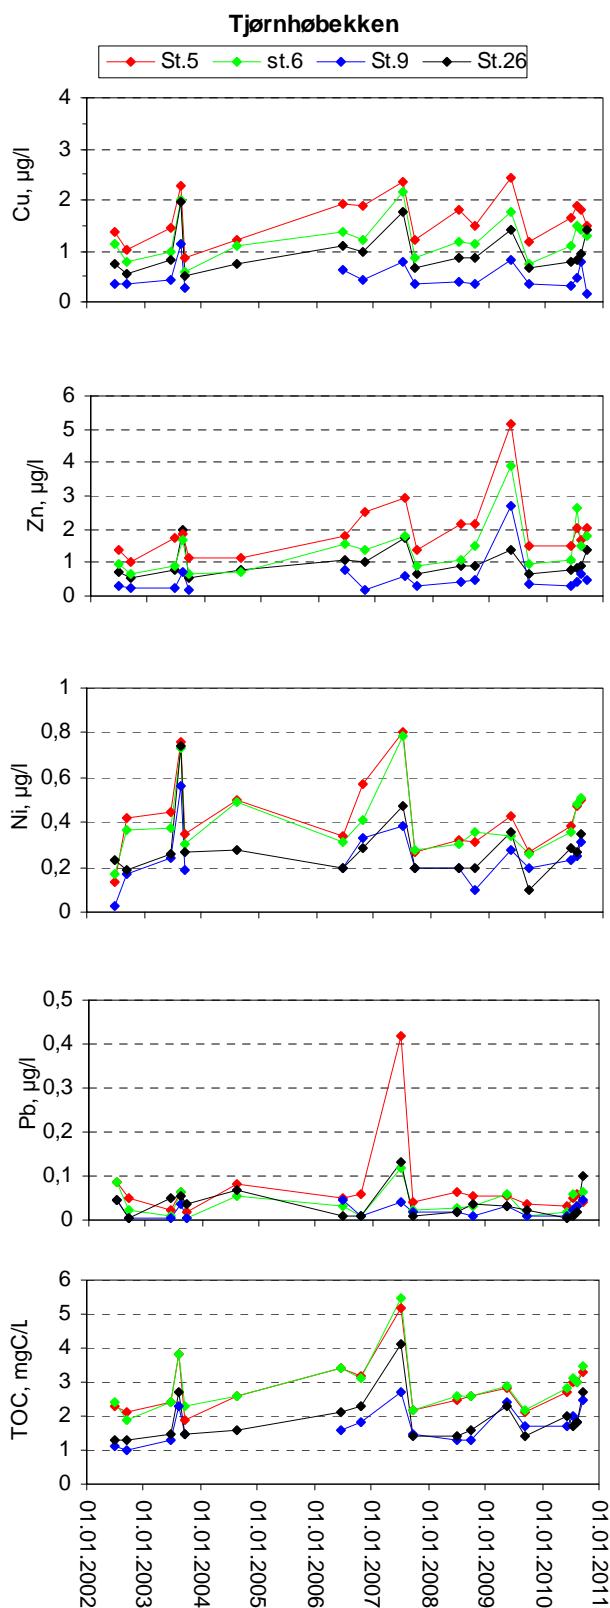


Figur 13. Konsentrasjoner av totalt organisk materiale (TOC), sink (Zn), kobber (Cu) og nikkel (Ni) i Tjørnhøbekken inn i feltet (st.9), etter Haukberget II (st. 6), etter Haukberget I (st.5) og ut ved utløpet i Svåni (st.26) i perioden 2002 til 2010.

3.1.5 Metallkonsentrasjoner og SFTs vannkvalitetskriterier i elver og bekker

En samlet oversikt over alle metallanalysene i delfeltene i lys av SFTs vannkvalitetskriterier viser at bekkene er ubetydelig forurensset av bly, lite til moderat av nikkel, sink og kobber, unntatt bekken fra demoleringsfeltet i Grisungdalen som er moderat til markert forurensset av kobber (Fig.14).

Det er episodisk enkelte høyere konsentrasjoner enn vanlig. Dette er atypiske verdier som blir registrert når vannføringen er spesielt lav og det kan skyldes at utelekkinger av metaller fra fyllinger av gruvegrus og metallrester i bekkefaret får økt innflytelse. Dette får imidlertid liten betydning for vannkvaliteten i Grisungbekken og Svåni på grunn av fortynningen av vann fra lite forurensede områder. Dersom en tar i betraktning de betydelige potensielle forurensningskildene i skytefeltet må forurensningsgraden i bekkene betegnes som overraskende lav.

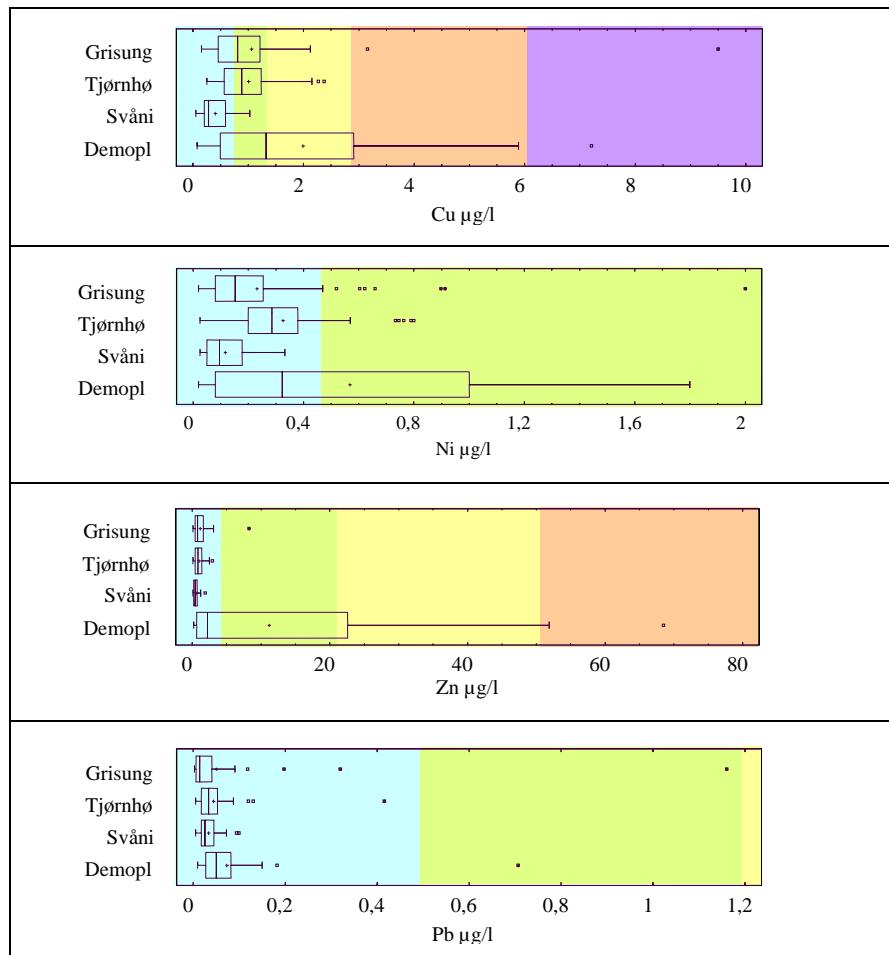


Figur 14. Boksplotter for konsentrasjonene av de viktigste metallene i delfeltene. Boksene inkluderer 50 % av observasjonene, medianen er markert med strek og middelverdien med +. Linjene fra boksene er trukket til laveste og høyeste kvartil (25 til 75 % av observasjonene), mens observasjoner utenfor disse er markert med firkanter. Fargeangivelsene representerer SFTs tilstandsklasser for metallene i vann. Blå: ubetydelig forurensset, grønn: moderat forurensset, gul: markert forurensset, orange: sterkt forurensset og rød: meget sterkt forurensset.

3.2 Vannkvaliteten i grunnvannsbrønnene på Storranden


Storranden er en gammel elveslette som inneholder store mengder grus og sand. Løsmassene har vært benyttet som gruskilde i mange år. I disse massetakene har det fram til 2010 det vært tre deponier, M1, M2 og M3 (Forsvarsbygg 2006, 2007). M1 (Br.1) var et metalldponi bestående av ammunisjonsrester (ca 1000 tonn), metallskrap og blindgjengere. Dette området er ombygget og ett nytt deponiområder er anlagt for deponering av metallholdige masser fra Haukberget. Br.1 er derfor ikke lenger operativ. M2 (Br.3-5) er en avsluttet (overdekt) eldre søppelplass som inneholder bl.a husholdningsavfall og 50 tonn ammunisjonsrester. M3 (Br.6-8) er en eldre søppelplass som til dels er åpen og inneholder ammunisjonsrester, metallskrap og delvis brent treavfall. I disse deponiene var det nedsatt 8 grunnvannsbrønner (Fig. 15) som ble undersøkt i perioden 2004-2008. I 2009 startet anleggsvirksomheten i området og brønn 1 og 3 ble fjernet. Alle brønnene var frosset ved prøvetakningen i 19. mai 2009, men resultatene for høstprøvene er gitt i tabell 1 i vedlegget.

Samvariasjoner mellom et utvalg av metaller er vist i figur 16. I 2010 pågikk arbeidet med å lage nye deponiområder. I denne sammenheng ble de gamle brønnene nedlagt og 4 nye ble etablert. De ble ikke prøvetatt i 2010 fordi en først ville sikre at grunnvannstrømmene rundt brønnspissene var etablert før prøvetakningen startet. Vi presenterer likevel de tidligere målingen her for vise helheten i overvåkningen fra starten i 2001. Fra og med 2011 skal de nye grunnvannsbrønner være operative og dekke overvåkningen fra de nye deponiene som er etablert.

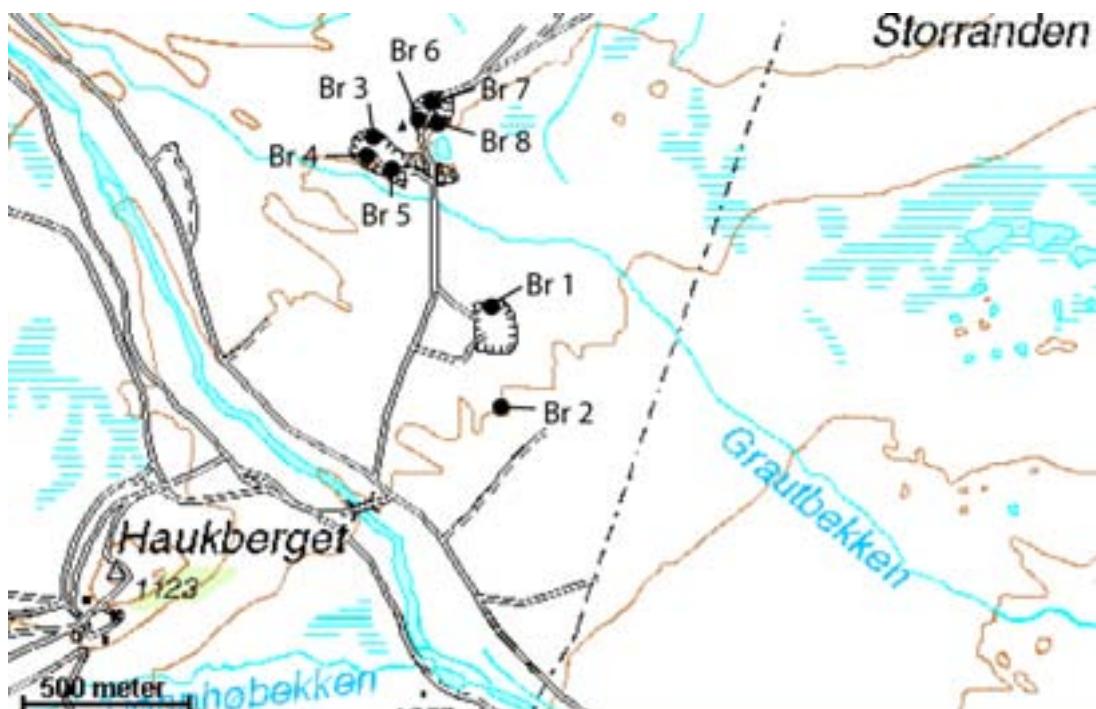

Figur 15. Lokalisering av grunnvannsbrønner på Storranden. Brønn 1 og 2 ligger i massetak (M1), brønn 3, 4 og 5 i M2 og brønn 6,7 og 8 i M3.

Det var stor spredning i konsentrasjonene av metaller i brønnen i de tre massetakene (Fig.16). Særlig gjalt dette for redoks-sensitive elementer som jern og mangan. Dette indikerer at det kan skje en veksling mellom reduktivt og oksidativt miljø i massetakene avhengig av vanngjennomstrømningen. Generelt sett var konsentrasjonene av metaller høyest i M3 og lavest i M1. Det var også en relativt god samvariasjon mellom sink og kobber i alle brønnene. Konsentrasjonene av TOC var lave (Tab.1 og 2 i vedlegget) og jern og mangan oksider kan være viktige transportører av metaller ut fra deponiet. I Brønn 8 har konsentrasjonene av sink, kobber, kadmium, krom og nikkel økt betydelig samtidig med at pH har sunket fra 6,4 til 4,3 (Tab.1 og 2 i vedlegget). Vi vet ikke årsaken til dette. Konsentrasjoner av sink og kobber på henholdsvis 11-12 mg/l og 2-3 mg/l er svært høye verdier og må antagelig skyldes en direkte tilførsel. Fysiske tiltak for å stoppe forurensninger til grunnvann fra området rundt Brønn 8 i M3 ble gjennomført i 2010. Tiltakene vil bli utført som beskrevet i Forsvarsbyggs søknad om tillatelse til tiltak etter Forurensningsloven, godkjent av Fylkesmannen i Oppland i 2008. Målinger av vannkvalitet fra de 4 nye deponiene starter våren 2011.

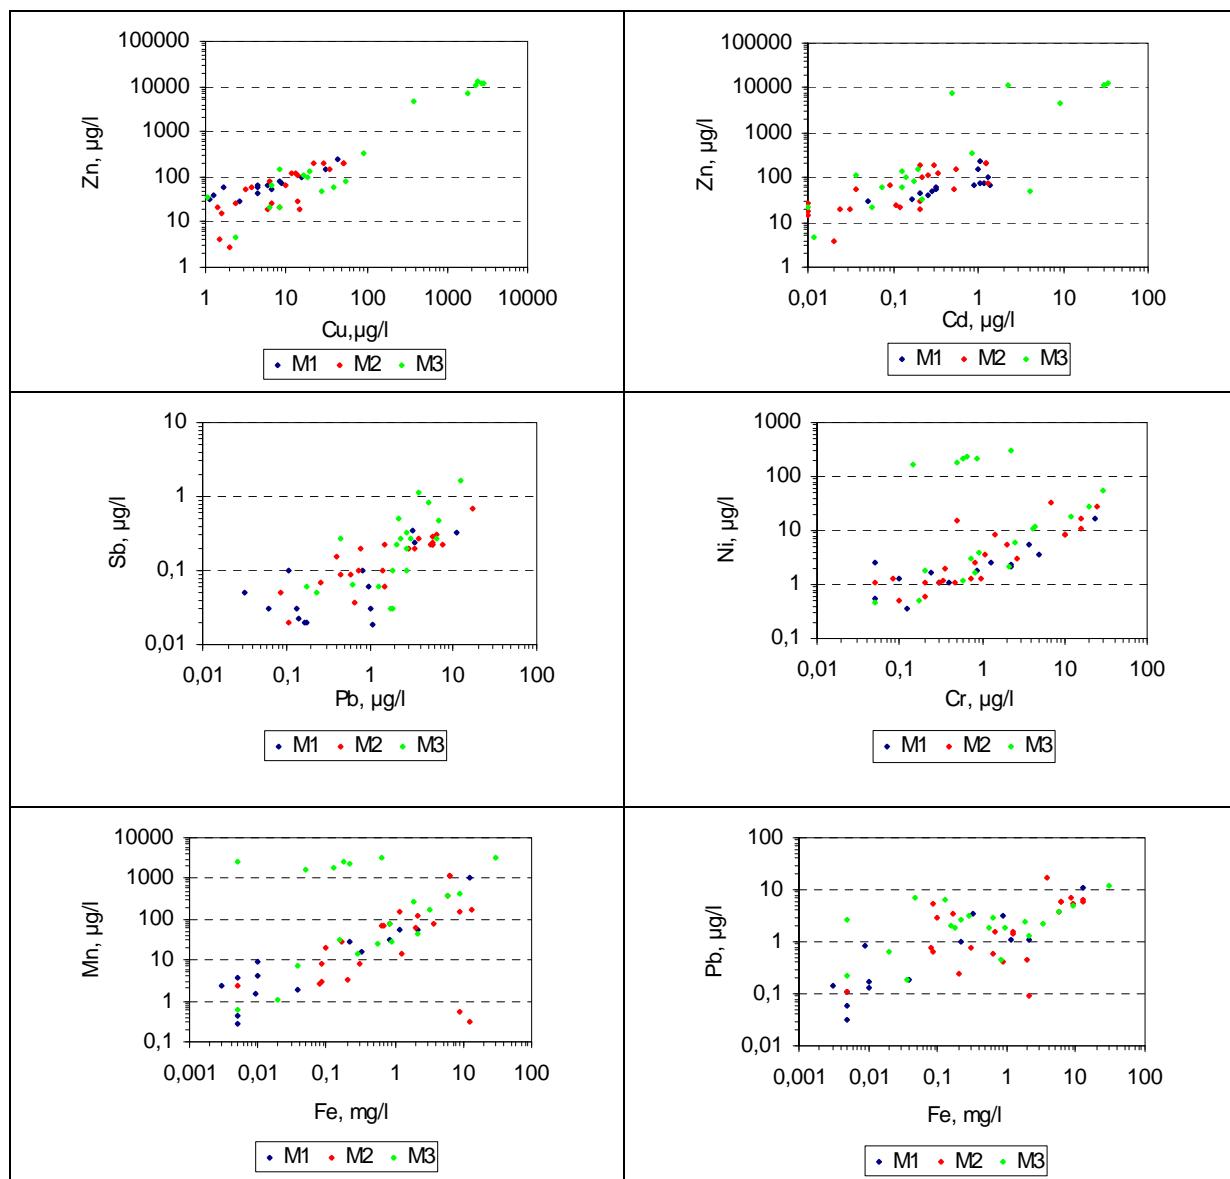


Figur 16. Spredningsdiagram over samvariasjon mellom utvalgte metaller i alle grunnvannsbrønnene i de tre massetakene M1, M2 og M3 på Storranden. Aksene er logaritmisk.

4. Diskusjon

Hjerkinn skytefelt er tilført betydelige mengder metaller som følge av bruk av handvåpen, artilleri, bombekastere, stridsvogner, rakettartilleri og fly. Det er beregnet at ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly, 30 tonn antimon og 22 tonn sink, samt mindre mengder andre metaller er deponert i skytefeltet (Roseth *et al.* 2003). Til tross for disse betydelige deponiene av metaller er konsentrasjonene i bekkene overraskende lave. Unntaket er bekken fra demoleringsplassen i Grisungdalen som er moderat til markert forurensset av kobber, sink og nikkel. Konsentrasjonene av bly, sink og nikkel i skytefeltets bekker er på nivå med det som vanligvis observeres i norske vannforekomster (data i Skjelkvåle *et al.* 1999), men kobberverdiene er noe høyere antagelig som følge av utelekking fra gruvegrus og korroderte prosjektilrester. Det er imidlertid spesielt oppsiktsvekkende at alle bekkene er ubetydelig forurensset av bly. Dette elementet er ett av SFTs prioriterte metaller og et av tre metaller som er gjenstand for internasjonale avtaler om utslippsreduksjoner.

Vi skal først se nærmere på hva som kan være årsakene til at 250 tonn deponert bly ikke forurensrer bekkene;

Når elementært bly (Pb), slik det foreligger i prosjektilrester, blir eksponert for oksygen dannes det etter hvert et tynt beskyttende grått lag (patina) av lite løselige blysalter på metalloverflaten. Dannelsen av disse saltene kan beskrives på følgende måte (Black and Allen 1999).



Kort beskrevet kan vi si at metallisk bly reagerer med oksygen og det dannes blyoksid som reagerer med CO₂ i et fuktig miljø og det dannes et lag av basisk blykarbonat, hydrocerusitt (PbCO₃ Pb(OH)₂) som ved videre eksponering av CO₂ omdannes til vanlig blykarbonat, cerusitt (PbCO₃). Ved nærvær av svoveldioksid omdannes patinaen til blysulfitt som videre oksideres til blysulfat. Det er derfor vanlig å observere at patina på metallisk bly eksponert for luft etter en tid består nesten utelukkende av blysulfat (Black and Allen 1999).

Metallisk bly fra prosjektilrester som er skutt inn i jordsmonnet vil etter en tid bli omgitt av et lag eller skorpe som i hovedsak består av blysulfat og blykarbonater. I et nær nøytralt til svakt basisk miljø, slik det er i de viktigste deponiområdene i Hjerkinn skytefelt, vil disse blyforbindelsene være svært lite løselig og skorpedannelsen vil effektivt beskytte blyfragmentene for videre tilgang på oksygen. Resultatet er at korrosjonshastigheten reduseres til et meget lavt nivå (eventuelt stanser opp) etter den første skorpedannelsen, og sjansen for utelekkingen av løste blyforbindelser fra prosjektilrestene vil bli redusert til et minimum så lenge skorpelaget ikke blir ødelagt ved forsyrrelser av deponiet. Dette er en av de viktigste årsakene til de lave blykonsentrasjonene i skytefeltets bekker, men det er også flere.

Det er rimelig å anta at blyioner, særlig i den første oksidasjonsfasen, vil kunne tilføres markvannet. I et nøytralt til svakt basisk miljø er imidlertid bindingskapasiteten for blyioner i jorda svært sterkt og sjansen for at de kommer ut i åpne bekker er svært liten (Sauve *et al.* 2000). Det er spesielt tilstedeværelsen av mineraler som apatitt, Mn-oksider, Fe-oksider og Al-oksider som gjør at blyioner bindes effektive i jorda, men organisk materiale i humussjiktet er også en viktig kompleksbinder (Chen *et al.* 1997, Reilly *et al.* 2003). Tilstedeværelsen av apatitt vil kunne føre til dannelsen av blyfosfater (f.eks pyromorfitt, Pb₅(PO₄)₃Cl) som i størrelsesordenen er 44 ganger mindre løselig og betydelig mer geokjemisk stabil over et langt større pH-område enn blyoksid, blysulfater og blykarbonater (Traina and Laperche 1999). Mineralgruppen apatitt (f.eks. hydroksylapatitt, Ca₅(PO₄)₃OH) er den vanligste fosformineralgruppen i jord og blant de mest stabile mineralgrupper i

nøytral til alkalisk miljø (Traina and Laperche 1999). Disse forfatterene har vist at tilstedeværelsen av apatitt kan føre til at blysalter og bly adsorbert til metalloksider løses, og at det dannes nesten uløselige blyforbindelser i form av ulike forbindelser innen pyromorfitt-gruppen ($Pb_5(PO_4)_3X$) på følgende måte:



Denne reaksjonsligningen viser at utfellingen av pyromorfitt raskt vil redusere konsentrasjonen av løst Pb. Tilsetningen av apatitt til blyforenset jord har derfor vært benyttet som et effektivt tiltak for å redusere biotilgjengeligheten av bly i jordsmonnet (Laperche *et al.* 1997). Apatitt finnes i alle landets sedimentære bergarter som bærer av det nødvendige fosforinnhold for plantevekst (Neumann 1985). I skytefeltet er metamorfe sedimentære bergarter (og løsavsetninger dannet av disse) vanlig, og apatitt er derfor et viktig mineral som påvirker blyets mobilitet i nedbørfeltet. De reaksjonsprodukter som dannes mellom løste bly-ioner og apatitt avhenger av løsningens pH-verdier (Chen *et al.* 1997). I Hjerkinn skytefelt har vannet i de områdene som er mest belastet med blyholdige prosjektiler en nær nøytral til svakt basisk reaksjon. I et slik miljø har Chen *et al.* (1997) vist at løst Pb^{2+} kan reagere med apatitt og danne svært lite løselige forbindelser slik som hydrocerusitt ($Pb_3(CO_3)_2(OH)_2$) og flere bly-fosforforbindelser som hydroksy- og fluoro-pyromorfitt, $Pb_5(PO_4)_3(OH, F)$ og karbonerte hydroksy-fluoro-pyromorfitt ($Pb_5(PO_4,CO_3)_3(OH, F)$). Alle disse reaksjonsproduktene er nesten uløselig og de bidrar til at løste blyioner svært sjeldent bekkene i skytefeltet. Det er imidlertid også rimelig å forvente at en del bly bindes til metalloksider og organisk materiale i jorda, men bindingstyrken er ikke så sterk for disse forbindelsene som hos de overnevnte pyromorfitt-forbindelsene (Sauve *et al.* 2003). Det er derfor rimelig å anta at bly i bekkene er bundet i eroderte blymineraler fra nedbørfeltet, enten naturlig forekommende (f.eks i feltspat, Swain 1978) eller som mineraler dannet ved korrosjon av prosjektilrester. Dette stemmer godt overens med at blykonsentrasjonene i bekkene ikke samvarierte signifikant med konsentrasjonene av TOC og jernoksider.

Konsentrasjonene av kobber var langt høyere enn bly og konsentrasjoner opp mot 2-3 $\mu\text{g/l}$ (tilsvarende SFTs tilstandsklasse II og III) ble observert i bekkene fra demoleringsfeltene, nedstrøms Haukberget og nedstrøms flyfeltet. Konsentrasjonene av kobber samvarierte godt med nikkel og sink i alle delfeltene. Gruvegrus er anriket på disse metallene (Rognerud 2003) og en samvariasjon kan forventes i bekkene som påvirkes av avrenning fra områder der denne finnes, men samvariasjonen var også god på stasjonene som ikke påvirkes av gruvegrus. Dette indikerer en samvariasjon også i den naturgitte geokjemien. I bekkene fra demoleringsplassene og i bekken fra flyfeltet er korrosjon av prosjektiler en årsak til de økte kobber og sink-konsentrasjonene (Grisungdal). I motsetning til bly dannes det vanligvis ikke signifikante mengder av kobbersalter med nitrat, sulfat eller klorid i vann, men organisk materiale i form av løste humus- og fulvosyrer dannet stabile komplekser med løst kobber ved relativt lave konsentrasjoner (Kabata-Pendias og Pendias 1984, Sauve *et al.* 2003). Derfor er løste organiske kobberforbindelser den viktigste kobberforbindelsen i vann over et stort intervall i pH-verdier (McBride and Blisak 1979, Sauve *et al.* 2000). Dette stemmer godt overens med våre resultater der konsentrasjonene av kobber samvarierte signifikant med TOC. Bindingen til "metalltransportøren" løst organisk materiale og dannelsen av en lite stabil skorpe av kobbersalter på metallrestene er hovedårsaken til at kobber er mer mobilt enn bly i skytefeltet.

I motsetning til mange andre tungmetaller mobiliseres sink relativt lett i jordsmonnet. Løseligheten er større i et surt enn i et basisk miljø og konsentrasjonene av sink er generelt negativt korrelert til kalsiumkonsentrasjonene (Tarvainen *et al.* 1997, Kabata-Pendias og Pendias 1984). Generelt sett er sink svakt korrelert til TOC i overflatevann i Skandinavia (Lydersen *et al.* 2002), men i et svakt basisk miljø kan andelen av løste organiske sinkforbindelser være betydelig og dette kan være en viktig faktor som gjør at sink også løses ut i betydelig grad også i et slikt miljø (Kabata-Pendias og Pendias 1984). Nikkel har også større løselighet i et surt enn i et basisk miljø, men organisk materiale har en stor evne til å binde løste nikkel-ioner (Kabata-Pendias og Pendias 1984). I regionale undersøkelser er det observert gode sammenhenger mellom konsentrasjoner av nikkel og TOC (Mannio *et al.* 1995,

Tarvainen *et al.* 1997). Dette stemmer godt overens med våre resultater som viser at konsentrasjonene av sink og nikkel samvarierte signifikant med TOC.

Det er derfor klart at i de mest brukte områdene i Hjerkinn skytefelt er de relativt kalkrike bergartene og løsavsetningene, med et nøytralt til alkalisk miljø i vannfasen, hovedårsaken til at bekkene er lite til moderat forurensset av metaller. Det er imidlertid også andre forhold som er medvirkende til dette. Hjerkinn skytefelt ligger i regnskyggen fra fjellene i vest og har lave nedbørsmengder, tynt humusdekke og lave temperaturer store deler av året. De lave konsentrasjonene av TOC i Hjerkinnens bekker skyldes lav nedbrytning av organisk materiale i jorden som følge av av lite nedbør og lav temperatur. De stedvise høye kalsiumkonsentrasjonene i feltet fører til utfelling (koagulering) av løste humusforbindelser. Dette er også en medvirkende årsak til de lave TOC konsentrasjonene i bekkene. Dette er forhold som bidrar til at konsentrasjonene ikke er spesielt høye for kobber og sink til tross for betydelige deponier i skytefelt. Dette er i god overenstemmelse med resultatene fra flere nordnorske skytefelt som har lignende naturgitte forhold som Hjerkinn (Rognerud 2003).

Storranden er en løsmasseforekomst som inneholder store mengder sortert materiale og et betydelig grunnvannsmagasin (Forsvarsbygg 2006). På denne har ulike typer avfall fra aktiviteten i skytefeltet blitt deponert over en lang tidspериode. Vannkvaliteten ble overvåket i grunnvannsbrønner. Oppholdstiden av vann i grunnvannsmagasinet var imidlertid til tider kort og dette er sannsynligvis årsaken til de store variasjonene i konsentrasjoner av metaller som ble målt i grunnvannsbrønnene i perioden 2004-2009. Brønnene var plassert slik at det er øvre del av grunnvannsmagasinet som blir prøvetatt, og det er her det ble forventet størst effekt fra utlekkingen av deponiene (Forsvarsbygg 2006). Varierende oppholdstid i grunnvannsmagasinet gjennom året og veksling mellom reduktivt og oksidativt miljø i deponiet var årsaken til de store variasjonene i metallkonsentrasjonene i brønnene. Likvel viste tidligere målinger i små bekkene som starter i grunnvannsutslagene i forkant av løsmasseviften generelt lave metall konsentrasjoner (Rognerud *et al.* 2004). Brønnene sto i eller svært nær deponiene. Det er derfor rimelig å anta at tidvis høye konsentrasjoner av metallene i brønnene, som skjedde i perioder med liten vanngjennomstrømning, likevel ikke var av stor betydning når grunnvatnet fra magasinet slo ut i dagen nedstrøm løsmasseviften. Fra og med 2011 skal 4 nye grunnvannsbrønner være operative rundt de nye etablerte deponiene.

5. Litteratur

- Black, L. and Allen G. C. 1999. Nature of lead patination. *Brit. Corr. J.* 34: 192-197.
- Chen, X., Wright, J. V., Conca, J L., and Peurrung, L.M. 1997. *Water Air Soil Pollut.* 98, 57-78.
- Chen, X., Wright, J. V., Conca, J L., and Peurrung, L.M. 1997. Effects of pH on heavy metal sorption on mineral apatite. *Environ. Sci. Technol.* 31, 624-631.
- Forsvarsbygg 2006. Hjerkinn PRO-Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Søknad om tiltak mot grunn- og vannforurensning. 36 s.
- Forsvarsbygg 2007. Hjerkinn PRO – Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Revidert søknad om tiltak mot grunn- og vannforurensning. 9 s.
- Forsvarsbygg 2010. Hjerkinn PRO- Miljørapporrt 2010. Miljødokumentasjon for gjennomføringsfas 1. Forsvarsbygg Utvikling Øst. Rapport 1-2010.
- Kabata-Pendias, A. and Pendias, H. 1984. Trace elements in soil and plants. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 315 p.
- Laperche, V., Logan, T. J., Gaddam, P. and Traina, S.J. 1997. *Environ. Sci. Technol.* 31, 2745-2753.
- Lydersen, E., Løfgren, S. and Arnesen R.T. 2002. Metals in Scandinavian surface waters: Effects of acidification, liming and potential reacidification. *Critical Rev. Environ. Sci. Technol.* 32: Issue 2 and 3. 295p.
- Mannio, J., Jarvinen,O., Tuominen, R. and Verta, M. 1995. Survey of trace elements in lake waters of Finnish Lapland using the ICP-MS technique. *Sci Tot. Environ.*, 160/161, 433-439.
- McBride, M. B., and Blasiak, J.J. 1979. Zinc and copper solubility as a function of pH in acid soil. *Soil Sci. Soc. Am. J.*: 43, 866-880.
- Naumann, H. 1985. Norges mineraler. NGU-skrifter 68. Universitetsforlaget, Oslo.278 s.
- Nilsen, O. og Wolff, F. C. 1989. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Røros & Sveg-1:250 000. Norges Geologiske undersøkelse.
- O'Reilly,S. E. and Hochella, M.F. 2003. Lead sorption efficiencies of natural and synthetic Mn and Fe-oxides. *Geochim. Cosmochim. Acta.*67: 4471-4487.
- Rognerud, S. 2002. Hjerkinn skytefelt. Konsentrasjoner av metaller i vannprøver innsamlet fra 20 bekker, 18. september 2001. NIVA-rapport LNR 4519-2002.
- Rognerud, S. 2003. Hjerkinn skytefelt 2002. Vannkvalitet og forurensningsgrad av metaller i vann og biota. NIVA-rapport LNR 4623-2003.
- Rognerud, S., Eli-Anne Lindstrøm, Ståvi, J. M. 2004. Vannkvalitet, forurensningsgrad av metaller og tiltaksplan mot forurensninger. NIVA-rapport 4781-2004.

- Rognerud, S. 2007. Hjerkinn skytefelt 2001 – 2006. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. NIVA-rapport Lnr. 5439-2007. 24s.
- Rognerud, S. 2009. Hjerkinn skytefelt 2001-2008. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. NIVA-rapport Lnr. 5482-2009. 25s + vedlegg.
- Rognerud, S. 2010. Hjerkinn skytefelt 2001-2009. Overvåkning av metaller i bekker, elver og grunnvannsbrønner. Niva rapport L.nr.5918-2010. 31s.
- Roseth, A, et al. 2003. Forsvarets bruk av Hjerkinn skytefelt i perioden 1923 - 2003. Forsvarets etterlatenskaper av farlig karakter. Blindgjengere og eksplosivrester. FLO/Land/Våpensystemavdelingen.
- Sauve, S., Hendershot, W., and Allen, H. E. 2000. Solid-solution partitioning of metals in contaminated soils: Dependence on pH, total metal burden, and organic matter. Environ. Sci. Technol. 34: 1125-1131.
- Sauve, S., Manna, S., Turmel, M-C., Roy, A.G. and Courchesne, F. 2003. Solid-Solution partitioning of Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn in the organic horizons of a forest soil. Environ. Sci. Technol. 37: 5191-5196.
- Skjelkvåle, B. L. et al. 1999. Heavy metal surveys in Nordic lakes, harmonised data for regional assessment of critical limits. SNO-report 4039-99.73 sider.
- Stumm, W. and Morgan, J. J. 1970. Aquatic Chemistry. An introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters. Wiley-Interscience, New York. 583p.
- Swaine, D.J. 1978. Lead in the environment. J. Proc. Royal Soc. New South Wales. 111: 41-47.
- Tarvainen, T., Lahermo, P., and Mannio, J. 1997. Surces of trace metals in streams and haedwater lakes in Finland. Water Air Soil Pollut., 94, 1-32.
- Traina, S.J. and Laperche, V. 1999. Contaminant bioavailability in soils, sediments, and aquatic environments. Proc. Natl. Acad. Sci. 96: 3365-3371.

Vedlegg

Tabell 1. Konsentrasjoner av metaller i grunnvannsbrønnene på Storranden (2004-2008, 2009 i tab.2).

| st | dato | pH | TOC mgC/l | Ca mg/l | Cd µg/l | Cr µg/l | Cu µg/l | Fe mg/l | Mn µg/l | Ni µg/l | Pb µg/l | Sb µg/l | Zn µg/l |
|------|------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| br.1 | 18.08.2004 | 6,69 | 0,47 | 3,28 | 1,35 | 0,097 | 5,93 | 0,003 | 2,36 | 1,27 | 0,139 | 0,023 | 66,9 |
| br.1 | 26.06.2006 | | | 3,52 | 1,07 | 23,4 | 43,1 | 12,3 | 1000 | 16,8 | 11,0 | 0,330 | 243 |
| br.1 | 25.10.2006 | 7,17 | 0,56 | 2,60 | 0,920 | 0,240 | 4,40 | 0,009 | 1,50 | 1,60 | 0,840 | 0,100 | 65,0 |
| br.1 | 10.07.2007 | 6,55 | 0,43 | 3,28 | 1,29 | 1,30 | 15,9 | 0,010 | 8,98 | 2,51 | 0,170 | 0,020 | 98,0 |
| br.1 | 20.09.2007 | 6,41 | 0,57 | 3,07 | 1,16 | 0,050 | 8,88 | 0,010 | 4,31 | 2,55 | 0,130 | 0,030 | 74,0 |
| br.1 | 03.07.2008 | 6,39 | 0,51 | 2,89 | 1,04 | 0,300 | 8,25 | 0,005 | 3,74 | 1,10 | 0,061 | 0,030 | 76,6 |
| br.1 | 07.10.2008 | 6,45 | 0,69 | 3,02 | 1,01 | 3,70 | 31,3 | 0,220 | 26,7 | 5,47 | 0,974 | 0,060 | 148 |
| br.2 | 18.08.2004 | 6,78 | 0,69 | 3,31 | 0,319 | 2,25 | 4,37 | 1,15 | 52,7 | 2,38 | 1,06 | 0,019 | 57,8 |
| br.2 | 26.06.2006 | | | 5,18 | 0,050 | 0,880 | 2,59 | 0,320 | 15,7 | 1,80 | 3,38 | 0,240 | 29,4 |
| br.2 | 25.10.2006 | 7,31 | 0,54 | 2,60 | 0,170 | 0,120 | 1,10 | 0,005 | 0,45 | 0,370 | 0,110 | 0,100 | 33,0 |
| br.2 | 10.07.2007 | 6,74 | 0,54 | 2,83 | 0,322 | 0,400 | 1,69 | 0,039 | 1,80 | 1,10 | 0,180 | 0,020 | 59,1 |
| br.2 | 20.09.2007 | 6,71 | 0,55 | 2,74 | 0,256 | 0,050 | 1,26 | 0,005 | 0,29 | 0,530 | 0,032 | 0,050 | 39,1 |
| br.2 | 03.07.2008 | 6,60 | 0,71 | 2,39 | 0,283 | 4,93 | 6,57 | 2,09 | 57,8 | 3,50 | 1,050 | 0,030 | 52,3 |
| br.3 | 18.08.2004 | 6,42 | 5,6 | 4,09 | 0,217 | 0,991 | 13,8 | 5,72 | 384 | 1,29 | 3,81 | 0,272 | 104 |
| br.3 | 26.06.2006 | | | 2,49 | 0,010 | 0,200 | 2,34 | 0,084 | 2,93 | 0,60 | 5,45 | 0,230 | 26,2 |
| br.3 | 25.10.2006 | | | 1,80 | 0,120 | 2,70 | 8,10 | 1,20 | 160 | 3,00 | 1,50 | 0,230 | 22,0 |
| br.3 | 10.07.2007 | 6,64 | 1,8 | 2,47 | 0,561 | 15,8 | 34,4 | 8,75 | 0,529 | 11,3 | 7,33 | 0,230 | 153 |
| br.3 | 20.09.2007 | 6,59 | 2,8 | 2,88 | 0,346 | 0,300 | 13,5 | 0,656 | 69,6 | 1,10 | 0,577 | 0,090 | 125 |
| br.3 | 03.07.2008 | 6,59 | 1,7 | 2,84 | 1,22 | 10,1 | 50,7 | 6,22 | 1180 | 8,63 | 5,63 | 0,220 | 205 |
| br.3 | 03.07.2008 | 6,59 | 1,7 | 2,84 | 1,22 | 10,1 | 50,7 | 6,22 | 1180 | 8,63 | 5,63 | 0,220 | 205 |
| br.4 | 18.08.2004 | 7,17 | 3,2 | 34,9 | 0,209 | 0,082 | 14,6 | 0,862 | 78,8 | 1,25 | 0,396 | 0,159 | 19,2 |
| br.4 | 26.06.2006 | 5,9 | 2,0 | 1,36 | 0,090 | 0,360 | 10,1 | 0,100 | 21,0 | 2,00 | 2,99 | 0,200 | 66,2 |
| br.4 | 25.10.2006 | 7,86 | 2,4 | 28,0 | 0,21 | 6,90 | 14,0 | 13,0 | 180 | 32,0 | 6,30 | 0,310 | 30,0 |
| br.4 | 10.07.2007 | 7,00 | 2,2 | 22,7 | 0,304 | 24,6 | 29,0 | 12,7 | 0,308 | 27,5 | 5,70 | 0,280 | 191 |
| br.4 | 20.09.2007 | 6,97 | 0,43 | 18,3 | 0,024 | 0,200 | 1,41 | 2,01 | 62,1 | 1,10 | 0,455 | 0,090 | 20,6 |
| br.4 | 03.07.2008 | 7,02 | 1,6 | 22,7 | 0,208 | 15,8 | 21,5 | 8,93 | 155 | 16,6 | 5,54 | 0,240 | 197 |
| br.4 | 07.10.2008 | 6,91 | 1,8 | 22,2 | 0,265 | 1,40 | 11,8 | 3,77 | 81,8 | 8,61 | 17,1 | 0,670 | 115 |
| br.5 | 18.08.2004 | 7,23 | 0,26 | 5,64 | 0,009 | 0,344 | 2,02 | 0,087 | 8,11 | 1,15 | 0,655 | 0,038 | 2,80 |
| br.5 | 26.06.2006 | 6,68 | 0,62 | 3,01 | 1,30 | 0,050 | 6,38 | 0,005 | 2,46 | 1,10 | 0,11 | 0,020 | 76,8 |
| br.5 | 25.10.2006 | 7,69 | 0,24 | 5,10 | 0,020 | 0,740 | 1,50 | 0,082 | 2,70 | 1,30 | 0,75 | 0,100 | 4,00 |
| br.5 | 10.07.2007 | 7,07 | 0,49 | 4,03 | 0,036 | 2,00 | 3,67 | 1,24 | 15,0 | 5,70 | 1,44 | 0,100 | 57,5 |
| br.5 | 20.09.2007 | 7,03 | 1,9 | 5,14 | 0,031 | 1,10 | 5,86 | 0,690 | 71,2 | 3,55 | 1,50 | 0,060 | 19,0 |
| br.5 | 03.07.2008 | 7,02 | 0,76 | 4,03 | 0,010 | 0,460 | 1,57 | 0,200 | 3,35 | 1,10 | 0,253 | 0,070 | 15,0 |
| br.5 | 07.10.2008 | 6,73 | 3,1 | 4,12 | 0,110 | 0,800 | 6,61 | 0,170 | 27,8 | 2,50 | 3,53 | 0,200 | 25,3 |
| br.6 | 26.06.2006 | 6,86 | 0,67 | 2,56 | 0,220 | 0,050 | 1,04 | 0,005 | 0,63 | 0,48 | 0,230 | 0,050 | 34,3 |
| br.6 | 25.10.2006 | 6,78 | 6,5 | 6,40 | 0,840 | 30,0 | 93 | 30,0 | 3400 | 55,0 | 12,0 | 1,60 | 340 |
| br.6 | 10.07.2007 | 6,30 | 1,4 | 2,91 | 0,180 | 19,6 | 55,4 | 9,04 | 414 | 27,4 | 5,06 | 0,850 | 79,1 |
| br.6 | 20.09.2007 | 6,30 | 2,6 | 2,85 | 0,056 | 0,900 | 8,2 | 0,832 | 79,5 | 4,08 | 0,457 | 0,270 | 22,2 |
| br.6 | 03.07.2008 | 6,44 | 0,94 | 2,73 | 0,130 | 12,0 | 39,9 | 5,81 | 368 | 18,9 | 3,90 | 1,10 | 59,5 |
| br.7 | 18.08.2004 | 7,15 | 0,27 | 4,07 | 0,001 | 0,169 | 0,587 | 0,020 | 1,11 | 0,486 | 0,623 | 0,065 | 1,40 |
| br.7 | 25.10.2006 | 7,38 | 0,2 | 2,70 | 0,012 | 0,830 | 2,3 | 0,290 | 14,0 | 1,60 | 3,10 | 0,270 | 4,60 |
| br.7 | 10.07.2007 | 7,13 | 0,23 | 4,72 | 0,036 | 4,30 | 16,1 | 2,11 | 46,0 | 12,2 | 1,29 | 0,060 | 110 |
| br.7 | 20.09.2007 | 6,97 | 0,26 | 4,09 | 0,010 | 0,580 | 6,24 | 0,547 | 23,9 | 1,20 | 1,84 | 0,030 | 21,5 |
| br.7 | 03.07.2008 | 6,89 | 0,30 | 4,53 | 0,076 | 2,10 | 6,64 | 0,922 | 29,5 | 2,18 | 1,85 | 0,100 | 63,9 |
| br.7 | 07.10.2008 | 6,96 | 0,61 | 4,11 | 0,130 | 2,50 | 20,1 | 1,84 | 277 | 6,16 | 2,38 | 0,270 | 136 |
| br.8 | 18.08.2004 | 6,25 | 0,56 | 163 | 9,20 | 0,144 | 379 | 0,129 | 1830 | 166 | 6,35 | 0,277 | 4500 |
| br.8 | 25.10.2006 | 6,65 | 2,1 | 2,00 | 0,140 | 0,720 | 18 | 0,160 | 30,0 | 3,10 | 2,10 | 0,220 | 100 |
| br.8 | 10.07.2007 | 4,33 | 0,68 | 97,1 | 2,30 | 2,30 | 2800 | 0,640 | 3090 | 292 | 2,85 | 0,1 | 12000 |
| br.8 | 20.09.2007 | 4,37 | 0,57 | 88,7 | 33,7 | 0,600 | 2390 | 0,180 | 2530 | 222 | 1,830 | 0,03 | 12400 |
| br.8 | 03.07.2008 | 4,38 | 0,72 | 67,3 | 29,7 | 0,880 | 2300 | 0,220 | 2230 | 211 | 2,700 | 0,32 | 11030 |
| br.8 | 07.10.2008 | 4,47 | 0,97 | 78,1 | 30,6 | 0,650 | 2740 | 0,005 | 2480 | 243 | 2,710 | 0,2 | 11200 |

Tabell 2. Vannanalyser for 2007 – 2010.

| st | dato | pH | TOC | Ca mg/l | Cd µg/l | Cr µg/l | Cu µg/l | Fe mg/l | Mn µg/l | Ni µg/l | Pb µg/l | Sb µg/l | Zn µg/l |
|---------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 10.07.2007 | 7,28 | 4,20 | 5,98 | 0,020 | 0,92 | 3,56 | 0,053 | 0,44 | 1,2 | 0,040 | 0,2 | 4,78 |
| 2 | 10.07.2007 | 7,48 | 3,60 | 6,06 | 0,160 | 0,93 | 7,21 | 0,09 | 2,58 | 1,8 | 0,082 | 0,2 | 35,9 |
| 5 | 10.07.2007 | 7,10 | 5,20 | 3,54 | 0,008 | 0,89 | 2,37 | 0,15 | 4,87 | 0,8 | 0,416 | 0,1 | 2,93 |
| 6 | 10.07.2007 | 6,91 | 5,50 | 2,29 | 0,007 | 0,90 | 2,15 | 0,15 | 3,23 | 0,79 | 0,120 | 0,08 | 1,8 |
| 9 | 10.07.2007 | 6,94 | 2,70 | 1,38 | 0,004 | 0,77 | 0,77 | 0,09 | 4,94 | 0,38 | 0,039 | 0,02 | 0,63 |
| 11 | 10.07.2007 | 6,95 | 1,00 | 1,58 | 0,150 | 0,63 | 15,8 | 0,02 | 2,69 | 0,5 | 0,089 | 0,02 | 21,6 |
| 15 | 10.07.2007 | 6,85 | 1,40 | 1,07 | 0,010 | 0,78 | 1,7 | 0,057 | 2,59 | 0,44 | 0,437 | 0,05 | 3,33 |
| 17 | 10.07.2007 | 7,58 | 3,40 | 6,11 | 0,010 | 0,82 | 2,14 | 0,058 | 5,14 | 0,52 | 0,025 | 0,02 | 1,3 |
| 18 | 10.07.2007 | 7,61 | 1,90 | 6,09 | 0,007 | 0,10 | 1,14 | 0,052 | 3,27 | 0,1 | 0,010 | 0,02 | 0,74 |
| 21 | 10.07.2007 | 7,50 | 1,70 | 5,45 | 0,002 | 0,05 | 0,45 | 0,03 | 1,4 | 0,09 | 0,008 | 0,02 | 0,55 |
| 26 | 10.07.2007 | 7,37 | 4,10 | 5,29 | 0,007 | 0,10 | 1,75 | 0,079 | 5,26 | 0,47 | 0,130 | 0,08 | 1,7 |
| 28 | 10.07.2007 | 6,29 | 0,33 | 0,24 | 0,003 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 4,93 | 0,08 | 0,081 | 0,02 | 0,53 |
| 29 | 10.07.2007 | 7,59 | 2,10 | 6,08 | 0,006 | 0,10 | 0,74 | 0,057 | 2,78 | 0,24 | 0,020 | 0,02 | 0,62 |
| 30 | 10.07.2007 | 7,68 | 2,10 | 7,76 | 0,048 | 0,05 | 1,85 | 0,12 | 6,3 | 0,1 | 0,024 | 0,02 | 1,7 |
| 37 | 10.07.2007 | 6,27 | 0,42 | 0,14 | 0,008 | 0,05 | 0,33 | 0,02 | 1,6 | 0,02 | 0,053 | 0,02 | 0,44 |
| 38 | 10.07.2007 | 6,30 | 0,47 | 0,16 | 0,010 | 0,05 | 0,71 | 0,02 | 1,8 | 0,07 | 0,041 | 0,02 | 0,84 |
| HFK-ned | 10.07.2007 | 7,31 | 3,40 | 6,78 | 0,023 | 0,10 | 1,61 | 0,071 | 71 | 0,4 | 0,065 | 0,02 | 2,1 |
| HFK-opp | 10.07.2007 | 7,46 | 1,90 | 6,03 | 0,006 | 0,05 | 0,6 | 0,031 | 31 | 0,1 | 0,010 | 0,02 | 0,93 |
| br.1 | 10.07.2007 | 6,55 | 0,43 | 3,28 | 1,29 | 1,30 | 15,9 | 0,01 | 8,98 | 2,51 | 0,170 | 0,02 | 98 |
| br.2 | 10.07.2007 | 6,74 | 0,54 | 2,83 | 0,322 | 0,40 | 1,69 | 0,039 | 1,8 | 1,1 | 0,180 | 0,02 | 59,1 |
| br.3 | 10.07.2007 | 6,64 | 1,80 | 2,47 | 0,561 | 15,8 | 34,4 | 8,75 | 0,529 | 11,3 | 7,33 | 0,23 | 153 |
| br.4 | 10.07.2007 | 7,00 | 2,20 | 22,7 | 0,304 | 24,6 | 29 | 12,7 | 0,308 | 27,5 | 5,70 | 0,28 | 191 |
| br.5 | 10.07.2007 | 7,07 | 0,49 | 4,03 | 0,036 | 2,0 | 3,67 | 1,24 | 15 | 5,7 | 1,44 | 0,1 | 57,5 |
| br.6 | 10.07.2007 | 6,30 | 1,40 | 2,91 | 0,180 | 19,6 | 55,4 | 9,04 | 414 | 27,4 | 5,06 | 0,85 | 79,1 |
| br.7 | 10.07.2007 | 7,13 | 0,23 | 4,72 | 0,036 | 4,3 | 16,1 | 2,11 | 46 | 12,2 | 1,29 | 0,06 | 110 |
| br.8 | 10.07.2007 | 4,33 | 0,68 | 97,1 | 2,30 | 2,3 | 2800 | 0,64 | 3090 | 292 | 2,85 | 0,1 | 12000 |
| 1 | 20.09.2007 | 7,31 | 2,00 | 7,32 | 0,020 | 0,05 | 1,66 | 0,086 | 0,83 | 0,58 | 0,049 | 0,07 | 4,35 |
| 2 | 20.09.2007 | 7,44 | 1,70 | 7,71 | 0,073 | 0,05 | 2,63 | 0,054 | 1,8 | 0,89 | 0,027 | 0,1 | 28,5 |
| 5 | 20.09.2007 | 7,19 | 2,20 | 4,60 | 0,003 | 0,05 | 1,21 | 0,099 | 8,36 | 0,27 | 0,039 | 0,03 | 1,40 |
| 6 | 20.09.2007 | 7,00 | 2,20 | 3,01 | 0,003 | 0,05 | 0,863 | 0,085 | 5,42 | 0,28 | 0,023 | 0,03 | 0,92 |
| 9 | 20.09.2007 | 7,06 | 1,50 | 2,20 | 0,003 | 0,05 | 0,343 | 0,032 | 3,14 | 0,2 | 0,020 | 0,03 | 0,32 |
| 11 | 20.09.2007 | 6,36 | 0,69 | 2,38 | 0,965 | 0,05 | 52,2 | 0,005 | 14,6 | 2,04 | 0,076 | 0,03 | 167 |
| 15 | 20.09.2007 | 6,99 | 0,61 | 1,74 | 0,003 | 0,05 | 0,26 | 0,043 | 2,13 | 0,08 | 0,024 | 0,03 | 0,53 |
| 17 | 20.09.2007 | 7,48 | 1,10 | 8,64 | 0,005 | 0,05 | 0,561 | 0,02 | 1,4 | 0,1 | 0,009 | 0,03 | 1,00 |
| 18 | 20.09.2007 | 7,57 | 0,81 | 7,82 | 0,006 | 0,05 | 0,457 | 0,033 | 2,67 | 0,02 | 0,003 | 0,03 | 0,46 |
| 21 | 20.09.2007 | 7,55 | 0,63 | 6,77 | 0,003 | 0,05 | 0,355 | 0,005 | 0,22 | 0,02 | 0,006 | 0,03 | 0,47 |
| 26 | 20.09.2007 | 7,42 | 1,40 | 6,40 | 0,003 | 0,05 | 0,656 | 0,039 | 4,77 | 0,2 | 0,010 | 0,03 | 0,69 |
| 28 | 20.09.2007 | 6,27 | 0,56 | 0,34 | 0,003 | 0,05 | 0,453 | 0,03 | 2,65 | 0,2 | 0,081 | 0,03 | 1,30 |
| 29 | 20.09.2007 | 7,62 | 0,80 | 8,75 | 0,003 | 0,05 | 0,342 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 0,003 | 0,03 | 0,45 |
| 30 | 20.09.2007 | 7,68 | 0,97 | 10,6 | 0,027 | 0,05 | 0,773 | 0,069 | 3,97 | 0,02 | 0,010 | 0,03 | 1,10 |
| 37 | 20.09.2007 | 6,39 | 0,29 | 0,24 | 0,003 | 0,05 | 0,27 | 0,005 | 0,58 | 0,08 | 0,020 | 0,03 | 0,56 |
| 38 | 20.09.2007 | 6,34 | 0,33 | 0,26 | 0,007 | 0,05 | 0,583 | 0,005 | 0,9 | 0,08 | 0,010 | 0,03 | 0,90 |
| HFK-opp | 20.09.2007 | 7,57 | 0,81 | 7,98 | 0,003 | 0,05 | 0,447 | 0,02 | 1,1 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,50 |
| HFK-ned | 20.09.2007 | 7,64 | 1,60 | 8,88 | 0,003 | 0,05 | 0,719 | 0,043 | 27,2 | 0,2 | 0,003 | 0,03 | 0,88 |
| br.1 | 20.09.2007 | 6,41 | 0,57 | 3,07 | 1,16 | 0,05 | 8,88 | 0,01 | 4,31 | 2,55 | 0,130 | 0,03 | 74 |
| br.2 | 20.09.2007 | 6,71 | 0,55 | 2,74 | 0,256 | 0,05 | 1,26 | 0,005 | 0,29 | 0,53 | 0,032 | 0,05 | 39 |
| br.3 | 20.09.2007 | 6,59 | 2,80 | 2,88 | 0,346 | 0,30 | 13,5 | 0,656 | 69,6 | 1,1 | 0,577 | 0,09 | 125 |
| br.4 | 20.09.2007 | 6,97 | 0,43 | 18,3 | 0,024 | 0,20 | 1,41 | 2,0 | 62,1 | 1,1 | 0,455 | 0,09 | 21 |
| br.5 | 20.09.2007 | 7,03 | 1,90 | 5,14 | 0,031 | 1,10 | 5,86 | 0,69 | 71,2 | 3,55 | 1,500 | 0,06 | 19 |
| br.6 | 20.09.2007 | 6,30 | 2,60 | 2,85 | 0,056 | 0,90 | 8,2 | 0,832 | 79,5 | 4,08 | 0,457 | 0,27 | 22 |
| br.7 | 20.09.2007 | 6,97 | 0,26 | 4,09 | 0,010 | 0,58 | 6,24 | 0,547 | 23,9 | 1,2 | 1,840 | 0,03 | 22 |

NIVA 6123-2011

| st | dato | pH | TOC mg/l | Ca mg/l | Cd µg/l | Cr µg/l | Cu µg/l | Fe mg/l | Mn µg/l | Ni µg/l | Pb µg/l | Sb µg/l | Zn µg/l |
|---------|------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| br.8 | 20.09.2007 | 4,37 | 0,57 | 88,7 | 33,7 | 0,60 | 2390 | 0,18 | 2530 | 222 | 1,830 | 0,03 | 12400 |
| 1 | 03.07.2008 | 6,98 | 2,70 | 7,60 | 0,062 | 0,10 | 4,6 | 0,21 | 5,86 | 1,2 | 0,490 | 0,2 | 15,5 |
| 2 | 03.07.2008 | 7,36 | 1,90 | 8,34 | 0,329 | 0,05 | 5,86 | 0,05 | 3,21 | 1,6 | 0,064 | 0,33 | 68,5 |
| 5 | 03.07.2008 | 7,07 | 2,50 | 2,62 | 0,006 | 0,10 | 1,79 | 0,13 | 4,97 | 0,32 | 0,062 | 0,03 | 2,14 |
| 6 | 03.07.2008 | 6,97 | 2,60 | 1,81 | 0,003 | 0,10 | 1,16 | 0,11 | 3,89 | 0,3 | 0,029 | 0,03 | 1,10 |
| 9 | 03.07.2008 | 6,93 | 1,30 | 1,30 | 0,003 | 0,05 | 0,392 | 0,053 | 3,74 | 0,2 | 0,020 | 0,03 | 0,40 |
| 15 | 03.07.2008 | 6,72 | 0,53 | 0,73 | 0,009 | 0,10 | 0,28 | 0,037 | 2,17 | 0,09 | 0,036 | 0,03 | 0,39 |
| 17 | 03.07.2008 | 7,49 | 1,30 | 6,15 | 0,007 | 0,20 | 0,818 | 0,02 | 1,4 | 0,03 | 0,008 | 0,03 | 1,48 |
| 18 | 03.07.2008 | 7,48 | 1,10 | 5,36 | 0,005 | 0,05 | 0,699 | 0,03 | 1,2 | 0,03 | 0,006 | 0,03 | 0,48 |
| 21 | 03.07.2008 | 7,40 | 0,95 | 4,13 | 0,003 | 0,05 | 0,29 | 0,01 | 0,41 | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,25 |
| 26 | 03.07.2008 | 7,32 | 1,40 | 4,06 | 0,006 | 0,10 | 0,877 | 0,046 | 3,78 | 0,2 | 0,020 | 0,03 | 0,62 |
| 28 | 03.07.2008 | 6,32 | 0,29 | 0,23 | 0,003 | 0,05 | 0,056 | 0,005 | 2,57 | 0,03 | 0,036 | 0,03 | 0,26 |
| 29 | 03.07.2008 | 7,45 | 1,40 | 5,55 | 0,007 | 0,20 | 0,582 | 0,03 | 1,4 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0,44 |
| 30 | 03.07.2008 | 7,55 | 1,60 | 7,66 | 0,041 | 0,20 | 1,68 | 0,11 | 4,4 | 0,1 | 0,022 | 0,03 | 1,50 |
| 37 | 03.07.2008 | 6,42 | 0,40 | 0,12 | 0,006 | 0,05 | 0,417 | 0,01 | 1,3 | 0,07 | 0,076 | 0,03 | 2,53 |
| 38 | 03.07.2008 | 6,29 | 0,39 | 0,15 | 0,010 | 0,05 | 0,662 | 0,02 | 1,3 | 0,03 | 0,029 | 0,03 | 0,72 |
| 61 | 03.07.2008 | 6,85 | 1,10 | 1,52 | 0,160 | 0,05 | 13,8 | 0,01 | 2,6 | 0,37 | 0,060 | 0,03 | 19,3 |
| HFK-opp | 03.07.2008 | 7,48 | 1,10 | 5,36 | 0,005 | 0,05 | 0,699 | 0,03 | 1,2 | 0,03 | 0,006 | 0,03 | 0,48 |
| HFK-ned | 03.07.2008 | 7,47 | 1,20 | 5,44 | 0,200 | 0,20 | 1,5 | 0,03 | 3,05 | 0,07 | 0,010 | 0,03 | 0,93 |
| br.1 | 03.07.2008 | 6,39 | 0,51 | 2,89 | 1,040 | 0,30 | 8,25 | 0,005 | 3,74 | 1,1 | 0,061 | 0,03 | 76,6 |
| br.2 | 03.07.2008 | 6,60 | 0,71 | 2,39 | 0,283 | 4,93 | 6,57 | 2,09 | 57,8 | 3,5 | 1,05 | 0,03 | 52,3 |
| br.3 | 03.07.2008 | 6,59 | 1,70 | 2,84 | 1,220 | 10,1 | 50,7 | 6,22 | 1180 | 8,63 | 5,63 | 0,22 | 205 |
| br.4 | 03.07.2008 | 7,02 | 1,60 | 22,7 | 0,208 | 15,8 | 21,5 | 8,93 | 155 | 16,6 | 5,54 | 0,24 | 197 |
| br.5 | 03.07.2008 | 7,02 | 0,76 | 4,03 | 0,010 | 0,46 | 1,57 | 0,2 | 3,35 | 1,1 | 0,25 | 0,07 | 15,0 |
| br.6 | 03.07.2008 | 6,44 | 0,94 | 2,73 | 0,130 | 12,0 | 39,9 | 5,8 | 368 | 18,9 | 3,90 | 1,1 | 59,5 |
| br.7 | 03.07.2008 | 6,89 | 0,30 | 4,53 | 0,076 | 2,10 | 6,64 | 0,922 | 29,5 | 2,18 | 1,85 | 0,1 | 63,9 |
| br.8 | 03.07.2008 | 4,38 | 0,72 | 67,3 | 29,7 | 0,88 | 2300 | 0,22 | 2230 | 211 | 2,70 | 0,32 | 11030 |
| 1 | 07.10.2008 | 7,02 | 1,80 | 7,44 | 0,046 | 0,20 | 2,94 | 0,041 | 1,8 | 0,9 | 0,026 | 0,07 | 16,6 |
| 2 | 07.10.2008 | 7,26 | 1,80 | 7,73 | 0,080 | 0,20 | 2,88 | 0,03 | 1,6 | 1 | 0,049 | 0,1 | 32,2 |
| 5 | 07.10.2008 | 7,02 | 2,60 | 4,44 | 0,009 | 0,30 | 1,5 | 0,13 | 11,6 | 0,31 | 0,054 | 0,03 | 2,18 |
| 6 | 07.10.2008 | 6,83 | 2,60 | 2,46 | 0,005 | 0,20 | 1,13 | 0,13 | 8,59 | 0,36 | 0,033 | 0,03 | 1,50 |
| 9 | 07.10.2008 | 7,00 | 1,30 | 2,24 | 0,003 | 0,20 | 0,352 | 0,02 | 2,93 | 0,1 | 0,010 | 0,03 | 0,51 |
| 15 | 07.10.2008 | 6,96 | 0,80 | 2,11 | 0,003 | 0,20 | 0,375 | 0,03 | 1,2 | 0,1 | 0,010 | 0,03 | 0,68 |
| 17 | 07.10.2008 | 7,45 | 1,30 | 8,34 | 0,029 | 0,32 | 1,04 | 0,03 | 4,58 | 0,2 | 0,072 | 0,03 | 3,08 |
| 18 | 07.10.2008 | 7,44 | 1,00 | 7,18 | 0,047 | 0,40 | 1,14 | 0,096 | 6,43 | 0,21 | 0,091 | 0,03 | 1,50 |
| 21 | 07.10.2008 | 7,42 | 0,73 | 6,27 | 0,003 | 0,20 | 0,25 | 0,005 | 0,51 | 0,03 | 0,005 | 0,03 | 0,40 |
| 26 | 07.10.2008 | 7,37 | 1,60 | 5,86 | 0,005 | 0,20 | 0,878 | 0,044 | 7,25 | 0,2 | 0,037 | 0,03 | 1,30 |
| 28 | 07.10.2008 | 6,29 | 0,27 | 0,39 | 0,006 | 0,10 | 0,079 | 0,005 | 1,5 | 0,03 | 0,025 | 0,03 | 0,47 |
| 29 | 07.10.2008 | 7,50 | 0,96 | 7,88 | 0,003 | 0,30 | 0,422 | 0,02 | 1,7 | 0,03 | 0,020 | 0,03 | 0,46 |
| 30 | 07.10.2008 | 7,49 | 1,50 | 9,94 | 0,738 | 1,10 | 9,5 | 0,654 | 30,2 | 2 | 1,160 | 0,03 | 8,23 |
| 37 | 07.10.2008 | 6,36 | 0,33 | 0,40 | 0,005 | 0,10 | 0,23 | 0,01 | 1,1 | 0,1 | 0,020 | 0,03 | 0,68 |
| 38 | 07.10.2008 | 6,32 | 0,45 | 0,36 | 0,030 | 0,20 | 1,14 | 0,01 | 3,08 | 0,1 | 0,054 | 0,03 | 3,52 |
| 61 | 07.10.2008 | 6,90 | 1,10 | 1,69 | 0,170 | 0,20 | 8,62 | 0,001 | 1,9 | 0,41 | 2,70 | 0,09 | 22,3 |
| HFK-opp | 07.10.2008 | 7,44 | 1,00 | 7,18 | 0,047 | 0,40 | 1,14 | 0,096 | 6,43 | 0,21 | 0,091 | 0,03 | 1,50 |
| HFK-ned | 07.10.2008 | 7,50 | 1,40 | 8,38 | 0,049 | 0,41 | 1,23 | 0,073 | 15,2 | 0,28 | 0,081 | 0,03 | 2,28 |
| br.1 | 07.10.2008 | 6,45 | 0,69 | 3,02 | 1,010 | 3,70 | 31,3 | 0,22 | 26,7 | 5,47 | 0,974 | 0,06 | 148 |
| br.4 | 07.10.2008 | 6,91 | 1,80 | 22,2 | 0,265 | 1,40 | 11,8 | 3,77 | 81,8 | 8,61 | 17,1 | 0,67 | 115 |
| br.5 | 07.10.2008 | 6,73 | 3,10 | 4,12 | 0,110 | 0,80 | 6,61 | 0,17 | 27,8 | 2,5 | 3,53 | 0,2 | 25,3 |
| br.7 | 07.10.2008 | 6,96 | 0,61 | 4,11 | 0,130 | 2,50 | 20,1 | 1,84 | 277 | 6,16 | 2,38 | 0,27 | 136 |
| br.8 | 07.10.2008 | 4,47 | 0,97 | 78,1 | 30,6 | 0,65 | 2740 | 0,005 | 2480 | 243 | 2,71 | 0,2 | 11200 |

NIVA 6123-2011

| st | dato | pH | TOC mg/l | Ca mg/l | Cd µg/l | Cr µg/l | Cu µg/l | Fe mg/l | Mn µg/l | Ni µg/l | Pb µg/l | Sb µg/l | Zn µg/l |
|---------|------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 19.05.2009 | 7,15 | 3,1 | 4,05 | 0,007 | <0,1 | 3,03 | 0,032 | 0,33 | 1,1 | 0,094 | 0,1 | 15,7 |
| 2 | 19.05.2009 | 7,37 | 2,0 | 4,69 | 0,160 | <0,1 | 5,89 | 0,054 | 4,9 | 1,2 | 0,110 | 0,2 | 50,0 |
| 5 | 19.05.2009 | 7,12 | 2,8 | 2,89 | 0,003 | <0,1 | 2,43 | 0,12 | 3,4 | 0,43 | 0,055 | 0,07 | 5,14 |
| 6 | 19.05.2009 | 6,92 | 2,9 | 1,97 | 0,006 | <0,1 | 1,78 | 0,15 | 4,66 | 0,34 | 0,060 | 0,05 | 3,91 |
| 9 | 19.05.2009 | 6,95 | 2,4 | 1,66 | 0,006 | <0,1 | 0,809 | 0,12 | 4,54 | 0,28 | 0,032 | <0,05 | 2,69 |
| 15 | 19.05.2009 | 7,11 | 1,7 | 1,83 | 0,003 | <0,1 | 0,869 | 0,18 | 1,9 | 0,24 | 0,032 | <0,05 | 2,60 |
| 17 | 19.05.2009 | 7,56 | 1,8 | 5,81 | 0,006 | <0,1 | 1,38 | 0,034 | 1,8 | 0,26 | 0,010 | <0,05 | 3,47 |
| 18 | 19.05.2009 | 7,54 | 1,7 | 5,01 | 0,008 | <0,1 | 1,09 | 0,051 | 2,38 | 0,2 | 0,010 | <0,05 | 2,42 |
| 21 | 19.05.2009 | 7,52 | 1,6 | 4,53 | 0,004 | <0,1 | 0,489 | 0,02 | 1,2 | 0,1 | 0,025 | 0,05 | 0,24 |
| 26 | 19.05.2009 | 7,31 | 2,3 | 4,23 | 0,007 | <0,1 | 1,4 | 0,065 | 3,15 | 0,36 | 0,034 | <0,05 | 0,90 |
| 28 | 19.05.2009 | 6,63 | 2,2 | 0,70 | 0,009 | <0,1 | 0,29 | 0,828 | 15,3 | 0,21 | 0,047 | <0,05 | 0,85 |
| 29 | 19.05.2009 | 7,51 | 1,3 | 5,30 | 0,009 | <0,1 | 0,532 | 0,02 | 1,7 | 0,1 | 0,020 | <0,05 | 0,30 |
| 30 | 19.05.2009 | 7,61 | 1,6 | 5,89 | 0,036 | <0,1 | 1,66 | 0,085 | 3,21 | 0,21 | 0,031 | <0,05 | 1,30 |
| 37 | 19.05.2009 | 6,31 | 0,8 | 0,36 | 0,035 | <0,1 | 0,844 | 0,13 | 3,76 | 0,2 | 0,308 | <0,05 | 3,38 |
| 38 | 19.05.2009 | 6,61 | 0,7 | 0,38 | 0,021 | <0,1 | 1,73 | 0,039 | 2,37 | 0,1 | 0,078 | <0,05 | 2,67 |
| HFK-opp | 19.05.2009 | 7,57 | 1,8 | 4,85 | 0,005 | <0,1 | 0,917 | 0,2 | 0,61 | 0,1 | 0,005 | <0,05 | 0,47 |
| HFK-ned | 19.05.2009 | 7,53 | 1,9 | 5,47 | 0,010 | <0,1 | 1,2 | 0,043 | 7,25 | 0,21 | 0,038 | <0,05 | 1,10 |
| 1 | 18.09.2009 | 7,15 | 2,7 | 6,10 | 0,060 | <0,1 | 1,41 | <0,010 | 0,35 | 0,76 | 0,063 | 0,1 | 2,7 |
| 2 | 18.09.2009 | 7,48 | 1,7 | 7,77 | 0,140 | <0,1 | 3,12 | 0,051 | 2,79 | 1,0 | 0,083 | 0,2 | 48,6 |
| 5 | 18.09.2009 | 7,28 | 2,1 | 3,96 | 0,005 | <0,1 | 1,18 | 0,093 | 6,85 | 0,27 | 0,037 | 0,06 | 1,50 |
| 6 | 18.09.2009 | 7,13 | 2,2 | 2,33 | <0,005 | <0,1 | 0,761 | 0,085 | 5,49 | 0,26 | 0,010 | <0,05 | 0,93 |
| 9 | 18.09.2009 | 7,20 | 1,7 | 2,15 | <0,005 | <0,1 | 0,357 | 0,038 | 5,23 | 0,2 | 0,020 | <0,05 | 0,36 |
| 15 | 18.09.2009 | 7,05 | 0,6 | 1,68 | <0,005 | <0,1 | 0,21 | 0,020 | 1,00 | 0,08 | <0,005 | <0,05 | 0,32 |
| 17 | 18.09.2009 | 7,66 | 1,2 | 8,34 | <0,005 | <0,1 | 0,617 | <0,010 | 1,90 | <0,05 | <0,005 | <0,05 | 0,76 |
| 18 | 18.09.2009 | 7,58 | 1,0 | 7,10 | <0,005 | <0,1 | 0,524 | 0,030 | 2,75 | <0,05 | <0,005 | <0,05 | 0,47 |
| 21 | 18.09.2009 | 7,58 | 0,8 | 5,84 | <0,005 | 0,20 | 0,25 | <0,010 | 0,33 | <0,05 | 0,020 | <0,05 | 0,21 |
| 26 | 18.09.2009 | 7,46 | 1,4 | 5,39 | <0,005 | 0,10 | 0,678 | 0,031 | 4,83 | 0,1 | 0,023 | <0,05 | 0,55 |
| 28 | 18.09.2009 | 6,49 | 0,3 | 0,28 | <0,005 | <0,1 | 0,075 | <0,010 | 1,30 | <0,05 | 0,038 | <0,05 | 0,30 |
| 29 | 18.09.2009 | 7,69 | 0,9 | 7,92 | <0,005 | <0,1 | 0,357 | <0,010 | 0,59 | <0,05 | 0,020 | <0,05 | 0,30 |
| 30 | 18.09.2009 | 7,76 | 1,3 | 8,78 | 0,020 | <0,1 | 0,953 | 0,071 | 4,56 | <0,05 | 0,010 | <0,05 | 1,2 |
| 37 | 18.09.2009 | 6,53 | 0,4 | 0,21 | <0,005 | <0,1 | 0,547 | 0,020 | 0,85 | 0,07 | 0,010 | <0,05 | 0,70 |
| 38 | 18.09.2009 | 6,52 | 0,3 | 0,19 | 0,010 | <0,1 | 0,944 | 0,020 | 0,93 | 0,21 | 0,079 | <0,05 | 1,4 |
| HFK-opp | 18.09.2009 | 7,63 | 1,0 | 6,84 | <0,005 | 0,20 | 0,602 | <0,010 | 1,20 | <0,05 | <0,005 | <0,05 | 0,53 |
| HFK-ned | 18.09.2009 | 7,62 | 2,6 | 8,87 | 0,008 | 0,10 | 1,33 | 0,066 | 53,9 | 0,33 | <0,005 | <0,05 | 1,6 |
| br.2 | 18.09.2009 | 6,96 | 0,8 | 2,84 | 0,212 | 2,20 | 4,32 | 0,867 | 33,2 | 2,08 | 3,250 | 0,35 | 44,7 |
| br.4 | 18.09.2009 | 7,45 | 2,0 | 32,6 | 0,010 | 0,10 | 0,405 | 2,150 | 127 | 0,49 | 0,088 | 0,05 | 17,5 |
| br.5 | 18.09.2009 | 6,65 | 0,9 | 3,07 | 0,510 | 0,51 | 3,11 | 0,308 | 7,87 | 15,4 | 0,760 | 0,2 | 52,8 |
| br.6 | 18.09.2009 | 6,64 | 1,9 | 2,23 | 4,080 | 4,08 | 27,3 | 3,250 | 172 | 10,7 | 2,23 | 0,49 | 49,7 |
| br.7 | 18.09.2009 | 6,89 | 0,4 | 3,31 | 0,200 | 0,20 | 8,39 | 0,037 | 7,57 | 1,8 | 0,180 | 0,06 | 149 |
| br.8 | 18.09.2009 | 4,48 | 0,9 | 53,8 | 0,5 | 0,49 | 1830 | 0,049 | 1700 | 176 | 6,87 | 0,47 | 7400 |
| 1 | 15.06.2010 | 7,08 | 3,2 | 5,69 | 0,008 | 0,1 | 2,60 | <0,010 | 0,71 | 1,3 | 0,100 | 0,1 | 6,46 |
| 2 | 15.06.2010 | 7,36 | 2,0 | 6,33 | 0,18 | <0,1 | 4,86 | 0,038 | 1,7 | 1,3 | 0,042 | 0,22 | 50,3 |
| 5 | 15.06.2010 | 7,10 | 2,7 | 3,00 | 0,006 | <0,1 | 1,63 | 0,083 | 3,96 | 0,38 | 0,031 | <0,05 | 1,5 |
| 6 | 15.06.2010 | 6,91 | 2,8 | 1,94 | <0,005 | <0,1 | 1,11 | 0,079 | 3,20 | 0,36 | 0,020 | <0,05 | 1,1 |
| 9 | 15.06.2010 | 7,04 | 1,7 | 1,51 | <0,005 | <0,1 | 0,325 | 0,055 | 1,6 | 0,23 | 0,010 | <0,05 | 0,30 |
| 15 | 15.06.2010 | 6,99 | 0,81 | 1,23 | <0,005 | <0,1 | 0,19 | 0,020 | 1,1 | 0,1 | 0,006 | <0,05 | 0,51 |
| 17 | 15.06.2010 | 7,56 | 1,7 | 6,37 | <0,005 | <0,1 | 0,838 | 0,010 | 1,1 | 0,24 | <0,005 | <0,05 | 0,85 |
| 18 | 15.06.2010 | 7,55 | 1,4 | 5,72 | <0,005 | <0,1 | 0,576 | 0,020 | 1,0 | 0,2 | <0,005 | <0,05 | 0,46 |
| 21 | 15.06.2010 | 7,56 | 1,3 | 5,09 | <0,005 | <0,1 | 0,16 | <0,010 | 0,21 | 0,2 | <0,005 | <0,05 | 0,20 |
| 26 | 15.06.2010 | 7,37 | 2,0 | 4,49 | <0,005 | <0,1 | 0,768 | 0,038 | 3,74 | 0,29 | <0,005 | <0,05 | 0,63 |
| 28 | 15.06.2010 | 6,25 | 0,32 | 0,29 | <0,005 | <0,1 | 0,01 | <0,010 | 1,6 | 0,05 | 0,010 | <0,05 | 0,27 |
| 29 | 15.06.2010 | 7,57 | 1,2 | 5,82 | <0,005 | <0,1 | 0,25 | <0,010 | 0,70 | 0,2 | <0,005 | <0,05 | 0,34 |

NIVA 6123-2011

| st | dato | pH | TOC mg/l | Ca mg/l | Cd µg/l | Cr µg/l | Cu µg/l | Fe mg/l | Mn µg/l | Ni µg/l | Pb µg/l | Sb µg/l | Zn µg/l |
|---------|------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 30 | 15.06.2010 | 7.62 | 1.7 | 6,73 | 0.022 | <0.1 | 1.27 | 0,078 | 4.4 | 0,29 | 0.01 | <0.05 | 1.2 |
| 37 | 15.06.2010 | 6.37 | 0.74 | 0,15 | 0.006 | <0.1 | 0.24 | 0,020 | 1.0 | 0,09 | 0.03 | <0.05 | 0.60 |
| 38 | 15.06.2010 | 6.42 | 0.64 | 0,19 | 0.008 | <0.1 | 0.936 | 0,020 | 1.6 | 0,08 | 0.022 | <0.05 | 0.96 |
| HFK-opp | 15.06.2010 | 7.57 | 1.4 | 5,63 | <0.005 | <0.1 | 0.491 | 0,010 | 0.73 | 0,20 | <0.005 | <0.05 | 0.49 |
| HFK-ned | 15.06.2010 | 7.56 | 1.8 | 6,11 | 0.005 | <0.1 | 0.747 | 0,020 | 12.7 | 0,30 | <0.005 | <0.05 | 0.86 |
| 5 | 19.07.2010 | 7,28 | 3,0 | 4,20 | <0.005 | 0,2 | 1,87 | 0,150 | 7,18 | 0,47 | 0,050 | <0.05 | 2,06 |
| 6 | 19.07.2010 | 7,08 | 3,1 | 2,62 | <0.005 | <0.1 | 1,49 | 0,150 | 5,77 | 0,48 | 0,059 | <0.05 | 2,63 |
| 9 | 19.07.2010 | 7,18 | 2,0 | 1,79 | <0.005 | <0.1 | 0,451 | 0,034 | 3,26 | 0,25 | 0,021 | <0.05 | 0,41 |
| 26 | 19.07.2010 | 7,53 | 1,7 | 5,9 | <0.005 | <0.1 | 0,836 | 0,049 | 4,15 | 0,27 | 0,009 | <0.05 | 0,46 |
| Br.8 | 19.07.2010 | 6,61 | 1,6 | 1,75 | <0.005 | <0.1 | 0,848 | 0,010 | 0,32 | 0,24 | 0,036 | <0.05 | 1,4 |
| tjernet | 19.07.2010 | 6,71 | 0,79 | 2,4 | 0,559 | <0.1 | 24,7 | 0,010 | 10,9 | 1,5 | 0,059 | <0.05 | 93,9 |
| 5 | 14.08.2020 | 7.22 | 3.0 | 4,34 | <0.005 | 0,1 | 1.82 | 0,200 | 9,21 | 0,50 | 0,06 | <0.05 | 1,7 |
| 6 | 14.08.2010 | 7.16 | 3.0 | 2,96 | 0,006 | 0,2 | 1.42 | 0,160 | 6,46 | 0,51 | 0,031 | <0.05 | 1,5 |
| 9 | 14.08.2020 | 7.22 | 1.8 | 1,96 | <0.005 | 0,2 | 0,779 | 0,036 | 4,05 | 0,31 | 0,034 | <0.05 | 0,65 |
| 26 | 14.08.2010 | 7.59 | 1.8 | 5,94 | <0.005 | 0,1 | 0,926 | 0,030 | 4,27 | 0,35 | 0,02 | <0.05 | 0,54 |
| Bekk M3 | 14.08.2020 | 6,62 | 1,6 | 1,79 | <0.005 | 0,1 | 0,424 | <0,010 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | <0.05 | 0.27 |
| Tjernet | 14.08.2010 | 6,88 | 0,81 | 2,36 | 0,534 | <0.1 | 15,6 | <0,010 | 7,41 | 1,4 | 0,02 | <0.05 | 87,5 |
| Brønn6 | 14.08.2010 | 6,32 | 0,95 | 2,57 | 0,12 | 3,94 | 22,4 | 2370 | 228 | 15,2 | 1,83 | 0,40 | 51,4 |
| 1 | 24.09.2010 | 7.31 | 2.9 | 5,68 | 0,01 | 0,45 | 1,59 | 0,032 | 0,52 | 0,84 | 0,023 | 0,1 | 4,30 |
| 2 | 24.09.2010 | 7,44 | 2,4 | 6,09 | 0,078 | 0,39 | 3,14 | 0,053 | 1,5 | 1,0 | 0,042 | 0,1 | 26,8 |
| 5 | 24.09.2010 | 7,21 | 3,3 | 4,22 | 0,005 | 0,30 | 1,49 | 0,110 | 4,72 | 0,37 | 0,041 | 0,06 | 2,06 |
| 6 | 24.09.2010 | 7,08 | 3,5 | 3,12 | <0.005 | 0,2 | 1,31 | 0,140 | 5,31 | 0,45 | 0,063 | 0,05 | 1,79 |
| 9 | 24.09.2010 | 7,16 | 2,5 | 2,00 | <0.005 | 0,2 | 0,14 | 0,088 | 10,8 | 0,32 | 0,044 | <0.05 | 0,5 |
| 15 | 24.09.2010 | 7,11 | 1,2 | 1,83 | <0.005 | 0,2 | 0,01 | 0,039 | 1,5 | 0,14 | 0,02 | <0.05 | 0,6 |
| 17 | 24.09.2010 | 7,65 | 2,1 | 7,52 | <0.005 | 0,2 | 0,574 | 0,030 | 3,25 | 0,21 | 0,01 | <0.05 | 1,35 |
| 18 | 24.09.2010 | 7,63 | 1,4 | 6,57 | 0,01 | 0,3 | 0,659 | 0,120 | 10,6 | 0,22 | 0,07 | <0.05 | 1,27 |
| 21 | 24.09.2010 | 7,57 | 0,99 | 5,94 | 0,005 | 0,1 | 0,258 | <0,010 | 0,25 | 0,1 | 0,007 | <0.05 | 0,3 |
| 26 | 24.09.2010 | 7,32 | 2,7 | 6,28 | 0,008 | <0.1 | 1,42 | 0,067 | 4,81 | 0,34 | 0,10 | 0,05 | 1,28 |
| 28 | 24.09.2010 | 6,56 | 0,38 | 3,63 | 0,007 | <0.1 | 0,15 | 0,033 | 2,10 | 0,1 | 0,059 | <0.05 | 0,83 |
| 29 | 24.09.2010 | 7,57 | 1,3 | 6,88 | <0.005 | <0.1 | 0,342 | 0,010 | 0,58 | 0,14 | 0,009 | <0.05 | 0,4 |
| 30 | 24.09.2010 | 7,70 | 1,5 | 7,92 | 0,02 | <0.1 | 1,05 | 0,065 | 3,89 | 0,17 | 0,008 | <0.05 | 1,12 |
| 37 | 24.09.2010 | 6,68 | 0,48 | 2,30 | <0.005 | <0.1 | 0,20 | <0,100 | 0,36 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | 0,5 |
| 38 | 24.09.2010 | 6,59 | 0,44 | 2,63 | 0,01 | <0.1 | 0,506 | 0,020 | 0,80 | 0,1 | 0,01 | <0.05 | 0,7 |
| HFK-opp | 24.09.2010 | 7,59 | 1,4 | 6,78 | 0,006 | <0.1 | 0,721 | 0,020 | 1,4 | 0,14 | <0,005 | <0,05 | 0,7 |
| HFK-ned | 24.09.2010 | 7,59 | 3,0 | 9,06 | 0,024 | <0.1 | 2,45 | 0,075 | 35,5 | 0,54 | 0,034 | <0,05 | 3,55 |

NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø

NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig tilnærningsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for forvaltning og samfunnsliv.



Norsk institutt for vannforskning

Gaustadalléen 21 • 0349 Oslo
Telefon: 02348 • Faks: 22 18 52 00
www.niva.no • post@niva.no